



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8154239  
vom: 08.04.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001890116  
**Besichtigt am:** 07.04.2025 09:04  
**Berichts-Nr:** 8154239  
**FIN:** WVGZZZ5NZMW408091



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8154239  
vom: 08.04.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	SUV
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Tiguan
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / CNC
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	25.06.2021
<b>Laufleistung:</b>	70.914 km
<b>Farbe:</b>	Kings Red Metallic
<b>Farbe Dach:</b>	Kings Red Metallic
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Hybrid Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.400 ccm
<b>Leistung:</b>	110 kW (150 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.509 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.675 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.839 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2.350 kg
<b>Radstand:</b>	2.678 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 6-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff und Alcantara
<b>Interieurfarbe:</b>	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Storm Grey
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	10.2026
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Nein
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Nein
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Vollständig
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	13.11.2023
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	51.151 km
<b>Restlauf bis Service:</b>	9.900 KM



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8154239  
vom: 08.04.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket	Dämpfung vorn
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dekoreinlagen für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Digitaler Radioempfang DAB+
3 Kopfstützen hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4 Leichtmetallräder "Frankfurt" 7 J x 18	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 110 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Ablagefach am Dachhimmel	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr.0ED.B / 0EK.A
Airstop®-Reifen 235/55 R 18, Rollwiderstandsklasse A	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entfall Tire Mobility Set
Ambientebeleuchtung 30-farbig	e-Sound
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Federbereich 25 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außenspiegel rechts, konvex	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontantrieb
Batterie 340A (58Ah)	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängererkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Gepäckraumboden
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumleuchte
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar
Bordwerkzeug und Wagenheber	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt	Innenspiegel automatisch abblendend
Chromleisten an den Seitenfenstern	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dachhimmel	Kältemittel R1234yf
Dachreling silber eloxiert	
Dämpfung hinten,Basis 1	



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8154239  
vom: 08.04.2025

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Keine Aktionsausführung	Ohne Head-Up Display
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Heckspoiler
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Individualeinbau
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Spurwechselassistent
Kurzheck	Ohne Trennwand
Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A	Ohne Überführungsausrüstung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Leuchte im Fußraum vorn	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Linkslenker	Radio
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Radschrauben Standard
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox und Ausströmern hinten	Radstand
Müdigkeitserkennung	Rechtsverkehr
Multifunktionskamera	Regensensor
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Regionscode " ECE " für Radio
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Reifenkontrollanzeige
Nebelschlussleuchte	Rückleuchten
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Nicht Heissland	Schalthebelknauf in Leder
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Scheibenbremsen hinten
Normal-Lackierung	Scheibenbremsen vorn
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Schlechtwetterlicht und Abbiegelicht
Ohne Aufkleber und Embleme	Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Dynamic Drive Control	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Ohne ECO-Funktion	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Feuerlöscher	Sport-Ausstattung
Ohne Generator	Sprachbedienung
	Spurhalteassistent "Lane Assist"
	Stabilisator hinten



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8154239  
vom: 08.04.2025

Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz, Mittelteil vorn  
in Silbergrau, Chromelemente hinten  
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  
Textilfußmatten vorn und hinten  
Top-Komfortsitze vorn  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung  
Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)  
Typprüfstand Deutschland  
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear  
View"  
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear  
View"  
Variante Grundausstattung  
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie  
Verkehrszeichenerkennung  
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
Vordersitze beheizbar  
Vordersitze mit Höheneinstellung  
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten  
Warnleuchte für Waschwasserstand  
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperre elektronisch  
Winterräder "Montana" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x  
17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H  
Winterräder "Montana" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x  
17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H  
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit  
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8154239  
vom: 08.04.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8154239  
vom: 08.04.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Beschädigt	Ersetzen und lackieren
2	Heckklappe	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
3	Tür hinten links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
4	Seitenwand hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
6	Stoßfängerspoiler vorne	Deformiert	Ersetzen
7	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
8	Kofferraumabdeckung (Hutablage)	Gebrochen	Ersetzen
9	Stoßfängerspoiler vorne	Deformiert	Ersetzen
10	Türgriff innen hinten rechts	Deformiert	Ersetzen
11	Dachhimmel	Verschmutzt	Reinigen
12	Fensterzierleiste hinten links	Deformiert	Ersetzen
13	Stoßfängerzierblende vorne rechts	Kratzer	Lackieren
14	Kofflügel vorne links	Kratzer	Polieren
15	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Polieren
16	Tankdeckel	Kratzer	Polieren
17	Tür hinten rechts	Kratzer	Polieren

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8154239  
vom: 08.04.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Ja
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	213,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	155,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	197,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	1.580,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	175,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8154239  
vom: 08.04.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZZ5NZMW408091

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8154239  
vom: 08.04.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8154239  
vom: 08.04.2025



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten links



Lackstärke Seitenwand hinten rechts

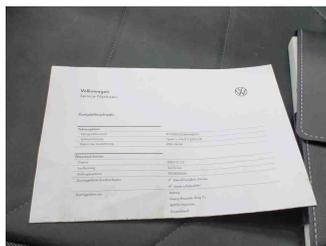

Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio


## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Beschädigt - Ersetzen und lackieren



2 - Heckklappe - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren

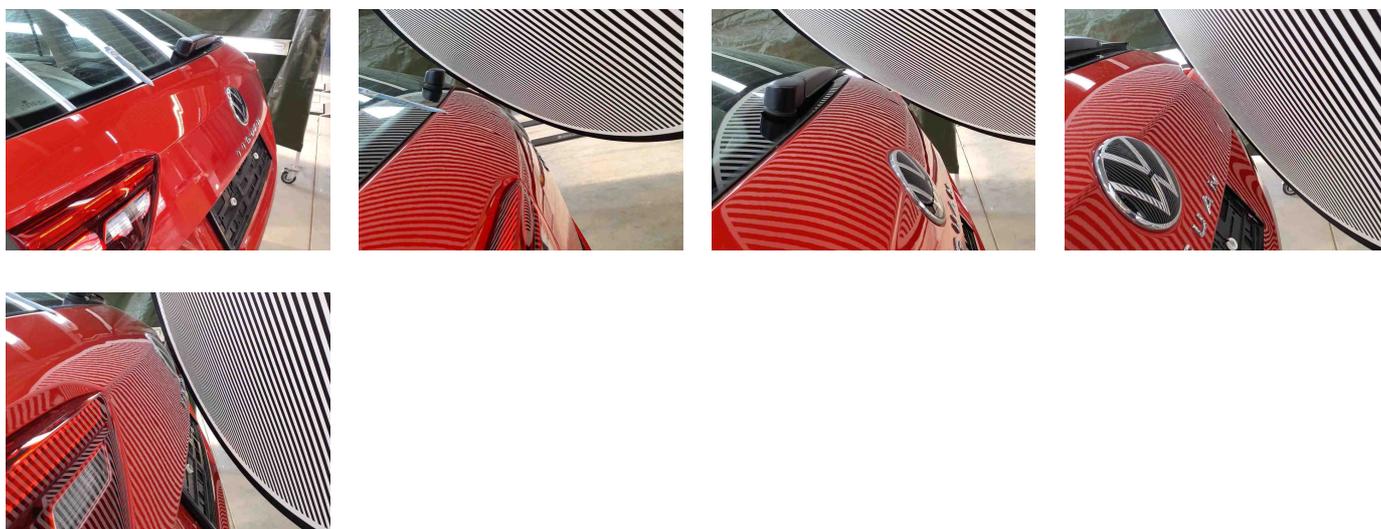

3 - Tür hinten links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

Kommentar

Wellig



4 - Seitenwand hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren



5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



6 - Stoßfängerspoiler vorne - Deformiert - Ersetzen



7 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

8 - Kofferraumabdeckung (Hutablage) - Gebrochen - Ersetzen



9 - Stoßfängerspoiler vorne - Deformiert - Ersetzen



## 10 - Türgriff innen hinten rechts - Deformiert - Ersetzen



## 11 - Dachhimmel - Verschmutzt - Reinigen



## 12 - Fensterzierleiste hinten links - Deformiert - Ersetzen



## 13 - Stoßfängerzierblende vorne rechts - Kratzer - Lackieren



## 14 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Polieren






# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8154239  
vom: 08.04.2025

## 15 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Polieren

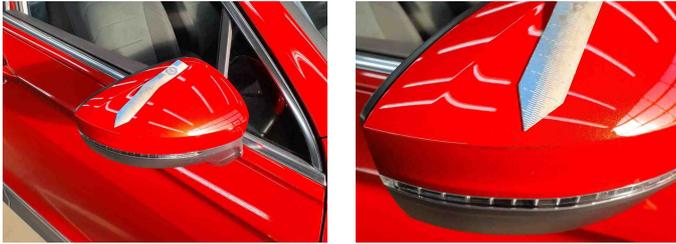

## 16 - Tankdeckel - Kratzer - Polieren



## 17 - Tür hinten rechts - Kratzer - Polieren

Kommentar	Kleine Delle Gebrauchspur
-----------	---------------------------



## GEBRAUCHSSPUREN

### 1 - Motorhaube - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



### 2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	Keine Rissbildung
-----------	-------------------





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8154239  
vom: 08.04.2025



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8154239  
vom: 08.04.2025

## » Reparaturkosten-Kalkulation

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Beschädigt - Ersetzen und lackieren



<https://www4.macadam.eu/picture/4c968bb8-7e0d-4508-814e-2896f8d82451.pdf?boundingBoxes=true>