



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7902390
vom: 25.02.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001862055
Besichtigt am: 25.02.2025 12:09
Berichts-Nr: 7902390
FIN: WVVZZZ3CZME093645



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7902390
vom: 25.02.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BRZ
Erstzulassungsdatum:	30.04.2021
Laufleistung:	141.145 km
Farbe:	Mangangrau Metallic
Farbe Dach:	Mangangrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Kunstleder und Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz/
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	07.10.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	134.675 km
Restlauf bis Service:	8.600 KM



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7902390
vom: 25.02.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dachreling silber eloxiert
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dämpfung hinten,Basis 2
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Dämpfung vorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
3 Kopfstützen hinten	Design-und-Komfort-Paket
4 Leichtmetallräder "London" 7 J x 17	Digitaler Radioempfang DAB+
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 115 kW	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Doppelton-Signalhorn
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
Abgasnorm EU6 AP	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in allen Türen
Aktivkohlebehälter	Einstiegsleisten vorn und hinten in Edelstahl
Ambientebeleuchtung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Ambientebeleuchtung 1-farbig	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall Tire Mobility Set
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außen-Sound Standard	Fahrerassistenzpaket "Plus" inkl. IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer und Fahrassistent "Travel Assist"
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fernentriegelung für Heckklappe
Batterie 380A (68Ah)	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fußgängererkennung
Berganfahrassistent	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumauskleidung in Textil
Bordwerkzeug	Gepäckraumboden aufstellbar
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachhimmel in Titanschwarz	GTE
Dachhimmel in Titanschwarz	Hybrid-Antriebssystem PHEV



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7902390
vom: 25.02.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Innenspiegel automatisch abblendend	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kältemittel R1234yf	Ohne CD/DVD für Navigation
Kategorie 0	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Differenzialsperre
Keine Aktionsausführung	Ohne Dynamic Drive Control
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne ECO-Funktion
Kindersicherung	Ohne Feuerlöscher
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Garagentoröffner
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Generator
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Head-Up Display
Kraftstofftank mit 50 l Fassungsvermögen	Ohne Heckspoiler
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne integriertes Mautsystem
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kindersitz
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Nebelscheinwerfer
LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne Sonnenschutzrollo
Linkslenker	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
London 7 J x 17, AirStop®-Reifen 215/55 R 17	Ohne Überführungsausrüstung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Ohne Uhr
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mit Individualeinbau	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Motorenstart Standard	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Multifunktions-Sportlenker in Leder, mit Schaltwippen	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Radio
Netztrennwand	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Nicht Heissland	Radstand
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Rechtsverkehr
	Regensensor
	Regionscode " ECE " für Radio
	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7902390
vom: 25.02.2025

Reifenkontrollanzeige	VVM/1 Modellpflege KW45
Rückfahrkamera "Rear View"	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit	Wartungsintervallverlängerung
Schalthebelknopf in Leder	Wechselstrom-Ladedose
Scheibenbremsen hinten, Bremssättel in Blau	Wegfahrsperrung elektronisch
Scheibenbremsen vorn, Bremssättel in Blau	
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung	
Schriftzugsatz "GTE"	
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	
Seitliche Leisten unten in Chrom	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt	
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in "ArtVelours", -wangeninnenseiten in Leder "Vienna"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sport-Komfortsitze vorn	
Sprachbedienung	
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent	
Standard-Klimazonen	
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	
Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste, Chromblenden im Stoßfänger hinten	
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	
Textilfußmatten vorn und hinten	
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Türverkleidung in Lederoptik	
Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)	
Typprüfstand Deutschland	
Umweltbonus	
Variante	
Variante Hybrid	
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste	
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie	
Verkehrszeichenerkennung	
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"	
Vordersitze beheizbar	
Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneinstellung	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7902390
vom: 25.02.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 H	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 H	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 H	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 H	5,0 mm

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 98 W	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 98 W	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7902390
vom: 25.02.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
2	Heckklappe	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfängerzierblende vorne	Kratzer	Smart Repair
4	Tür vorne links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Polieren
5	Tür hinten links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Polieren
6	Tür hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Polieren
7	Tür vorne rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Kotflügel vorne links	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Kotflügel vorne rechts	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Ersetzen
2	Kompressor	Fehlt	Ersetzen
3	Tirefit	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7902390
vom: 25.02.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (μm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (μm)	194,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (μm)	341,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (μm)	226,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (μm)	188,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (μm)	235,0
Lackschichtdicke Motorhaube (μm)	359,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7902390
vom: 25.02.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZME093645

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7902390
vom: 25.02.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(25.02.2025 12:06) Stoßfänger vorne und hinten lackiert.

(25.02.2025 12:07) Ausstattungsliste nicht vollständig



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7902390
vom: 25.02.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links

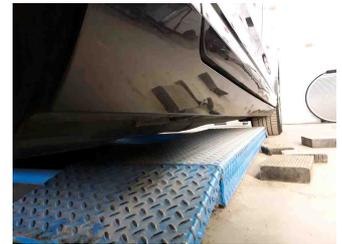

Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7902390
vom: 25.02.2025



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

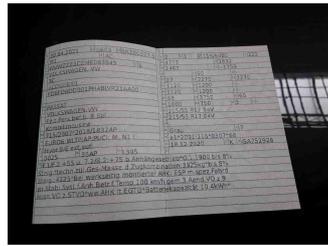

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube

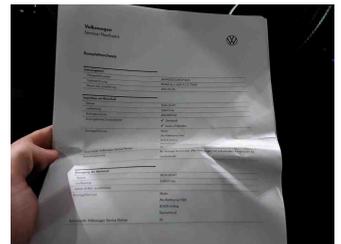

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 7902390
vom: 25.02.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Motorhaube - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

Kommentar	Schleifspuren sichtbar
-----------	------------------------

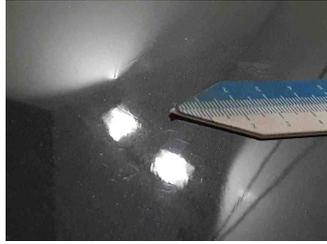

2 - Heckklappe - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

Kommentar	Schleifspuren/Struktur rau
-----------	----------------------------

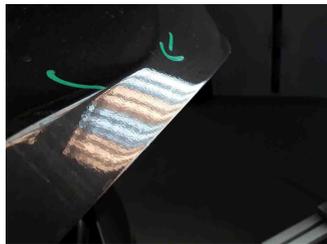

3 - Stoßfängerzierblende vorne - Kratzer - Smart Repair





Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7902390
vom: 25.02.2025

4 - Tür vorne links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Polieren

Kommentar

Schleifspuren sichtbar Folgekosten möglich

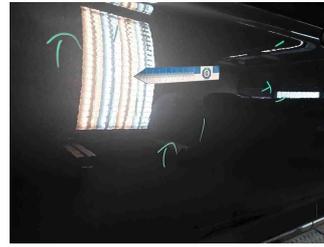

5 - Tür hinten links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Polieren

Kommentar

Schleifspuren sichtbar Folgekosten möglich



6 - Tür hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Polieren

Kommentar


Folgekosten möglich



7 - Tür vorne rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Polieren

Kommentar

Folgekosten möglich

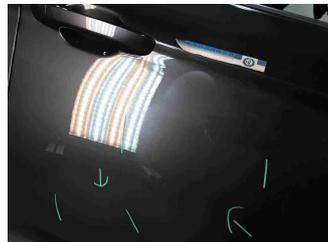



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7902390
vom: 25.02.2025

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Kotflügel vorne links - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




3 - Kotflügel vorne rechts - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Fehlt - Ersetzen

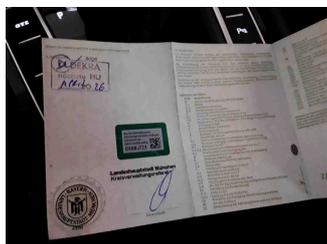

2 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

zwei Reifen ohne Notlaufeigenschaft verbaut



3 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

zwei Reifen ohne Notlaufeigenschaft

