

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8026496
vom: 17.03.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001856043
Besichtigt am: 17.03.2025 14:13
Berichts-Nr: 8026496
FIN: WVVZZZAWZMU034170



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8026496
vom: 17.03.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Polo
HSN / TSN:	0603 / CDS
Erstzulassungsdatum:	24.06.2021
Laufleistung:	57.032 km
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	4.053 mm
Fahrzeughöhe:	1.461 mm
Fahrzeugbreite:	1.751 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.610 kg
Radstand:	2.548 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	29.100 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8026496
vom: 17.03.2025

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4 Stahlräder 5,5 J x 15	Einton-Signalhorn
4 Türen	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR
6 Lautsprecher	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Fahrersitz mit Höheneinstellung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Abgasnorm EU6 AP	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fensterheber elektrisch
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fertigungsablauf Süd-Afrika
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Frontantrieb
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außenspiegel rechts, konvex	Fußgängererkennung
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie 320A (49Ah)	Ganzjahresreifen 185/65 R 15
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumabdeckung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbeleuchtung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gepäckraumboden
Berganfahrassistent	Geschwindigkeitsbegrenzer
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung
Chrom-Paket	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Comfortline	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Dachhimmel in Ceramique	Hinterachse "Standard"
Dämpfung hinten	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und 2 hinten
Dämpfung vorn	Innenspiegel automatisch abblendend
Dekoreinlagen in Limestone Grey Metallic für Instrumententafel und Türverkleidung vorn	Instrumententafel geschäumt
Diebstahlwarnanlage	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Kältemittel R1234yf
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profil wählbar	Kategorie 0
Digitaler Radioempfang DAB+	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Keine Aktionsausführung
Doppelkupplungsgetriebe DQ200	
Drehstromgenerator 140 A	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8026496
vom: 17.03.2025

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Multifunktionskamera
Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter	Ohne Nebelscheinwerfer
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Sprachsteuerung
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Spurwechselassistent
Kurzheck	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtweitenregulierung	Ohne zus. Dichtungen außen
Licht-und-Sicht-Paket	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Ohne zusätzliche Bereifung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Müdigkeitserkennung	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Multifunktionslenkrad	Radio
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radschrauben Standard
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radstand
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Radvollblenden
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Regensensor
Normalsitze vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Notbremsassistent "Front Assist"	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Reifenkontrollanzeige
Ohne 2. Batterie	Rückleuchten dunkelrot
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Ohne Anhängervorrichtung	Schalthebelknauf in Leder
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenbremsen vorn
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Differenzialsperre	Servolenkung
Ohne Dynamic Drive Control	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne ECO-Funktion	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Slash"
Ohne Folienbeklebung	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Individualeinbau	Stabilisator vorn
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Standard-Klimazonen
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Staufach unter den Vordersitzen(n)
Ohne Lichtassistent	Stoßfänger in Wagenfarbe



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8026496
vom: 17.03.2025

Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung
Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)
Typprüfland Deutschland
Überführungsausrüstung,-nasse Grenze
Überhang hinten, kurz
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Version Standard plus
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze beheizbar
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8026496
vom: 17.03.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 92 V	7,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 92 V	7,0 mm
Sonstige	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 92 V	7,0 mm
Sonstige	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 92 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2024

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8026496
vom: 17.03.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
2	Rücklicht Heckklappe rechts	Sprung	Ersetzen
3	Kotflügel vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
5	Rücklicht Heckklappe links	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckscheibe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Dachhimmel	Repariert	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Radzierblende vorne rechts	Fehlt	Ersetzen
2	Radzierblende hinten rechts	Fehlt	Ersetzen
3	Radzierblende vorne links	Fehlt	Ersetzen
4	Radzierblende hinten links	Fehlt	Ersetzen
5	Modellbezeichnung hinten	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8026496
vom: 17.03.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	220,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	294,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	679,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	262,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	308,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8026496
vom: 17.03.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAWZMU034170

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8026496
vom: 17.03.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8026496
vom: 17.03.2025


» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung


Equipment - Bordwerkzeug

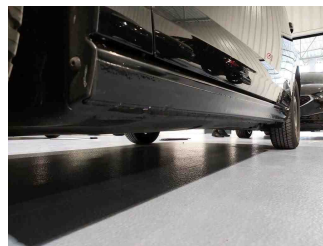

Seitenansicht - Schweller links

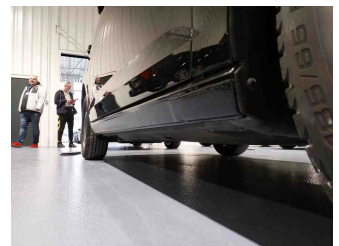


Seitenansicht - Schweller rechts

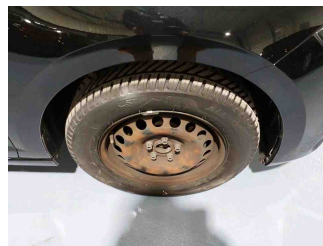Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts


Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

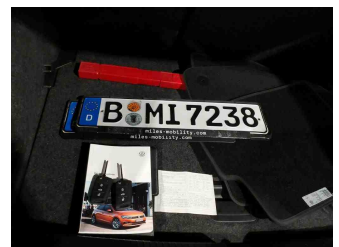Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum

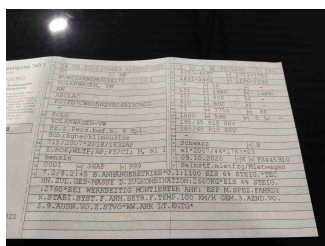

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Heckklappe

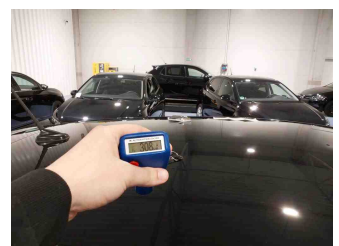

Lackstärke Dach



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8026496
vom: 17.03.2025




Lackstärke Tür hinten links




Lackstärke Motorhaube




Lackstärke Seitenwand hinten rechts

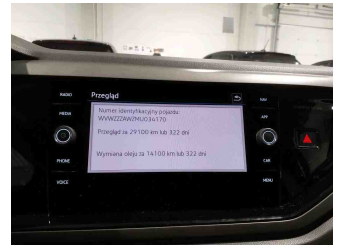

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

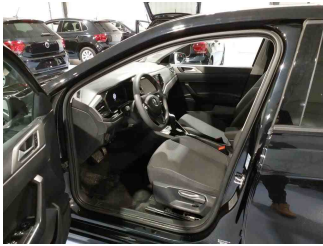

Innenraum - vorne

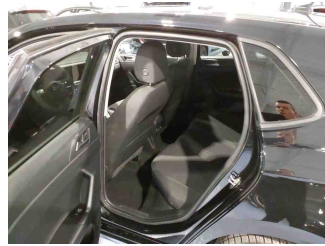

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Seitenwand hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

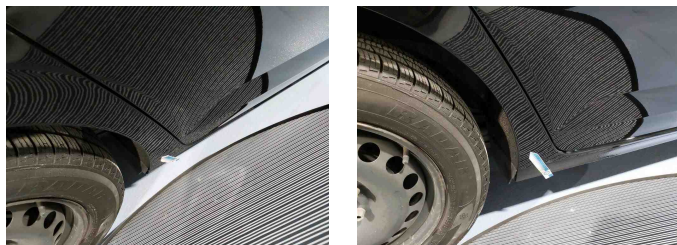

2 - Rücklicht Heckklappe rechts - Sprung - Ersetzen



3 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken

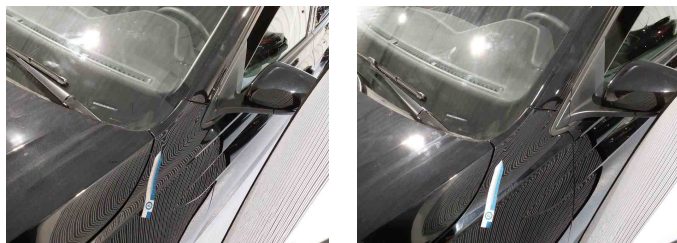

4 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



5 - Rücklicht Heckklappe links - Kratzer - Polieren






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8026496
vom: 17.03.2025

GEBRAUCHSSPUREN


1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

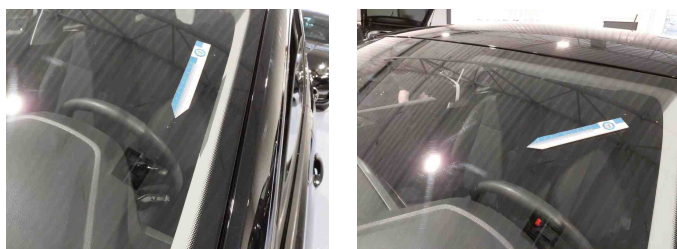


2 - Heckscheibe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

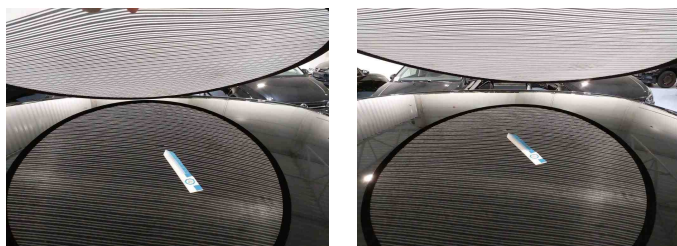


4 - Dachhimmel - Repariert - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

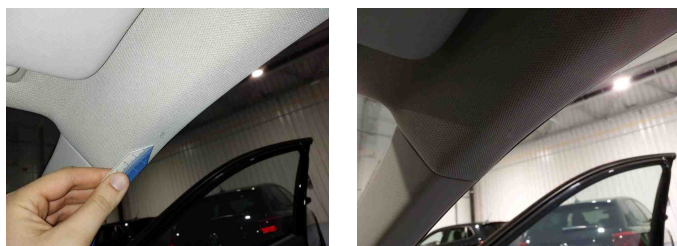

FEHLTEILE

1 - Radzierblende vorne rechts - Fehlt - Ersetzen

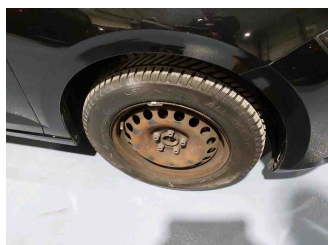



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8026496
vom: 17.03.2025

2 - Radzierblende hinten rechts - Fehlt - Ersetzen



3 - Radzierblende vorne links - Fehlt - Ersetzen

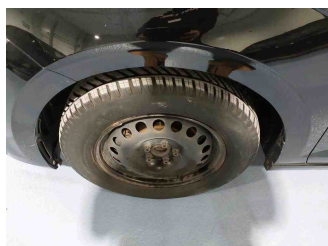

4 - Radzierblende hinten links - Fehlt - Ersetzen



5 - Modellbezeichnung hinten - Fehlt - Ersetzen

