



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8048589  
vom: 20.03.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001880048  
**Besichtigt am:** 20.03.2025 13:13  
**Berichts-Nr:** 8048589  
**FIN:** WVVZZZAWZMU040408



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8048589  
vom: 20.03.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Limousine
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Polo
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / CDS
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	21.07.2021
<b>Laufleistung:</b>	53.313 km
<b>Farbe:</b>	Deep Black Perleffekt
<b>Farbe Dach:</b>	Deep Black Perleffekt
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.000 ccm
<b>Leistung:</b>	70 kW (96 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.053 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.461 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.751 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	1.610 kg
<b>Radstand:</b>	2.548 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	3
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	10.2025
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	8.700 KM



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8048589  
vom: 20.03.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4 Stahlräder 5,5 J x 15	Einton-Signalhorn
4 Türen	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR
6 Lautsprecher	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Fahrersitz mit Höheneinstellung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Abgasnorm EU6 AP	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fensterheber elektrisch
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fertigungsablauf Süd-Afrika
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Frontantrieb
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außenspiegel rechts, konvex	Fußgängererkennung
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie 320A (49Ah)	Ganzjahresreifen 185/65 R 15
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumabdeckung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbeleuchtung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gepäckraumboden
Berganfahrassistent	Geschwindigkeitsbegrenzer
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung
Chrom-Paket	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Comfortline	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Dachhimmel in Ceramique	Hinterachse "Standard"
Dämpfung hinten	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und 2 hinten
Dämpfung vorn	Innenspiegel automatisch abblendend
Dekoreinlagen in Limestone Grey Metallic für Instrumententafel und Türverkleidung vorn	Instrumententafel geschäumt
Diebstahlwarnanlage	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Kältemittel R1234yf
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Kategorie 0
Digitaler Radioempfang DAB+	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Keine Aktionsausführung
Doppelkupplungsgetriebe DQ200	
Drehstromgenerator 140 A	



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8048589  
vom: 20.03.2025

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Multifunktionskamera
Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter	Ohne Nebelscheinwerfer
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Sprachsteuerung
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Spurwechselassistent
Kurzheck	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtwertenregulierung	Ohne zus. Dichtungen außen
Licht-und-Sicht-Paket	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Ohne zusätzliche Bereifung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Müdigkeitserkennung	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Multifunktionslenkrad	Radio
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radschrauben Standard
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radstand
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Radvollblenden
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Regensensor
Normalsitze vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Notbremsassistent "Front Assist"	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Reifenkontrollanzeige
Ohne 2. Batterie	Rückleuchten dunkelrot
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Ohne Anhängervorrichtung	Schalthebelknauf in Leder
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenbremsen vorn
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )
Ohne Differenzialsperre	Servolenkung
Ohne Dynamic Drive Control	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne ECO-Funktion	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Slash"
Ohne Folienbeklebung	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Individualeinbau	Stabilisator vorn
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Standard-Klimazonen
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Staufach unter den Vordersitze(n)
Ohne Lichtassistent	Stoßfänger in Wagenfarbe



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8048589  
vom: 20.03.2025

Telefonschnittstelle  
Textilfußmatten vorn und hinten  
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Trommelbremsen hinten  
Tür und Seitenverkleidung  
Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)  
Typprüfstand Deutschland  
Überführungsausrüstung,-nasse Grenze  
Überhang hinten, kurz  
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
Version Standard plus  
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
Vordersitze beheizbar  
Vordersitze beheizbar  
Warnleuchte für Waschwasserstand  
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
Wartungsintervallverlängerung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8048589  
vom: 20.03.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 92 V	7,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 92 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	7,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 08.2029

**Kompressor vorhanden:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8048589  
vom: 20.03.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
2	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Kofflülge hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dachhimmel	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Rücklicht Heckklappe links	Sprung	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Kofflülge hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Dachholm links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Schalthebel	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Lenkrad	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8048589  
vom: 20.03.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b>	Ja
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	166,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	175,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	323,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	244,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	171,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	199,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8048589  
vom: 20.03.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZAWZMU040408

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8048589  
vom: 20.03.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8048589  
vom: 20.03.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

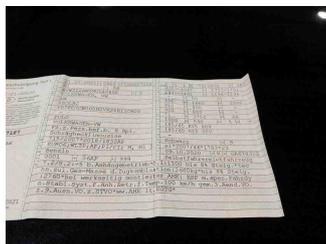

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Dach



Lackstärke Tür hinten rechts



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8048589  
vom: 20.03.2025



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne links



Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren



2 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken



3 - Kotflügel hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren




### GEBRAUCHSPUREN

1 - Dachhimmel - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

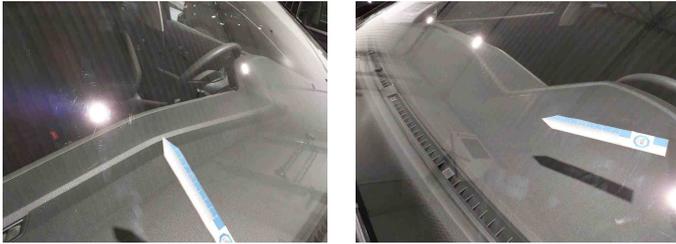

3 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Rücklicht Heckklappe links - Sprung - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Kotflügel hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Dachholm links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## 7 - Schalthebel - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## 8 - Lenkrad - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

