

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8227107
vom: 23.04.2025

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1001918513
Besichtigt am: 17.04.2025 11:12
Berichts-Nr: 8227107
FIN: TMBJR7NP7N7030765



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

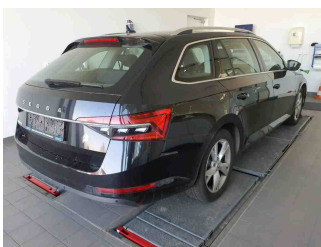

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

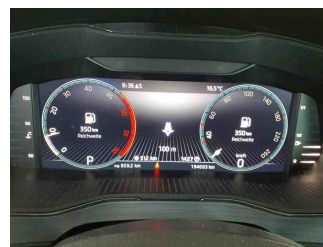

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8227107
vom: 23.04.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / AWB
Erstzulassungsdatum:	30.03.2022
Laufleistung:	194.693 km
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	4.862 mm
Fahrzeughöhe:	1.511 mm
Fahrzeugbreite:	1.864 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.237 kg
Radstand:	2.836 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	20.01.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	176.848 km
Restlauf bis Service:	12.200 KM

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	Bordwerkzeug
"FRONT ASSIST" - Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg., inkl. City ANB, ohne adaptive Geschwindigkeitsanlage	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"KESSY GO" ohne "SAFE" System	Chrom-Paket
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Chromrahmen um die Seitefenster
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei
"Virtual Cockpit"	DAB - Digitaler Radioempfang
12 Volt-Steckdose(n)	Dachreling, eloxiert
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Um- nähung	Dachspoiler
2x USB vorne	Dämpfung hinten, Basis 1
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Dämpfung vorn
4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Dekorleiste Brushed
7-Gang-Automatikgetriebe	Doppelton-Signalhorn
8 Lautsprecher (passiv)	Drehstromgenerator 180 A
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Akustische Seitliche Fenster vorne ohne SunSet	-
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Einstiegsleisten vorne und hinten
Aufkleber/Schilder in deutsch	Elektrische Zusatzheizung
Außen-Sound Standard	Entriegelung Hintersitz Standard
Außenspiegel links, konvex	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrerkniefahrer
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstellbar separat beheizbar	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Ausstattungsstufe - Ambition	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage	Fertigungsablauf Standard
Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox	Feststellbremse
Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 420A (70Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibenheizung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußhebelwerk "Standard"
Beheizbare Vordersitze	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Halbleiter
Betriebsspannung 12 V	Heckklappe/Deckel mit elektrischer Öffnung und Schließung, (mit Spindel- antrieb, ohne Virtuelles Pedal)
Bordliteratur in Deutsch	Heckscheibenwischer "AERO"
	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
	Innenleuchte im Fußraum vorn
	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8227107
vom: 23.04.2025

Kältemittel R1234yf	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Anhängervorrichtung
Keine Aktionsausführung	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne CD/DVD für Navigation
Klimakomfortscheibe	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Komfort Telefonie + Wireless Charging + drahtlose Verbindung mit Aussenantenne	Ohne Durchladeeinrichtung
Komfortsitze vorn	Ohne ECO-Funktion
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen vorn	Ohne Feuerlöscher
Kraftstoffbehälter	Ohne Fußmatten
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Garagentoröffner
Kühlerschutzgitter	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Halter
LED Paket Aussenbeleuchtung (LED Scheinwerfer + Rückleuchte - TOP Variante) mit "Matrix Beam" Funktion und mit SRA	Ohne Head-Up Display
Leergewichtsbereich 1	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Leichtmetallräder "ANTARES" 8Jx18" inkl. Super-Rollwiderstandsoptimierte Reifen	Ohne Kindersitz
Leichtmetallräder "ANTARES" 8Jx18"	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Kompass/Verkehrszeichenanzeige/Verkehrszeichenerkennung
Leseleuchte vorn	Ohne Ladeboden
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Ladedose
Linkslenker	Ohne Ladekabel
Matrix-Beam	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Müdigkeitserkennung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Schmutzfänger
Mittelarmlehne vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mittelkonsole	Ohne Sonnenschutzrollo
Motorenstart Standard	Ohne Spurhalteassistent
Navi Amundsen + Web radio	Ohne Spurwechselassistent
Navigationssystem "AMUNDSEN" mit Sprach-Bedienung + WLAN + Web Radio + "SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Ohne Trennwand
Nebelschlussleuchte	Ohne Überführungsausrüstung
Nicht Heissland	Ohne Uhr
Nichtraucherausführung	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Normal-Lackierung	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Notrufsystem eCall+	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne "drive select"	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne 2. Batterie	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne Adapter	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Optionsinfotainment (MIB3)
	Pannenset



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8227107
vom: 23.04.2025

PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren hinten mit
aut. Bremse Funktion

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Preisstützung

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 235/45 R18 94W Super-Rollwiderstandsoptimiert

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 1 Jahr

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung

Schriftzugsatz in Grundausrüstung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung
und Airbagschild

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Standard

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

TOP LED Rückleuchte

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfungsland Deutschland

Variant/Avant

Variante Grundausrüstung

Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht
Funktion inkl. Welcome Effekt

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8227107
vom: 23.04.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	7,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	7,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	4,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	7,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8227107
vom: 23.04.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Riss	Ersetzen
2	Karosserie	Beschädigt	Instandsetzen + lackieren
3	Fahrzeugelektrik	Keine/schlechte Funktion	Prüfen
4	Lenksäulenabdeckung	Gebrochen	Ersetzen
5	Heckklappenverriegelung	Gebrochen	Ersetzen
6	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Stoßfänger vorne mitte	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
8	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Pauschalbetrag
9	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
10	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger Ecke hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8227107
vom: 23.04.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.432,97
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 9.463,89
Summe (ohne MwSt.):				€ 12.896,86

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8227107
vom: 23.04.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJR7NP7N7030765

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Schlechter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8227107
vom: 23.04.2025


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

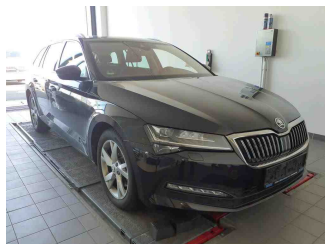


Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

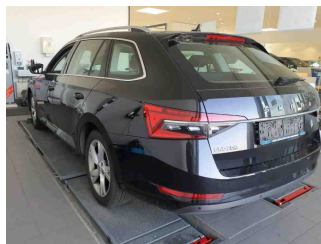

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

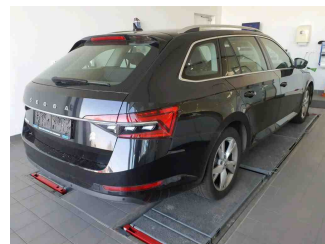


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

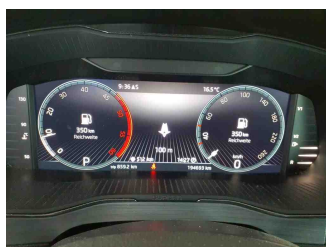


Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

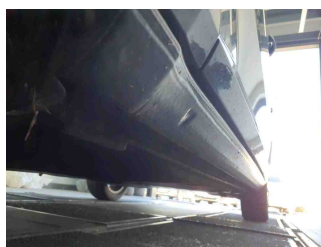


Seitenansicht - Schweller links

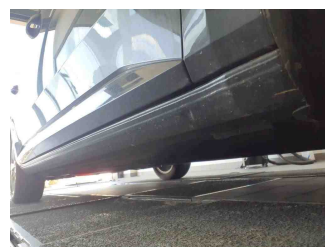


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

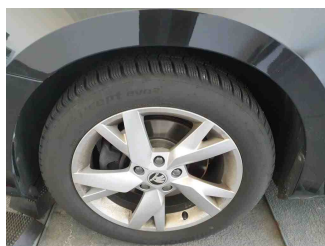


Räder - Rad montiert vorne
links

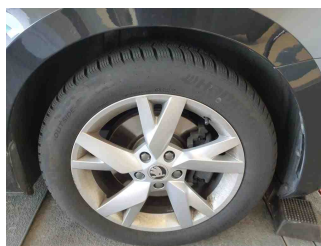


Räder - Rad montiert vorne
rechts

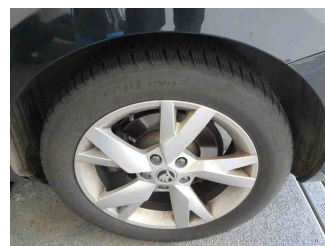

Räder - Rad montiert hinten
links

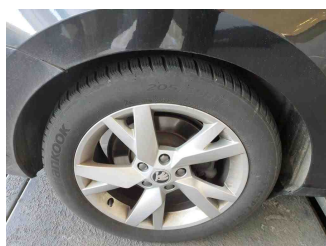


Räder - Rad montiert hinten
rechts

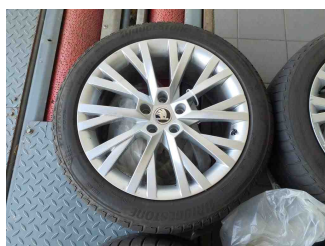

Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2

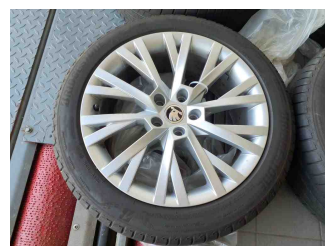

Räder - Rad beiliegend #3




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8227107
vom: 23.04.2025




Räder - Rad beiliegend #4

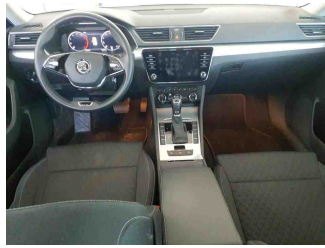


Innenraum - Mittelkonsole

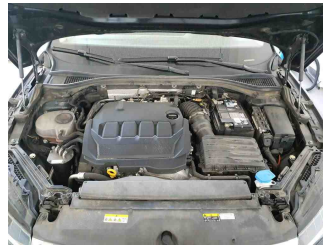


Fahrzeug - Motorraum offen

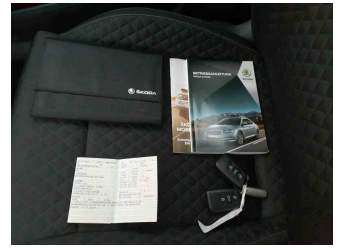

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

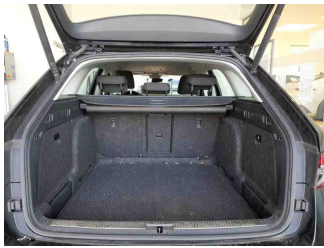


Innenraum - Kofferraum

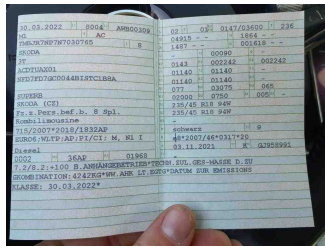


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug

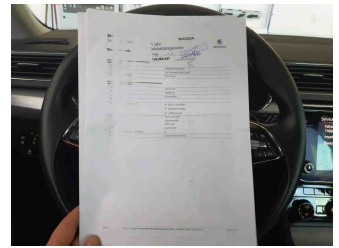

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

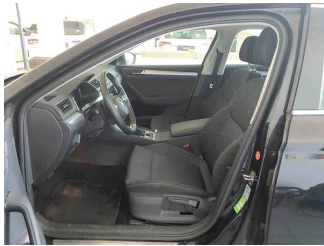


Innenraum - vorne

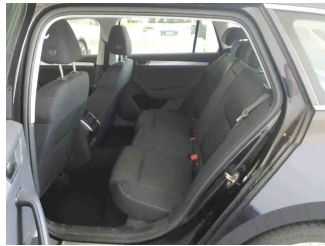

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

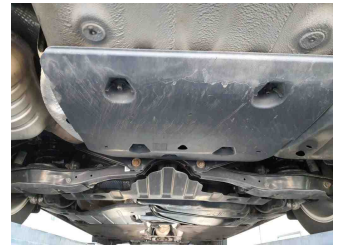

Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8227107
vom: 23.04.2025




» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen

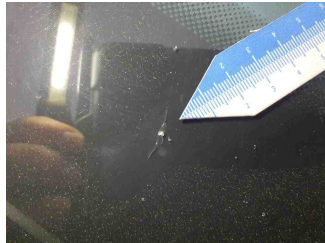


2 - Karosserie - Beschädigt - Instandsetzen + lackieren

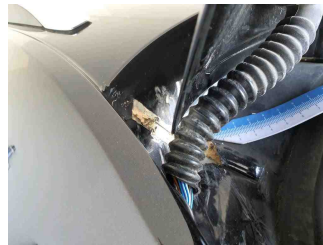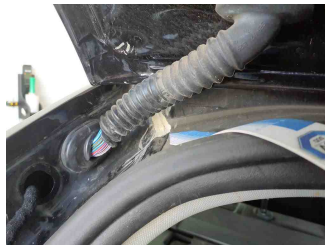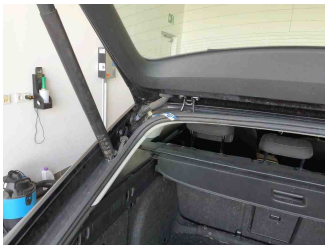

3 - Fahrzeugelektrik - Keine/schlechte Funktion - Prüfen

Kommentar


elektr. Heckklappe

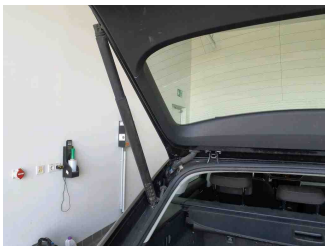

4 - Lenksäulenabdeckung - Gebrochen - Ersetzen

Kommentar

start stoppen Knopf

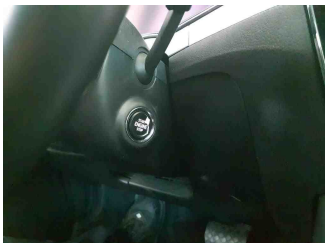





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8227107
vom: 23.04.2025

5 - Heckklappenverriegelung - Gebrochen - Ersetzen

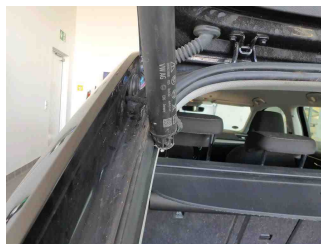
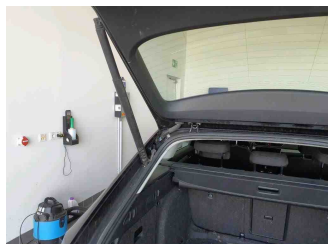


6 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


7 - Stoßfänger vorne mitte - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

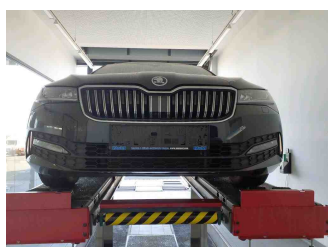

8 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Pauschalbetrag

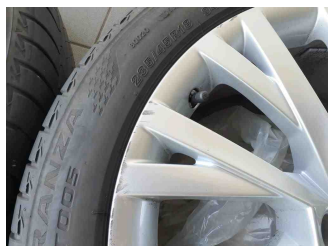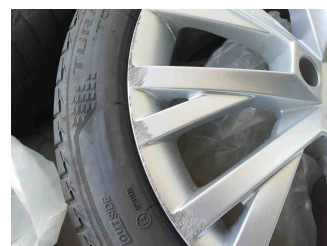

9 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

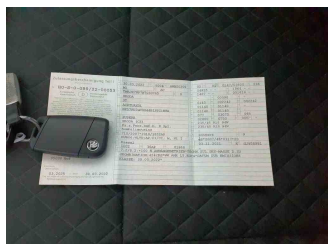




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8227107
vom: 23.04.2025

10 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen


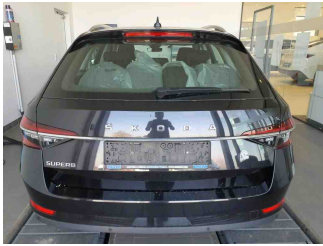


GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

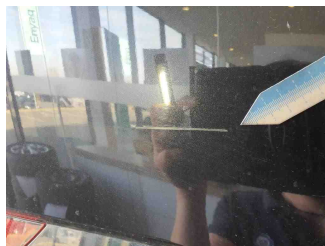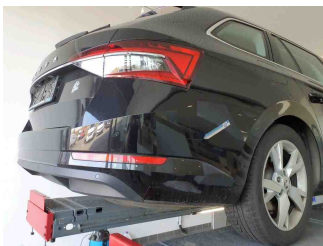

3 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	nicht Bestandteil der vorliegenden Ausstattungsliste
-----------	--

