


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001989054
Besichtigt am: 23.06.2025 13:36
Berichts-Nr: 8571141
FIN: TMBJW7NP7M7066608



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

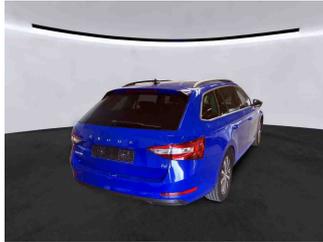

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8571141
vom: 24.06.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / AUJ
Erstzulassungsdatum:	04.05.2021
Laufleistung:	90.189 km
Farbe:	Energy-Blau
Farbe Dach:	Energy-Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	4.862 mm
Fahrzeughöhe:	1.511 mm
Fahrzeugbreite:	1.864 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.291 kg
Radstand:	2.836 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	7.200 KM

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Beheizbare Vordersitze
"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"	Berganfahrassistent
"FRONT ASSIST" - mit ACC bis 210km/St.	Betriebserlaubnis Nachtrag
"KESSEY FULL" ohne "SAFE" System	Bordliteratur in Deutsch
"KESSEY FULL" ohne "SAFE" System	Bordwerkzeug
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
"REAR VIEW CAMERA MID"	Business Columbus
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Chrom-Paket
"Virtual Cockpit"	Chromrahmen um die Seitfenster
12 Volt-Steckdose(n)	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	DAB - Digitaler Radioempfang
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG	Dachreling, schwarz
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	Dachspoiler
2x USB vorne + 2x USB hinten	Dämpfung hinten
3 Schlüssel	Dämpfung vorn
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Dekorleiste Brushed
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/115 KW TSI, Hybrid Grundmotor ist: TH8	Doppelton-Signalhorn
6-Gang-Automatikgetriebe	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgasendrohr hinten (Standard)	ECO-Funktion
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	-
Aktivkohlebehälter	Einstiegsleisten vorne und hinten (PHEV)
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Entriegelung Hintersitz Standard
Aufkleber/Schilder in deutsch	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Fahrerkniefachverankerung
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstellbar separat beheizbar	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Ausstattungsstufe - Ambition	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Batterie 340A (58Ah)	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
	Fußhebelwerk "Standard"
	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8571141
vom: 24.06.2025

Heckklappe/Deckel mit elektrischer Öffnung und Schließung, (mit Spindel- antrieb, ohne Virtuelles Pedal)	Nichtraucherausführung
Heckscheibenwischer "AERO"	Normal-Lackierung
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Notrufsystem eCall
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Ohne Adapter
Innenleuchte im Fußraum vorn	Ohne Anhängervorrichtung
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne CD/DVD für Navigation
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Durchladeeinrichtung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfortsitze vorn	Ohne Feuerlöscher
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Fußmatten
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Garagentoröffner
Kopfstützen vorn	Ohne Generator
Kraftstoffbehälter	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Kindersitz
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Ladedose AC Typ 2 Mode 2-3 (EU)	Ohne Ladeboden
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Lichtassistent
LED Rückleuchte	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schmutzfänger
Leichtmetallräder "DRAKON" 6,5Jx17" anthrazite glanzgedreht	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sonnenschutzrollo
Leseleuchte vorn	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leuchtweitenregulierung	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Low LED Basis Scheinwerfer inkl. LED Tagfahrlicht	Ohne Uhr
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mit Halter	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelkonsole	Ohne Zusatz-/Standheizung
Motorenstart Standard	Ohne zusätzliche Bereifung
Navi Columbus + Web radio	Optionsinfotainment (MIB3)
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Pannen-Set
Nebelschlussleuchte	PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne & hinten mit aut. Bremse Funktion
Netzprogramm	Plus Ladekabel MODE 3, 16A - EU(AC 3,6 kW)
Netztrennwand	Preisstützung
Nicht Heissland	Radschrauben Standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8571141
vom: 24.06.2025

Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert,
Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schriftzugsatz in Grundausführung
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
Side Assist
Side Assist + Lane Assist mit adaptiver Spurführung +
Emergency Assist
Sitzbezüge in Stoff
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, Airbag-Label auf
Sonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typrüfland Deutschland
Variant/Avant
Variante Hybrid
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Verkehrzeichenerkennung mit Multifunktionskamera
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Zus.Rückstrahler (Türbereich)

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Nein

Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	4,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	4,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	5,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8571141
vom: 24.06.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
2	Seitenwand hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
5	Reifen	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
6	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Fahrzeugelektrik	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
8	Tür hinten links	Kratzer	Smart Repair
9	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
10	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8571141
vom: 24.06.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 1.588,83
Summe (ohne MwSt.):				€ 1.588,83

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	209,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	314,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8571141
vom: 24.06.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW7NP7M7066608

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8571141
vom: 24.06.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

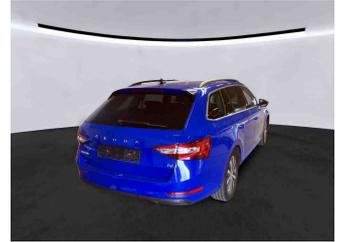

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Ladeequipment



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren



2 - Seitenwand hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

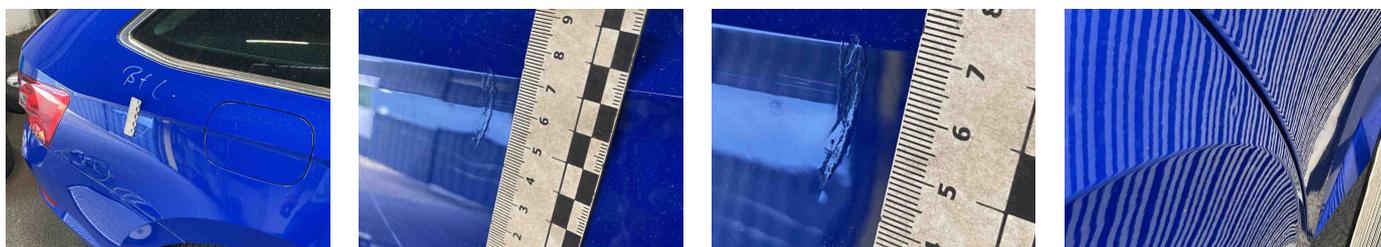

3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



5 - Reifen - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

Kommentar

HL Hankook, HR Michelin



6 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


7 - Fahrzeugelektrik - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Taster Autom. Heckklappe ohne Funktion. Schadenerweiterung möglich.



8 - Tür hinten links - Kratzer - Smart Repair

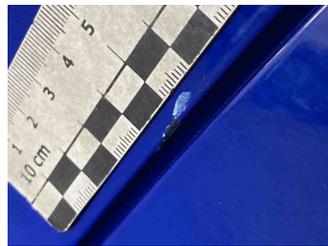

9 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



10 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

