



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8495886
vom: 11.06.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001952234
Besichtigt am: 10.06.2025 13:05
Berichts-Nr: 8495886
FIN: WVVZZZCD2PW507490



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

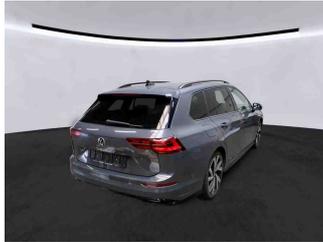

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8495886
vom: 11.06.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / COV
Erstzulassungsdatum:	16.12.2022
Laufleistung:	27.537 km
Farbe:	Delfingrau Metallic
Farbe Dach:	Delfingrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	140 kW (191 PS)
Fahrzeuglänge:	4.633 mm
Fahrzeughöhe:	1.498 mm
Fahrzeugbreite:	1.789 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.850 kg
Radstand:	2.669 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Anthrazit/Titanschwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8495886
vom: 11.06.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose im Gepäckraum	Design-Paket Exterieur "Black Style"
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
3 Kopfstützen hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
4 Leichtmetallräder "Bergamo" 7,5 J x 18in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 140 kW	Doppelton-Signalhorn
6+1 Lautsprecher	Drehstromgenerator 140 A
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronische Differenzialsperre XDS
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außen-Sound Standard	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fahrprofilauswahl
Außenspiegelgehäuse in Schwarz	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go"	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Federbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 380A (68Ah)	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Bergamo 7,5 J x 18 in Schwarz / glanzgedreht, Reifen 225/40 R 18	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Heckspoiler in Wagenfarbe
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordwerkzeug und Wagenheber	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte
Car2X	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer, inkl. Licht-und-Sicht-Paket
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dachhimmel	Kältemittel R1234yf
Dachreling schwarz	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
Dekoreinlagen "Carbon Grey" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8495886
vom: 11.06.2025

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Mode3 Ladekabel
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kopfstützen vorn im Sitz integriert	Ohne Spurwechselassistent
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne zus.Zierleisten
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Linkslenker	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Pedale in Edelstahl gebürstet
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Progressivlenkung
Modul Boden hinten Ausführung 4	Radio
Motorenstart Standard	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Müdigkeitserkennung	Radstand
Multifunktionskamera	Raucherausführung
Multifunktions-Sportlenker in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen	Rechtsverkehr
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Regensensor
Navigationssystem "Discover Media" inkl."Streaming & Internet"	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Reifen 225/40 R 18
Netztrennwand	Reifenkontrollanzeige
Nicht Heissland	Reifenlieferanten für EU Länder
Normal-Lackierung	R-Line Ausstattung
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Rückfahrkamera "Rear View"
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Ohne 2. Batterie	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen hinten
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenbremsen vorn
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Seitenairbags für die äußeren Rücksitze,inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Feuerlöscher	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und deräußeren Rücksitzplätze in Stoff "R-Line", -innenwangen in "ArtVelours"
Ohne Head-Up Display	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Ladekabel	Sportfahrwerk
Ohne Leergewichtsbereich	Sprachbedienung
	Spurhalteassistent "Lane Assist"



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8495886
vom: 11.06.2025

Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwahluhr
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, im "R-Line"-Styling
Technikpaket
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Top-Sportsitze vorn
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variant
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vierlenkerachse
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze mit Höheneinstellung
Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Winterpaket "Premium" inkl. Standheizung
Winterräder "Nottingham" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5 J x 17, Winterreifen 205/50 R 17 H
Winterräder "Nottingham" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5 J x 17, Winterreifen 205/50 R 17 H



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8495886
vom: 11.06.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	8,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	8,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	8,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8495886
vom: 11.06.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Unfallschaden	Pauschalbetrag
2	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
3	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Deformiert	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Lackieren
7	Reifen hinten rechts	Riss	Ersetzen
8	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
9	Kontrolleuchte	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
10	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
11	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8495886
vom: 11.06.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8495886
vom: 11.06.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD2PW507490

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8495886
vom: 11.06.2025

» Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigefügt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

- (10.06.2025 12:58) Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigtem, nicht demontiertem Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen.
- (10.06.2025 12:59) Fahrzeug hat einen Frontschaden rechts



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8495886
vom: 11.06.2025

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

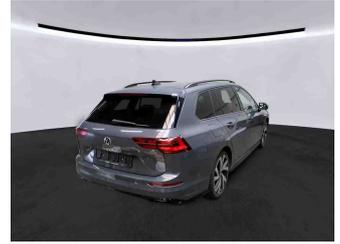

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8495886
vom: 11.06.2025



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Unfallschaden - Pauschalbetrag

Kommentar	Motorhaube, Stoßfänger vorne, Scheinwerfer rechts, Einparkhilfe vorne, Kühlergrill Schutzgitter, Vorderseite, Kotflügel vorne rechts, Unterboden
-----------	--

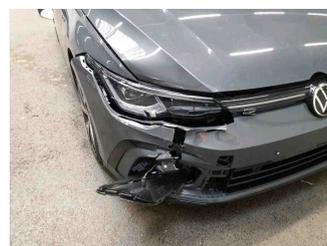



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8495886
vom: 11.06.2025



2 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden

Kommentar

Materialabtrag





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8495886
vom: 11.06.2025

3 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Deformiert - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden

Kommentar

Materialabtrag



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren

Kommentar

lackfehler



5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Lackieren



7 - Reifen hinten rechts - Riss - Ersetzen

Kommentar

Flanke beschädigt 225/40 R 18Allwetter





Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8495886
vom: 11.06.2025

8 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair




9 - Kontrolleuchte - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

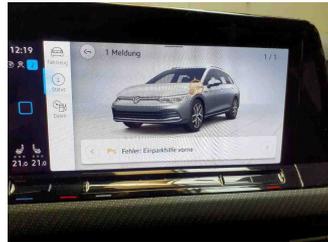

10 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



11 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken

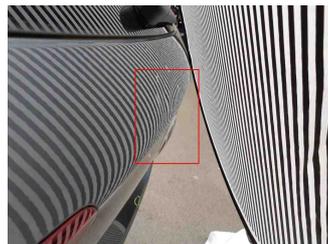

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8495886
vom: 11.06.2025

2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8495886
vom: 11.06.2025

» Reparaturkosten-Kalkulation

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Unfallschaden - Pauschalbetrag



<https://www4.macadam.eu/picture/03e330af-59db-4a63-992b-a739b4031039.pdf?boundingBoxes=true>