



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8399652
vom: 22.05.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001954803
Besichtigt am: 22.05.2025 16:12
Berichts-Nr: 8399652
FIN: VSSZZZKM2RR108760



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8399652
vom: 22.05.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARC
Erstzulassungsdatum:	13.05.2024
Laufleistung:	27.018 km
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	3.000 KM



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8399652
vom: 22.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

10"-Navigationssystem "+"	Drei.-Automatikgurte vorn
18"-Ganzjahresreifen auf 18"-Leichtmetallrädern, in Silbergrau	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dynamiklenkung
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile --
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7/N09/T9F, "TSI"	Einparkhilfe
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektrische Anhängervorrichtung
Abwicklung Serie	Embleme
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entriegelung Hintersitz Standard
Ambientelicht Ausführung 1	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fernlichtassistent
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fertigungsablauf Standard
Batterie 420A (70Ah)	Feststellbremse
Batterie/Generator Kapazität Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	FPK-Medium
Betriebserlaubnis Nachtrag	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Bordliteratur in Deutsch	Frontantrieb
Bordwerkzeug	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Fußhebelwerk "Standard"
Chrom-Paket	Ganzjahresreifen 245/45 R18 96W (Polymerbeschichtung)
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
CUPRA CONNECT gen3 - Medien & Internet	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
CUPRA CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachreling, schwarz	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dämpfung hinten,Basis 1	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung vorn	Heckspoiler
Datenträger für EU, integriert	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dekor-Einlagen	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dekor-Einlagen für Konsole	Kältemittel R1234yf
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Digitaler Radioempfang	Keine Aktionsausführung
Drehstromgenerator 140 A	



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8399652
vom: 22.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Kennzeichenträger vorn (groß)	Ohne Kompensator
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Ladekabel
Komfort-Sportausstattung Formentor	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Mode3 Ladekabel
Kopfstützen vorn	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Sonderspezifikationen
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Spurwechselassistent
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Steckdose
Leichtmetallräder 8J x 18	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem +, inkl. Kartenmaterial	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
MPV Formentor	Ohne Zusatz-/Standheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Navigationsgerät-High	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nebelscheinwerfer	Optionsinfotainment (MIB3)
Nebelschlussleuchte	Pan-European-eCall
Nicht Heissland	Pannen-Set
Nichtraucherausführung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Normalsitze vorn	Radstand
Ohne 2. Batterie	Rechtsverkehr
Ohne alternativ-Antriebssystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifendruckkontrolle
Ohne Car2X	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenbremsen hinten
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen vorn
Ohne Fußmatten	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Head-Up Display	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne Individualeinbau	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8399652
vom: 22.05.2025

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
Sonnenblende und B-Säule
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Sport
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-
home Funktion automatisch
Telefonvorbereitung für Handy
Tür und Seitenverkleidung Teilleder
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variables Ladebodenkonzept
Variante Grundausstattung
Vier-Lenkerachse
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Winterpaket: Sitzheizung vorn
Wireless RSE "App"
Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8399652
vom: 22.05.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 96 W	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 96 W	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 96 W	8,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 96 W	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8399652
vom: 22.05.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Pauschalbetrag
6	Tür vorne links	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
7	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen
8	Tür vorne rechts	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
9	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen
10	Heckscheibe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Scheinwerfer links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Scheinwerfer rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8399652
vom: 22.05.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8399652
vom: 22.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKM2RR108760

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8399652
vom: 22.05.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8399652
vom: 22.05.2025



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



2 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Pauschalbetrag




6 - Tür vorne links - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



7 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen




8 - Tür vorne rechts - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

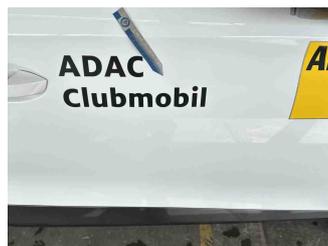

9 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen



10 - Heckscheibe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

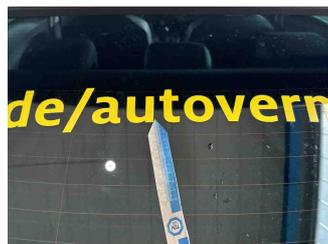





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8399652
vom: 22.05.2025

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

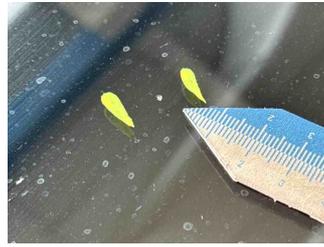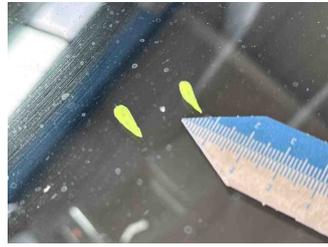

2 - Scheinwerfer links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

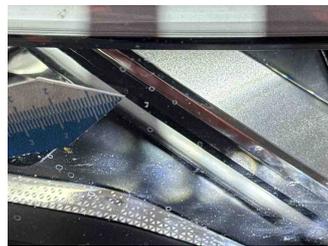

3 - Scheinwerfer rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

