



PROTOKOLLNUMMER: 41628336

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025

Gutachten

Betreff Minderwertgutachten

Besichtigungsdatum / Ort 22.09.2025 / Schwabach - VW Limbacher Str.
Limbacher Straße 26
91126 Schwabach

Amtliches Kennzeichen GZ-TR730

Fahrzeug-Identnummer WV1ZZZSYZK9076228

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	2.605,00 €	494,95 €	3.099,95 €
basierend auf Reparaturkosten	2.605,00 €	494,95 €	3.099,95 €
Wertminderung aus Nachlackierungen (in den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral			100,00 €



PROTOKOLLNUMMER: 41628336

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



 
Datum: 22.09.2025

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	Schwabach - VW Limbacher Str. Limbacher Straße 26 91126 Schwabach
Besichtigungsdatum / Ort	22.09.2025 / Schwabach - VW Limbacher Str. Limbacher Straße 26 91126 Schwabach
Besichtigung durch	Kevin Ruppert
Amtliches Kennzeichen	GZ-TR730
Fahrzeugart	Transporter
Hersteller	Volkswagen
Modell / Verkaufsbezeichnung	CRAFTER
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0603 CBZ 44816
Fahrzeug-Identnummer	WV1ZZZSYZK9076228
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	07.08.2019 / 06.03.2025
Nächste HU	08/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	203.689 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Weiß Uni
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.968 ccm/ 130 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;Y;PI/CI; N1 III, N2
zul. Gesamtgewicht (kg)	3.500
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 3



PROTOKOLLNUMMER: 41628336



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.09.2025

Getriebe	Manuell
Anzahl Gänge	6
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz-Grau
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	23.100 km
Durchgeführte Wartungen	14.03.2025 bei 190.995 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/65 R16 119R	Falken	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	3 / 3
#2 235/65 R16 119R	Falken	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	4 / 4

Ersatzrad

Ablauf: 11/2028 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Verkleidungen/ Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung (Hecktür Rechts) - gebrochen / gerissen - instandsetzen/lackieren (S1)	75,00 €	75,00 €
2	Tür hinten links	Türdichtung (Hecktür) - gebrochen / gerissen - erneuern	80,00 €	80,00 €
3	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €	100,00 €



PROTOKOLLNUMMER: 41628336



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.09.2025

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
4	Lenkanlage	Lenkrad - beschädigt - Smart Repair	120,00 €	120,00 €
5	Heckklappe/-tür	Hecktür links (Innen) - Delle / Lackschaden - Smart Repair	150,00 €	150,00 €
6	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts (Innen) - Delle / Lackschaden - Smart Repair	150,00 €	150,00 €
7	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - Smart Repair	150,00 €	150,00 €
8	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair	150,00 €	150,00 €
9	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen	180,00 €	180,00 €
10	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - Smart Repair	200,00 €	200,00 €
11	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair	250,00 €	250,00 €
12	Heckklappe/-tür	Hecktür links - Delle(n) - Smart Repair	250,00 €	250,00 €
13	Interieur	Laderaumboden - Korrosion - Smart Repair	250,00 €	250,00 €
14	Schiebetür rechts	Schiebetür - Delle(n) - Smart Repair	250,00 €	250,00 €
15	Seitenwand rechts	Seitenwand - nicht fachgerecht instandgesetzt - Smart Repair	250,00 €	250,00 €
Summe (netto):			2.605,00 €	2.605,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
Summe (netto):			0,00 €	0,00 €

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Rep.Kosten
1	Front	

Nachlackierungen



PROTOKOLLNUMMER: 41628336

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Seitenwand rechts, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	100,00 €

Summe (netto):	100,00 €
----------------	----------

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dachholm links	130 µm
2	Dachholm rechts	116 µm
3	Heckklappe/-tür	124 µm
4	Kotflügel links	128 µm
5	Kotflügel rechts	126 µm
6	Motorhaube	132 µm
7	Schweller links	72 µm
8	Schweller rechts	96 µm
9	Seitenwand links	125 µm
10	Seitenwand rechts	205 µm
11	Tür hinten rechts	115 µm
12	Tür vorne links	125 µm
13	Tür vorne rechts	120 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des



PROTOKOLLNUMMER: 41628336

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025

Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.



PROTOKOLLNUMMER: 41628336

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfangs der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Komfortelektronik: i.o.

Keine Ausstattungsliste und Reparaturhistorie vorhanden.

Das Fahrzeug weist dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Folgekosten möglich

Das Fahrzeug hat einen Vorhandenen Unfallschaden Reparaturkalkulation erforderlich Fahrzeugdach und Unterboden konnten nicht begutachtet werden ggf.folgekosten möglich



PROTOKOLLNUMMER: 41628336

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K. Ruppert'.

Unterschrift Sachverständiger (Kevin Ruppert)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 34 Übersichtsfotos, 82 Beschädigungsfotos, 11 Unfallfotos, 1 Nachlackierungsfoto

PROTOKOLLNUMMER: 41628336

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 2: Schräg hinten (links)



Abbildung 3: Seitenansicht rechts

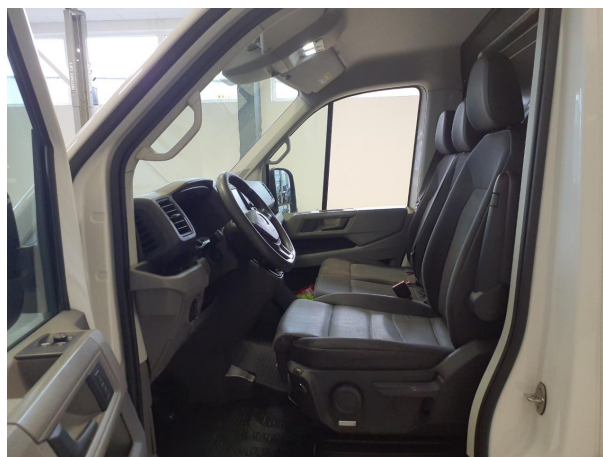


Abbildung 4: Fahrersitz

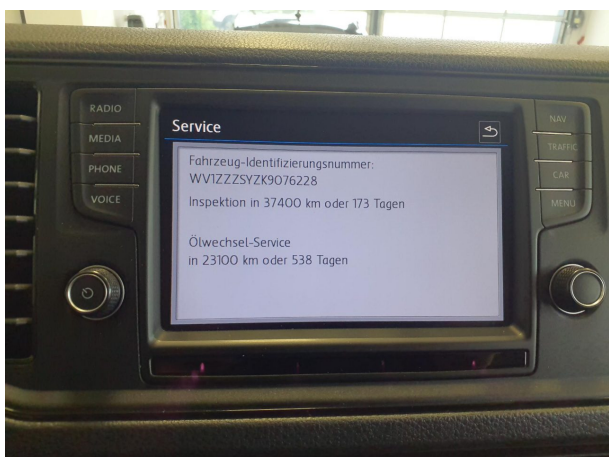


Abbildung 5: Innenraum

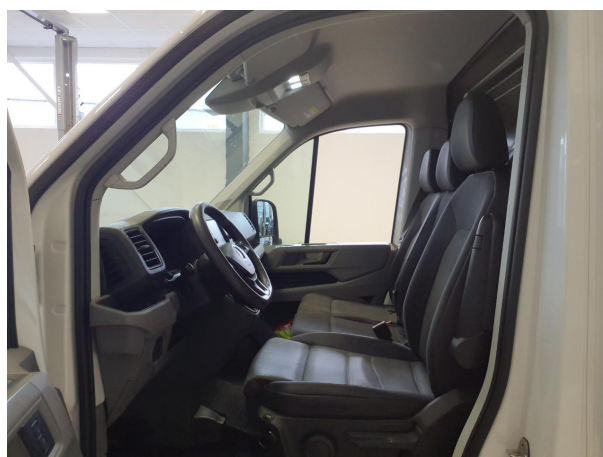


Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 41628336

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Laderaum

PROTOKOLLNUMMER: 41628336

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025



Abbildung 13: Laderaum



Abbildung 14: Dokumente

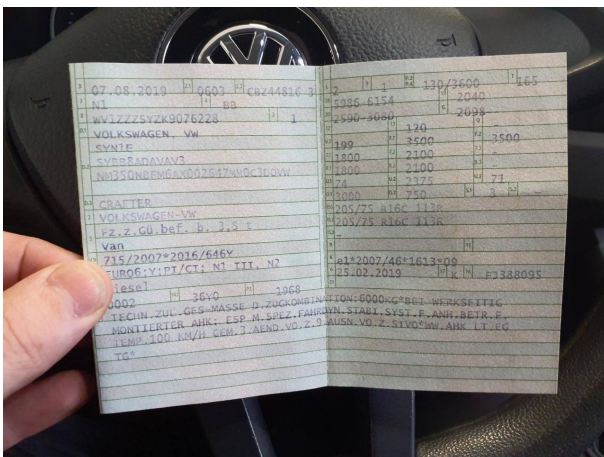


Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

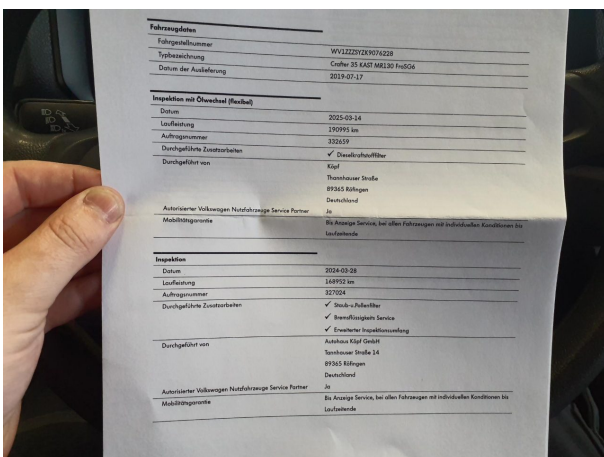


Abbildung 17: Sonstiges

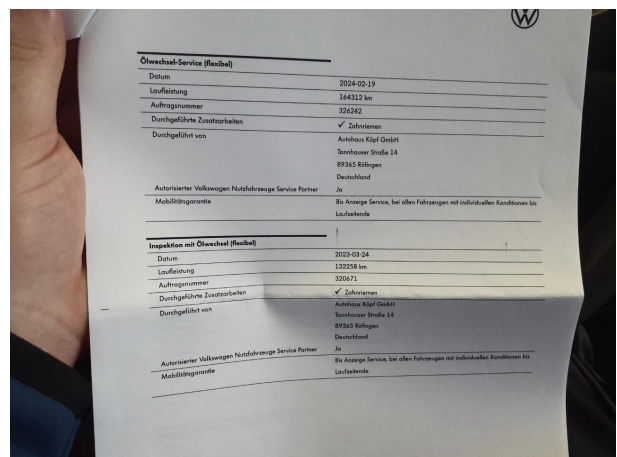


Abbildung 18: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41628336



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.09.2025

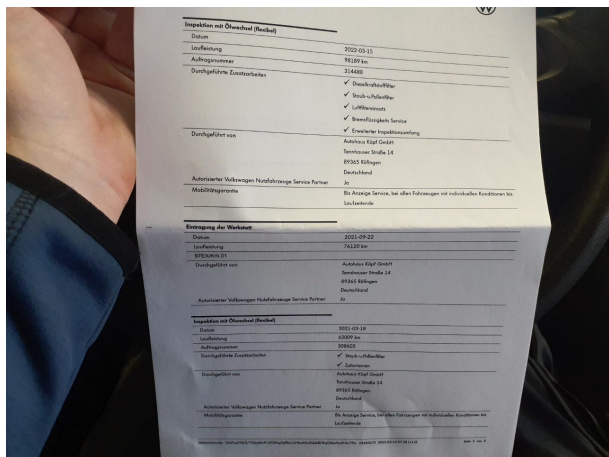


Abbildung 19: Sonstiges

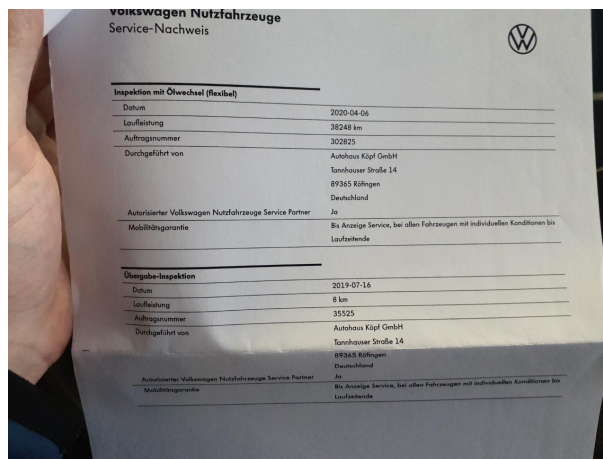


Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41628336

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41628336

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025

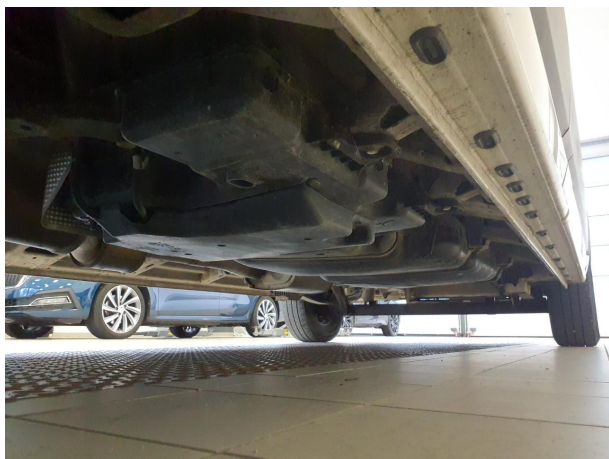


Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges

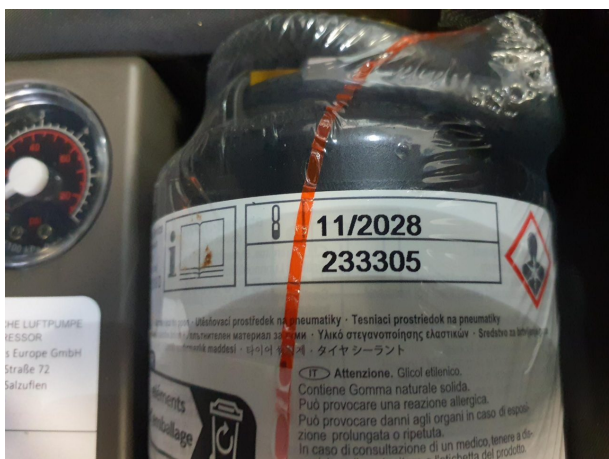


Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41628336

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung (Hecktür Rechts) - gebrochen / gerissen -



Beschädigung 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung (Hecktür Rechts) - gebrochen / gerissen -



Beschädigung 2: Tür hinten links: Türdichtung (Hecktür) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung (Hecktür Rechts) - gebrochen / gerissen -



Beschädigung 2: Tür hinten links: Türdichtung (Hecktür) - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41628336

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025

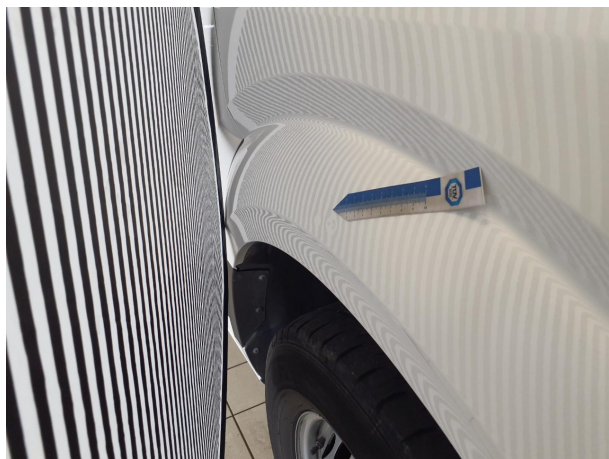

Beschädigung 3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 4: Lenkanlage: Lenkrad - beschädigt - Smart Repair



Beschädigung 4: Lenkanlage: Lenkrad - beschädigt - Smart Repair



Beschädigung 5: Heckklappe/-tür: Hecktür links (Innen) - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 5: Heckklappe/-tür: Hecktür links (Innen) - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 5: Heckklappe/-tür: Hecktür links (Innen) - Delle / Lackschaden - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41628336

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025



Beschädigung 5: Heckklappe/-tür: Hecktür links (Innen) - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 5: Heckklappe/-tür: Hecktür links (Innen) - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 5: Heckklappe/-tür: Hecktür links (Innen) - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts (Innen) - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts (Innen) - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts (Innen) - Delle / Lackschaden - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41628336

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts (Innen) - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts (Innen) - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung 7: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 7: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 7: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair

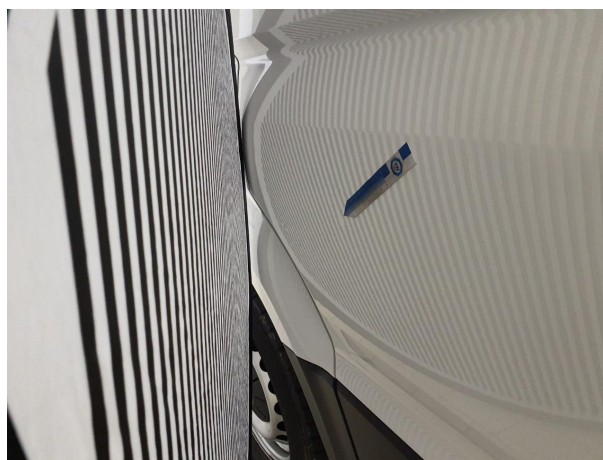

Beschädigung 7: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41628336

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025



Beschädigung 8: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden
- Smart Repair



Beschädigung 8: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden
- Smart Repair



Beschädigung 8: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden
- Smart Repair



Beschädigung 8: Schweller rechts: Einstieg - Delle /
Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 8: Schweller rechts: Einstieg - Delle /
Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) -
sanft instandsetzen

PROTOKOLLNUMMER: 41628336


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025



Beschädigung 9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

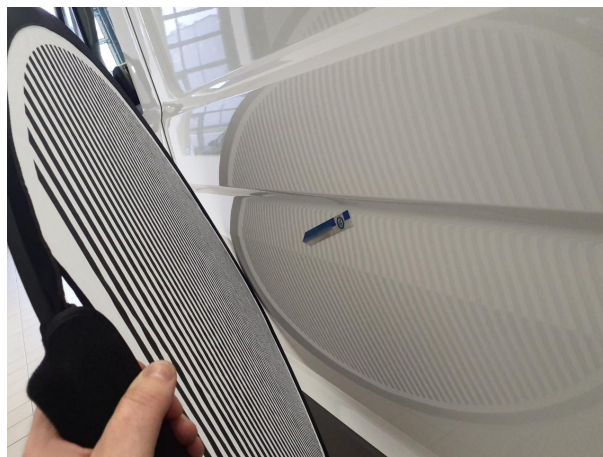

Beschädigung 9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung 9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

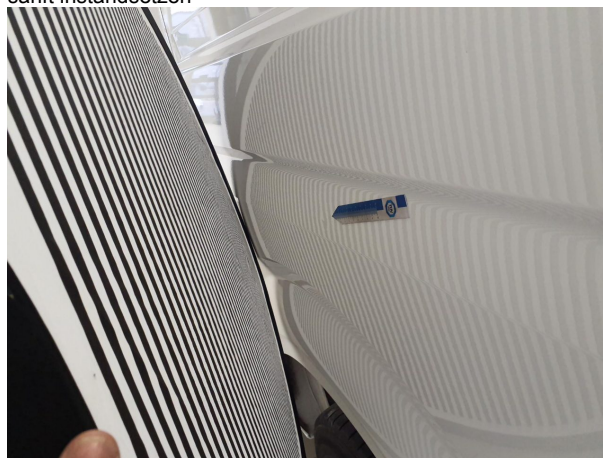

Beschädigung 9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

PROTOKOLLNUMMER: 41628336

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 22.09.2025




Beschädigung 10: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 10: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair

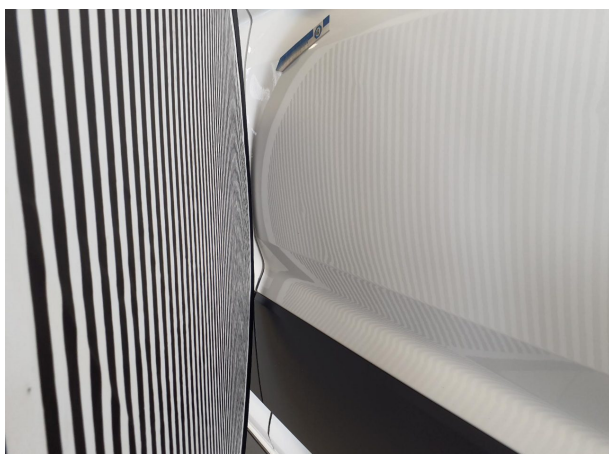


Beschädigung 10: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair

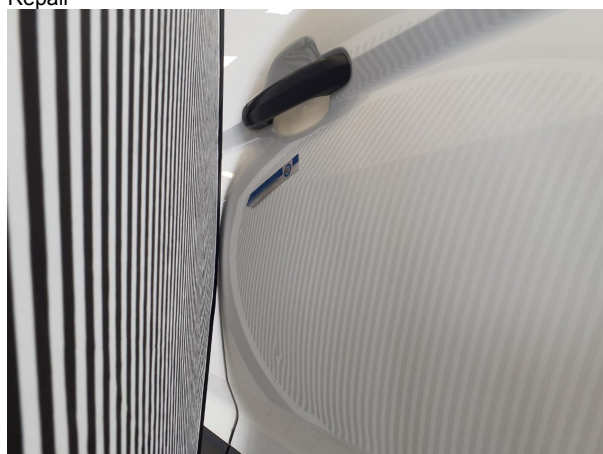

Beschädigung 10: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 10: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair

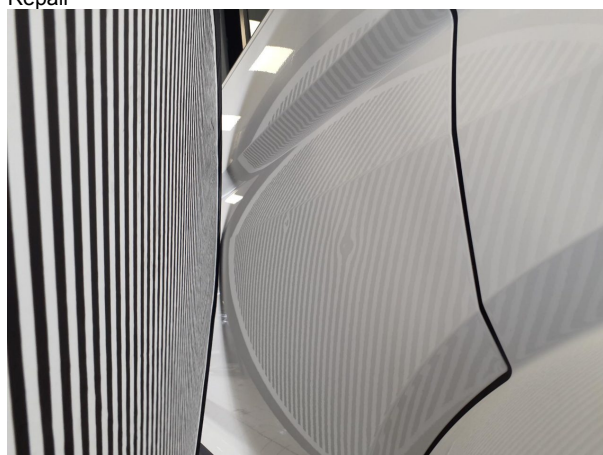


Beschädigung 10: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41628336

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025

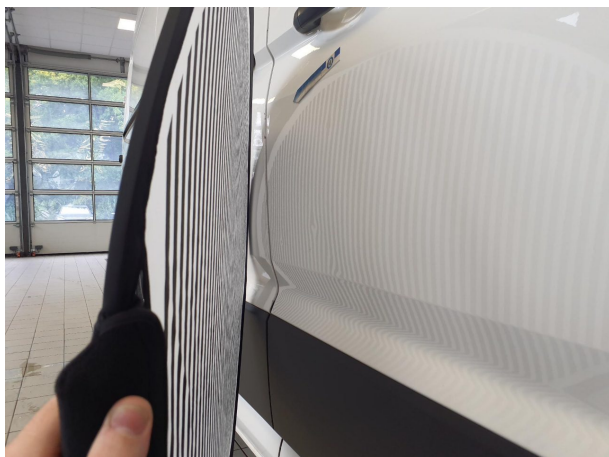

Beschädigung 10: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 10: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair

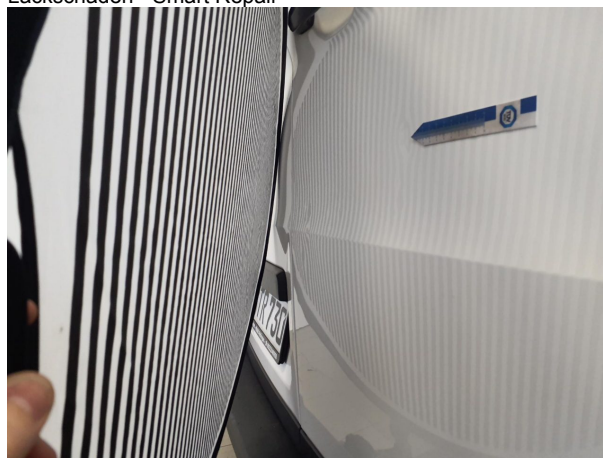

Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41628336


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 22.09.2025



Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair

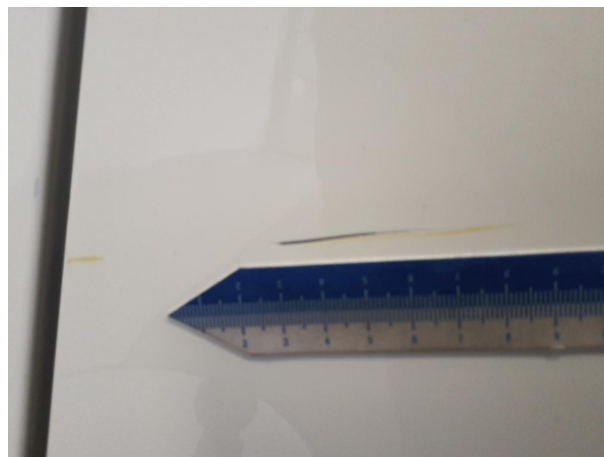


Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair

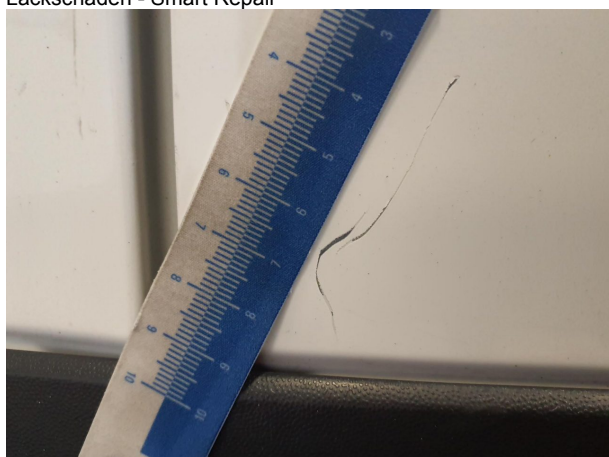


Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 12: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - Smart Repair

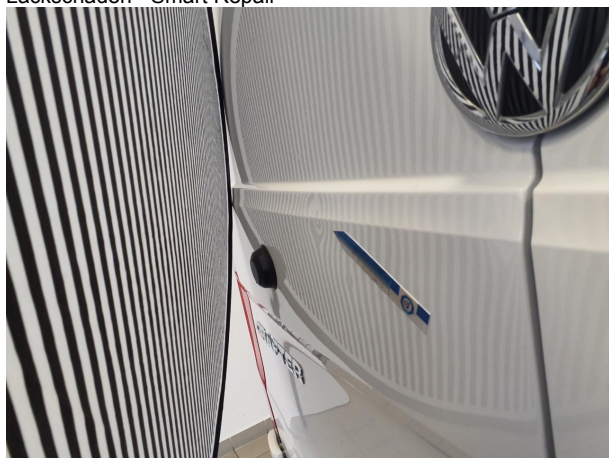

Beschädigung 12: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - Smart Repair

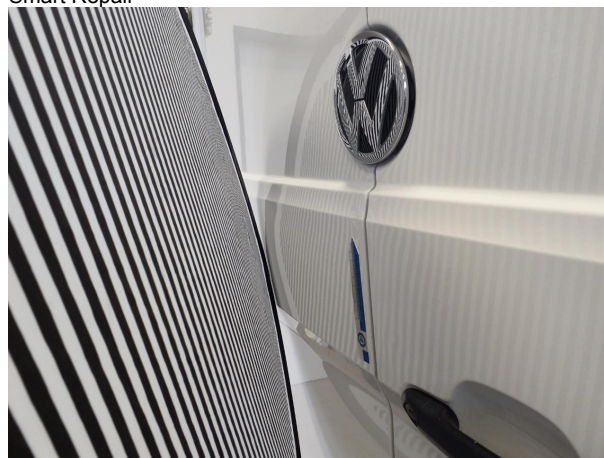

Beschädigung 12: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41628336

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025




Beschädigung 12: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 12: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 12: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - Smart Repair

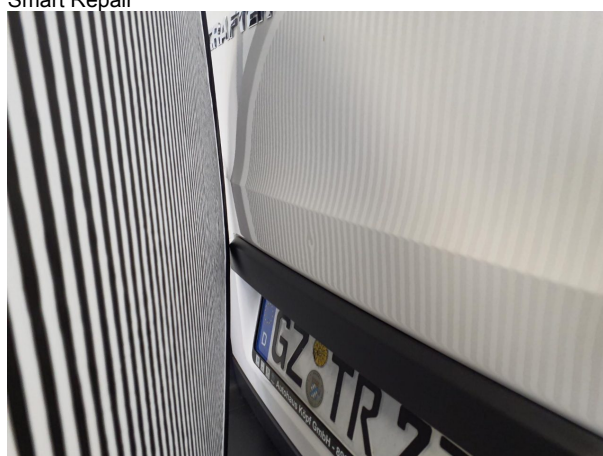

Beschädigung 12: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 13: Interieur: Laderaumboden - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung 13: Interieur: Laderaumboden - Korrosion - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41628336

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025



Beschädigung 13: Interieur: Laderaumboden - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung 13: Interieur: Laderaumboden - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung 13: Interieur: Laderaumboden - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung 13: Interieur: Laderaumboden - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung 13: Interieur: Laderaumboden - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung 13: Interieur: Laderaumboden - Korrosion - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41628336


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 22.09.2025




Beschädigung 14: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Smart Repair

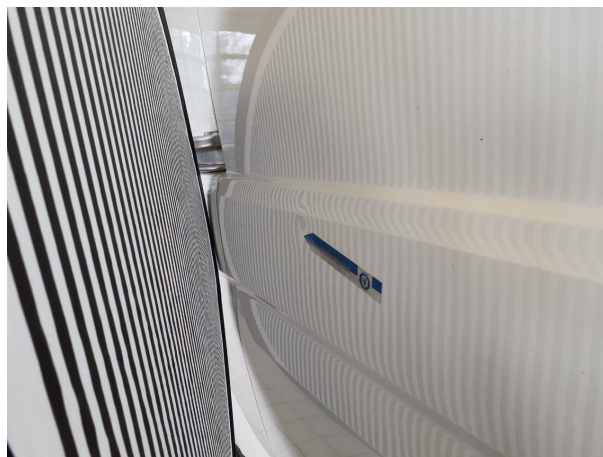


Beschädigung 14: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Smart Repair

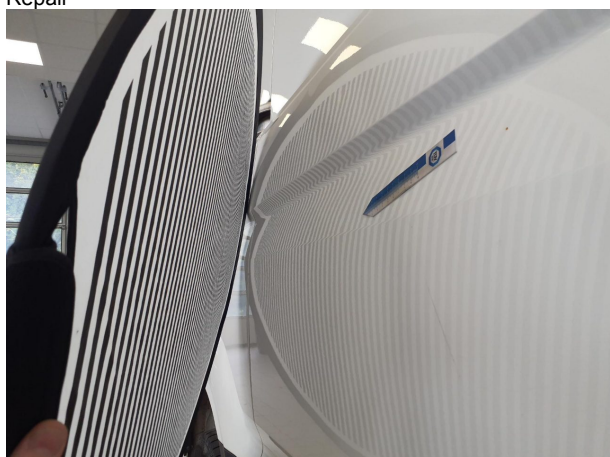

Beschädigung 14: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Smart Repair

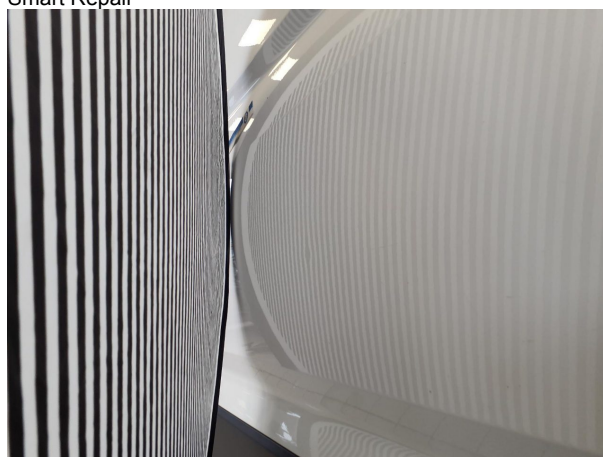

Beschädigung 14: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Smart Repair

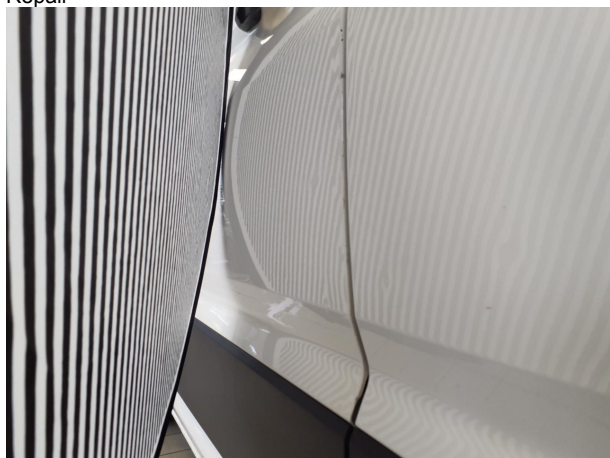

Beschädigung 14: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 14: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41628336

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 22.09.2025




Beschädigung 14: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 15: Seitenwand rechts: Seitenwand - nicht fachgerecht instandgesetzt - Smart Repair

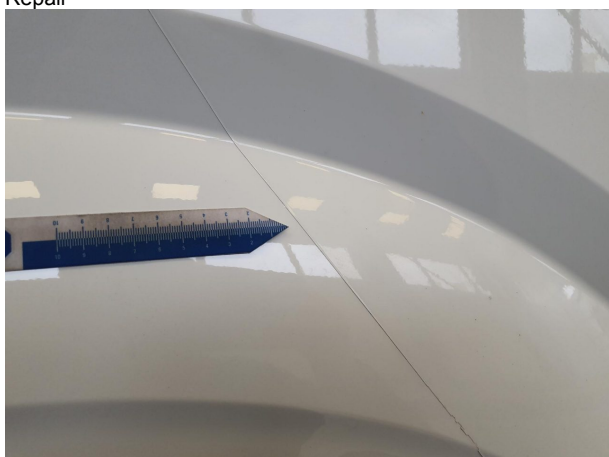


Beschädigung 15: Seitenwand rechts: Seitenwand - nicht fachgerecht instandgesetzt - Smart Repair

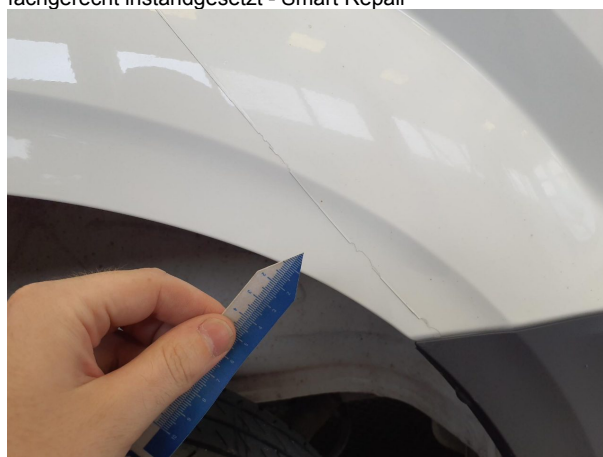

Beschädigung 15: Seitenwand rechts: Seitenwand - nicht fachgerecht instandgesetzt - Smart Repair



Beschädigung 15: Seitenwand rechts: Seitenwand - nicht fachgerecht instandgesetzt - Smart Repair

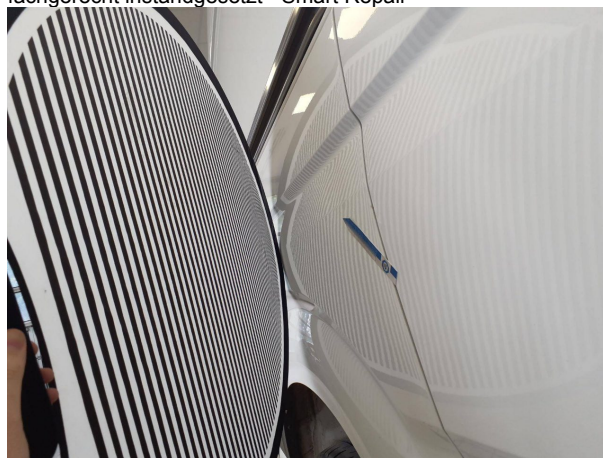


Beschädigung 15: Seitenwand rechts: Seitenwand - nicht fachgerecht instandgesetzt - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41628336

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025

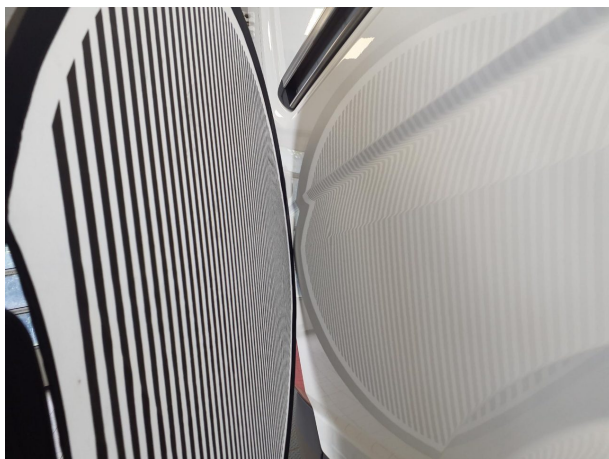

Beschädigung 15: Seitenwand rechts: Seitenwand - nicht fachgerecht instandgesetzt - Smart Repair



Gebrauchsspur 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 41628336

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025

Unfallfotos



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front

PROTOKOLLNUMMER: 41628336

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front

PROTOKOLLNUMMER: 41628336

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.09.2025

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts