

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8830540
vom: 06.08.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002027195
Besichtigt am:	06.08.2025 12:32
Berichts-Nr:	8830540
FIN:	TMBJW7NX1MY083057

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8830540
vom: 06.08.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVE
Erstzulassungsdatum:	26.03.2021
Laufleistung:	94.251 km
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8830540
vom: 06.08.2025

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	DAB - Digitaler Radioempfang
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Dachreling
"PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)	Dämpfung hinten, Basis 1
"REAR VIEW"	Dämpfung vorn
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	DC/DC Wandler 3,0 KW
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4 Türen	Doppelton-Signalhorn
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid, TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
6-Gang-Automatikgetriebe	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
8 Lautsprecher (passiv)	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -
Abdeckungen für Leichtmetallräder	-
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abgaskonzept, EU6 AP	El. Rollo (ohne Sonnenrollo, ohne Ablage tasche/Ablagebox)
Ablagekästen im Kofferraum	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrer knieairbag
Armaturentafel, Schwarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrprofil auswahl und konv. Dämpfer
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außensp.mit Mem.F; el.einstell./beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfeldeb.	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Ausströmer	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 320A (59Ah)	FPK-Medium
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Berganfahrassistent	Fußhebelwerk "Standard"
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug	Head-Up Display
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckscheibenwischer "AERO"
Chrompaket	Heckspoiler
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Hinterachsgewicht Ausführung 1
	Hybrid-Antriebssystem PHEV
	Infotainment Columbus



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8830540
vom: 06.08.2025

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kindersicherung, elektrisch betätigt
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Komfort
Komfort Paket 2
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling
Leergewichtsbereich 1
Leichtmetallräder "VEGAAERO", schwarz, glanzgedr., 7,5J x 18" - 4 Stk.
Leichtmetallräder "VEGAAERO", schwarz, glanzgedreht, 7,5J x 18" - 4 Stk.
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
Linkslenker
Luxusausstattung
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent
Mit Multifunktionskamera
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige
Mit Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn
Mittelkonsole
Modul Boden hinten Ausführung 4
Multipler Matrix-Beam
Navi Columbus + Web Radio
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Netztrennwand
Nicht Heissland

Normal-Lackierung
Notrufsystem eCall
Ohne Ablagenpaket/box
Ohne Adapter
Ohne Alu/Chrom-Paket
Ohne Anhängervorrichtung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Car2X
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Fußmatten
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Ohne Halter
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Ladeboden
Ohne Ladedose
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Ohne Schmutzfänger
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Skisack
Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Optionsinfotainment (MIB3)
Pannen-Set
Parken & Sicht
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Region
Region - ab kw 32 Konzernbetreuung
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 225/45 R18 91Y
Reifendruckkontrolle
Reifenlieferanten für EU Länder
Reise



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8830540
vom: 06.08.2025

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloser Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung

Schriftzugsatz in Grundauführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoffstbüllung (6L)

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne Rahmen, mit Sensoren

Side Assist

Sitzbezüge - Leder/Stoff"

Sitzbezüge in Teilleder

Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger in Wagenfarbe

Tagesfahrlichtschaltung

Tankdeckel

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfand Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant/Avant

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Vier-Lenkerachse

Virtuelles Pedal

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8830540
vom: 06.08.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/45 R 18 95 Y	6,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/45 R 18 95 Y	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/45 R 18 95 Y	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/45 R 18 95 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2024

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8830540
vom: 06.08.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n) und Kratzer	Lackieren
2	Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Tür hinten rechts	Kratzer	Lackieren
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
6	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
7	Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
8	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
9	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
10	Fehlfunktion	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
11	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
12	Einstiegsschweller vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
13	Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen
14	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair Leder
15	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Smart Repair
16	Schwellerverkleidung rechts	Kratzer	Smart Repair
17	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
18	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
19	Dachholm links	Delle(n)	Kaltdrücken
20	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
21	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
22	Heckklappe	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8830540
vom: 06.08.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8830540
vom: 06.08.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW7NX1MY083057

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8830540
vom: 06.08.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(06.08.2025 12:31)

Fahrzeug verschmutzt mehr Kosten möglich. Werkstatt Diagnose erforderlich. Fahrzeug startet nicht.Reparaturkosten möglich.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

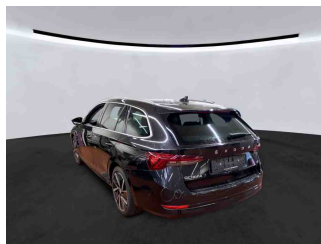

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

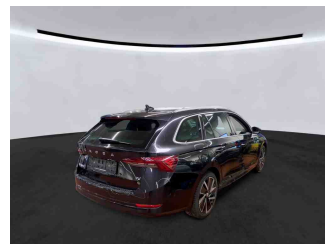

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

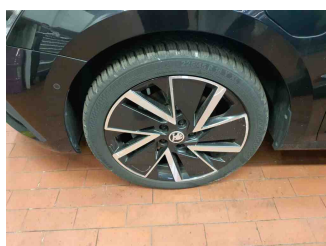


Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

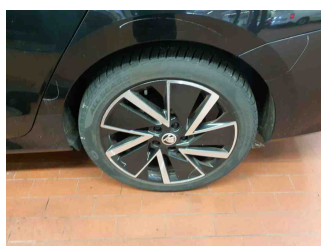

Räder - Rad montiert hinten
links

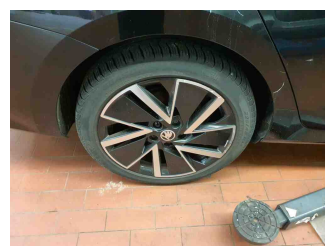


Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

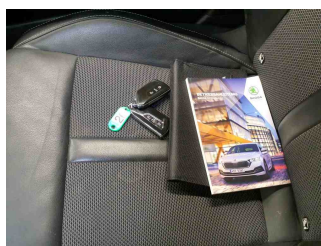

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

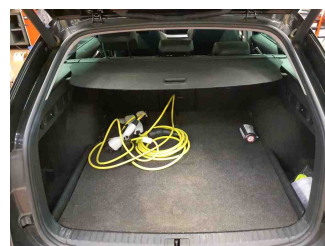


Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8830540
vom: 06.08.2025

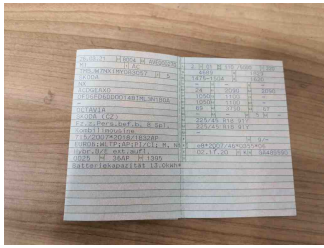

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment

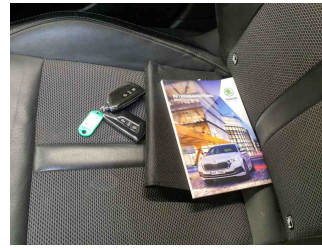

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan


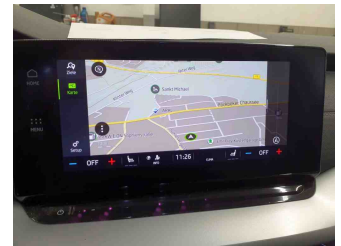


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Dach - Delle(n) und Kratzer - Lackieren

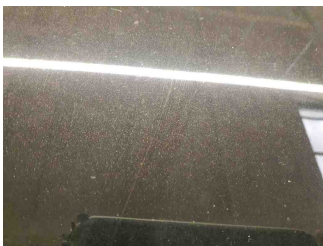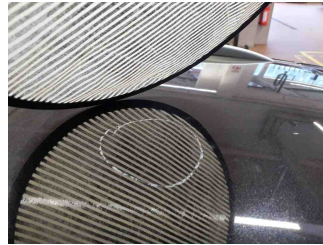



2 - Motorhaube - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

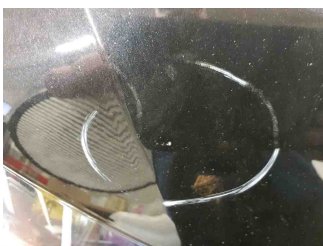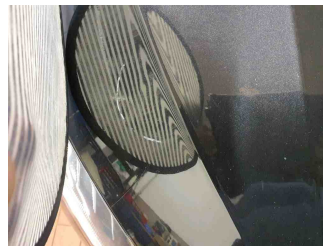




3 - Tür hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

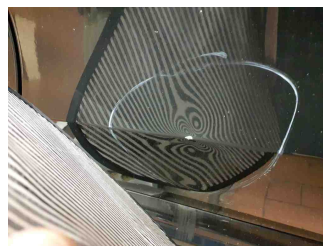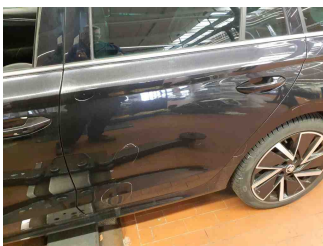

4 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren

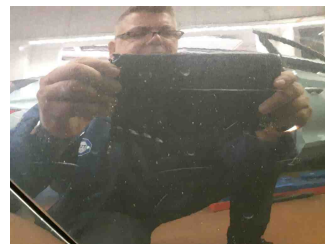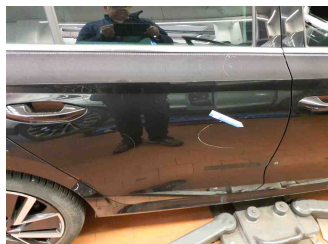


5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

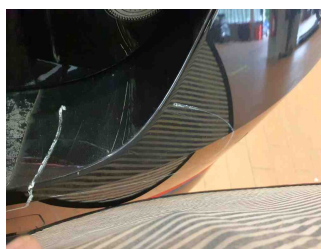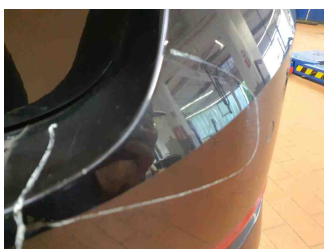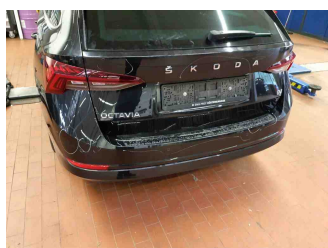

6 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



7 - Seitenwand hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

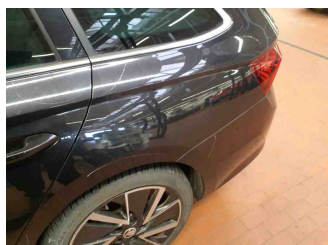



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8830540
vom: 06.08.2025

8 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren




9 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

10 - Fehlfunktion - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

Kommentar




Fahrzeug startet nicht .Mögliche Reparaturkosten entstehen !

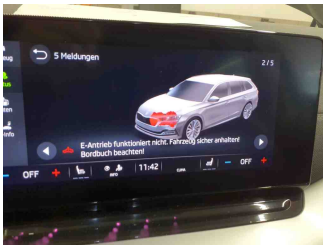

11 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen



12 - Einstiegsschweller vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

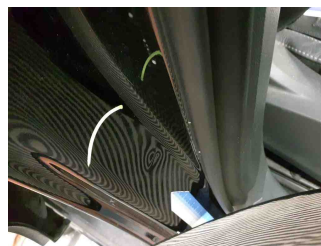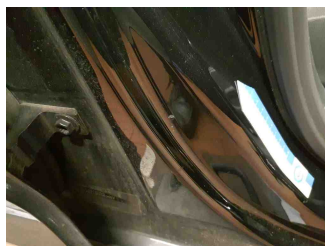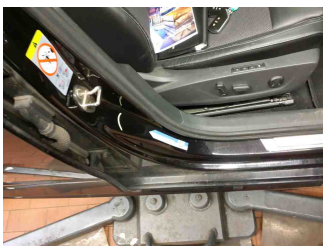

13 - Reifen vorne rechts - Riss - Ersetzen





Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8830540
vom: 06.08.2025

14 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder




15 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Smart Repair

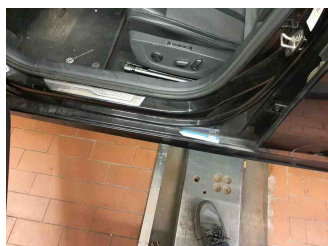



16 - Schwellerverkleidung rechts - Kratzer - Smart Repair



17 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag

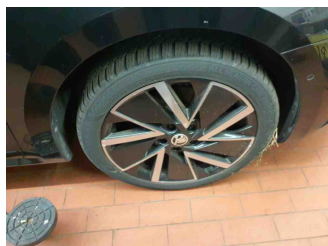

18 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

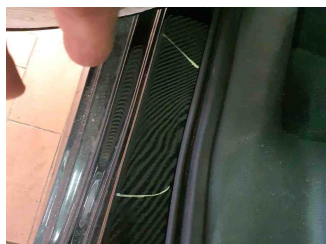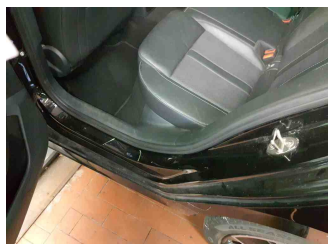


Zustandsbericht




- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8830540
vom: 06.08.2025

19 - Dachholm links - Delle(n) - Kaltdrücken

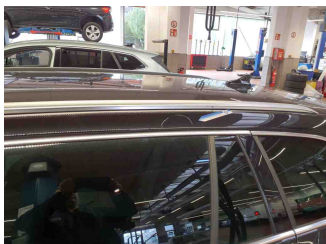

20 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Pauschalbetrag

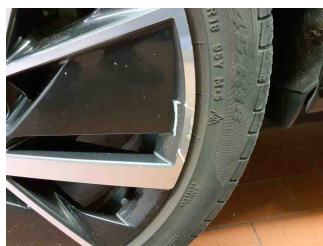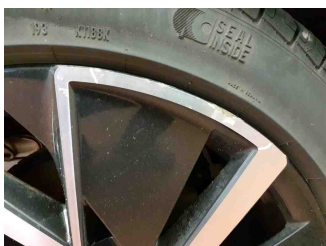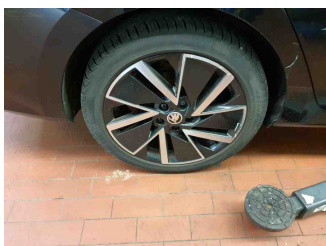

21 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



22 - Heckklappe - Kratzer - Polieren

