

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9140659
vom: 01.10.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002115304
Besichtigt am: 01.10.2025 11:47
Berichts-Nr: 9140659
FIN: TMBJH7NP0N7042758



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

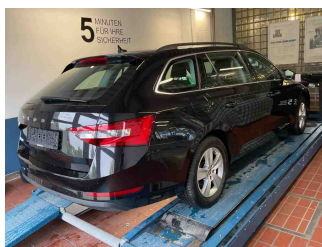

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9140659
vom: 01.10.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / APL
Erstzulassungsdatum:	14.06.2022
Laufleistung:	203.803 km
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.862 mm
Fahrzeughöhe:	1.511 mm
Fahrzeugbreite:	1.864 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.196 kg
Radstand:	2.836 mm
Anzahl Achsen:	3
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"AUTO LIGHT ASSIST" - Dynamische Fernlicht-Regulierung mit Multi-Funktions-Kamera	Berganfahrassistent
"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	Betriebserlaubnis Nachtrag
"FRONT ASSIST" - Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg., inkl. City ANB, ohne adaptive Geschwindigkeitsanlage	Betriebsspannung 12 V
"KESY GO" ohne "SAFE" System	Bordliteratur in Deutsch
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Bordwerkzeug
"REAR VIEW CAMERA MID"	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Chrom-Paket
"Virtual Cockpit"	Chromrahmen um die Seitfenster
12 Volt-Steckdose(n)	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
2-Speichen-Multifunktionslenker mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Um- nähung	DAB - Digitaler Radioempfang
2x USB vorne	Dachreling, schwarz
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Dachspoiler
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T D1/T19/T11/T3C	Dämpfung hinten,Basis 1
7-Gang-Automatikgetriebe	Dämpfung vorn
8 Lautsprecher (passiv)	Dekorleiste Brushed
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Doppelton-Signalhorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Drehstromgenerator 180 A
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Akustische Seitliche Fenster vorne ohne SunSet	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Anhängerkupplung, schwenkbar	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Anhängerkupplung, schwenkbar	-
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Einstiegsleisten vorne und hinten
Aufkleber/Schilder in deutsch	Elektrische Zusatzheizung
Außen-Sound Standard	Entriegelung Hintersitz Standard
Außenspiegel links, konvex	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrerkniefahrer
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstellbar separat beheizbar	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Ausstattungsstufe - Ambition	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox	Fernlichtassistent
Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox	Fertigungsablauf Standard
Batterie 420A (70Ah)	Feststellbremse
Batterie/Generator Kapazität Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Frontscheibenheizung
Beheizbare Vordersitze	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
	Fußhebelwerk "Standard"
	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)
	Halbleiter



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9140659
vom: 01.10.2025

Heckklappe/Deckel mit elektrischer Öffnung und Schließung,
(mit Spindel- antrieb, ohne Virtuelles Pedal)

Heckscheibenwischer "AERO"

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Innenleuchte im Fußraum vorn

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, elektrisch betätigt

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX

Klimakomfortscheibe

Komfort Telefonie

Komfortsitze vorn

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffbehälter

Kraftstoffsystem Diesel

Kühlerschutzgitter

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED Rückleuchte

Leergewichtsbereich 1

Leichtmetallräder "ORION" 6,5Jx16"

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen

Leseleuchte vorn

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Low LED Basis Scheinwerfer inkl. LED Tagfahrlicht

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mit Multifunktionskamera

Mittelarmlehne vorn

Mittelkonsole

Motorenstart Standard

Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte

Nebelschlussleuchte

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normal-Lackierung

Notrufsystem eCall+

Ohne "drive select"

Ohne 2. Batterie

Ohne Adapter

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)

Ohne Durchladeeinrichtung

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Fußmatten

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Halter

Ohne Head-Up Display

Ohne Kindersitz

Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)

Ohne Kompass/Verkehrszeichenanzeige/
Verkehrszeichenerkennung

Ohne Ladeboden

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Müdigkeitserkennung

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Schmutzfänger

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Spurhalteassistent

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Optionsinfotainment (MIB3)

Pannens-Set

PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne &
hinten mit aut. Bremse Funktion



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9140659
vom: 01.10.2025

Preisstützung
 Radio Bolero
 Radschrauben Standard
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 215/60 R16 95V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifendruckkontrolle
 Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
 Remote Access 1 Jahr
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schriftzugsatz in Grundauführung
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung und Airbagschild
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfamt Deutschland
 Variant/Avant
 Variante Grundausrüstung
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9140659
vom: 01.10.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	216/60 R 16 99 V	4,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	216/60 R 16 99 V	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	216/60 R 16 99 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	216/60 R 16 99 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9140659
vom: 01.10.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
2	Alufelge vorne links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Dachhimmel	Verschmutzt	Reinigen
4	Ablagefach Gehäuse	Kratzer	Ersetzen
5	Fußmatten	Loch	Ersetzen
6	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Verkleidung B-Säule links	Kratzer	Ersetzen
8	Verkleidung B-Säule rechts	Kratzer	Ersetzen
9	Türzierleiste vorne rechts	Kratzer	Lackieren
10	Kotflügel vorne links	Chemische Verunreinigung	Polieren
11	Seitenwand hinten links	Chemische Verunreinigung	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Handschuhfach Deckel	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9140659
vom: 01.10.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.795,81
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 3.778,67
3	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.744,15
Summe (ohne MwSt.):				€ 8.318,63

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	259,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	196,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	211,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	204,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	171,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	175,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	170,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	189,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	225,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9140659
vom: 01.10.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJH7NP0N7042758

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9140659
vom: 01.10.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

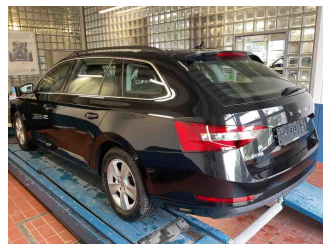


Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

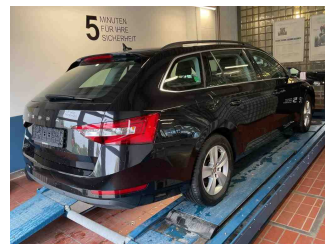


Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

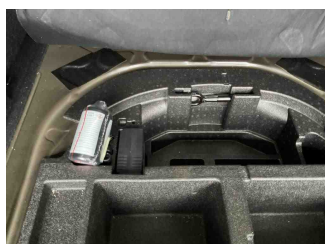

Equipment - Bordwerkzeug

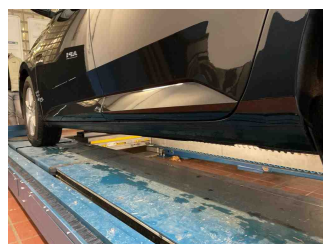

Seitenansicht - Schweller links

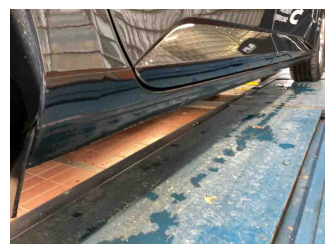


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links

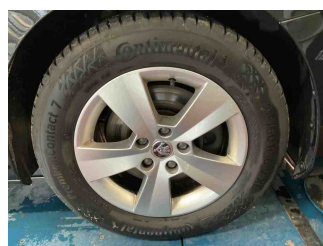

Räder - Rad montiert vorne rechts

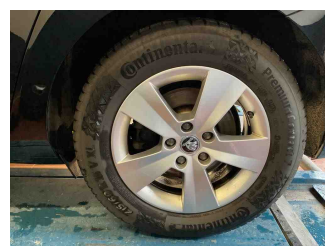


Räder - Rad montiert hinten links

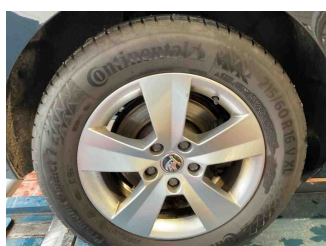

Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole

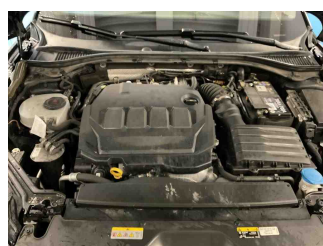


Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

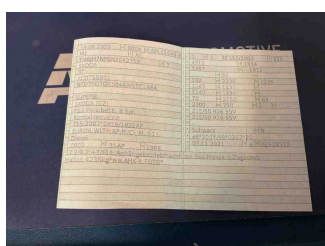

Fahrzeug - abgegebene ZB1

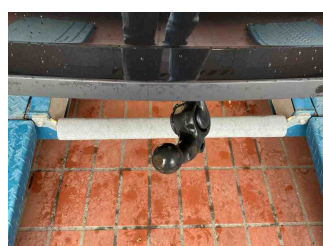

Equipment - Anhängerkupplung

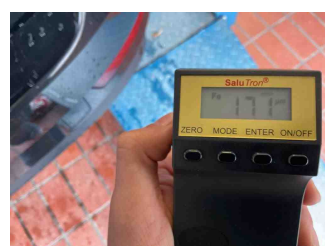

Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube




Lackstärke Seitenwand hinten links




Lackstärke Seitenwand hinten rechts




Lackstärke Kotflügel vorne links

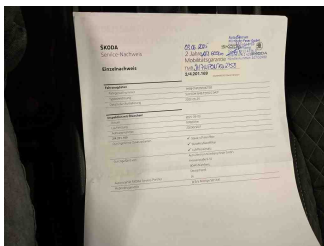


Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

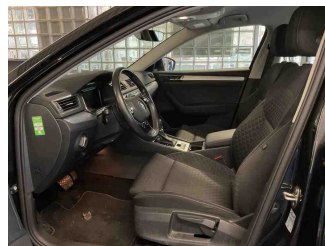


Innenraum - vorne

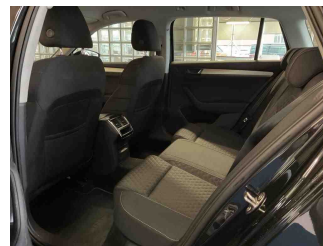

Innenraum - hinten

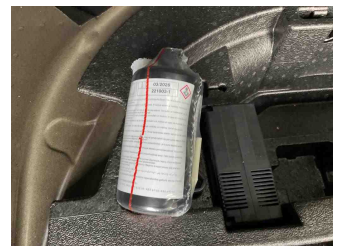

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

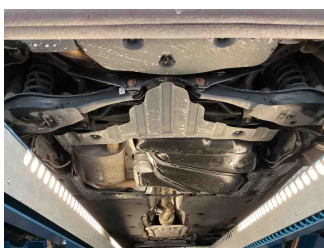

Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

2 - Alufelge vorne links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

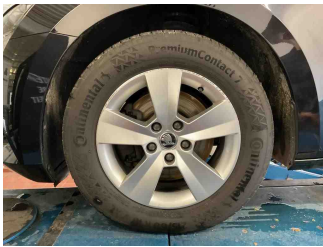

3 - Dachhimmel - Verschmutzt - Reinigen

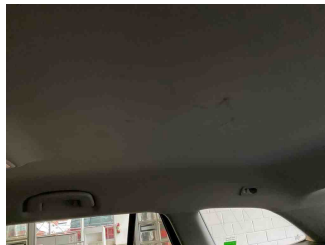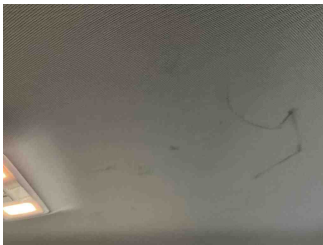



4 - Ablagefach Gehäuse - Kratzer - Ersetzen



5 - Fußmatten - Loch - Ersetzen

Kommentar



Fußmatte Fahrersitz beschädigt - nur als Satz erhältlich

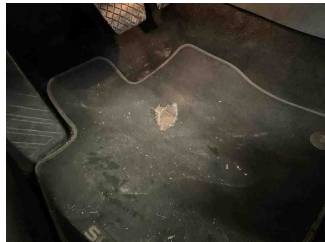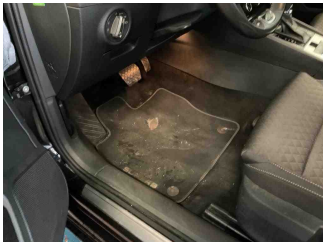



6 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



7 - Verkleidung B-Säule links - Kratzer - Ersetzen

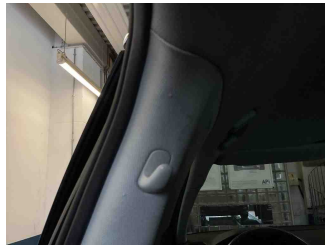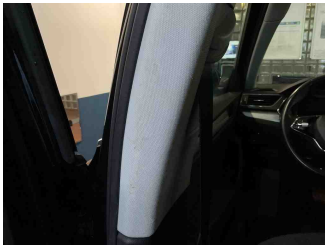

8 - Verkleidung B-Säule rechts - Kratzer - Ersetzen

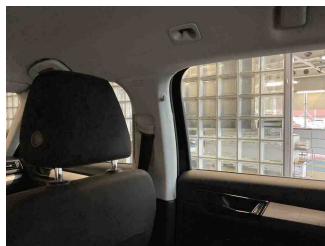
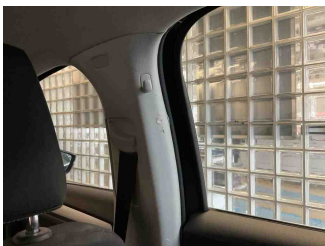


9 - Türzierleiste vorne rechts - Kratzer - Lackieren



10 - Kotflügel vorne links - Chemische Verunreinigung - Polieren

Kommentar	Lacknebel am Kotflügel
-----------	------------------------

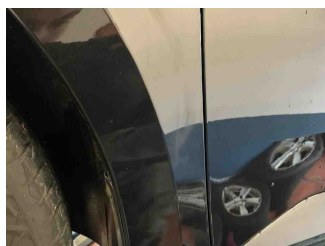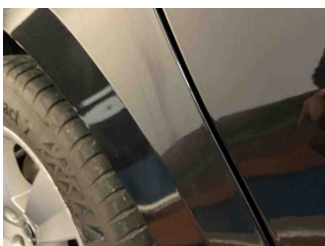

11 - Seitenwand hinten links - Chemische Verunreinigung - Polieren

Kommentar

Lacknebel vom lackieren

**GEBRAUCHSSPUREN****1 - Handschuhfach Deckel - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**