

WDB9066331S415556

## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                    |                                 |                   |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>Halter</b>            |                    | <b>Besichtigungszustand</b>     | ausreichend       |
| <b>Kennzeichen</b>       |                    | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 54.832 km         |
| <b>Hersteller</b>        | Mercedes-Benz      | <b>Restlauf bis Service</b>     | 15.168 km         |
| <b>Typ/Modell</b>        | Sprinter           | <b>HU (Bericht lag vor)</b>     | 10/2025           |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | WDB9066331S415556  | <b>Leistung / Hubraum</b>       | 70 kW / 2.143 ccm |
| <b>Erstzulassung</b>     | 21.10.2009         | <b>Polster/Farbe</b>            | Stoff / Anthrazit |
| <b>Letzte Wartung</b>    | 10/2023, 48.188 km | <b>Lackierung</b>               | Weiß              |
| <b>Kraftstoffart</b>     | Diesel             | <b>Getriebe</b>                 | Automatik         |

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe     | Beschreibung                                                  |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1   | Sitz vorn         | Sitzbezug links - verschlissen - erneuern                     |
| 2   | Kotflügel links   | Kotflügel links - Kratzer - lackieren                         |
| 3   | Motorhaube        | Motorhaube - Kratzer - lackieren                              |
| 4   | Ausrüstung        | Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern                    |
| 5   | Schiebetür rechts | Verkleidung Hartfaser unten - gebrochen / gerissen - erneuern |
| 6   | Schweller rechts  | Einstieg - Korrosion - lackieren                              |
| 7   | Schiebetür rechts | Schiebetür - Korrosion - Wertminderung                        |
| 8   | Seitenwand rechts | Seitenwand - Korrosion - Wertminderung                        |
| 9   | Stoßfänger hinten | Stoßfänger hinten - Delle(n) - Wertminderung                  |
| 10  | Sonstiges         | Hauptuntersuchung - fällig - durchführen                      |
| 11  | Lenkanlage        | Lenkrad - verschlissen - erneuern                             |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung     |
|-----|---------------|------------------|
| 1   | Sitz vorn     | Sitzbezug rechts |

### Fehlteile

| Fehlteil                   |
|----------------------------|
| Ausrüstung - Verbandkasten |

### Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort                |
|-----|--------------------|
|     | Keine feststellbar |



---

## Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße     | Hersteller | Reifentyp        | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|-----------------|------------|------------------|-------------|----------|------|
| 1     | 235/65 R16 115S | Goodyear   | Ganzjahresreifen | 8mm - 8mm   | i.O.     |      |
| 2     | 235/65 R16 115S | Goodyear   | Ganzjahresreifen | 8mm - 8mm   | i.O.     |      |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



## Angaben zum Fahrzeug

|                   |                   |                          |             |
|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| Hersteller        | Mercedes-Benz     | Besichtigungszustand     | ausreichend |
| Typ/Modell        | Sprinter          | Laufleistung (abgelesen) | 54.832 km   |
| Fahrgestellnummer | WDB9066331S415556 | Erstzulassung            | 21.10.2009  |

## Lackschichtdicke

| Nr. | Ort               | Messung |
|-----|-------------------|---------|
| 1   | Dach              | 44 µm   |
| 2   | Dachholm links    | 75 µm   |
| 3   | Dachholm rechts   | 71 µm   |
| 4   | Heckklappe/-tür   | 63 µm   |
| 5   | Kotflügel links   | 83 µm   |
| 6   | Kotflügel rechts  | 67 µm   |
| 7   | Motorhaube        | 62 µm   |
| 8   | Schweller links   | 55 µm   |
| 9   | Schweller rechts  | 66 µm   |
| 10  | Seitenwand links  | 71 µm   |
| 11  | Seitenwand rechts | 57 µm   |
| 12  | Tür hinten rechts | 57 µm   |
| 13  | Tür vorne links   | 66 µm   |
| 14  | Tür vorne rechts  | 62 µm   |

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Die Grundlage stellt der allgemeine Standard der TÜV SÜD Division Mobility für Wertgutachten dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne (links)



**Abbildung 2:** Schräg vorne (rechts)




**Abbildung 3:** Schräg hinten (rechts)



**Abbildung 4:** Schräg hinten (links)



**Abbildung 5:** Kombiinstrument

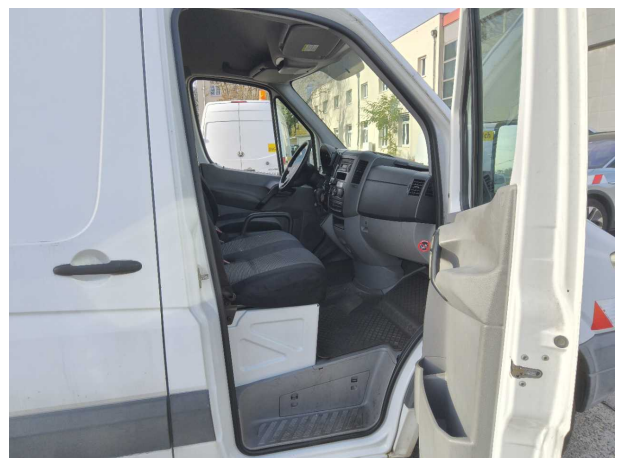

**Abbildung 6:** Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel




Abbildung 10: FIN




Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment

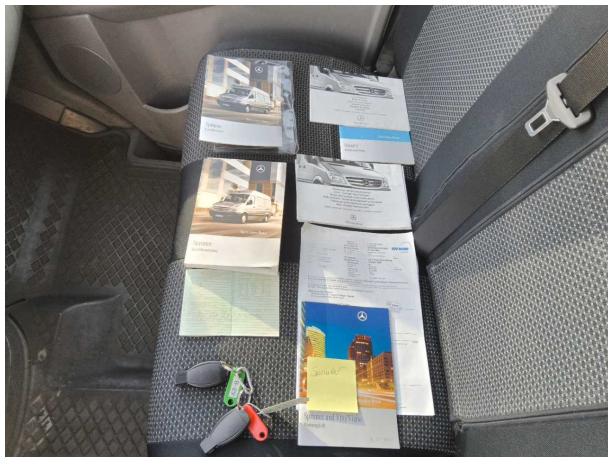


### Abbildung 13: Dokumente

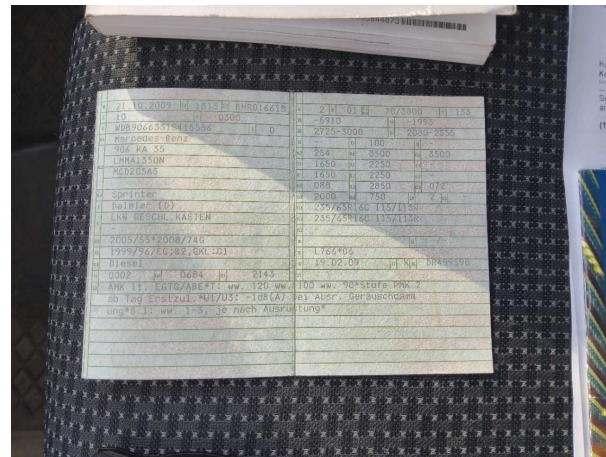


### Abbildung 14: Dokumente




### Abbildung 15: Dokumente

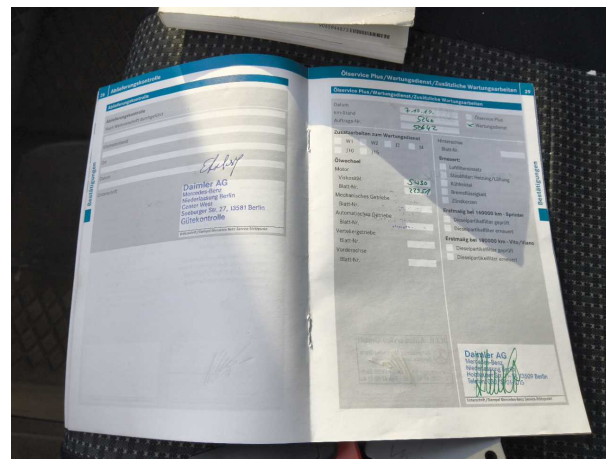

### Abbildung 16: Dokumente

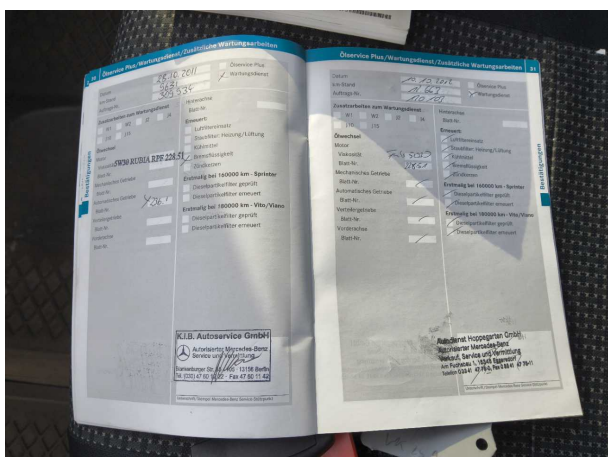

### Abbildung 17: Dokumente

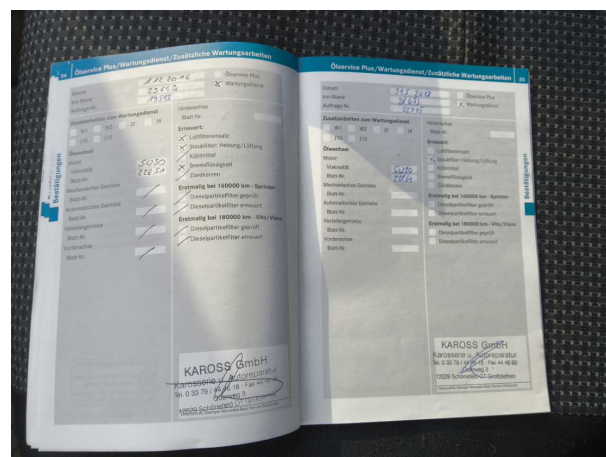

### Abbildung 18: Dokumente

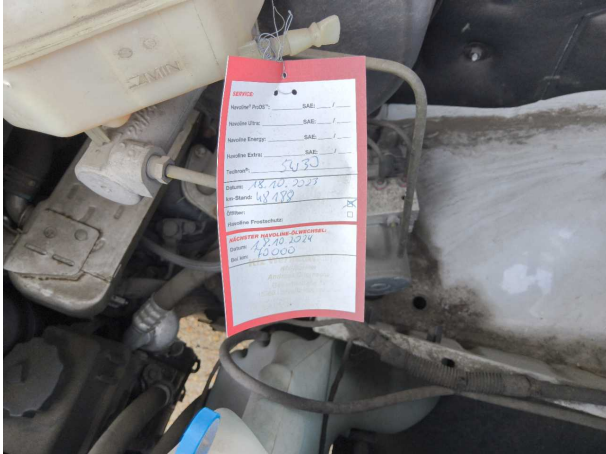


Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Montierte Bereifung



Abbildung 23: Montierte Bereifung




Abbildung 24: Sonstiges



**Abbildung 25:** Sonstiges



**Abbildung 26:** Sonstiges

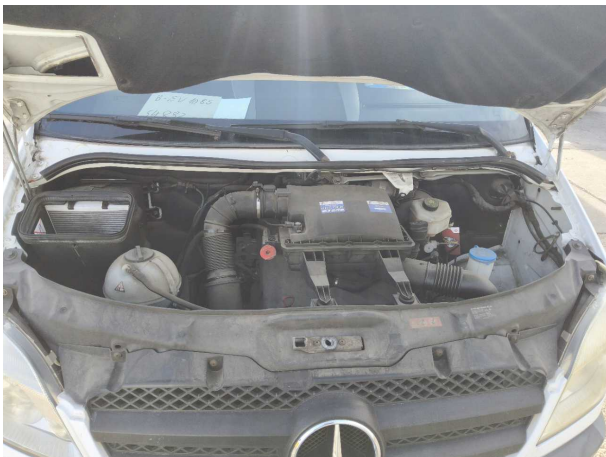

**Abbildung 27:** Sonstiges



**Abbildung 28:** Sonstiges



**Abbildung 29:** Sonstiges



**Abbildung 30:** Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges

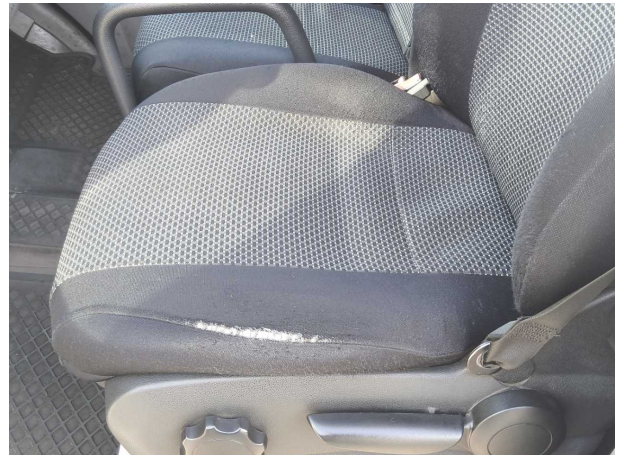


Abbildung 35: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Sitz vorn: Sitzbezug links - verschlissen - erneuern



**Beschädigung #1:** Sitz vorn: Sitzbezug links - verschlissen - erneuern




**Beschädigung #2:** Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #2:** Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #2:** Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - lackieren

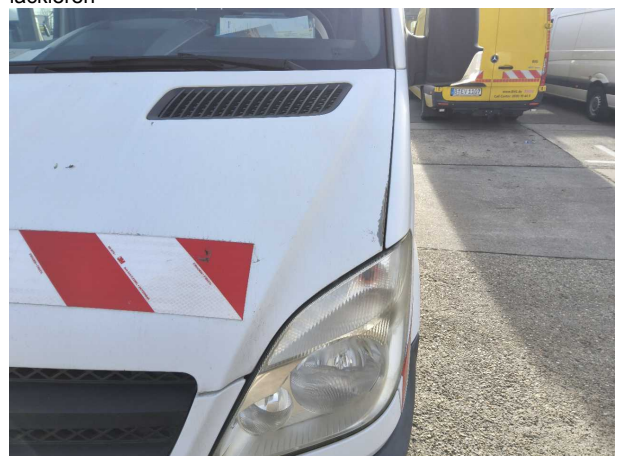

**Beschädigung #3:** Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #3:** Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren




**Beschädigung #3:** Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #3:** Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #4:** Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern

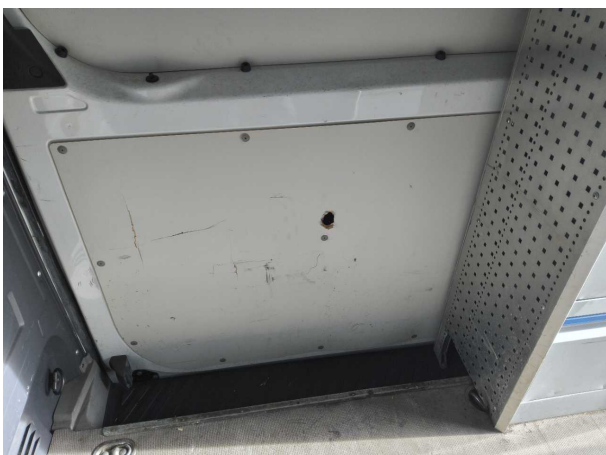

**Beschädigung #5:** Schiebetür rechts: Verkleidung Hartfaser unten - gebrochen / gerissen - erneuern




**Beschädigung #5:** Schiebetür rechts: Verkleidung Hartfaser unten - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #5:** Schiebetür rechts: Verkleidung Hartfaser unten - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #6:** Schweller rechts: Einstieg - Korrosion - lackieren

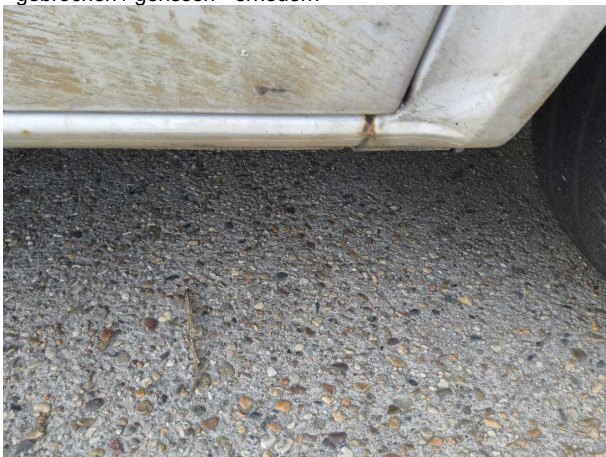

**Beschädigung #6:** Schweller rechts: Einstieg - Korrosion - lackieren



**Beschädigung #6:** Schweller rechts: Einstieg - Korrosion - lackieren



**Beschädigung #7:** Schiebetür rechts: Schiebetür - Korrosion - Wertminderung



**Beschädigung #7:** Schiebetür rechts: Schiebetür - Korrosion - Wertminderung



**Beschädigung #7:** Schiebetür rechts: Schiebetür - Korrosion - Wertminderung



**Beschädigung #7:** Schiebetür rechts: Schiebetür - Korrosion - Wertminderung



**Beschädigung #8:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - Wertminderung



**Beschädigung #8:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - Wertminderung



**Beschädigung #8:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - Wertminderung



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle(n) - Wertminderung



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle(n) - Wertminderung



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle(n) - Wertminderung



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle(n) - Wertminderung



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle(n) - Wertminderung



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle(n) - Wertminderung




**Beschädigung #11:** Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern




**Beschädigung #11:** Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern



**Beschädigung #11:** Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern

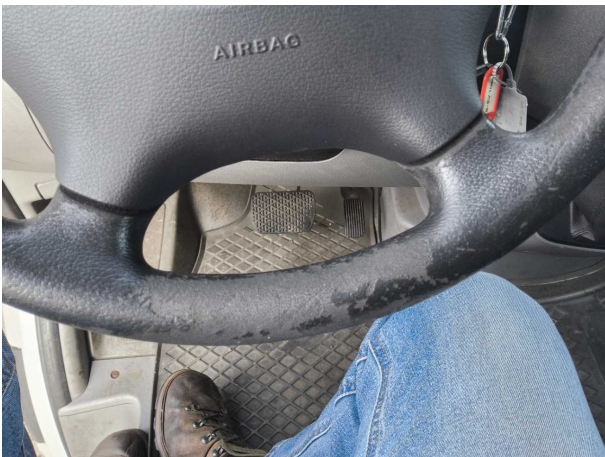

**Beschädigung #11:** Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern

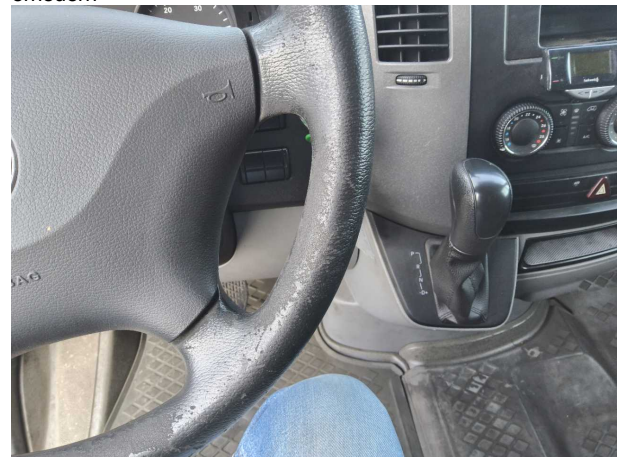

**Beschädigung #11:** Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern