



PROTOKOLLNUMMER: 41650093

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.09.2025

Nachtrag

zu Gutachten 41635876 vom 23.09.2025

Betreff	Leasingbewertung
Besichtigungsdatum / Ort	23.09.2025 / Glinicke Sport- und Geländewagen Kassel GmbH & Co. KG Leipziger Str. 228 34123 Kassel
Auftrags-Nummer / Referenz	Hr. Belzer
Amtliches Kennzeichen	KS-UE 87
Fahrzeug-Identnummer	SALEA7BW9P2125051

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	4.561,27 €	866,64 €	5.427,91 €
basierend auf Reparaturkosten	6.181,27 €	1.174,44 €	7.355,71 €



PROTOKOLLNUMMER: 41650093

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.09.2025

Gutachten

Betreff	Leasingbewertung
Auftrag durch	Kassel Leipziger Str. 228 34123 Kassel
Besichtigungsdatum / Ort	23.09.2025 / Glinicke Sport- und Geländewagen Kassel GmbH & Co. KG Leipziger Str. 228 34123 Kassel
Besichtigung durch	Niklas Müller
Auftrags-Nummer / Referenz	Hr. Belzer
Amtliches Kennzeichen	KS-UE 87
Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	Land Rover
Modell / Verkaufsbezeichnung	Defender
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	1590 AJZ 00317
Fahrzeug-Identnummer	SALEA7BW9P2125051
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung	07.07.2022
Nächste HU	08/2025
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie)
Laufleistung	67.711 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Carpathian Grey
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E
Hubraum / Leistung	2.997 ccm/ 183 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	6 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I



PROTOKOLLNUMMER: 41650093



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 23.09.2025

zul. Gesamtgewicht (kg)	3.200
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik (Getriebe Automatik - Drive (8-Stufen))
Anzahl Gänge	8
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	1.700 km
Durchgeführte Wartungen	29.02.2024 bei 35.452 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 255/60 R20 113V	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 255/60 R20 113V	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Ersatzrad

255/60 R20 113V	Pirelli	Ersatzrad, Sommerreifen auf Leichtmetall	7
-----------------	---------	--	---

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

 
Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung: Abschleppösen Schwarz, feststehend, Alarmanlage perimetrisch, Allwetter-/ Ganzjahresreifen, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Applikationen Motorhaube Gloss Black, Audiosystem: Meridian Sound-System (400 Watt, 11 Lautsprecher, Subwoofer), Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Ablendautomatik und Umfeldleuchte, Außenspiegel schwarz lackiert, Dach Wagenfarbe, Dachhimmel Morzine in Ebony, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einparkhilfe vorn und hinten, Einstiegsleisten mit Schriftzug beleuchtet, Entfall 3. Sitzreihe, Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (Adaptive Dynamics), Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque



PROTOKOLLNUMMER: 41650093



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 23.09.2025

Vectoring), Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe 360° (virtuelle Überwachung), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System), Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning), Fahrassistenz-System: Tiefenmessung bei Wasserdurchfahrten (Wade Sensing), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Adaptiver Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Frontschürze und Heckschürze Satin Silicon, Fzg. ohne Modell-Schriftzug, Getriebe Automatik - Drive Select (8-Stufen), Heckleuchten LED, Hecktür, Wagenfarbe, Infotainment mit Touchscreen, Infotainment-System: Pivi Pro, Innenraumbeleuchtung Premium, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12 Zoll), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kühlergrill Satin Silicon, Laderaumabdeckung, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Luftfederung elektronisch geregelt, Metalldach, Mild-Hybrid 183 kW (Motor 3,0 Ltr. - 183 kW Turbodiesel), Navigationssystem Pro, Nebelscheinwerfer, Radioempfang digital (DAB +), Radstand 3022 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitze teilbar (40:20:40) mit Armlehne, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED mit LED-Signatur, Schriftzug in Satin Silicon, Service-System: Amazon Alexa, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Resist und Robustek (Ebony), Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblende links mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet), Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel), Start/Stop-Anlage, Surround-Kamerasystem, Tablet-Halterung, Terrain-Response-System, Touchscreen-Farbdisplay (10,2 Zoll), Türgriffe außen Wagenfarbe, Verteilergetriebe zweistufig (Untersetzungsgetriebe), X-Dynamic-Exterieur-Paket, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC), Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar), Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel bei Türöffnung, Exterieur-Design-Paket Black erweitert, Fahrassistenz-Paket, Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem Heck (Rückfahr-Assistent / Querverkehrs-Assistent), Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Spurhalteassistent, Frontscheibe heizbar, Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, dunkelgrau, Komfort-Paket Plus, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, LM-Felgen 8,5x20 (6-Speichen, Gloss Black, Style 6011), Metallic-Lackierung Premium, Schalt-/ Wählhebelgriff Leder, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Sitze vorn elektr. verstellbar (12-fach, mit Memory) inkl. Sitzheizung, Standheizung mit Fernbedienung und Zeitschaltuhr (Timer), Teppich-Fußmatten, Unterfahrschutz vorn und hinten (Narvik Black), Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Winter-Paket

Wertmindernde Faktoren



PROTOKOLLNUMMER: 41650093



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 23.09.2025

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair	150,00 €	150,00 €
2	Karosserie	Unterbodenverkleidung - beschädigt - erneuern	150,00 €	150,00 €
3	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair	200,00 €	200,00 €
4	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair	200,00 €	200,00 €
5	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair	200,00 €	200,00 €
6	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	600,00 €	330,00 €
7	Heckklappe/-tür	Heckklappe (Innenseite) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	600,00 €	330,00 €
8	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	600,00 €	330,00 €
9	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren	600,00 €	330,00 €
10	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren	600,00 €	330,00 €
11	Seitenwand links	Seitenwand (Verkleidung Rücklicht) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren	600,00 €	330,00 €
12	Verkleidungen/ Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung (Deckel Warndreieck) - verkratzt / verschürft - erneuern	640,27 €	640,27 €
Summe (netto):			5.140,27 €	3.520,27 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Schweller links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Tür vorn links	Tür - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €



PROTOKOLLNUMMER: 41650093



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 23.09.2025

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
4	Tür vorn rechts	Türkante - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
5	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
6	Kotflügel links	Radhausverbreiterung - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
Summe (netto):			0,00 €	0,00 €

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (2. Fahrzeugschlüssel)	1.041,00 €	1.041,00 €
Summe (netto):		1.041,00 €	1.041,00 €

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	126 µm
2	Dachholm links	116 µm
3	Dachholm rechts	117 µm
4	Heckklappe/-tür	128 µm
5	Kotflügel links	124 µm
6	Kotflügel rechts	122 µm
7	Motorhaube	127 µm
8	Seitenwand links	123 µm
9	Seitenwand rechts	114 µm
10	Tür hinten links	120 µm
11	Tür hinten rechts	119 µm
12	Tür vorne links	120 µm
13	Tür vorne rechts	117 µm



PROTOKOLLNUMMER: 41650093

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.09.2025

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfadens für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.



PROTOKOLLNUMMER: 41650093

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.09.2025

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Bemerkung: i.O.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfangs der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



PROTOKOLLNUMMER: 41650093

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.09.2025

Bemerkungen

Die Fahrzeughistorie lag zum Besichtigungszeitpunkt nicht vor.

Aufgrund der Witterungsbedingungen war eine Besichtigung der Karosserie sowie des Unterbodens nur eingeschränkt möglich, Mehrkosten können entstehen.

Unterschrift Sachverständiger (Niklas Müller)

 
Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 29 Übersichtsfotos, 51 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 41650093

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.09.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg hinten (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg vorne (rechts)




Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Kombiinstrument

PROTOKOLLNUMMER: 41650093

 Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.09.2025



Abbildung 7: Laufleistung



Abbildung 8: Montierte Bereifung

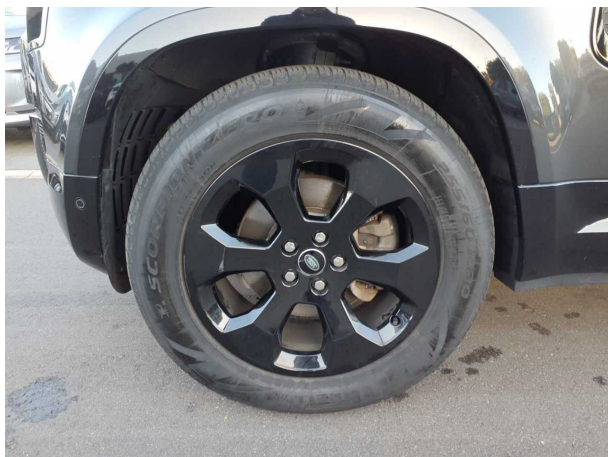


Abbildung 9: Montierte Bereifung



Abbildung 10: Montierte Bereifung

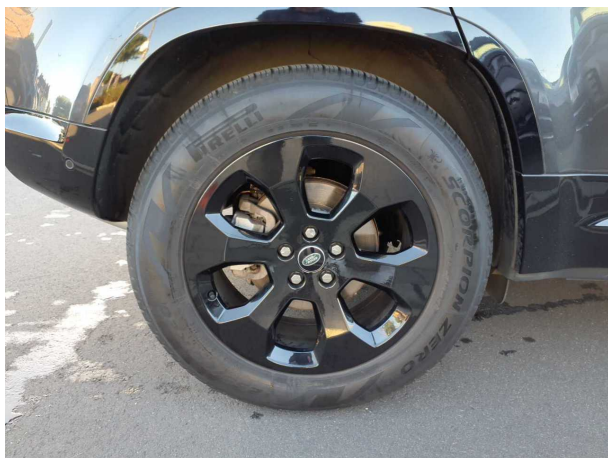


Abbildung 11: Montierte Bereifung

FAHRZEUGANGABEN				
FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER (VIN):	SALEA7BW9P2125051		LAND DER REGISTRIERUNG:	
MODELL:	Defender / 116d3		Deutschland	
MOTOR:	3.0 AJ20 D4H			
FARBE:	STORM GREY/CARPATHIAN GREY			
DATUM GARANTIEBEGINN:	17/08/2022			
Es ist zu beachten, dass Inspektionsintervalle immer die maximale Zeit und Entfernung zeigen, die zwischen dem Service liegen sollten. Fahrbedingungen können einen früheren Service erforderlich machen, als dies durch Meldungen auf der Instrumententafel angezeigt wird.				
SERVICENACHWEIS				
SERVICEBETRIEB	AUFTRAGSNUMMER	AUFTRAGSDATUM	KILOMETERZÄHLER	BESCHREIBUNG
GlinckeSport und GeländewagenKassel GmbH & Co. KG Leipziger Straße 228 Kassel Hessen 34123 Deutschland	49283 DEFENDER	29/02/2024	35452 km	Service durchgeführt Service 34000 km / 24 Mon. Andere verknüpfte Elemente Ölwechsel und Austausch f. Ölfilter Erneuerung Bremsflüssigkeit Erneuerung Pollenfilter Erneuerung der Batterien d. ZV Fernbedienung Electronic Vehicle Health Clk (eVHC)
Glincke British Cars Kassel GmbH & Co. KG Leipziger Straße 228 Kassel Hessen 34123 Deutschland	42658 DEFENDER	26/07/2022	15 km	Service durchgeführt Auslieferungsspektion Andere verknüpfte Elemente

Abbildung 12: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 41650093

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.09.2025

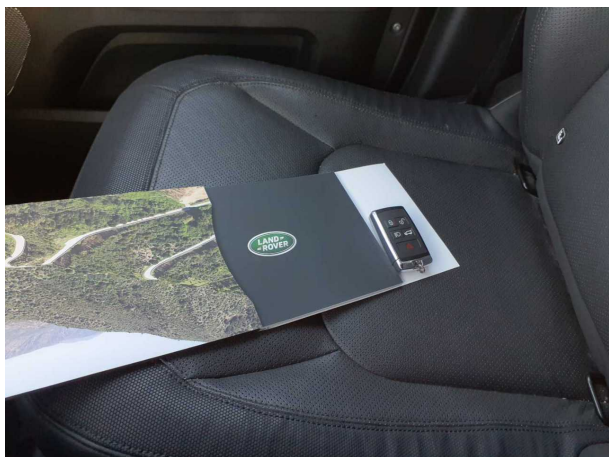


Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: FIN



Abbildung 15: Sonstiges

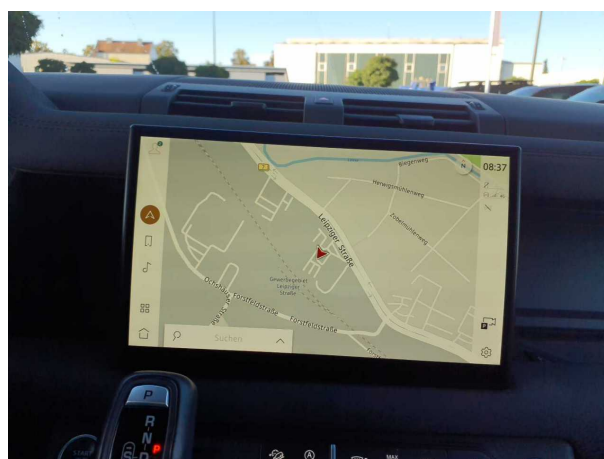


Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41650093

 Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.09.2025



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

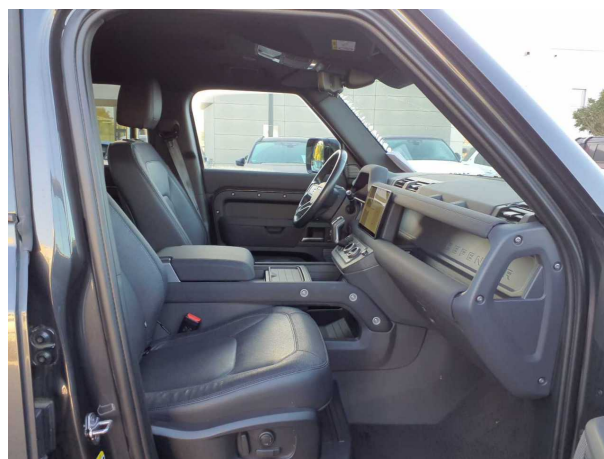


Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41650093

 Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.09.2025



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges

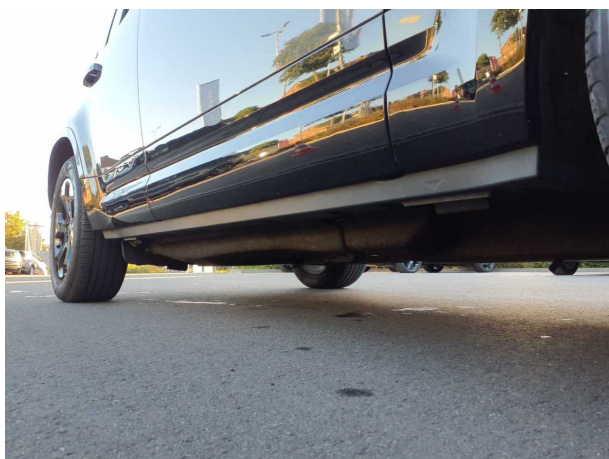


Abbildung 27: Sonstiges

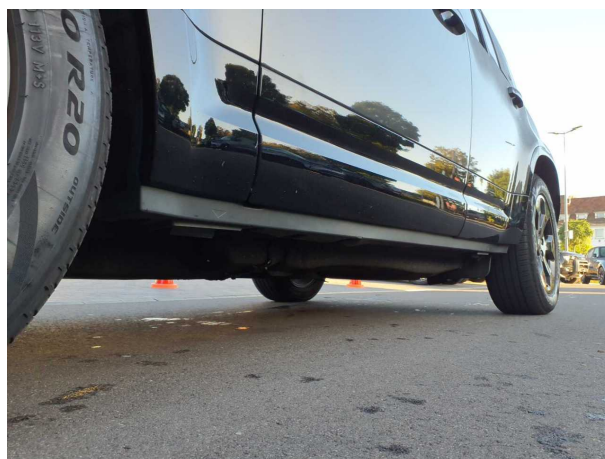


Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges


PROTOKOLLNUMMER: 41650093

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.09.2025

Beschädigungsfotos

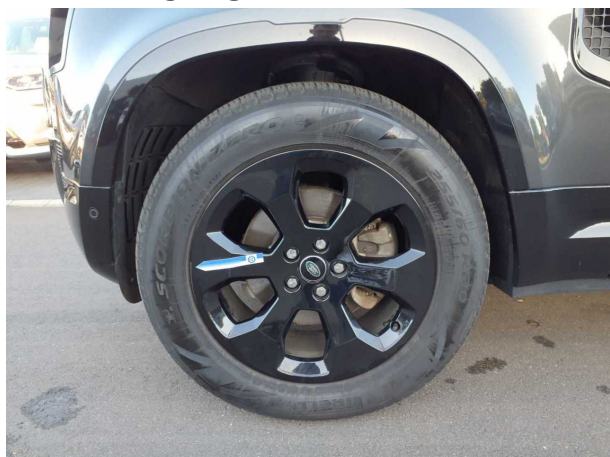

Beschädigung 1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung 2: Karosserie: Unterbodenverkleidung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Karosserie: Unterbodenverkleidung - beschädigt - erneuern




Beschädigung 2: Karosserie: Unterbodenverkleidung - beschädigt - erneuern

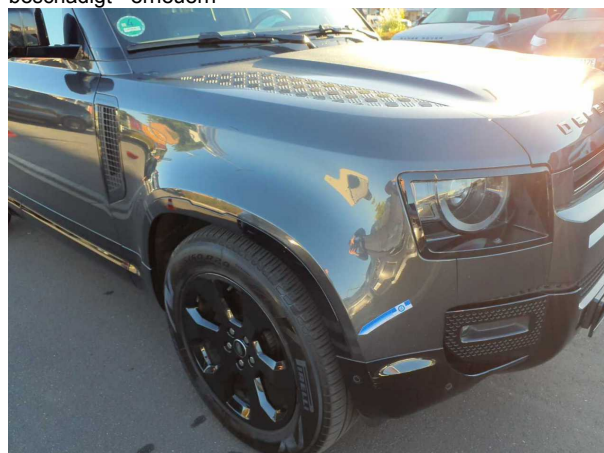


Beschädigung 3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41650093

 Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.09.2025

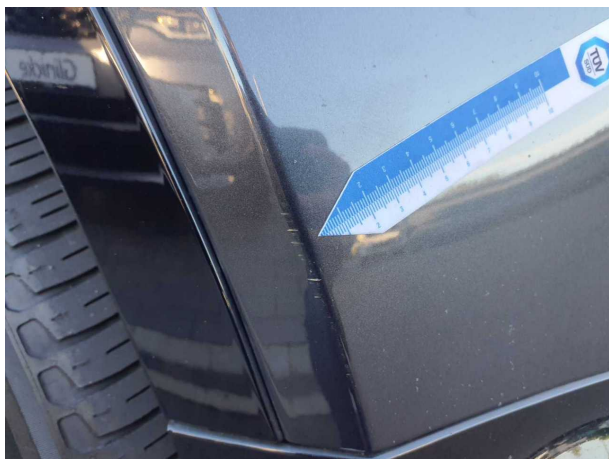

Beschädigung 3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 4: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 4: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 6: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41650093

 Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.09.2025



Beschädigung 6: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Innenseite) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Innenseite) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Innenseite) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

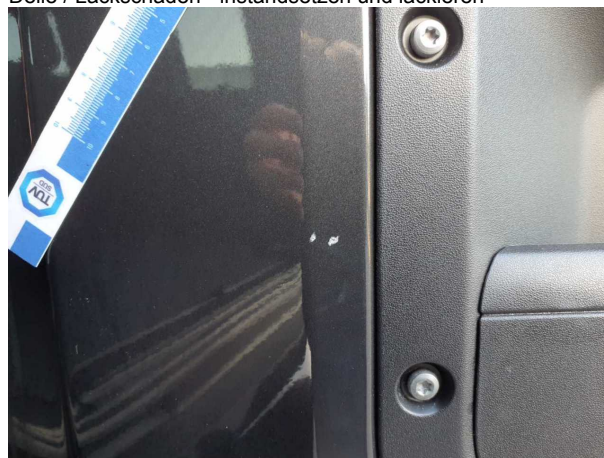

Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Innenseite) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41650093

 Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.09.2025



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Innenseite) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Innenseite) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Innenseite) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Innenseite) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

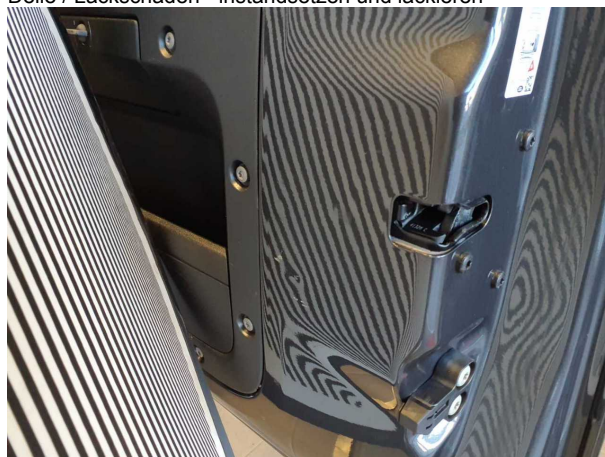

Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Innenseite) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Innenseite) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41650093

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.09.2025



Beschädigung 8: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

 PROTOKOLLNUMMER: 41650093



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 23.09.2025



Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Seitenwand links: Seitenwand (Verkleidung Rücklicht) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Seitenwand links: Seitenwand (Verkleidung Rücklicht) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41650093

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.09.2025



Beschädigung 12: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung (Deckel Warndreieck) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung 12: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung (Deckel Warndreieck) - verkratzt / verschürft...




Gebrauchsspur 1: Schweller links: Einstieg - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Schweller links: Einstieg - Kratzer - kein Abzug




Gebrauchsspur 2: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - kein Abzug

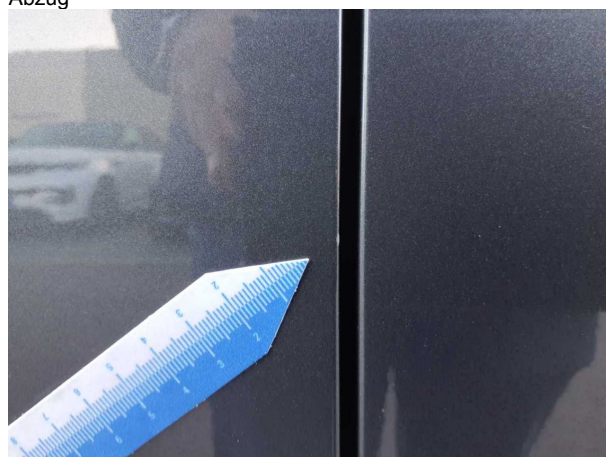

Gebrauchsspur 2: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 41650093

 Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 23.09.2025



Gebrauchsspur 2: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Tür vorn links: Tür - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Tür vorn rechts: Türkante - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Tür vorn links: Tür - Steinschlag - kein Abzug



 
Gebrauchsspur 4: Tür vorn rechts: Türkante - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 41650093

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 23.09.2025



Gebrauchsspur 5: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 6: Kotflügel links: Radhausverbreiterung - Delle(n) - kein Abzug

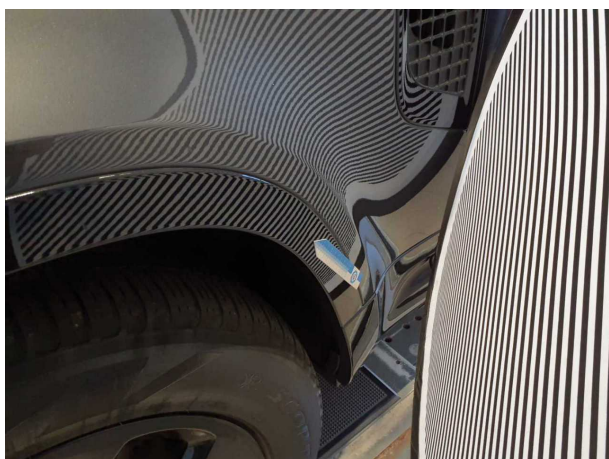

Gebrauchsspur 6: Kotflügel links: Radhausverbreiterung - Delle...
- kein Abzug