


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8880892
vom: 18.08.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002036259
Besichtigt am: 18.08.2025 09:28
Berichts-Nr: 8880892
FIN: TMBLN9NS6N8023286

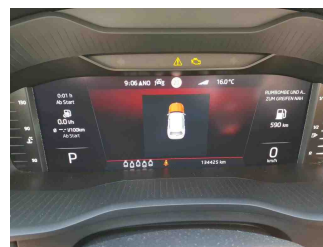Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8880892
vom: 18.08.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / AVV
Erstzulassungsdatum:	14.02.2022
Laufleistung:	134.425 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	4.697 mm
Fahrzeughöhe:	1.681 mm
Fahrzeugbreite:	1.882 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.410 kg
Radstand:	2.788 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	7
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	14.700 KM

» Fahrzeugausstattung

"SIDE ASSIST" - Toter Winkel Assistent	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"SIDE ASSIST" (Toter Winkel Assistent)	Besondere Innengeräuschkämpfung
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Betriebserlaubnis Nachtrag
"SOUND SYSTEM CANTON"	Bordliteratur in Deutsch
12 Volt-Steckdose(n)	Bordwerkzeug und Wagenheber
19" TRIGLAV fjr AM	CLEVER DE
2 Leseleuchten vorn	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	DAB - Digitaler Radioempfang
3 Schlüssel	Dachreling, schwarz
3.Sitzreihe, mit Mittelarmlehne in der 2.Sitzreihe, Doppelboden im Kofferraum Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss	Dachspoiler
3-Zonen Klimaanlage	Dämpfung hinten
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Dämpfung vorn
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	DCC - Adaptives Fahrwerksregelung (4x4 mit Off Road Schalter)
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Dekor-Einlagen
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up-Horn und Abschleppschutz
Abfallkorb	Doppelton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Drehstromgenerator 140 A
Ablagekästen im Kofferraum	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Ablageschale am Dachhimmel	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abwicklung Serie	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	ECO-Funktion
Allradantrieb	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ambientelicht Ausführung 1	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Anfahrhilfe-/ Abfahrhilfe	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Angehobener Ladeboden hinten	Fahrerkniefairbag
Anhängerkupplung, abnehmbar mit Adapter	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Area View	Fertigungsablauf Standard
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Feststellbremse
Außenspiegel links, konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel rechts, konvex	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Ausstattungspaket Columbus	Fußhebelwerk "Standard"
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fußmatten vorn und hinten, hinten mit Fußkeil
Batterie 380A (68Ah)	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
	Gepäckraumleuchte



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8880892
vom: 18.08.2025

Gepäcktaschen an Rückenlehnen	Mittelarmlehne vorn
Gewichtsbereich 21 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Müdigkeitserkennung
Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss	Navi Columbus + Web radio
Halbleiter	Nebelschlussleuchte
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Netztrennwand
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Nicht Heissland
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Nichtraucherausführung
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Normal-Lackierung
Kältemittel R1234yf	Notrufsystem eCall+
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne 2. Batterie
Kindersicherung, manuell	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne alternativ-Antriebssystem
Klapptisch an Vordersitzlehnen	Ohne Alu/Chrom-Paket
Komfortausstattung	Ohne Anschlussgarantie
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Außen-Sound Maßnahmen
Komfortsitze vorn	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn und hinten	Ohne Durchladeeinrichtung
Kopfstützen hinten mit zus. Funktion	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen vorn	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Head-Up Display
Kühlerschutzgitter	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kurzheck	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schmutzfänger
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Überführungsausrüstung
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leergewichtsbereich 1	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Leichtmetall{der 7J x 19 "TRIGLAV"	Ohne zusätzliche Bereifung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Optionsinfotainment (MIB3)
Leuchtwertenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Parklenkassistent
Linkslenker	Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Matrix-Beam	Radschrauben Standard
Mit Adapter	Radstand
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Rechtsverkehr
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Regionscode " ECE " für Radio
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Reifen 235/50 R19 99V
Mit Halter	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Mit Multifunktionskamera	Reifendruckkontrolle
Mit speziellem Aufkleber	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Mit Verkehrszeichenerkennung	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8880892
vom: 18.08.2025

Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar mit Mittelarmlehne plus 2 Sitze in 3. Sitzreihe	Wartungsintervallverlängerung
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	Waschwasser-Standanzeige
Scheibenbremsen hinten	Zentralverriegelung "Keyless-Entry"
Scheibenbremsen vorn	Zierleisten schwarz
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn	Zus. Triebwerks-Unterschutz plus Steinschlagschutz-Unterboden
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Scheinwerferreinigungsanlage	Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Schlafpaket II	
Schlechtwegepaket	
Schmales Notrad	
Schriftzugsatz	
Schubladen unter den Vordersitzen	
Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag	
Seitenschutzleiste	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar	
Sondermodell 2021	
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet	
Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten	
Soundpaket "branded"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Stabilisator hinten	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Standheizung mit Funkfernbedienung	
Standheizung mit Funkfernbedienung	
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation	
Stoßfänger Standard	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell	
Tankdeckel	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung Leder	
Typprüfand Deutschland	
USB vorne + hinten	
Variante	
Virtual Cockpit	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8880892
vom: 18.08.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8880892
vom: 18.08.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Kratzer	Lackieren
2	Seitenwand hinten links	Kratzer	Lackieren
3	Getriebe	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
4	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Dachholm links	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair
7	Tür hinten links	Kratzer	Smart Repair
8	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
9	Dachholm rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
10	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
11	Motoröl	Füllstand niedrig	Auffüllen
12	Seitenschutzleiste links	Kratzer	Ersetzen
13	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren
14	Einstieg Verkleidung hinten links	Fehlstellung	Demontage/Montage
15	Fehlfunktion	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8880892
vom: 18.08.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8880892
vom: 18.08.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLN9NS6N8023286

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8880892
vom: 18.08.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

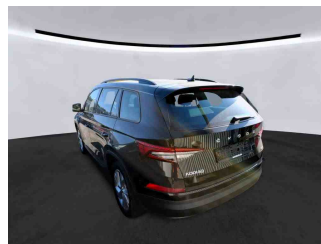


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

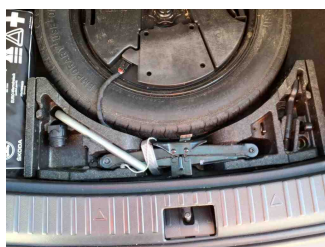

Equipment - Bordwerkzeug

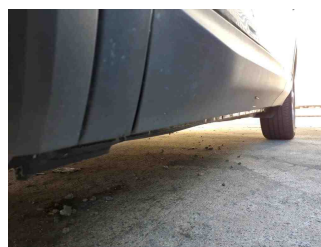


Seitenansicht - Schweller links

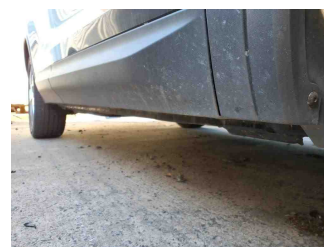


Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

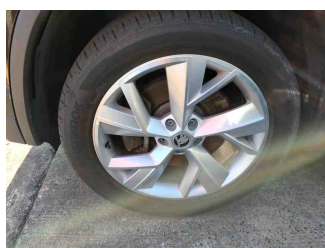


Räder - Rad montiert vorne
links

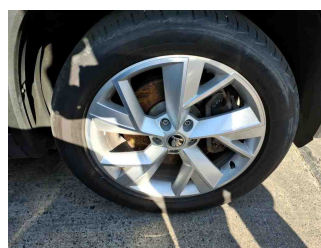

Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links

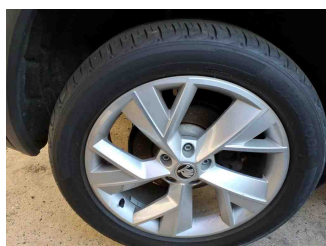


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole

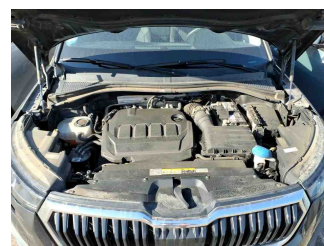


Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8880892
vom: 18.08.2025

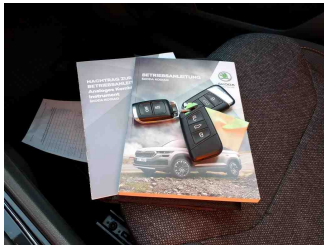


Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

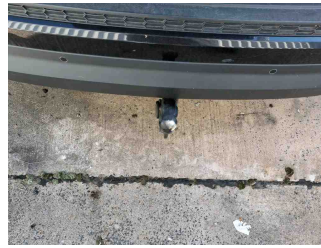


Equipment - Anhängerkupplung

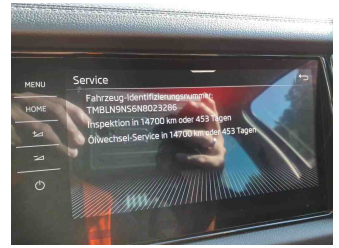


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

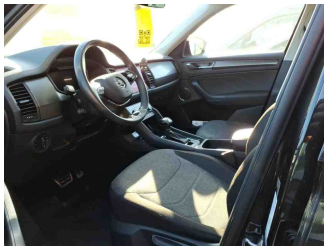

Innenraum - vorne

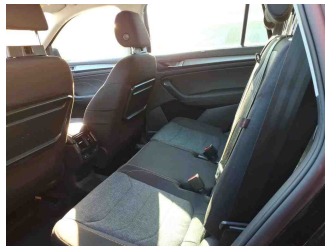

Innenraum - hinten

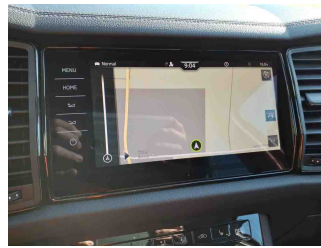


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne rechts - Kratzer - Lackieren

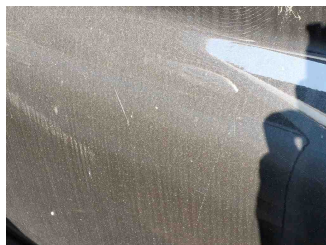


2 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Lackieren

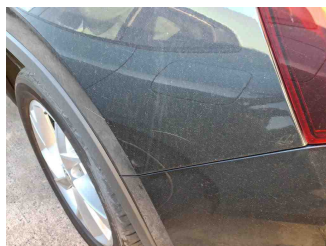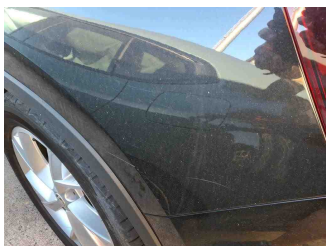


3 - Getriebe - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Laut Angabe Auftraggeber, keine Rückwärtsgang möglich, Folgekosten möglich

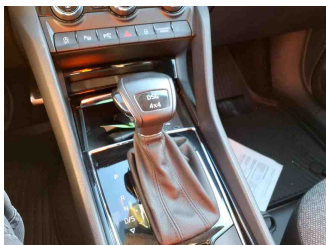

4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

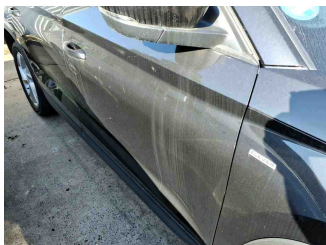


Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8880892
vom: 18.08.2025



5 - Dachholm links - Delle(n) - Kaltdrücken

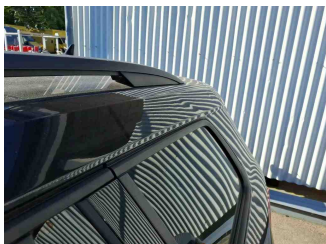

6 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair

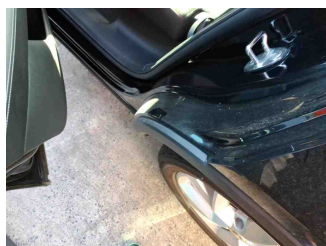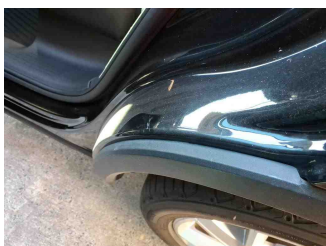


7 - Tür hinten links - Kratzer - Smart Repair

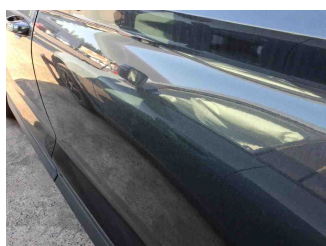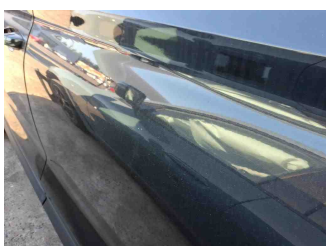

8 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



9 - Dachholm rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

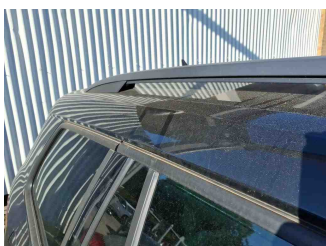




Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8880892
vom: 18.08.2025

10 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

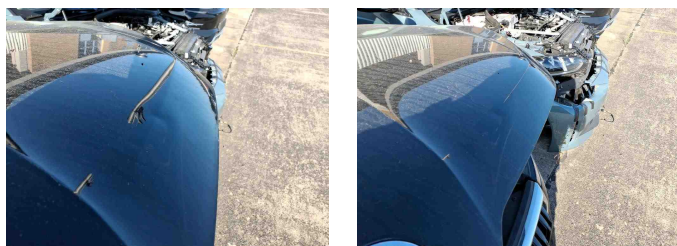


11 - Motoröl - Füllstand niedrig - Auffüllen

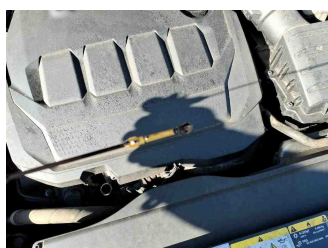


12 - Seitenschutzleiste links - Kratzer - Ersetzen



13 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren

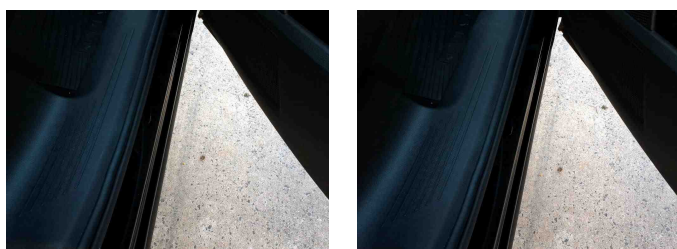

14 - Einstieg Verkleidung hinten links - Fehlstellung - Demontage/Montage

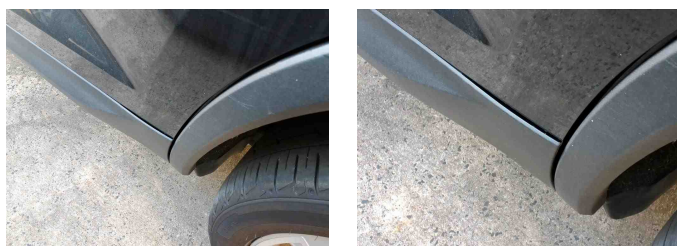



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8880892
vom: 18.08.2025

15 - Fehlfunktion - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Batterie zu schwach , muss fremdgestartet werden

