



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8822715
vom: 05.08.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002049636
Besichtigt am: 05.08.2025 11:40
Berichts-Nr: 8822715
FIN: WVVZZZ3CZNE075148

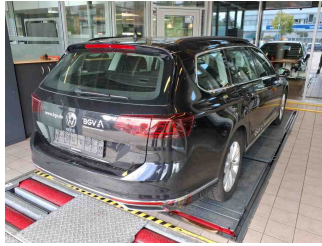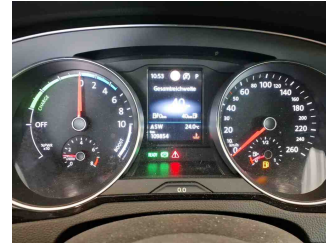Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8822715
vom: 05.08.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BRZ
Erstzulassungsdatum:	06.07.2022
Laufleistung:	109.854 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	4.773 mm
Fahrzeughöhe:	1.516 mm
Fahrzeugbreite:	1.832 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.200 kg
Radstand:	2.786 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Blau/Titanschwarz/ Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	1.500 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8822715
vom: 05.08.2025

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dekoreinlagen in Edelholz "Silver Birch" für Instrumententafel und Türverkleidungen
"IQ.DRIVE"-Paket	Digitaler Radioempfang DAB+
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Doppelton-Signalhorn
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
4 Leichtmetallräder "Montpellier" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 115 kW	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
8 Lautsprecher	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abgasnorm EU6 AP	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Entfall Tire Mobility Set
Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A	e-Sound
Aktivkohlebehälter	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend	Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fernentriegelung für Heckklappe
Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontantrieb
Batterie 380A (68Ah)	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängererkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Berganfahrassistent	Gepäckraumauskleidung in Textil
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumboden aufstellbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug und Wagenheber	GTE
Chromleisten an den Seitenfenstern	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Dachhimmel in Mistralgrau	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Dachreling schwarz	Innenspiegel automatisch abblendend
Dämpfung hinten, Basis 2	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte
Dämpfung vorn	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8822715
vom: 05.08.2025

Kabel für Wechselstrom-Ladestation und Netzladekabel für Haushalts-Steckdose

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kraftstofftank mit 50 l Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mit Individualeinbau

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display

Multifunktionskamera

Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne Anhängavorrichtung

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Generator

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten

Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8822715
vom: 05.08.2025

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,
Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-
Sicherung

Schriftzugsatz "GTE"

Seitliche Leisten unten in Chrom

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
höhenstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
Rücksitzplätze in Stoff "Business"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste, Chromblenden im
Stoßfänger hinten

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfplatz Deutschland

Umweltbonus

Variant

Variante Hybrid

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze höhenstellbar, ergoComfort-Sitz auf der
Fahrerseite, mit elektrischer Lehnenstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wechselstrom-Ladedose

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräder "Helsinki" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5 J x
17, AirStop®-Winterreifen 215/55 R 17 H



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8822715
vom: 05.08.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	2,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	2,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	3,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	0,0 mm
Falken			Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 V	6,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 8822715
 vom: 05.08.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Riss	Ersetzen
2	Reifen	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
3	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
6	Kontrolleuchte	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
7	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
8	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Lackieren
9	Markenemblem vorne	Gebrochen	Ersetzen
10	Kontrolleuchte	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
11	Zusätzliche(r) Reifen	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
12	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen
13	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
14	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
15	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8822715
vom: 05.08.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Ja
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	201,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8822715
vom: 05.08.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZNE075148

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8822715
vom: 05.08.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

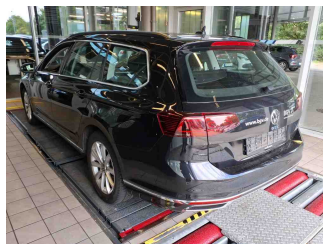


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

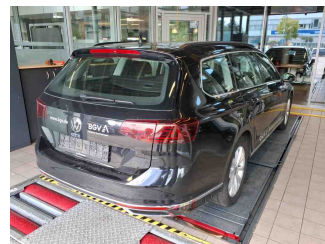

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

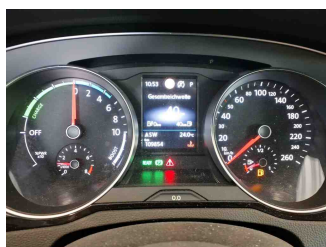


Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

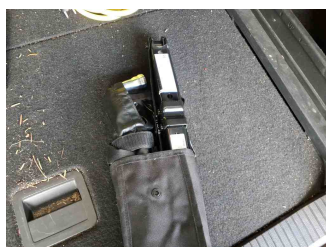


Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links

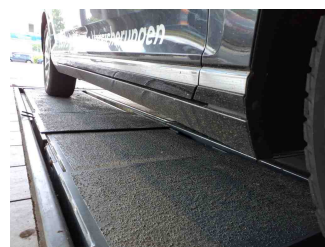


Seitenansicht - Schweller rechts

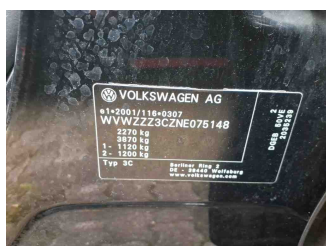


Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

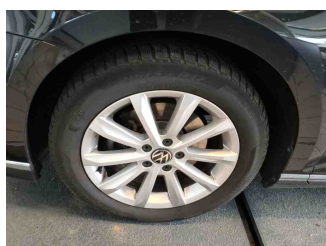


Räder - Rad montiert vorne
links

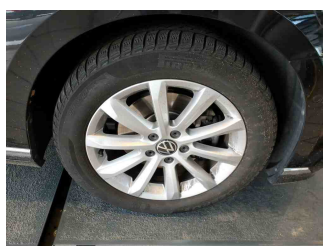

Räder - Rad montiert vorne
rechts

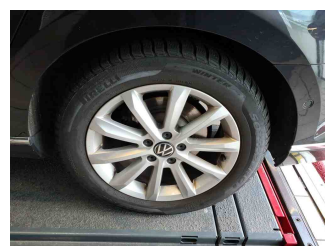

Räder - Rad montiert hinten
links

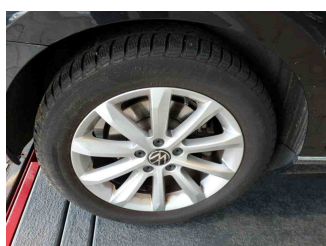


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2

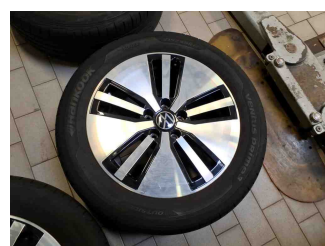


Räder - Rad beiliegend #3




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8822715
vom: 05.08.2025

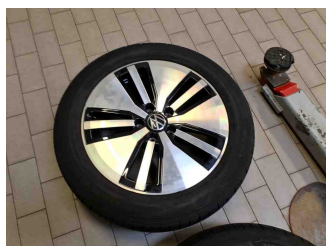

Räder - Rad beiliegend #4

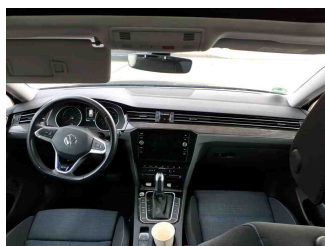

Innenraum - Mittelkonsole

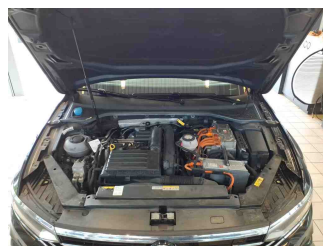

Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1

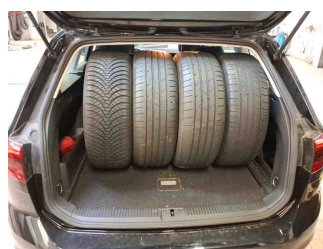

Räder - eingelegt im Fahrzeug

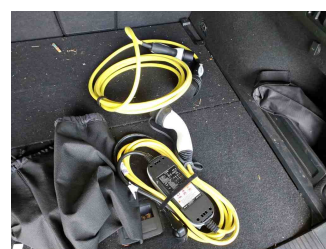


Equipment - Ladeequipment

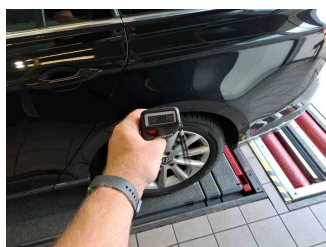

Lackstärke Seitenwand hinten
links




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

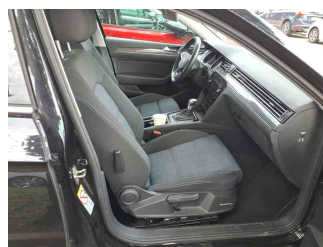

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

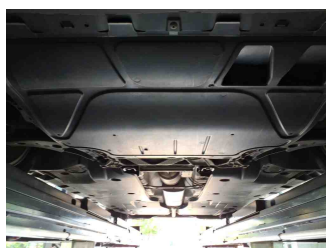

Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN




1 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen






2 - Reifen - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen






3 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

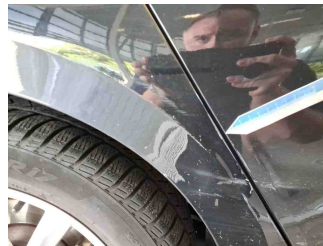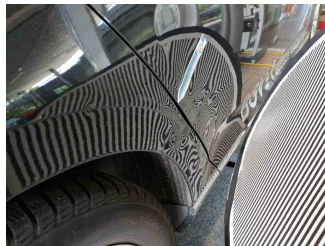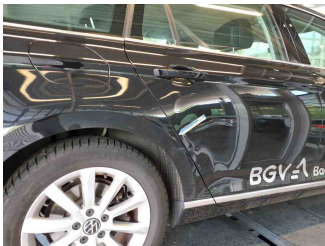

4 - Tür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

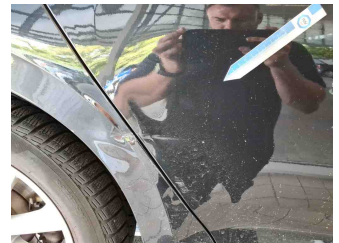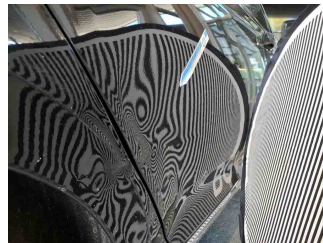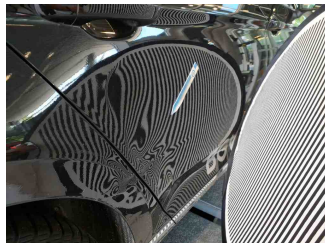

5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren

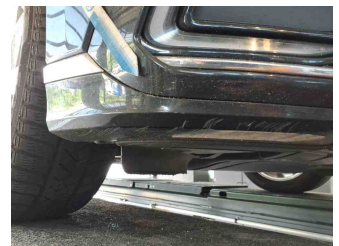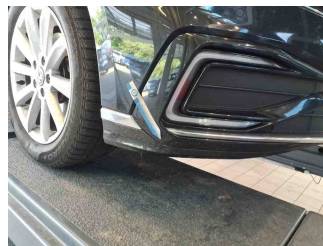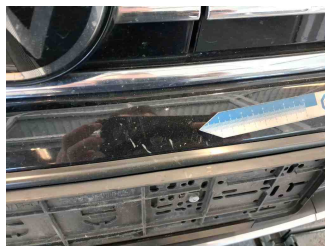



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8822715
vom: 05.08.2025

6 - Kontrolleuchte - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich



Kommentar

Kühlsystem Fehler, Kostenausweitung möglich.





7 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

8 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Lackieren

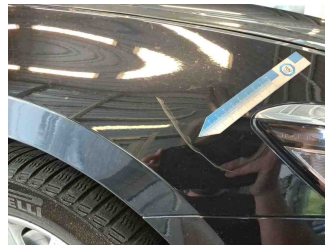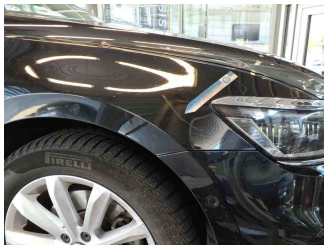

9 - Markenemblem vorne - Gebrochen - Ersetzen

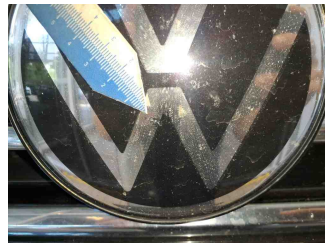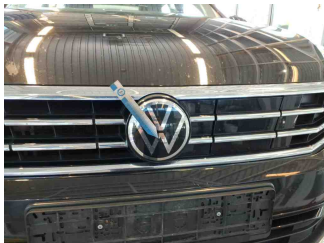

10 - Kontrolleuchte - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

PDC hinten, Kostenausweitung möglich.





Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8822715
vom: 05.08.2025

11 - Zusätzliche(r) Reifen - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar



Ein Allwetter Reifen.

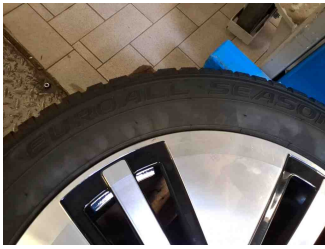


12 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar


Innen abgefahren.

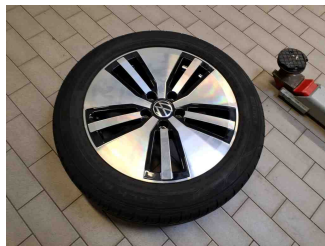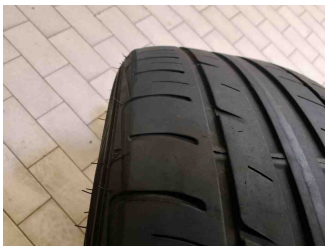

13 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

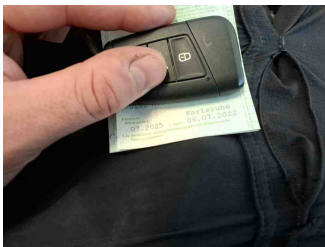

14 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

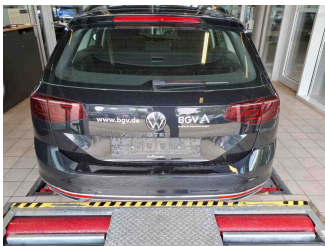








Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8822715
vom: 05.08.2025

15 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen

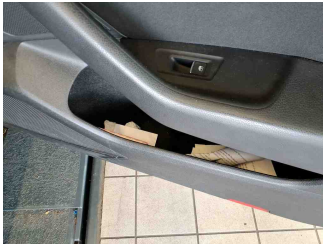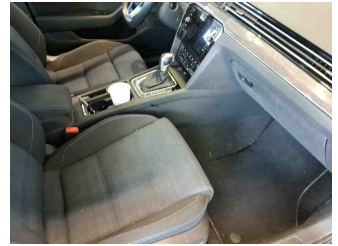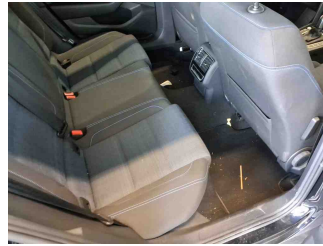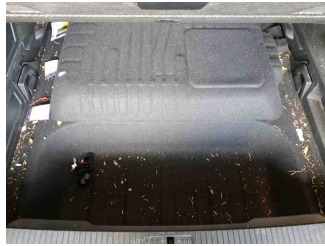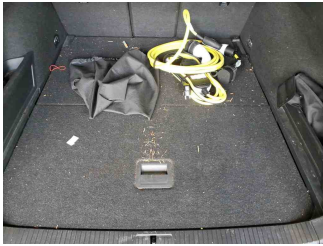

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

