

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9658086
vom: 12.12.2025**» Übersicht****Auftrags-Nr:** 1002231358**Besichtigt am:** 12.12.2025 11:53**Berichts-Nr:** 9658086**FIN:** TMBEA6PJ4P4111366Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Fabia
HSN / TSN:	8004 / AXI
Erstzulassungsdatum:	15.11.2023
Laufleistung:	39.066 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Energy Blau
Farbe Dach:	Energy Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeulgänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ambition schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	29.09.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	30.431 km
Restlauf bis Service:	21.400 KM

» Fahrzeugausstattung

"MAXI DOT" (KI Mid)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
"SMART LINK"	Embleme
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
2x USB vorne (typ C data)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VN-
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.1	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
3. Kopfstützen hinten mitte	Fensterheber, vorn elektrisch hinten mechanisch
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/48 KW SRE Grundmotor ist: T5Y/TH4	Fertigungsablauf Standard
4 Lautsprecher vorn + 2 hinten inkl. Koda Surround	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
4 Türen	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
5-Gang-Schaltgetriebe	Frontantrieb
Abgasendrohr hinten (Standard)	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Abgaskonzept, EU6 AP	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fußhebelwerk "Standard"
AM Tour DE	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Antenne nur für FM Empfang	Gepäckraumbeleuchtung
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Geschwindigkeitsregelanlage mit SPEED LIMITER
Aussenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ausströmer	Gurtanlagesignalisation für die vorderen und hinteren Sitze
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Handbremshebelgriff in Leder
Bauteilesatz,-Deutschland	Handsuhlfach Standard
entsprechender Fahrzeugaufbau, diverse Teile	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckspoiler
Bluetooth	Hinterachse "Standard"
Bordliteratur in Deutsch	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Brillen-Ablage/Halter	Höhenverstellbarer Fahrer - und Beifahrersitze
Chrom-Paket	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
DAB - Digitaler Radioempfang	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dekor-Einlagen	Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen
Drehstromgenerator 140 A	Klimaanlage mit mechanischer Regelung
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Komfortausstattung
Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer	Komfortsitze vorn
und Höheneinstellung	Kopfstützen vorn
DRIVER ALERT - Müdigkeitserkennung	Kraftstoffbehälter
E-Call+	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 200" -- Fahrzeugteile	Kühlerschutzgitter mit Chromleiste
--	Kurzheck
Einparkhilfe (Parksensoren hinten)	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Einstiegsteilen in den Türausschnitten	
Einton-Signalhorn	
Elektrisch verstellbare und beheizt. Aussenspiegel - lackiert in Aussenfarbe (für MC schwarz lackiert)	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9658086
vom: 12.12.2025

Lane Assist	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung, abgedunkelt	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
LED SBBR Low LED	Ohne Sitzheizung
Leergewichtsbereich 1	Ohne Sprachsteuerung
Leichtmetallr{der "PROXIMA" grau met. lackiert 6J x 16" - 4 Stk.	Ohne Spurwechselassistent
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Steckdose
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Trennwand
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	ohne USB im Innenspiegel
Mit Multifunktionskamera	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mit Regenschirm	Ohne Wärmespeicher/Zusatzzheizung
Mittelkonsole	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zus. Dichtungen außen
Multifunktionslenkrad	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Nicht Heissland	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Nichtraucherausführung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Normal-Lackierung	Pannen-Set
Ohne "drive select"	Radio Bolero 8"
Ohne 2. Batterie	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne Ablagekasten	Radstand
Ohne Ablagekästen im Kofferraum	Radvollblendern
Ohne Ablagenpaket/box	Rechtsverkehr
Ohne Adapter	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen 195/55 R16 91V xl Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Reifendruckkontrolle
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Remote Access / Proaktiver Dienst
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Remote Access 1 Jahr
Ohne ECO-Funktion	Schalthebelknopf-/Griff in Leder
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Gepäckraumbodenbelag	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Halter	Schriftzugsatz in Grundausführung
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Seitenairbag vorne mit Kopfairbags
Ohne Ladeboden	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Lichtassistent	Servolenkung
Ohne Mittelarmlehne vorn	Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
Ohne Navigationsgerät	Sitzbezüge in Stoff
Ohne Nebelscheinwerfer	Sitzlehne geteilt 60:40, Sitzgestell ungeteilt

Sondermodell 2022
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf
Beifahrersonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Tankdeckel
Textilfußmatten
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Überhang hinten, kurz
Untere Dekor-Einlagen
Variante co2
Version Standard
Vorbereitung Dachlastträger
Vorbereitung für Anhängerkupplung
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrre elektronisch
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
ohne Safesicherung
Zierleisten Standard
Zus. Triebwerks-Unterschutz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	6,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 08.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Tür hinten rechts	Kratzer	Lackieren
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
6	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
7	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
8	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
9	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
10	Innenraum	Wasserschaden	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
11	Kotflügel vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Betriebsanleitung	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBEA6PJ4P4111366

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend, Unzureichende Lichverhältnisse

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(12.12.2025 11:52) Fahrzeug wird durch Tiemeyer abgemeldet.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9658086
vom: 12.12.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

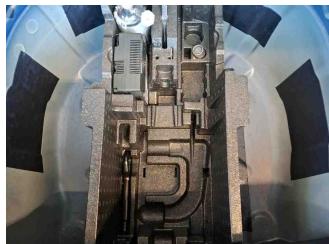

Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

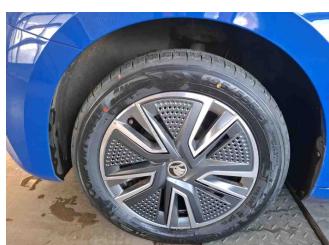

Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9658086
vom: 12.12.2025



Innenraum - Kofferraum

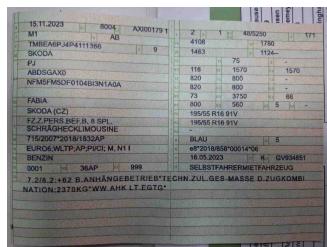

Fahrzeug - abgegebene ZB1

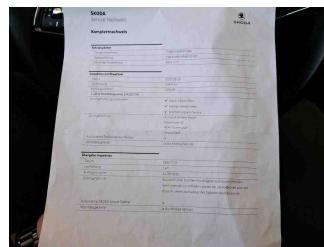

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

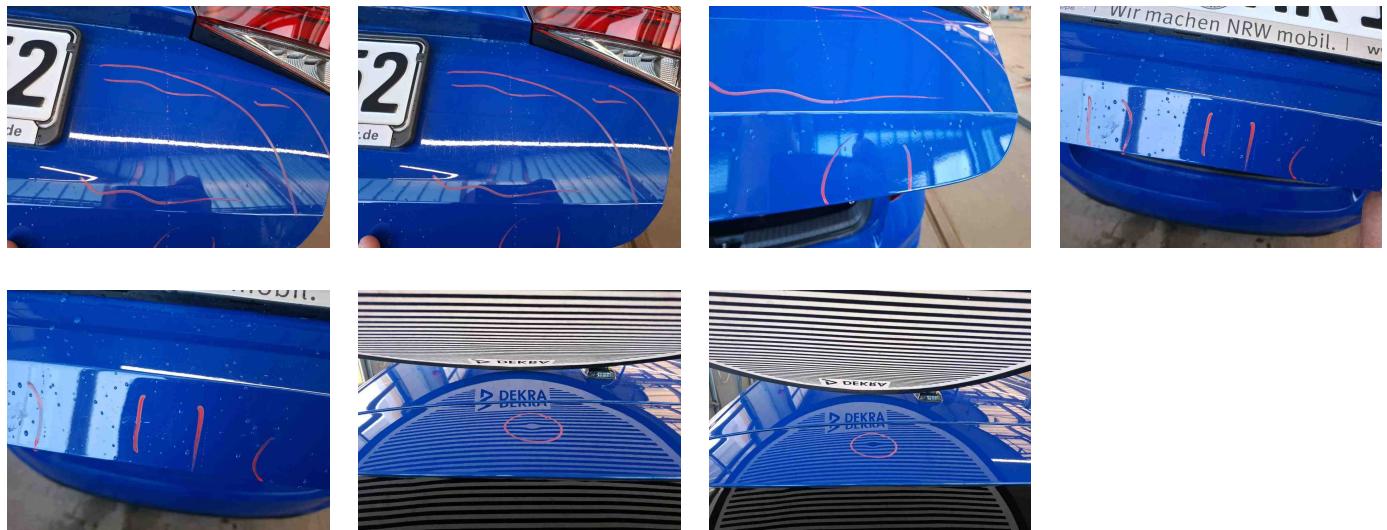

2 - Tür vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Motorhaube - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren




Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9658086
vom: 12.12.2025

4 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren

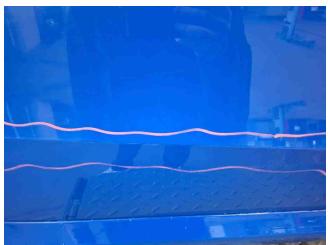

5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren

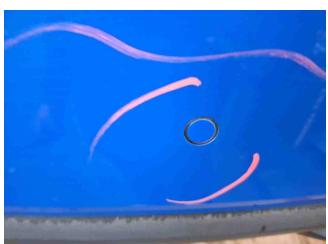

6 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9658086
vom: 12.12.2025

7 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

8 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



9 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

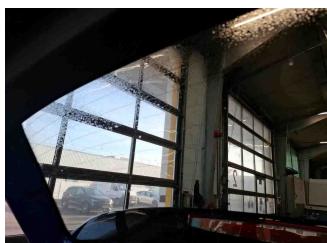10 - Innenraum - Wasserschaden - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

11 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9658086
vom: 12.12.2025

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Betriebsanleitung - Fehlt - Ersetzen

