



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10049795
vom: 16.02.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002323015
Besichtigt am: 03.02.2026 13:32
Berichts-Nr: 10049795
FIN: WVGZZZC1ZNY059817

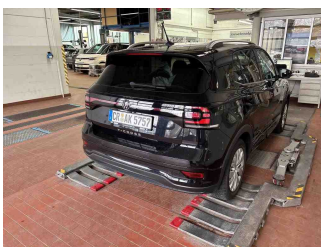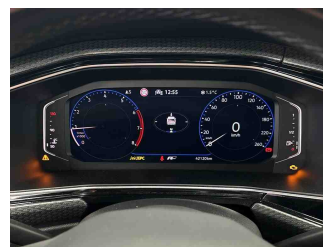Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10049795
vom: 16.02.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Cross
HSN / TSN:	0603 / CNI
Erstzulassungsdatum:	15.02.2022
Laufleistung:	42.120 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Flintgrau-Titanschwarz/Titanschwarz/ Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10049795
vom: 16.02.2026

» Fahrzeugausstattung

"IQ.DRIVE"-Paket inkl. "Travel Assist"	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
3 Kopfstützen hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Drehstromgenerator 140 A
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4 Leichtmetallräder "Nevada" 7 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
4 Türen	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
6-Gang-Schaltgetriebe	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegsleisten vorn mit "R-Line"-Schriftzug
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einton-Signalhorn
Abgasnorm EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gepannstabilisierung
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Ambientebeleuchtung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GC-
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Federbereich 26 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fensterheber elektrisch
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Pamplona
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontantrieb
Batterie 320A (49Ah)	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gehobene Ausstattung
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Gepäckraumabdeckung
Berganfahrassistent	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug und Wagenheber	Handbremshebelgriff in Leder
Chromleiste an den Seitenfenstern unten	Handschuhfachklappe, mit Leuchte
Chrom-Paket	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Dachhimmel schwarz	Hinterachse "Standard"
Dachreling silber eloxiert	Innenspiegel automatisch abblendend
Dämpfung hinten, Schlechtwegeausführung	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dämpfung vorn	Kältemittel R1234yf
Dekoreinlagen "Race" für Instrumententafel	Kategorie 0
Diebstahlwarnanlage	
Diebstahlwarnanlage	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10049795
vom: 16.02.2026

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Keine Aktionsausführung	Ohne Folienbeklebung
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Sprachsteuerung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Spurwechselassistent
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Kurzheck	Ohne zus. Dichtungen außen
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
LED-Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht	Pedale in Edelstahl gebürstet
Lendenwirbelstützen vorn	Radio
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Leuchte im Fußraum vorn	Radstand
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Rechtsverkehr
Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtassistent	Regensensor
Linkslenker	Regionscode " ECE " für Radio
Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden	Reifen 215/45 R 18
Mit Individualeinbau	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox, 2 USB-Ladebuchsen hinten	Reifenkontrollanzeige
Modul Boden hinten Ausführung 1	R-Line, Volkswagen R
Müdigkeitserkennung	Rückfahrkamera "Rear View"
Multifunktionskamera	Rückleuchten in LED-Technik (außer Blinkleuchte und Rückfahrscheinwerfer), mit Seitenmarkierungsleuchte
Multifunktionslenkrad in Leder	Rücksitzbank ungeteilt, verschiebbar, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Schaltgetriebe MQ200_GA
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Schalthebelknauf in Leder
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Scheibenbremsen hinten
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Scheibenbremsen vorn
Nevada 7 J x 18, Volkswagen R, Reifen 215/45 R 18	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Nicht Heissland	Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne 2. Batterie	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Servolenkung
Ohne Anhängervorrichtung	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Aufkleber und Embleme	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "R-Line"
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Soundsystem "beatsAudio", 300 Watt Gesamtleistung, Subwoofer, digitaler 8-Kanal-Verstärker, 6 Lautsprecher
Ohne Dynamic Drive Control	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne ECO-Funktion	Sport-Komfortsitze vorn
	Stabilisator vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10049795
vom: 16.02.2026

Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger im "R"-Styling
Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Überhang hinten, kurz
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Version Standard
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
VVM/A Modellpflege KW48
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6 J x 16, Winterreifen
195/60 R 16 T



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10049795
vom: 16.02.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	3,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	3,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	6,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	7,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2025

Kompressor vorhanden: Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10049795
vom: 16.02.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kabel und Schläuche	Beschädigt	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
2	Kontrollleuchte Motor	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
3	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
4	Reifen	Verschlissen	Ersetzen
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
6	Kotflügel vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Dämmung	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
8	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
9	Antenne	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kompressor	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10049795
vom: 16.02.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 1.556,25
Summe (ohne MwSt.):				€ 1.556,25

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10049795
vom: 16.02.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZC1ZNY059817

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10049795
vom: 16.02.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10049795
 vom: 16.02.2026


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

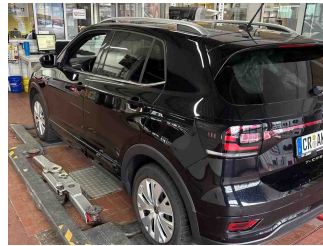


Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

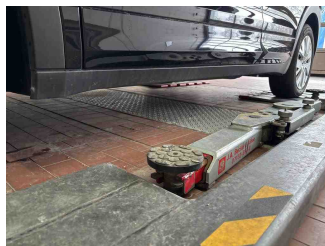


Seitenansicht - Schweller links

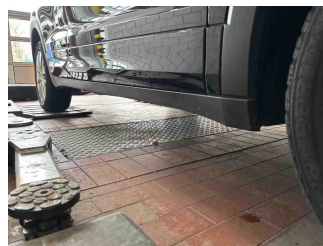


Seitenansicht - Schweller rechts

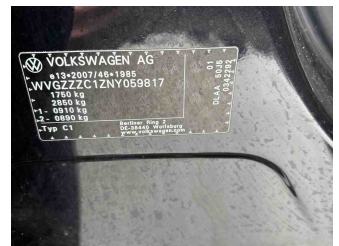


Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

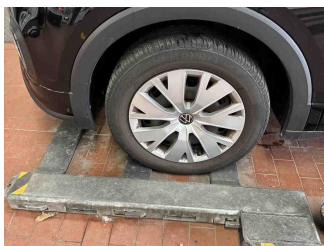


Räder - Rad montiert vorne links

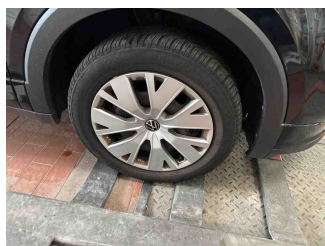

Räder - Rad montiert vorne rechts

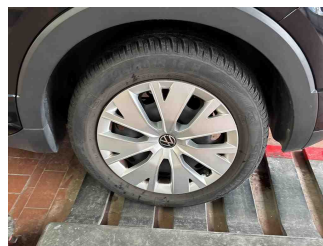


Räder - Rad montiert hinten links

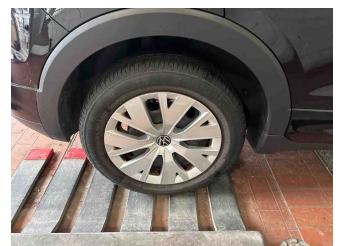

Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1

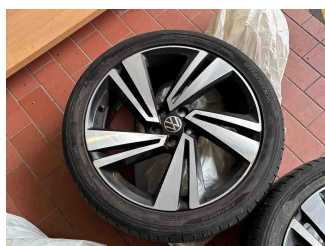


Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4

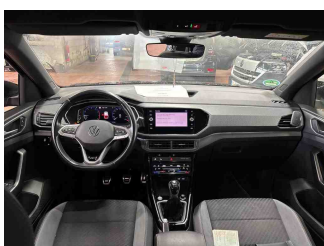


Innenraum - Mittelkonsole

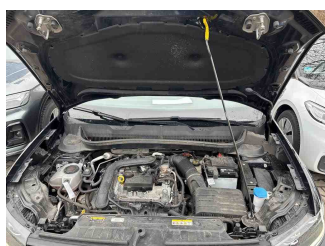

Fahrzeug - Motorraum offen

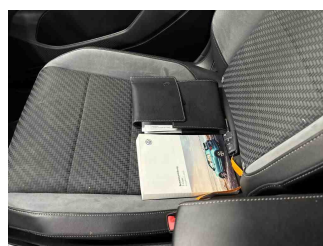

Equipment - Boardmappe/ Securitybag

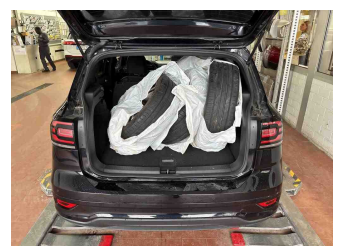


Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10049795
vom: 16.02.2026

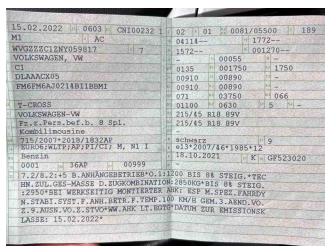


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

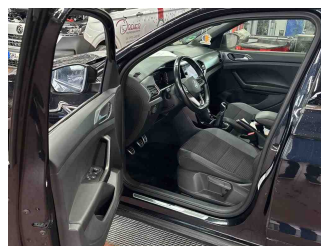


Innenraum - vorne

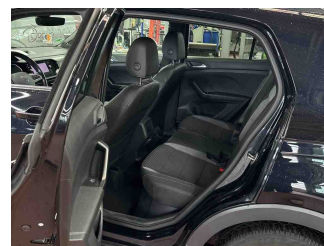

Innenraum - hinten

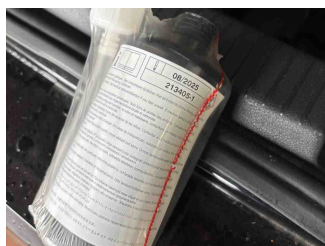

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

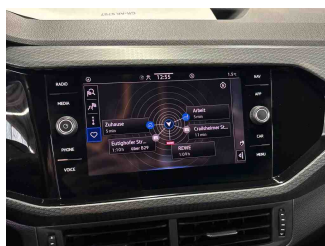

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10049795
vom: 16.02.2026



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Kabel und Schläuche - Beschädigt - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar


Mehrkosten möglich

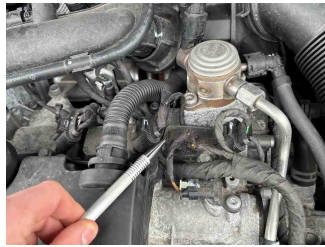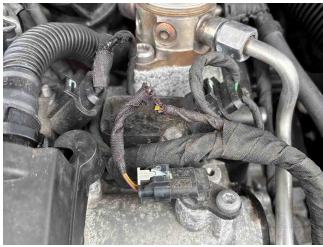

2 - Kontrollleuchte Motor - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich



3 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

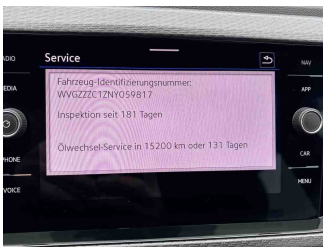

4 - Reifen - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

Winterreifen vorne unter 4mm






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10049795
vom: 16.02.2026



5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair

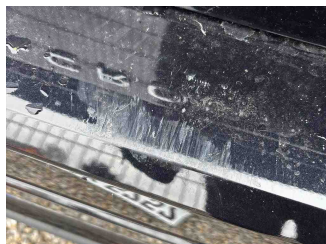


6 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken




7 - Dämmung - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

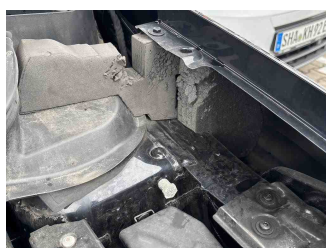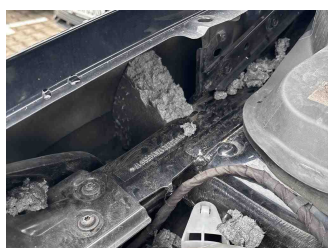

8 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

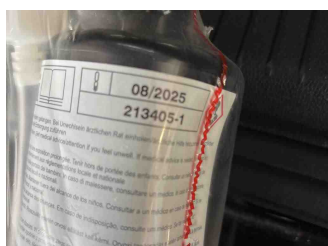

9 - Antenne - Beschädigt - Ersetzen

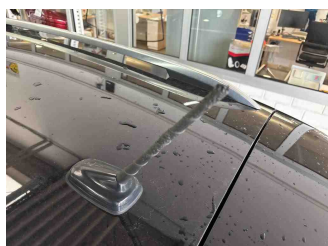



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10049795
vom: 16.02.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

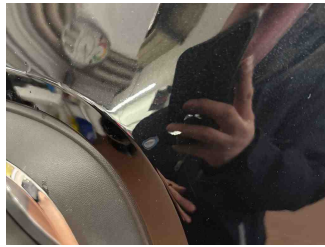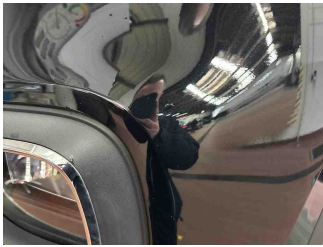

FEHLTEILE

1 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen

