

Masterlease PCM-DZSPolanki 4
Gdańsk**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa**Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy** nr 282751/8/23-14707 z dnia 12-08-2023

Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/53897/23/08/02	Data oględzin	09-08-2023
Data zlecenia	02-08-2023	Miejsce oględzin	Maślicka 213/BA
Nr zleceńiodawcy			54-104 Wrocław

Dane pojazdu

OPEL, Astra V Sports Tourer 15-19, Astra V 1.6 CDTI Dynamic S&S, EC 0117285, VIN W0LBF8EGXH8048869, nr rej. WD1186J



Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Poj./moc silnika	1598 ccm / 100 kW
Stan licznika	225 679 km
Data 1-rej. / rok prod.	28-02-2017 / 2017
Następne bad. tech.	29-05-2024
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowa metalizowana
Skrzynia biegów	manualna

Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, Chromowane zewnętrzne listwy wzdłuż okien bocznych, Czarna podsufitka, Czujnik deszczu, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Felgi aluminiowe 17, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kamera Opel Eye(zaw. sys. ostrzegania przed kolizją, niezamierzoną zmianą pasa ruchu i rozp. znaków), Kierownica skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne światłoczułe, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Przyciski sterowania na kierownicy, Relingi dachowe, chromowane, Spojler tylny, System Opel OnStar, System monitorujący ciśnienie w oponach, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tryb układu jezdny Sport, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne z przodu, Alarm, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Lampy tylne LED, Pakiet Premium

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, POWERPROOF	225/45 17 91Y	4,0 mm
	lewe	NOKIAN, POWERPROOF	225/45 17 91Y	4,0 mm
tylna	prawe	NOKIAN, POWERPROOF	225/45 17 91Y	6,0 mm
	lewe	NOKIAN, POWERPROOF	225/45 17 91Y	6,0 mm

Kompletność dokumentów / wyposażenia / akcesoriów

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (51% - 75%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 500

Uszkodzenia akceptowane

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń
1	Reflektor LED z kierunkowskazem kpl. (L)	zmatowienie
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (L)	odpryski lakieru
3	Klamka zewnętrzna drzwi przednich (R)	zarysowanie
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) (R)	zarysowanie
5	Okładzina zderzaka tylnego	odpryski lakieru, zarysowanie
6	Ślotnik tylny (L)	wgniecenie
7	Kierownica przystosowana do Airbag	wytarcie
8	Tarcza koła aluminiowa przód (L)	zarysowanie
9	Tarcza koła aluminiowa przód (R)	zarysowanie
10	Tarcza koła aluminiowa tył (R)	zarysowanie
11	Deska rozdzielcza	zarysowanie
12	Pokrywa schowka	zarysowanie
13	Nakładka przestrzeni bagażowej	zarysowanie
14	Tapicerka drzwi tylnych (L)	zarysowanie
15	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie



Uwagi końcowe

Wyodrębnione koszty napraw poszczególnych elementów mają charakter orientacyjny, z uwagi na zespolony charakter czasu robocznego.

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Rzecznik DEKRA
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
inż. Michał Dzik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdziel.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21


Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

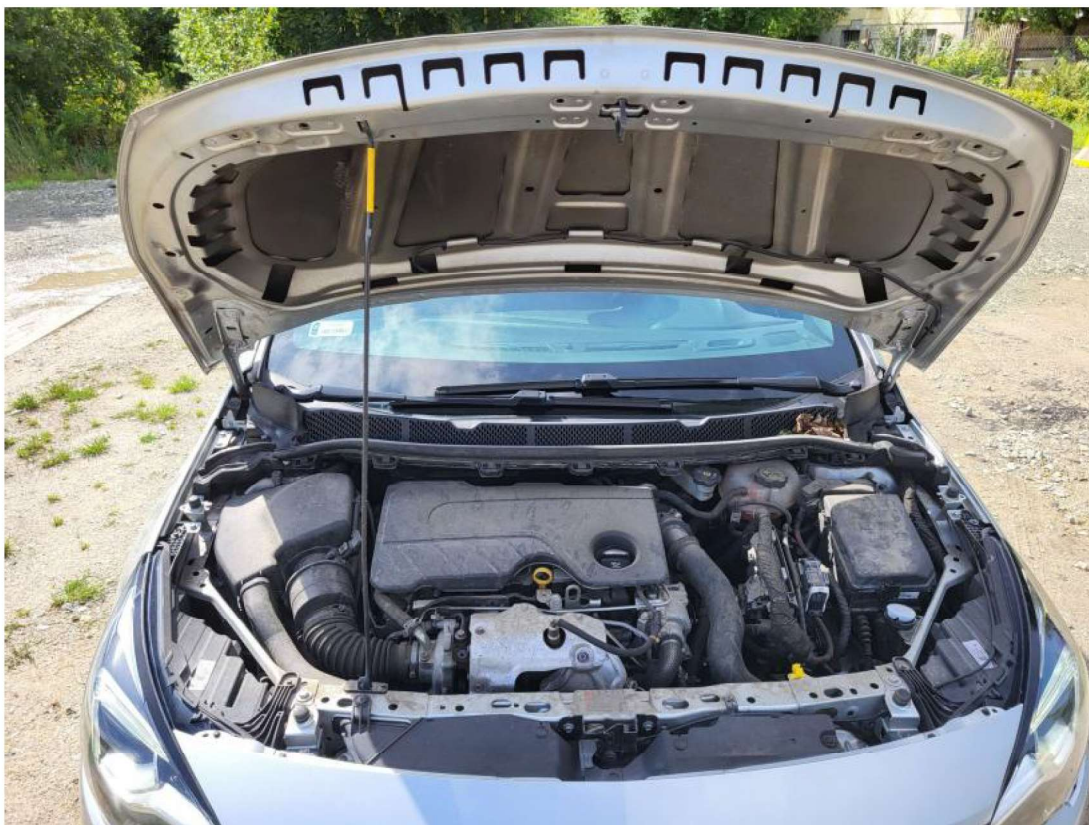

Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25


Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

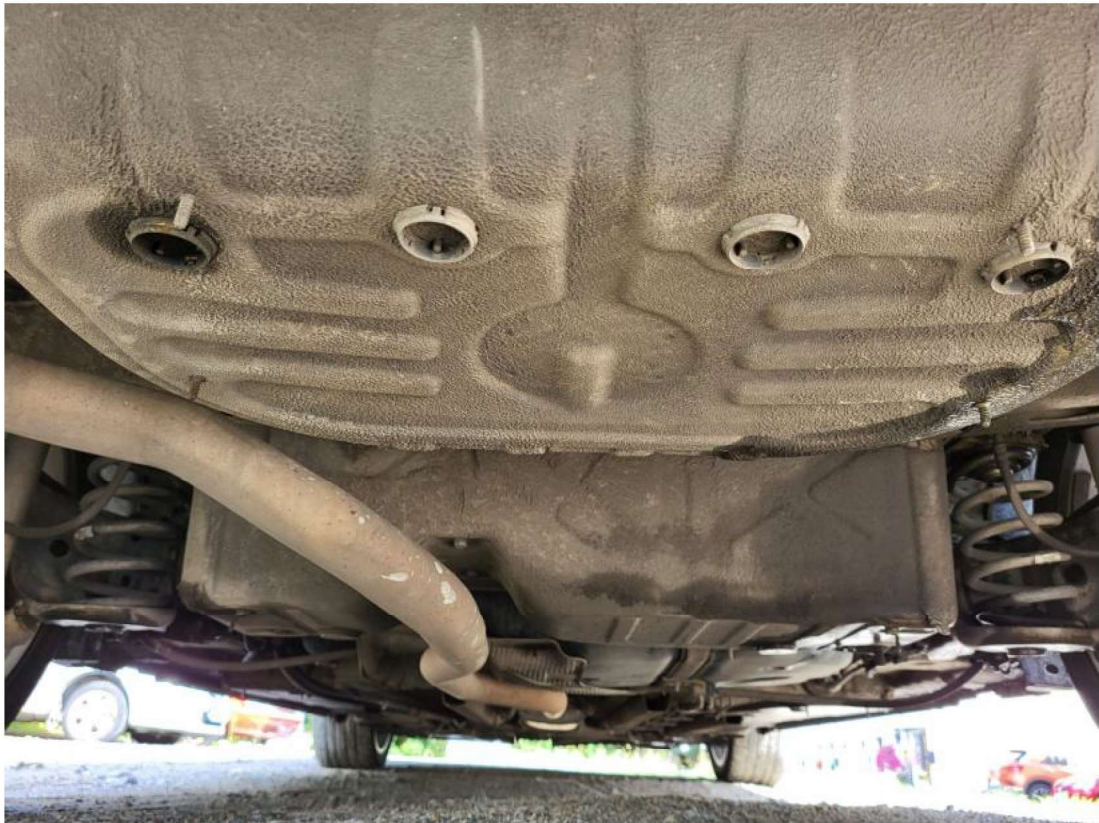

Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

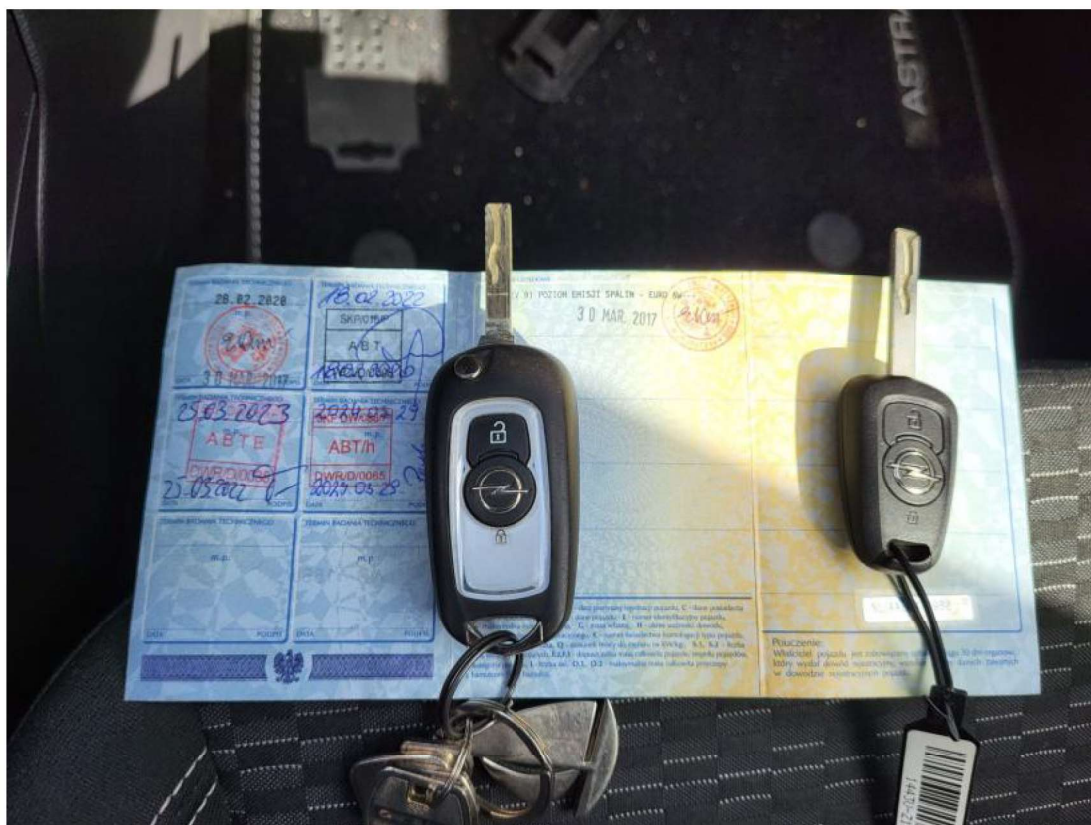

Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze

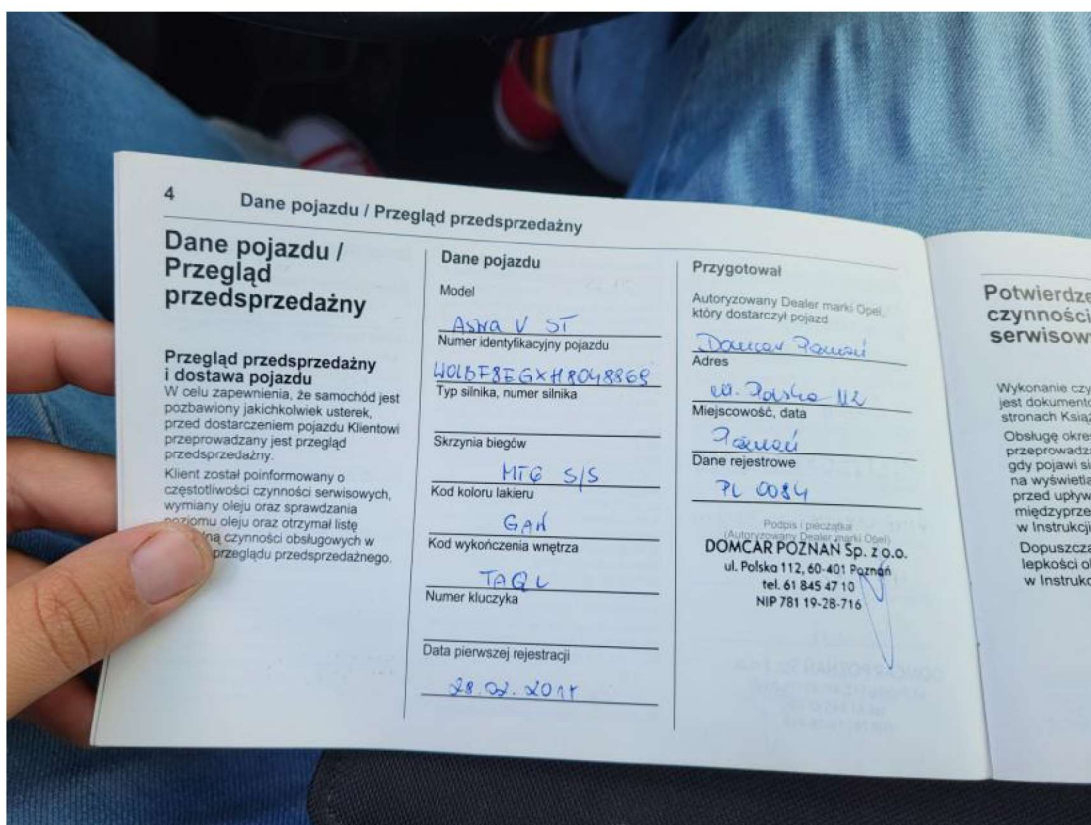

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

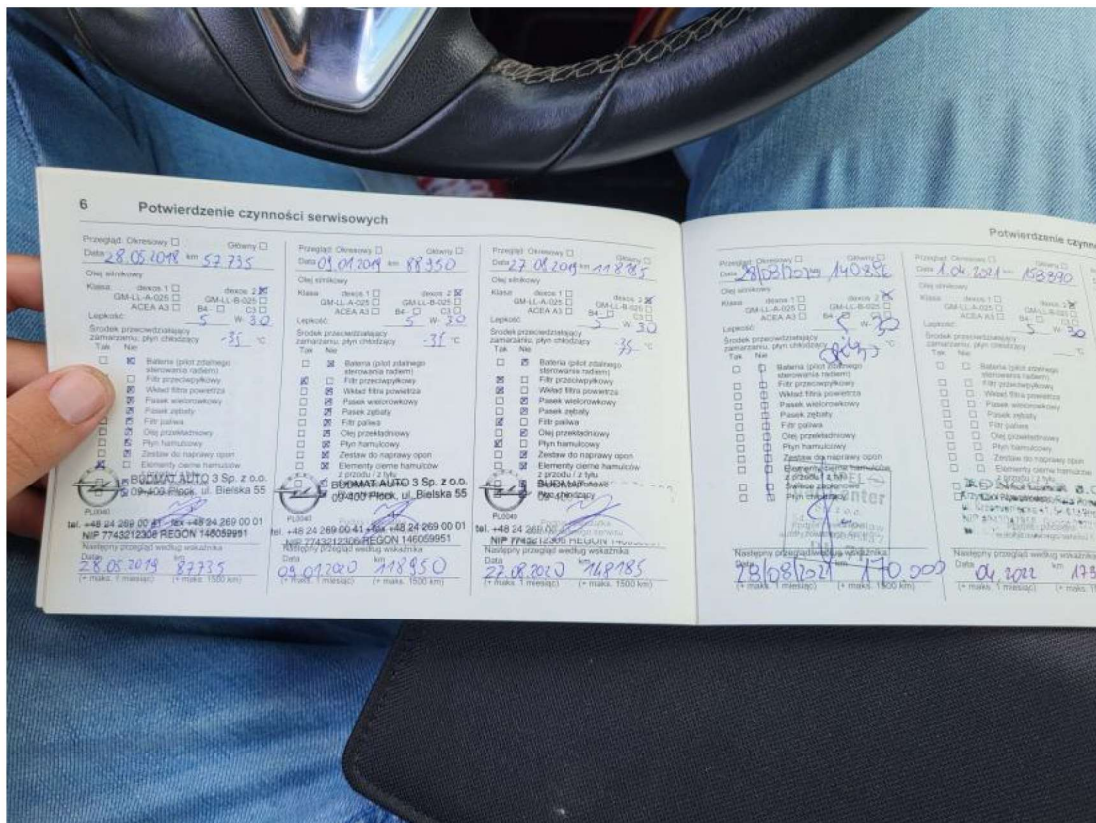

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Spoiler zderzaka przedniego - Inne 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 44
Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 50

Opona przednia P() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54


Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

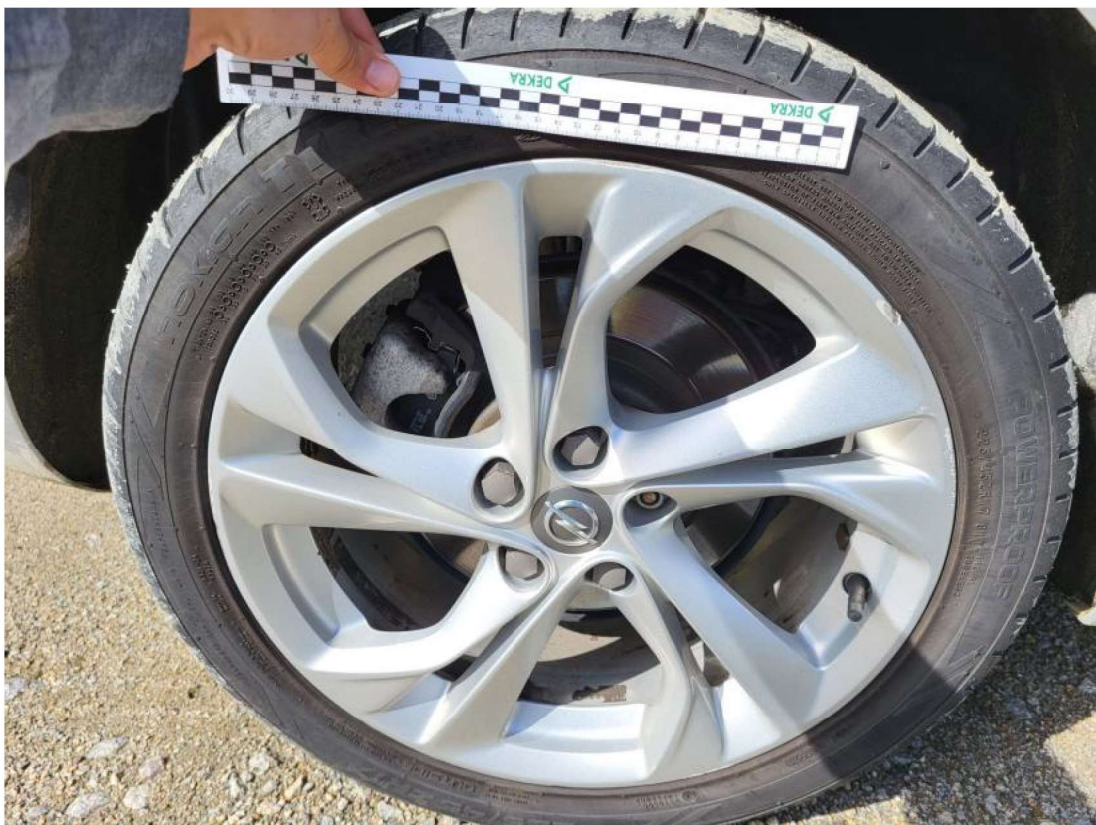

Fot. 56

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Łótnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

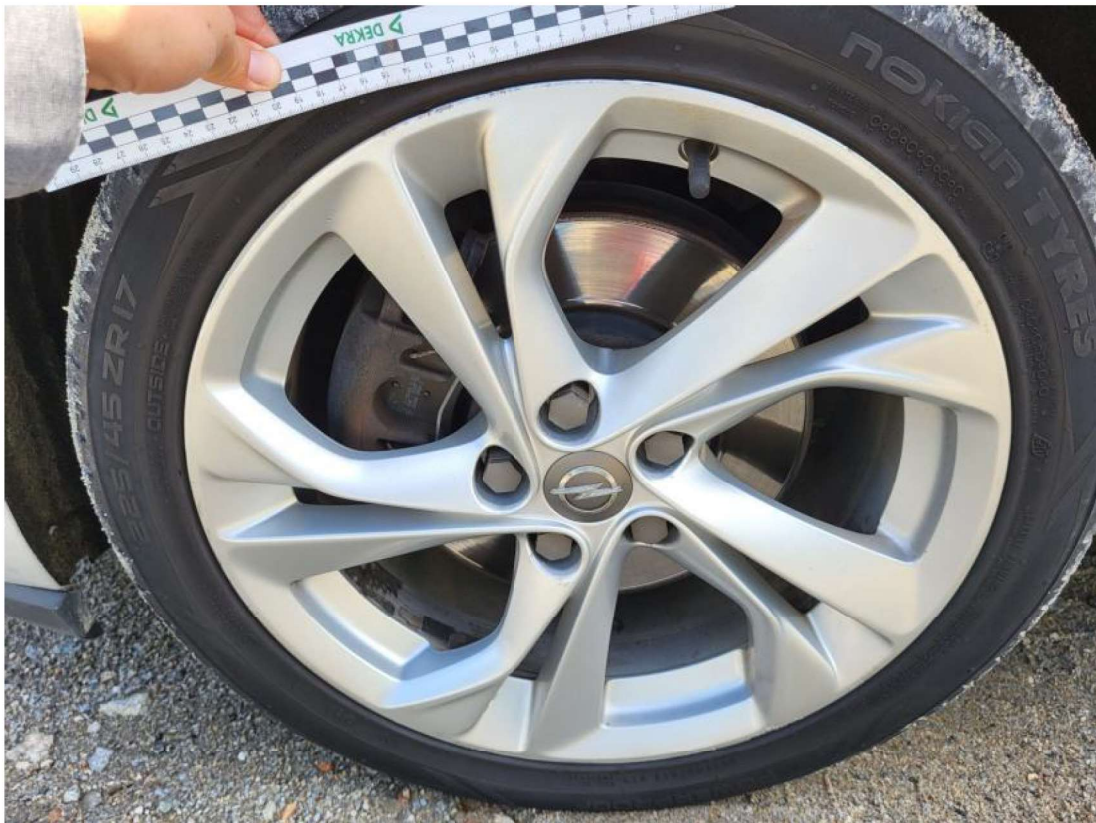

Fot. 63

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Reflektor L - Inne 1



Fot. 66

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Koło kierownicy - Inne 1



Fot. 68

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Półka/roleta tylna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Półka/roleta tylna - Rysa/odprysk 2



Fot. 72

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1