

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/25611/23/04/17
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 17-04-2023

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
 System mLeasing(CFM)
 mLeasing Sp. z o.o.
 ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Krzysztof Kalbarczyk
 DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Michał Świątek
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0124375	SKODA, Octavia III Kombi 17-20, Octavia 1.6 TDI Ambition				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1598	115/85	manualna	229 051	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WL9827T	TMBJG7NE8J0289160		27-03-2018/2018	05-04-2024	biały/2-warstwowy uni

Data oględzin: 17-04-2023

Miejsce oględzin:

Prymasa Tysiąclecia Al.
 Prymasa 1000lecia 103
 01-424 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, EI. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 16 ILIAS z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Immobilizer, Kierownica skórzana 3 ramienna, Kieszka na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy, Klamki wewnętrzne chromowane, Komputer pokładowy, Konsola centralna ze schowkiem (zamykanym), Kontrola niezamkniętych drzwi, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie bagażnika, Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Radio Skoda Auto Swing SD, USB, Relingi dachowe w kolorze czarnym, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek na okulary, Siedzisko kanapy nieskładane, opacie kanapy składane 60:40 ze składanym podłokietnikiem, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera, Szyby przyciemniane (barwione), TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy, Tapicerka materiałowa, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczka Aero szyby tylnej, Wyświetlacz Maxi-DOT, XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne.

Wypożyczenie dealerskie

Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Funkcja SmartLink+, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe, Lakier uni Biel Candy i Czerwień Corrida, Lampy tylne TOP LED + podświetlanie tablicy

rejestracyjnej, Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności, Tempomat.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRAGRIP 9	205/55 R16 91H	2,0 mm
	lewe	BFGOODRICH, G FORCE WINTER	205/55 R16 91H	4,0 mm
tylna	prawe	TRACMAX, ICE PLUS S100	205/55 R16 91H	5,0 mm
	lewe	TRACMAX, ICE PLUS S100	205/55 R16 91H	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.
Aktywna kontrolka niesprawności układu sterowania silnikiem. Aktywna kontrolka świateł żarowych.
Aktywna kontrolka nieprawidłowego ciśnienia w ogumieniu.
Nietypowe odgłosy pracy silnika, szczególnie przy wyższych prędkościach obrotowych.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
------	--------------	---------------	------------------	--------

1	Pokrywa zbiornika spryskiwacza	3Q0955455	brak	
2	Zestaw kleju ramy drzwi, przód R	DA001730A2		
3	Próg R	5E9809602C	wgniecenie/odkształcenie	
4	Opona 205 / 55 / R / 16H	BFGoodrich G-FORCE WINTER2 (91 H) @2055516W	różne opony na kołach jednej osi	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Blotnik tylny L	5E9809601D	wgniecenie	1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Klucz do uruchamiania pojazdu		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Próg R	I		
2	Blotnik tylny K L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	5E0807221T	odpryski lakieru, dół	
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	5E9833051C	odpryski lakieru, na krawędzi, głębokość cm:< 0,3	
3	Okładzina zderzaka tylnego	5E9807421G	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze

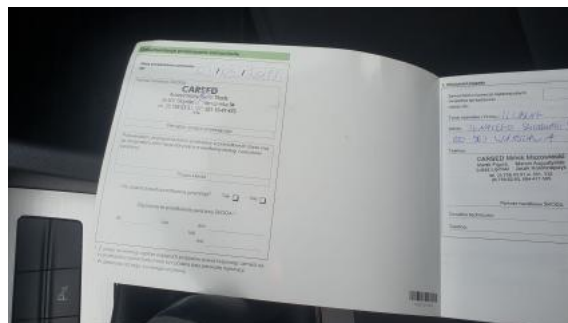

Fot. 34

Książka serwisowa – dane



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje



Fot. 37

Spryskiwacze szyby prz - brak korka



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 43

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1