

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/73489/22/12/08
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 08-12-2022

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
System mLeasing(CFM)
mLeasing Sp. z o.o.
ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Maciej Gruszczyński
DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0131147	RENAULT, Megane IV Grandtour 16-20, Megane 1.5 dCi Business				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1461	110/81	manualna	131 910	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
GD965RY	VF1RFB00061249305		13-08-2018/2018	04-08-2023	granatowy/2-warstwo wa metalizowana

Data oględzin: 13-12-2022

Miejsce oględzin:
Prymasa Tysiąclecia Al.
Aleja Prymasa Tysiąclecia 103
01-424 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, AFU - system wspomagający nagłe hamowanie, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, HSA - system wspomagania ruszania na wzniesieniu, Kierownica skórzana, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola środkowa z podłokietnikiem i schowkiem, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe na przednich i tylnych miejscach, Przygotowanie do montażu alarmu, Radioodtwarzacz DAB z Bluetooth, USB/jack wyświetlacz monochromatyczny 4,2, System automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL), System kontroli ciśnienia w oponach, System wspomagania parkowania tyłem, Szyby przednie i tylne, elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylna kanapa składana w układzie 1/3 - 2/3, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Zagłówki przednie i tylne regulowane na wysokość, Zagłówki tylne regulowane na wysokość, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej LED (diodowe), Światła przeciwmgielne.

Wyposażenie dealerskie

Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Clim.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BFGOODRICH, GFORCEWINTER2	205/55 R16 91H	7,0 mm
	lewe	BFGOODRICH, GFORCEWINTER2	205/55 R16 91H	7,0 mm
tylna	prawe	BFGOODRICH, GFORCEWINTER2	205/55 R16 91H	7,0 mm
	lewe	BFGOODRICH, GFORCEWINTER2	205/55 R16 91H	7,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie ośnieżone, zabrudzone lub/i mokre - brak możliwości dokładnego zweryfikowania ewentualnych uszkodzeń powłoki lakierniczej.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 500

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	658400159R	rozerwanie	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Kołpak koła przód R	403153256R	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Przekątna tylna prawa



Fot. 5
Tył



Fot. 6
Przekątna tylna lewa



Fot. 7
Numer identyfikacyjny



Fot. 8
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Komora silnika



Fot. 10
Spód pojazdu przód



Fot. 11
Spód tył



Fot. 12
Bagažnik




Fot. 13
Koło zapasowe



Fot. 14
Dowód rej. Str. 1




Fot. 15
Dow. Rej. Str.2 i klucze

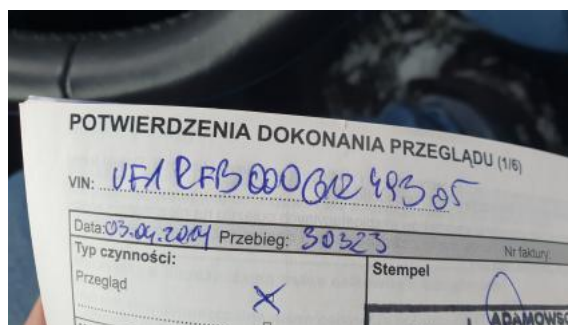

Fot. 16
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

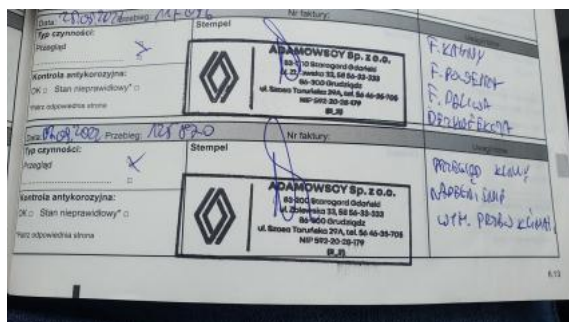

Fot. 17

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 18

Instrukcje



Fot. 19

Zestaw wskaźników



Fot. 20

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 21

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 22

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 23

Konsola środkowa



Fot. 24

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Kierownica (na wprost)



Fot. 26

Kierownica z lewej strony



Fot. 27

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 28

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1