

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/13700/23/02/24
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 24-02-2023

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
 System mLeasing(CFM)
 mLeasing Sp. z o.o.
 ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marek Byliniak
 DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Michał Świątek
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0145045	AUDI, Q5 20-, Q5 35 TDI mHEV S tronic				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	163/120	automatyczna	38 373	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WL3795S	WAUZZZFY4M2118235		16-08-2021/2021	16-08-2024	czarny/2-warstwowy

uni

Data oględzin: 02-03-2023

Miejsce oględzin:

Krasiczyńska
 KRASICZYŃSKA
 03-379 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

8 głośników (przód i tył), Alarm, Aplikacje dekoracyjne czarne matowe, Audi drive select - wybór charakterystyki trybu jazdy, Audi parking system plus - czujniki parkowania przód i tył, Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa, Dywaniki podłogowe - przód, Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne) z ogumieniem 235/60, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, skórzana, Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampy przednie LED, Lampy tylne LED, Listwy ozdobne wokół szyb, srebrne, Listwy progowe z aluminiowymi wstawkami, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wewnętrzne bezramkowe - przyciemniające się automatycznie, Podsufitka tkaninowa, Poduszki powietrzne boczne, kurtyny powietrzne, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera, Podłokietnik przedni z regulacją wzdłużną i możliwością całkowitego podniesienia, Przygotowanie urządzenia nawigacyjnego High do funkcji FOD, Relingi dachowe z funkcją rozpoznawania obciążenia, Spoiler tylny, System Start/Stop, Szyba przednia z izolacją akustyczną, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka tkaninowa Synonym, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner DAB - cyfrowy odbiór stacji radiowych, Tylna kanapa składana, dzielona 40:20:40, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika, elektryczne, Wykończenie wnętrza - aplikacje dekoracyjne Micrometalic srebrne, Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci, manualne, Zestaw do naprawy przebitej opony - tire mobility set, Zestaw narzędzi, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej.

Wyposażenie dealerskie

Pakiet promocyjny Comfort.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	UNIROYAL, WINTER EXPERT	235/60 R18 107W	6,0 mm
	lewe	UNIROYAL, WINTER EXPERT	235/60 R18 107W	6,0 mm
tylna	prawe	UNIROYAL, WINTER EXPERT	235/60 R18 107W	6,0 mm
	lewe	UNIROYAL, WINTER EXPERT	235/60 R18 107W	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek przedni lewy	do 150
5	Słupiek przedni prawy	do 150
6	Słupiek środkowy lewy	do 150
7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do naprawy**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	80A833052CSTL	wgniecenie	0.4
2	Nakładka zderzaka tylnego, góra	80A807067FGRU	zarysowanie	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Obicia tapicerskie		zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi tylne, część środkowa C-D R	III		
2	Zderzak tylny, część górna a-c	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	80A807065GRU	płytkie, zarysowanie	
2	Spoiler czołowy, boczny R	80A807062FGRU	zarysowanie, długość cm:< 5	
3	Szyba przednia atermiczna, barwiona	80A845099NNVB	odpryski szkła	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	80A833051CSTL	zarysowanie, długość cm:~ 2	
5	Zderzak-część dolna	80A807527AGRU	zarysowanie, długość cm:< 7	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Przekątna tylna prawa



Fot. 5
Tył



Fot. 6
Przekątna tylna lewa



Fot. 7
Numer identyfikacyjny



Fot. 8
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Komora silnika



Fot. 10
Spód pojazdu przód



Fot. 11
Spód tył



Fot. 12
Bagażnik



Fot. 13
Koło zapasowe



Fot. 14
Dowód rej. Str. 1




Fot. 15
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 16
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

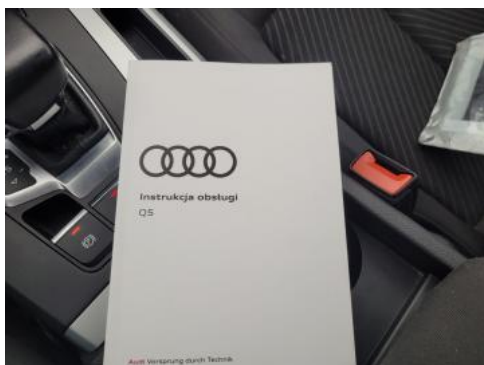

Fot. 17
Instrukcje



Fot. 18
Zestaw wskaźników



Fot. 19
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 20
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 21
Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 22
Konsola środkowa



Fot. 23
Tunel środkowy



Fot. 24
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Kierownica z lewej strony



Fot. 26
Zdjęcie do protokołu



Fot. 27
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 28
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 29
Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 30
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 31
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 32
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 34

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 35

Fotel prz. lew. - zabrudzenia