

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/73674/22/12/09
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 09-12-2022

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
System mLeasing(CFM)
mLeasing Sp. z o.o.
ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa

Rzeczoznawcy:
mgr inż. Krzysztof Orzeszyna
DEKRA Polska - O. Wrocław
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0135553	BMW, Seria 2 Active Tourer [F45] 18-21, 218i GPF aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1499	140/103	automatyczna	68 684	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
DW5GS64	WBA6S110707E57856		10-12-2019/2019	10-12-2022	czarny/2-warstwowy

uni

Data oględzin: 09-12-2022

Miejsce oględzin:

Gwarna
Dmowskiego 7
50-001 Wrocław

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Atrapa chłodnicy z czarnym grillem i chromowanym obramowaniem, Czujnik deszczu, DSC III - układ kontroli stabilności, Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Dywaniki welurowe, Felgi aluminiowe 16 V Spoke 471 z ogumieniem, Funkcja Auto Start Stop, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazdo 12V, Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold, Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica skórzana, wielofunkcyjna, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy regulowana, Komputer pokładowy z funkcją Check Control i Condition Based Service, Lakier uni, Listwy ozdobne oksydowane aluminium czarny mat z listwą akcentową czarną błyszczącą, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w stosunku 40:20:40, Oświetlenie powitalne, Pakiet dodatkowych schowków, Performance Control, Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu i boczne, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Servotronic, System ostrzegający przed kolizją, System rozrywki: radio, wyświetlacz 6,5 cala, Bluetooth, gniazda USB, AUX IN, iPod, Szyby atermiczne, Tapicerka materiałowa Grid, TeleServices, Uchwyt na napoje, Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka (przycisk Start-Stop), Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne (Remote Services), Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Zestaw naprawczy do opon, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą.

Wyposażenie dealerskie

Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - tył, Kierownica sportowa, skórzana wielofunkcyjna, Podłokietnik przedni, Reflektory przednie diodowe, System alarmowy.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/60 R16 95W	5,5 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/60 R16 95W	5,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/60 R16 95W	5,5 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/60 R16 95W	5,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek przedni lewy	do 150
5	Słupiek przedni prawy	do 150
6	Słupiek środkowy lewy	do 150
7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Listwa ozdobna boczna szyby przedniej L	51317301035	głębokie, zarysowanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni L	41007382183	głębokie, zarysowanie	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	41517294229	zarysowanie	
3	Okładzina zderzaka tylnego	51127480078	zarysowanie	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Zaślepka ISOFIX		brak	
2	Gaśnica		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik przedni kompletny L	III		
2	Drzwi przednie, kompletne K L	SP		
3	Zderzak tylny, kompletny k	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	41007382200	odpryski lakieru	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	41517294230	zarysowanie, długość cm:< 3	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Przekątna tylna prawa



Fot. 5
Tył



Fot. 6
Przekątna tylna lewa



Fot. 7
Numer identyfikacyjny



Fot. 8
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Komora silnika



Fot. 10
Spód pojazdu przód



Fot. 11
Spód tył




Fot. 12
Bagażnik



Fot. 13
Zestaw naprawczy koła



Fot. 14
Dowód rej. Str. 1

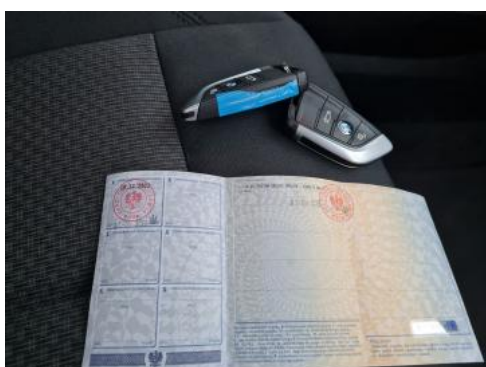

Fot. 15
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 16
Instrukcja

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Zestaw wskaźników



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 19
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 20
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą.



Fot. 21
Konsola środkowa



Fot. 22
Tunel środkowy



Fot. 23
Kierownica (na wprost)



Fot. 24
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Zdjęcie do protokołu




Fot. 26

Zdjęcie do protokołu



Fot. 27

Zdjęcie do protokołu

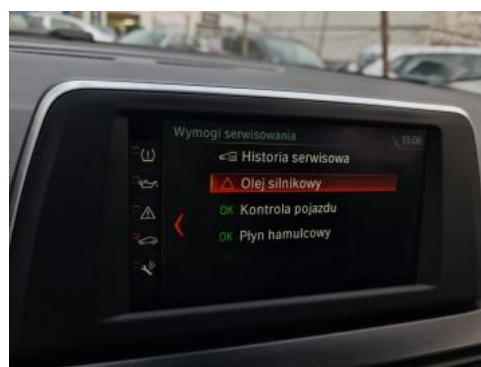

Fot. 28

Zdjęcie do protokołu



Fot. 29

Zdjęcie do protokołu



Fot. 30

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 31

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 32

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 35

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 1