

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	283357/10/23-14707	Data raportu	15-10-2023
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. inż. Michał Dzik	Data oględzin	05-10-2023
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/69178/23/10/02	Miejsce oględzin	Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Wa...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF3LCYHZKMS198035
Marka, model	PEUGEOT 308 SW 17-21
Typ, wersja	308 SW 1.5 BlueHDi Allure S&...
Numer rejestracyjny	WD0893S
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1499 ccm/96 kW
Stan licznika	108 443 km
Data 1. rej./rok prod.	06-10-2021/2021
Data nast. bad. techn.	06-10-2024
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowa metalizowana
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagania hamowania, ASR - system kontroli trakcji, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik deszczu, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Domykanie okien przy zamykaniu samochodu, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczna blokada drzwi tylnych, Felgi aluminiowe 16 Zyrcon z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotele przednie z regulacją wzdłużną, pochylenia oparc, wysokości, Funkcja oświetlenia Follow Me Home, Gniazdo 12V, Hamulec postojowy elektryczny (FSE), Hill Assist, Kamera cofania z funkcją Top Rear Vision, Kierownica 3-ramienna, wykończona pełną skórą licową, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki i lusterka w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne satynowe, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Listwy okienne chromowane, Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mechaniczna blokada otwarcia tylnych drzwi przez dzieci, Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie siedzeń, Multimedialny Ekran Dotykowy (9,7 cala, radio, 6 głośn., USB, ster. z kier., Streaming Audio), Nawigacja satelitarna z Mirror Screen i tunerem cyfrowym DAB, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami, Peugeot i-Cockpit (wirtualne zegary 10"), Podłokietnik centralny z przodu + schówek, Podłokietnik tylny z uchwytami na napoje i otworem do przewozu długich przedmiotów, REF - system rozdzielu sił hamowania, Relingi dachowe aluminiowe, Roleta bagażnika, Składanie oparcia tylnej kanapy z bagażnika, System Active Safety Brake, System Smartbeam (CAFR), System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA), System monitorowania ograniczeń prędkości, System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW), System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3), Szyba przednia akustyczna, Szyby przednie i tylne elektryczne, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa / skóra ekologiczna, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone, Wspomaganie układu kierowniczego, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Lakier metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/55 16 91V	4,5 mm
	lewe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/55 16 91V	4,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/55 16 91V	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/55 16 91V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Pokrywa ozdobna koła tył L	brak	WY	0.1
2	Pokrywa przednia	zabrudzenie	NA	0.5
3	Światnik tylny L	wgniecenie	NA	2.5
4	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
5	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	zarysowanie		
6	Dach	zarysowanie		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru, wgniecenie		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru, wgniecenie		
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie		
11	Próg L	zarysowanie		
12	Próg R	zarysowanie		
13	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
14	Lampa tylne LED, zew. L	zarysowanie		
15	Światnik tylny R	odpryski lakieru, wgniecenie		
16	Pokrywa tylna	zarysowanie		
17	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie		
18	Słupki środkowy R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21


Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

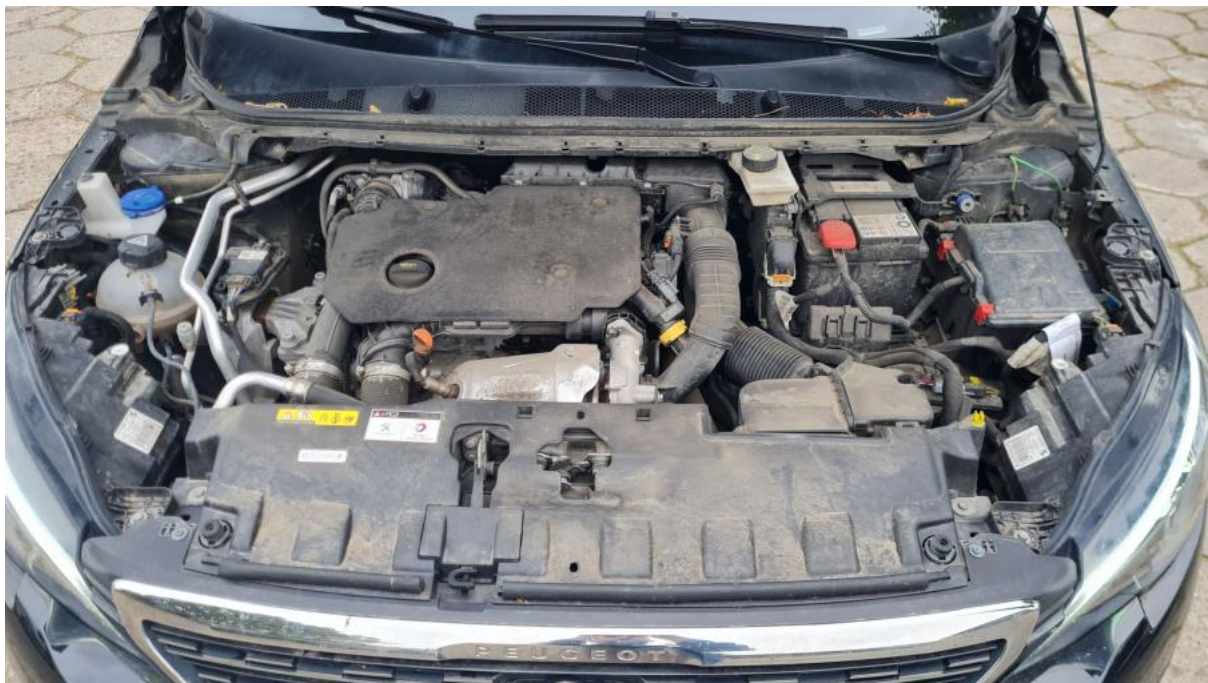

Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

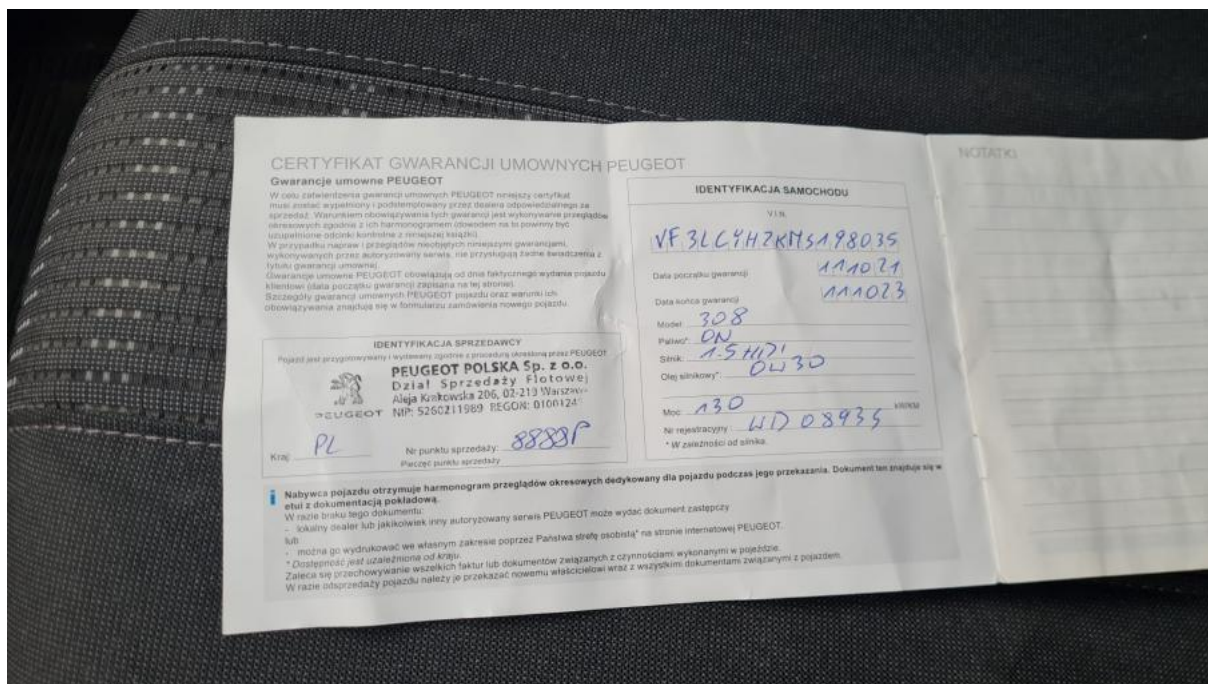

Fot. 31

Książka serwisowa – dane



Fot. 32

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Instrukcje




Fot. 34
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

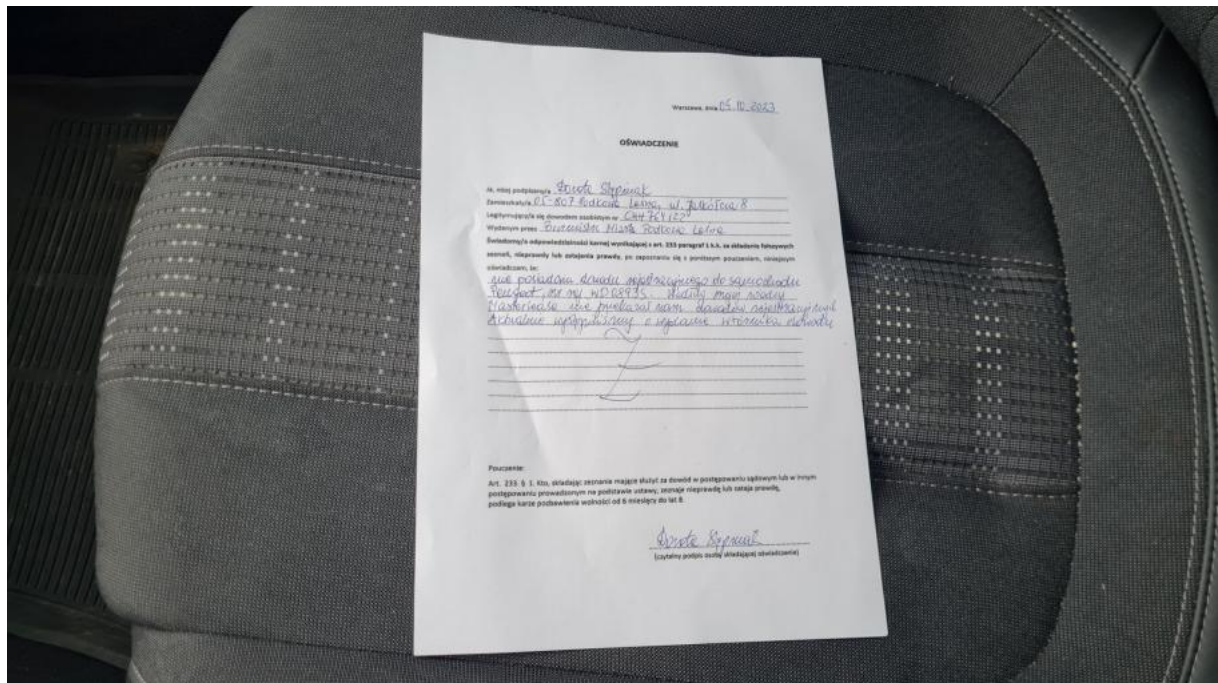

Fot. 35

Zdjęcie do protokołu

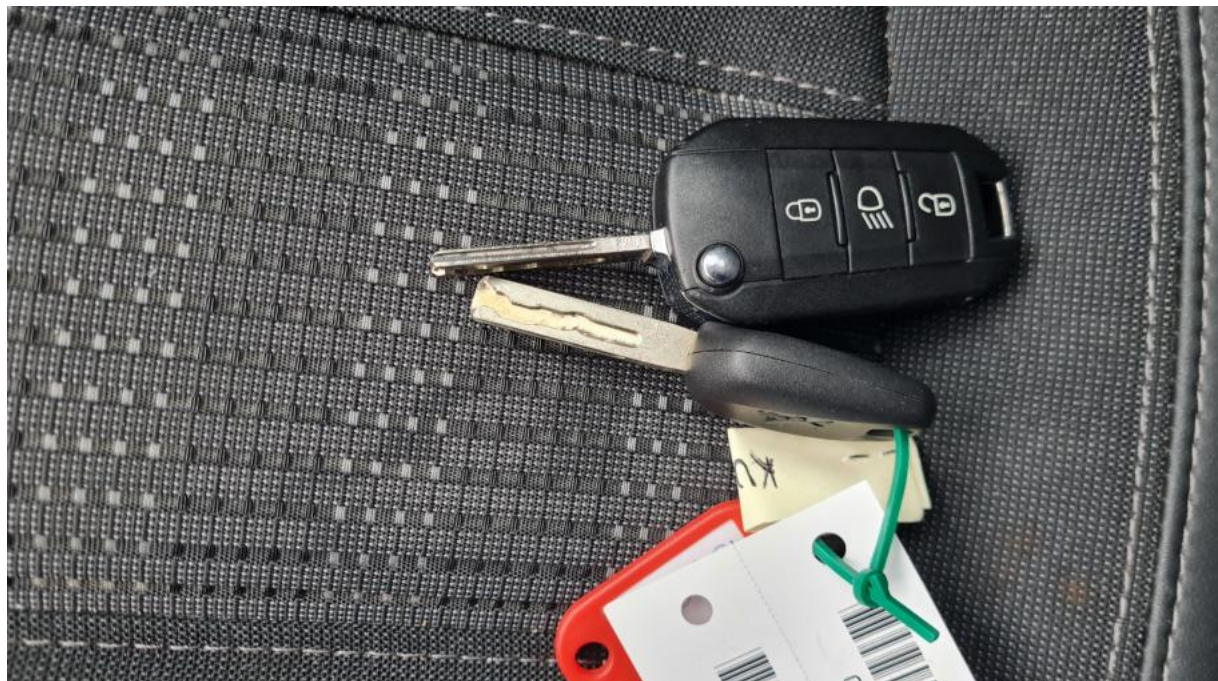

Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Reflektor P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 52

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Lampa tylna zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Fotel prz. praw. - Inne 1