

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	360366/3/24-9570	Data raportu	29-03-2024
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	21-03-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/20757/24/03/18	Miejsce oględzin	Estrady 14, 05-080 Klaudyn

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF06XXGCC6HE71412
Marka, model	FORD Focus Kombi 14-18
Typ, wersja	Focus 1.5 TDCi Gold X
Numer rejestracyjny	WD2785H
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1498 ccm/88 kW
Stan licznika	265 516 km
Data 1. rej./rok prod.	01-02-2018/2017
Data nast. bad. techn.	16-01-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	Czarny/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Dywaniki welurowe z przodu, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. TA, EBA i TVC), Elektrycznie sterowane szyby przednie, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kierownica skórzana, Klimatyzacja manualna, Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna z podłokietnikiem, otwartym schowkiem, gniazdem USB i 2 gniazdkami 12V, Lakier Uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Radio CD/MP3 (Wyświetlacz kolorowy 4.2, 6 głośników, zdalne sterowanie, USB), Radio CD/MP3 z Ford Sync i Applink 6 głośników (4,2-calowy wyświetlacz, Bluetooth, AUX-IN, USB, iPod), System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa Twist, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniach HSA, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, przód, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Koło zapasowe dojazdowe, Tempomat z funkcją regulowanego układu ograniczania prędkości (ASLD), Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	4,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	4,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	4,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka zderzaka tylnego, dół	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.7
2	Lampa tylna wewnętrzna kpl. L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
3	Dodatkowe światło stop kpl.	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
4	Kołpak koła przód R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
5	Obudowa silnika, góra	brak	WY	0.1
6	Gałka	pęknięcie/rozerwanie	WY	
7	Dywaniki podłogi komplet	pęknięcie/rozerwanie	WY	2.2
8	Błotnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	1

9	Pokrywa przednia	ślady korozji, rysa/odprysk	NA	0.5
10	Dach	ślady korozji, rysa/odprysk	NA	0.5
11	Blotnik tylny CZ (fragment) R	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk, łuszczenie powłoki lakierowej	NA	1.5
12	Pokrywa tylna	rysa/odprysk	NA	0.5
13	Przysłona dolna	rysa/odprysk	NA	0.5
14	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
15	Poszycie drzwi przednich R	rysa/odprysk		
16	Poszycie drzwi tylnych L	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk		
17	Zderzak, róg L	rysa/odprysk		
18	Nakładka pokrywy tylnej dół	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4


Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu

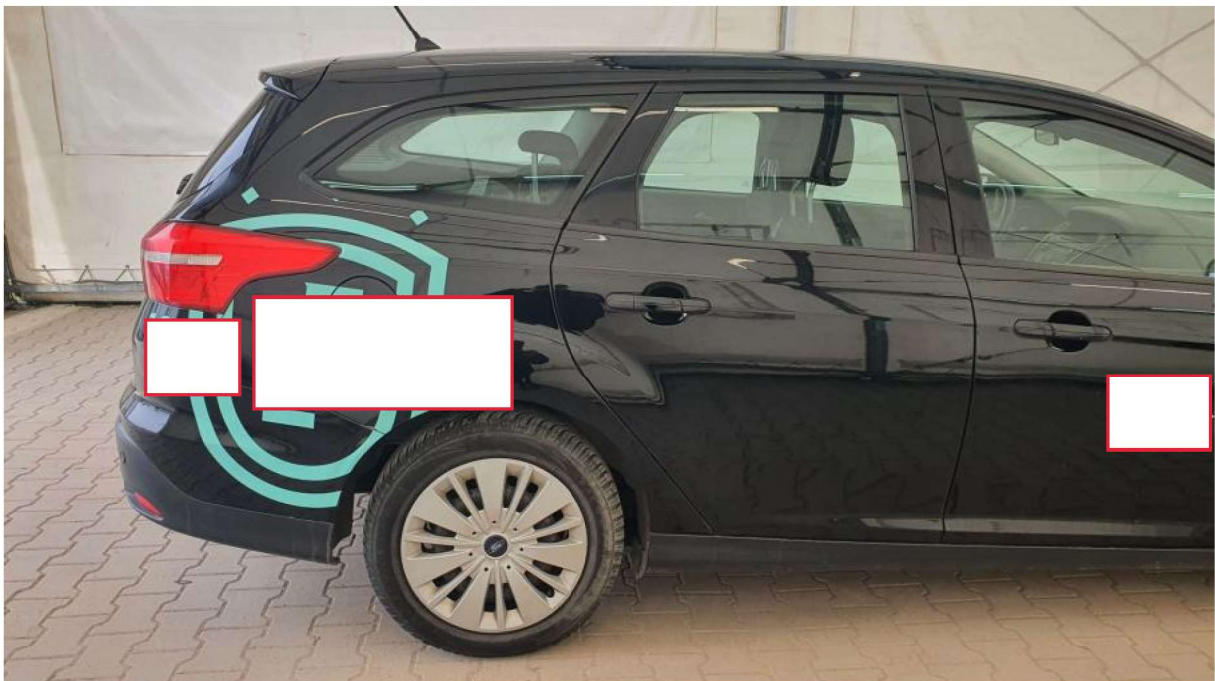

Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

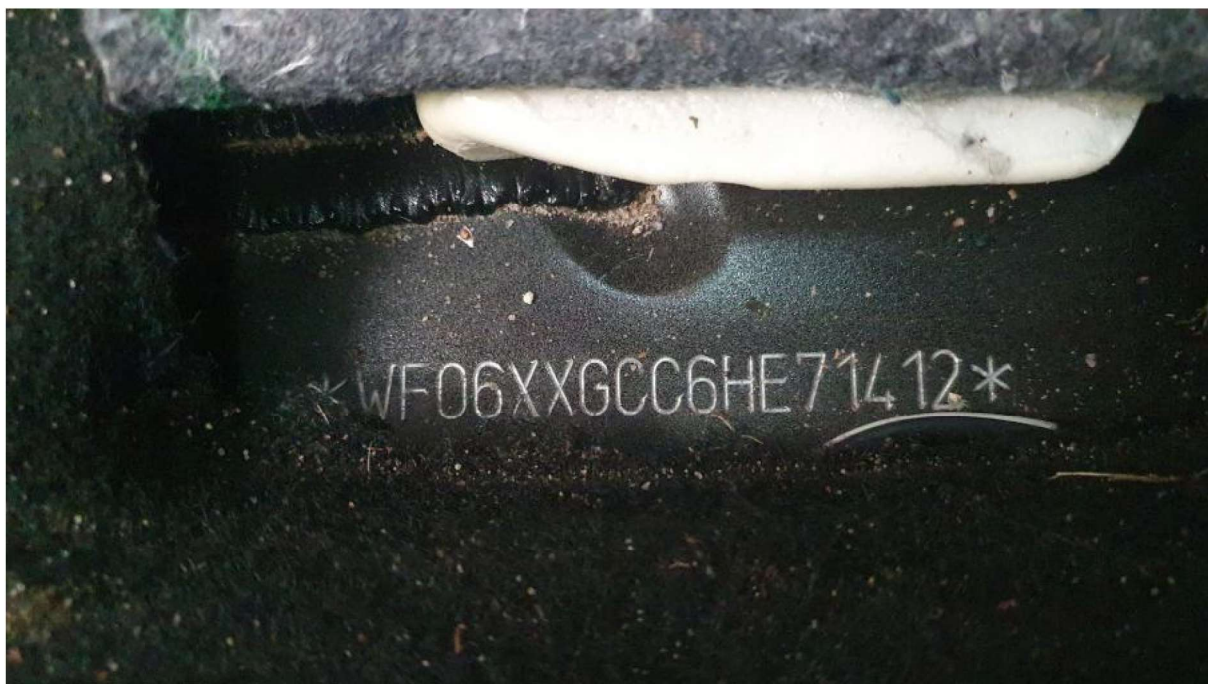

Fot. 13

Numer identyfikacyjny

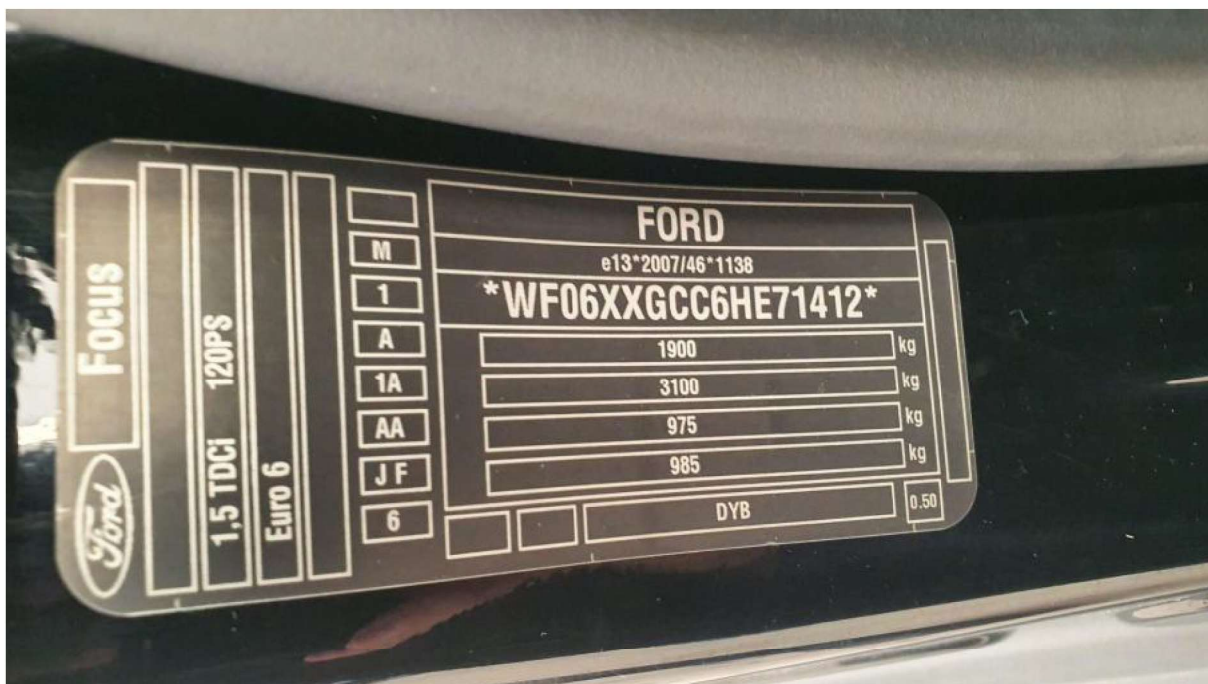

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa

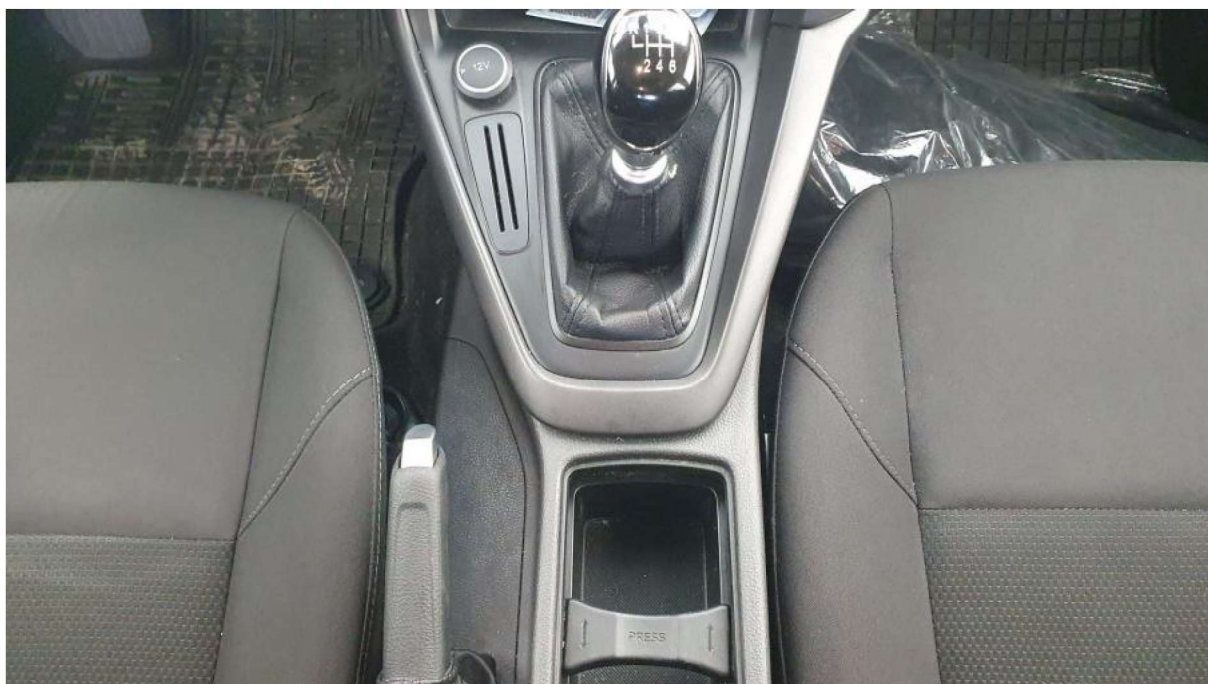

Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26


Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu tył

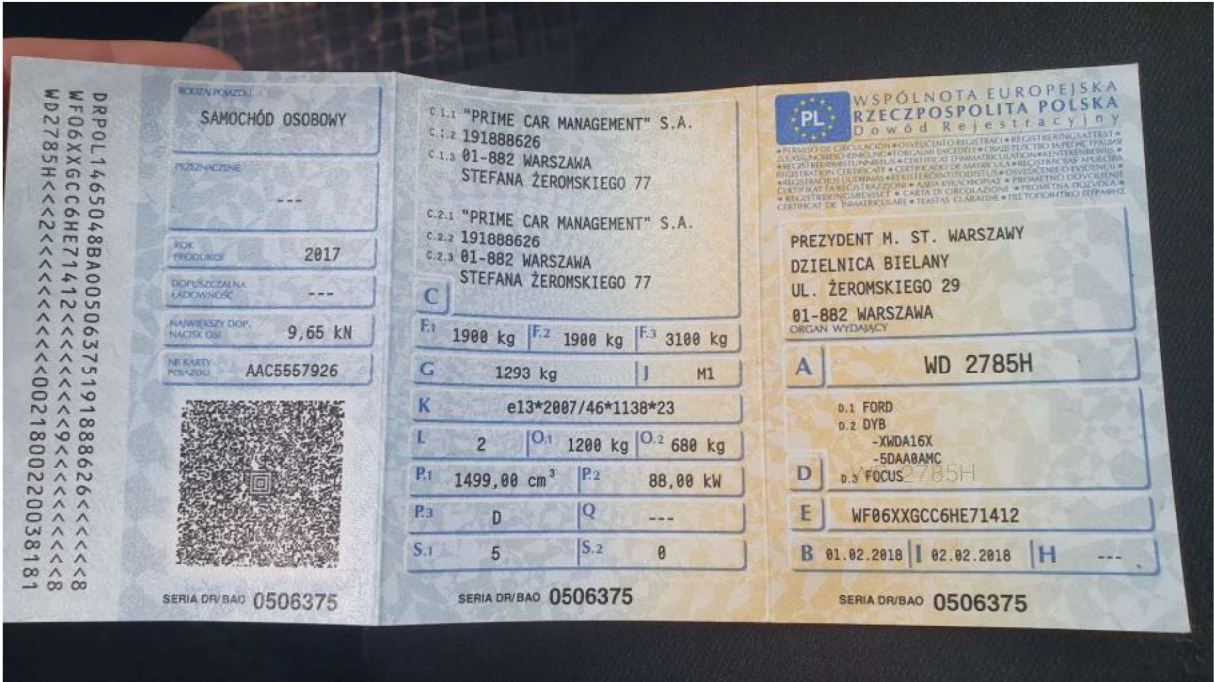

Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

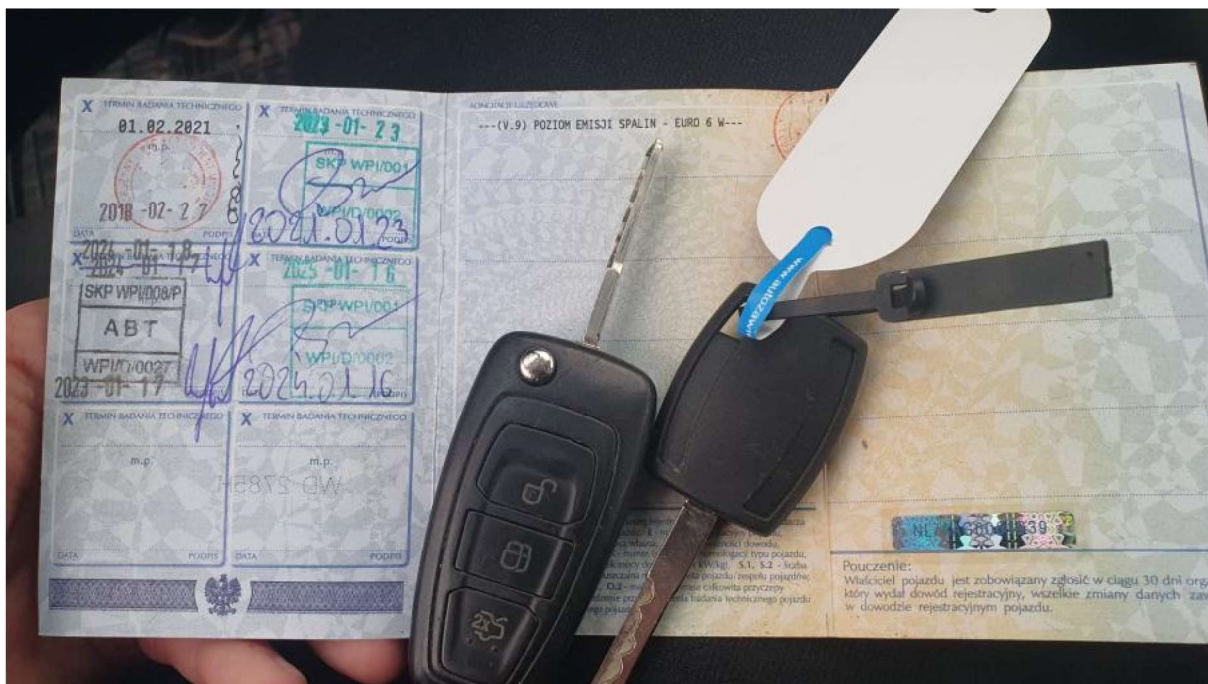

Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze

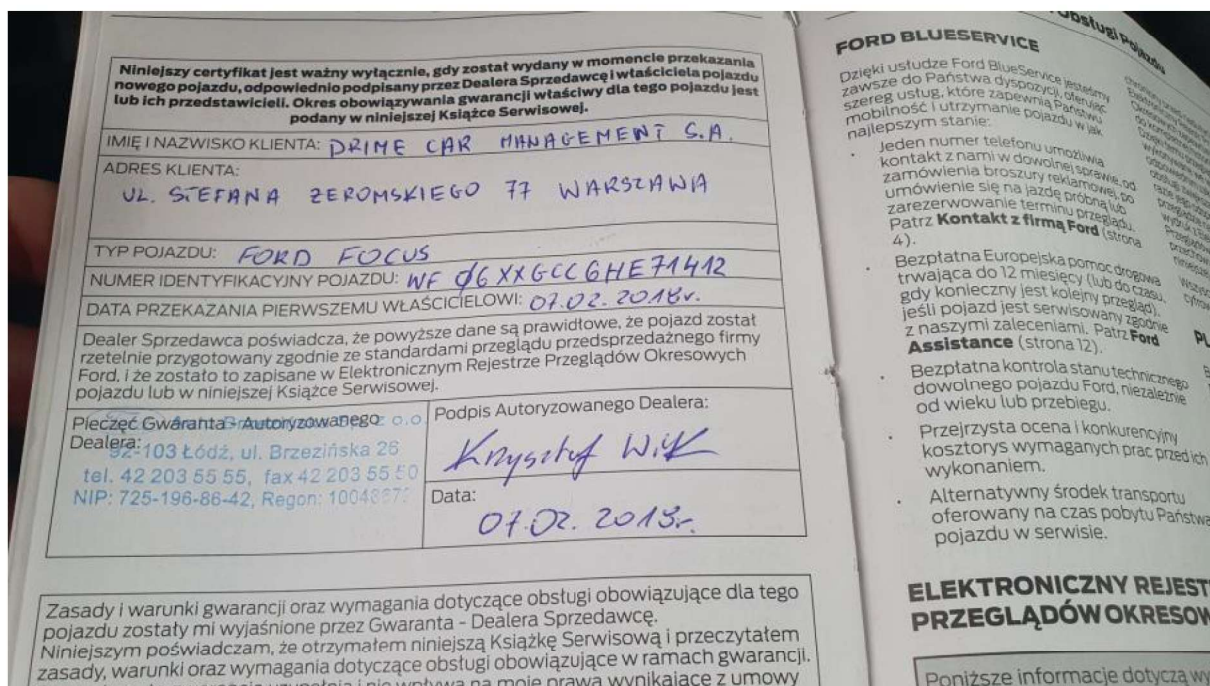

Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

The photograph shows a page from a vehicle's service book. It contains several fields for handwritten data and a rectangular stamp from a Ford dealer. The handwritten entries are as follows:

- Numer faktury: (blank)
- Podpis: Wojciech
- Termin następnego przeglądu: 100 tys / 03.2020r.
- Data: 10.06.2019
- Przebieg: 100 700
- Numer faktury: (blank)
- Podpis: [Signature]
- Termin następnego przeglądu: 06.2020 / 120 tys

The stamp is from "Auto Plaza" (Autoryzowany Serwis PG089/L70C1) and includes the address: ul. Popularna 70, 02-473 Warszawa, NIP: 526-10-16-043, and website: www.autoplaza.com.pl. The page number "27" is visible at the bottom center.

Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33

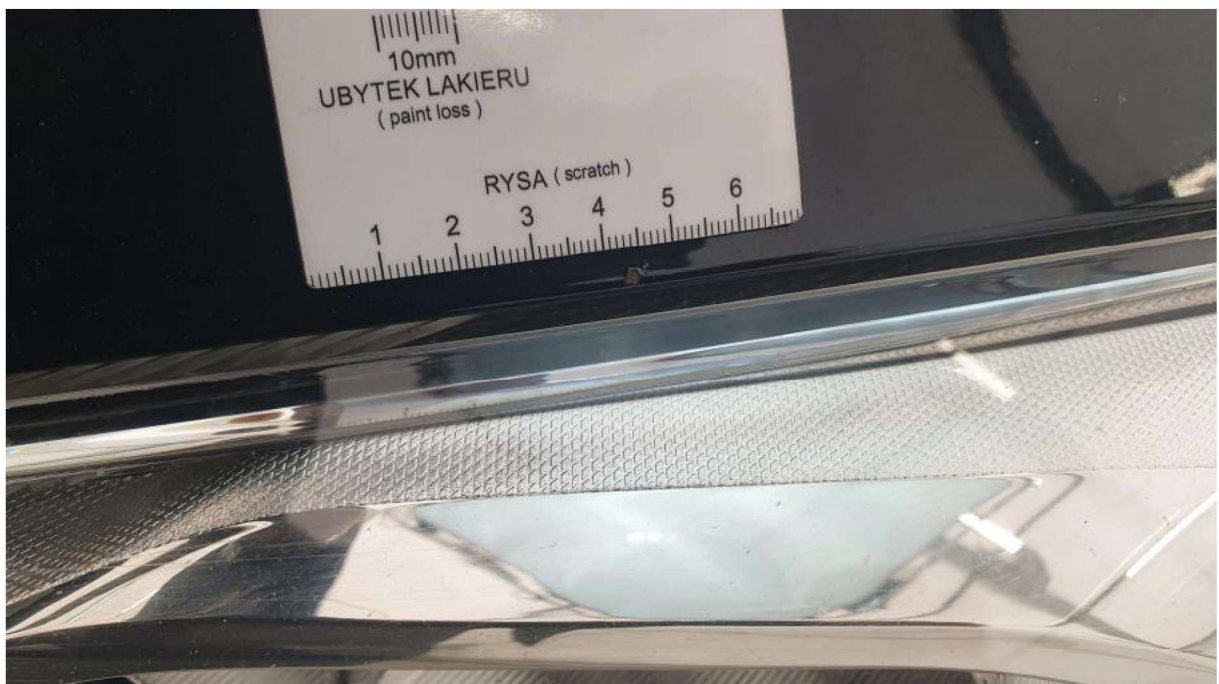

Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

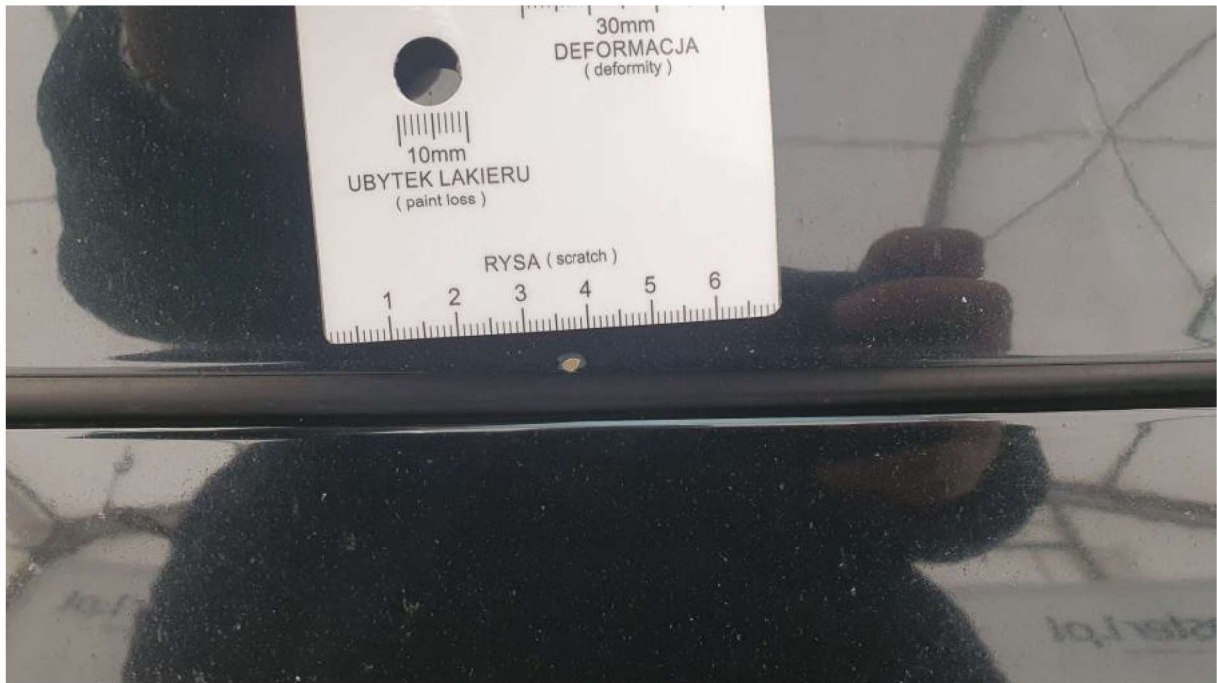

Fot. 35


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

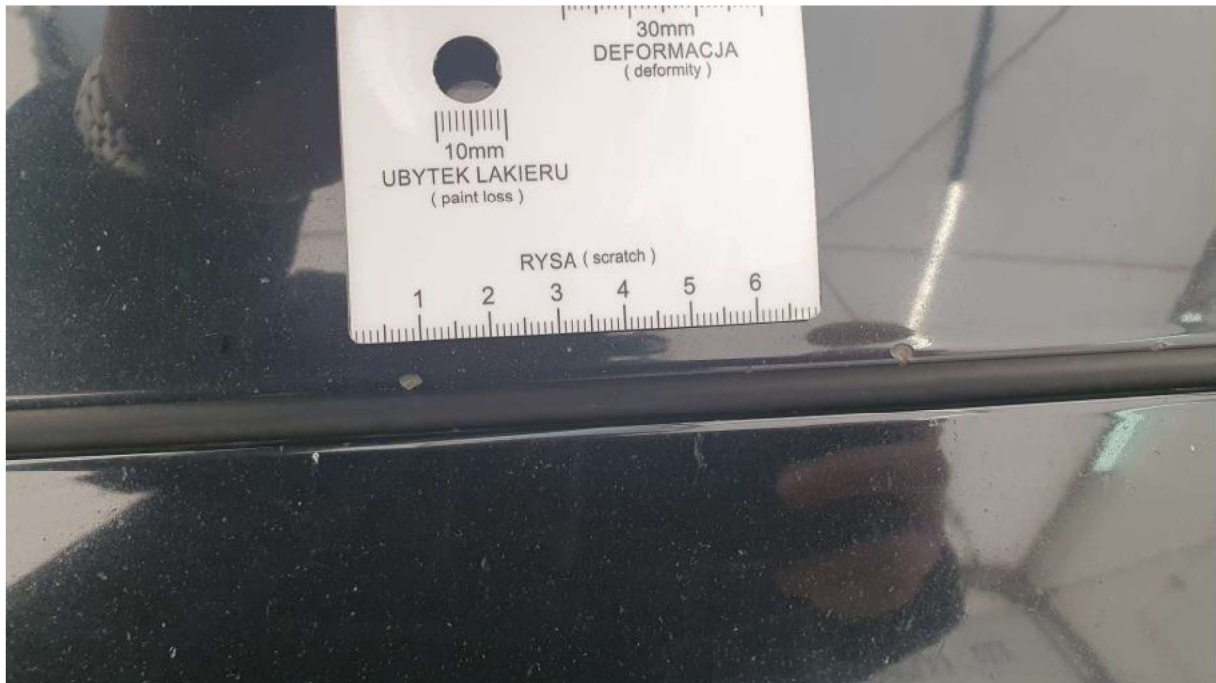

Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Inne 2



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Kółpak przedni P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

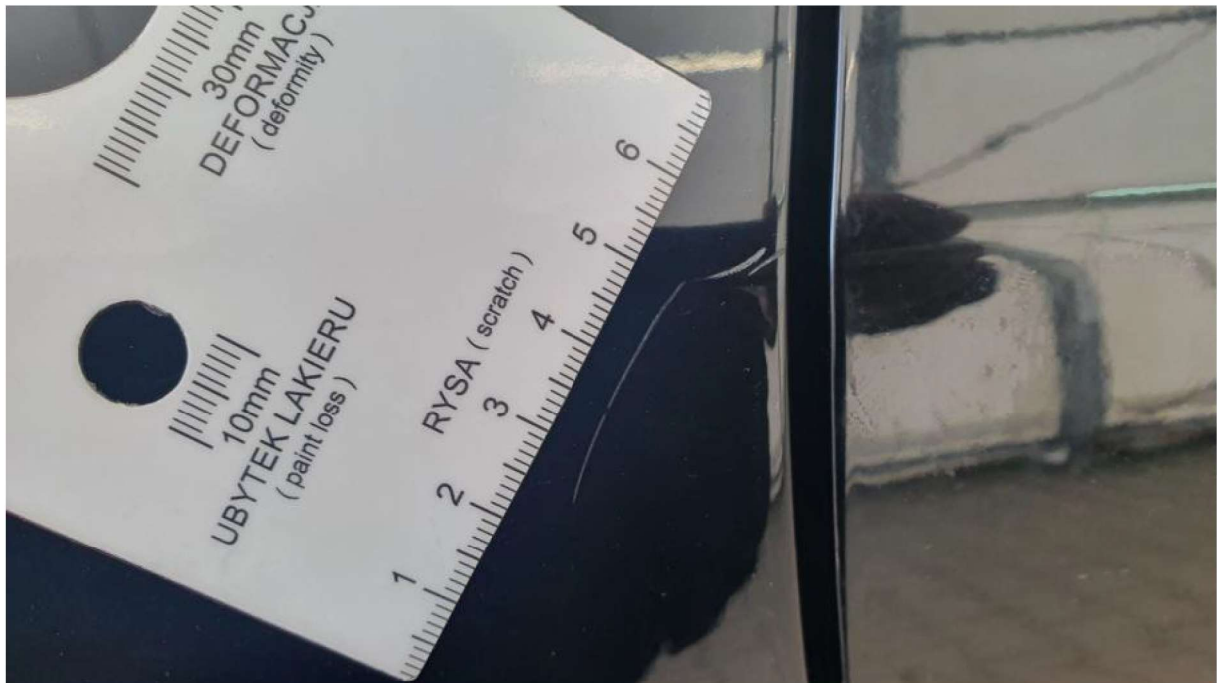

Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

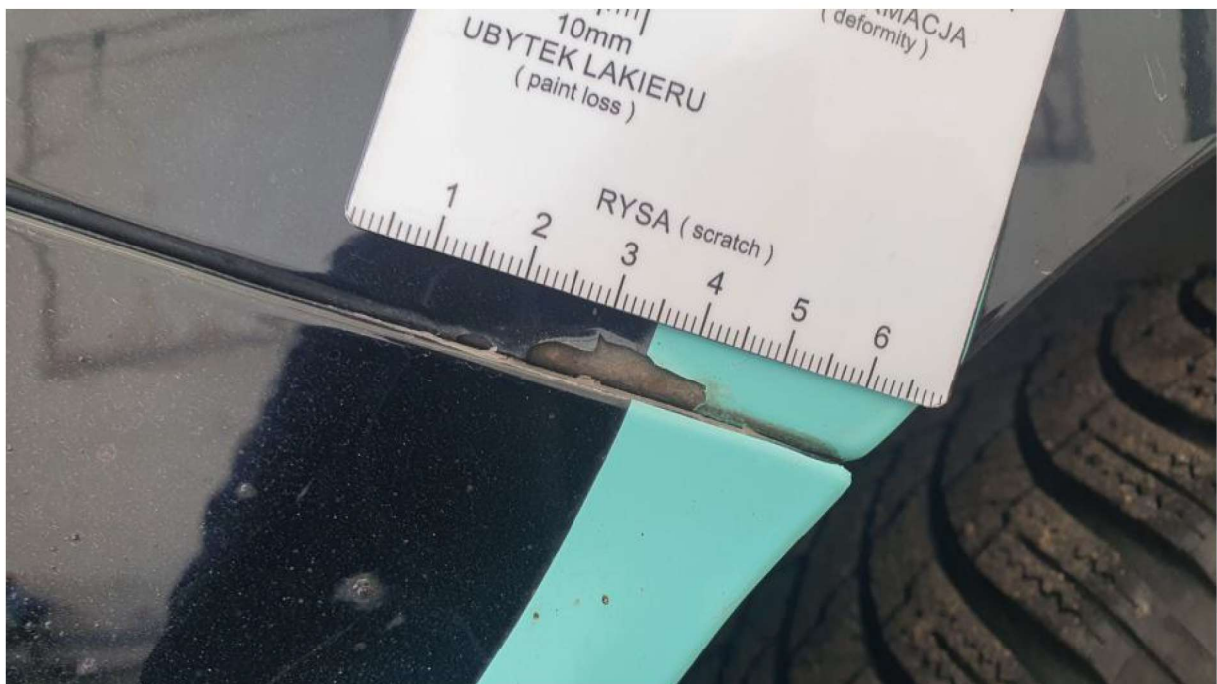

Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Dodatkowa lampa stopu - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Nakładka pokryw tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Nakładka pokryw tylnej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 2



Fot. 56


Zderzak tylny cz L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Dach - Inne 1

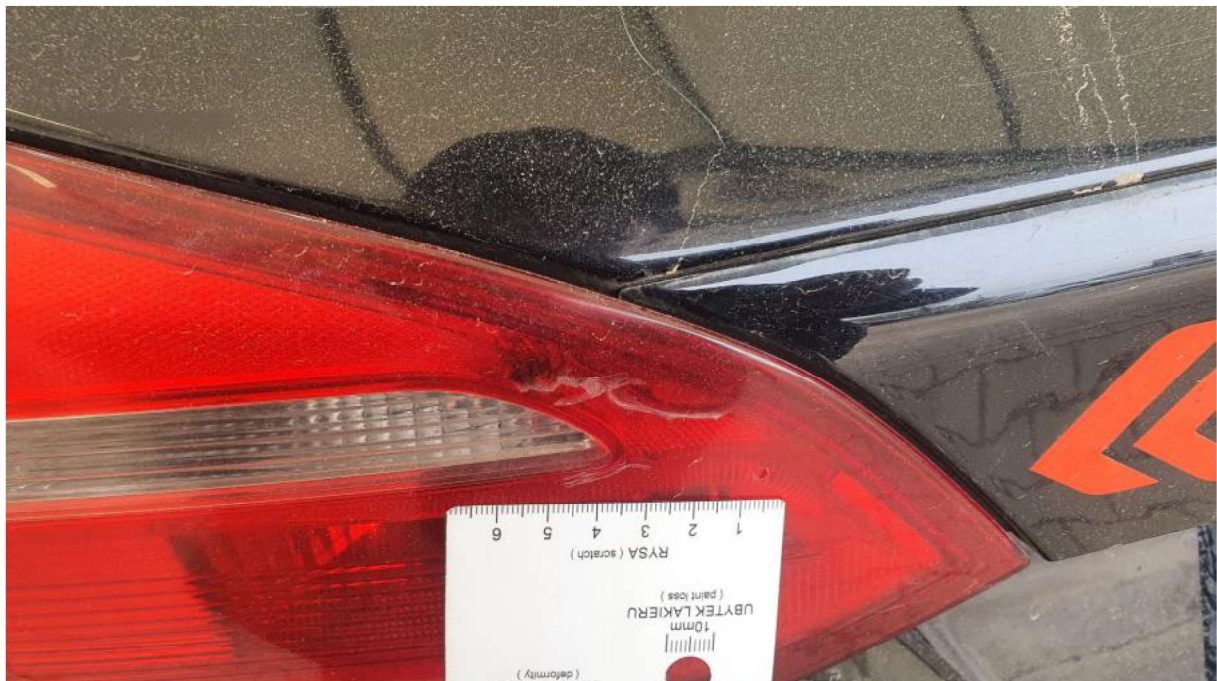

Fot. 58

Lampa tylna wew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64

Gałka dźwigni zmiany biegów - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 66

Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2