

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	285802/3/24-14707	Data raportu	26-03-2024
Rzeczoznawcy	Krzysztof Kalbarczyk inż. Michał Dzik	Data oględzin	21-03-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/20488/24/03/18	Miejsce oględzin	Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Wa...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD6EK8JG121514
Marka, model	OPEL Astra V Hatchback 15-19
Typ, wersja	Astra V 1.6 CDTI Enjoy
Numer rejestracyjny	WX2283A
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/81 kW
Stan licznika	177 530 km
Data 1. rej./rok prod.	21-08-2018/2018
Data nast. bad. techn.	08-08-2024
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowa metalizowana
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Przyciski sterowania na kierownicy, Spoiler tylny, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali), Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem, Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 3	205/55 16 91V	6,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 3	205/55 16 91V	5,5 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 3	205/55 16 91V	8,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 3	205/55 16 91V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg prawy	150 - 1000

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Reflektor z kierunkowskazem kpl. L	zarysowanie	WY	1
2	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie	NA	1
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie, zarysowanie	NA	3
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru	NA	0.5
5	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie	NA	1
6	Błotnik tylny L	zarysowanie	NA	0.5
7	Błotnik tylny R	odpryski lakieru	NA	0.5
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	zarysowanie		
9	Klamka zewnętrzna drzwi tylnych L	zarysowanie		
10	Dywanik podłogi przedni L	pęknięcie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

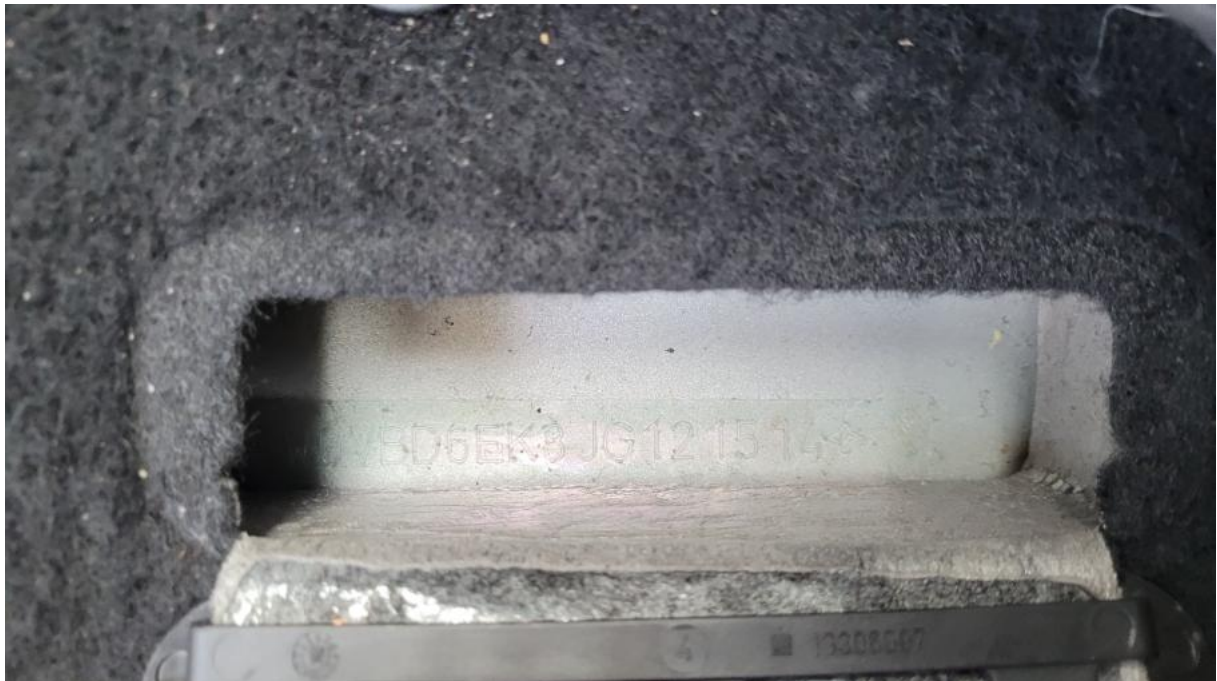

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdziel.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21


Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

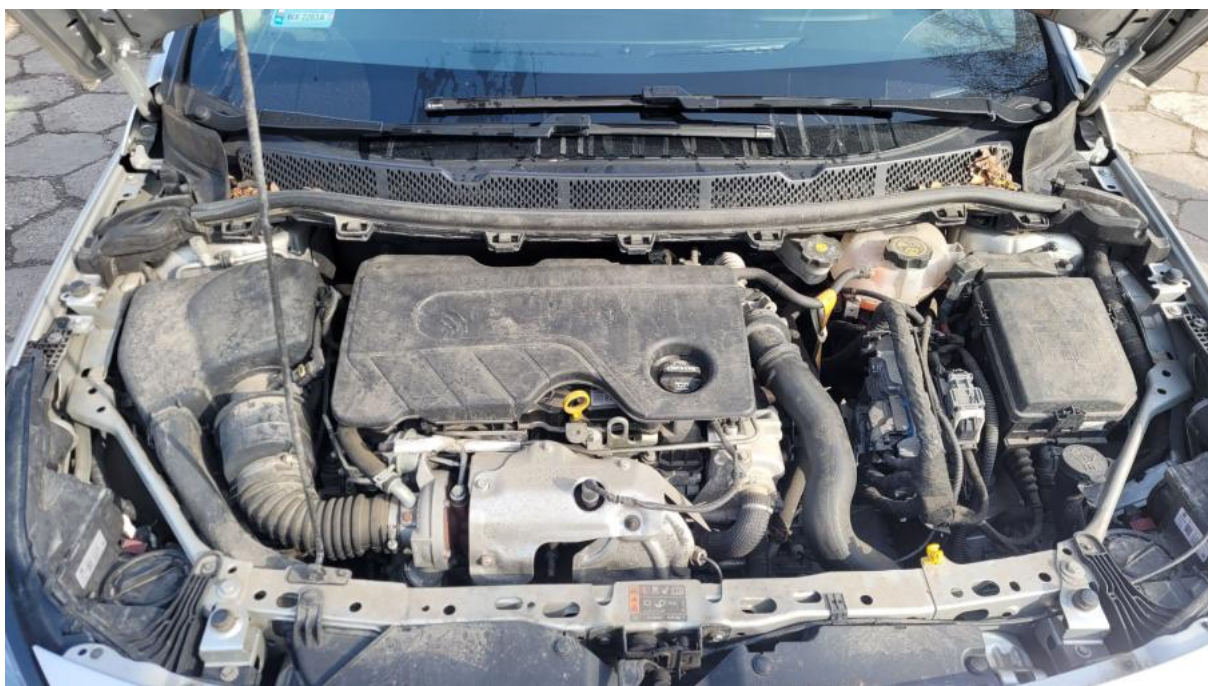

Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane

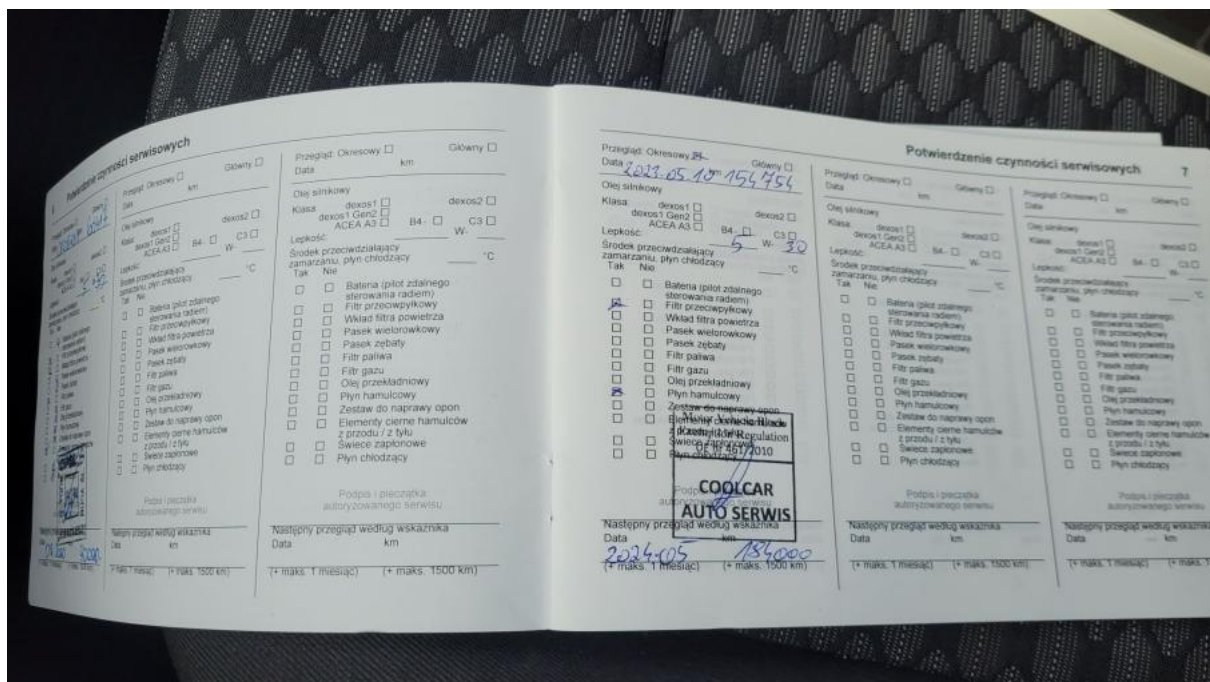

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46


Klamka drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Reflektor L - Rysa/odprysk 1

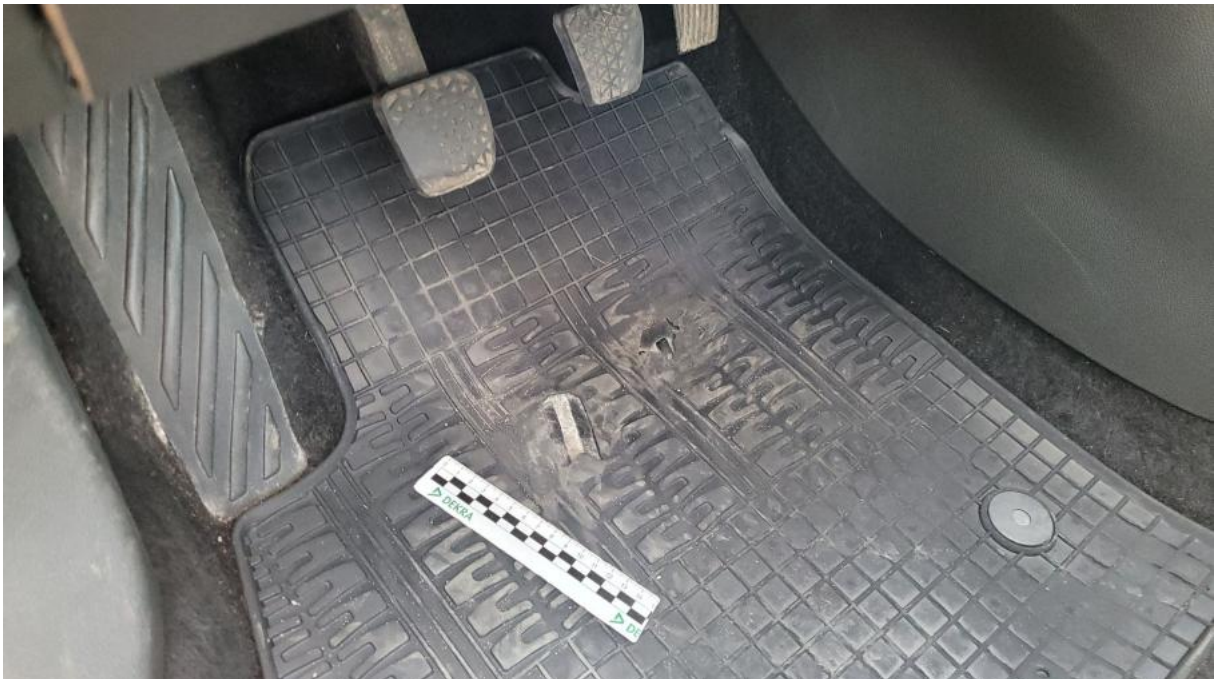

Fot. 48

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1