

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	285687/3/24-14707	Data raportu	21-03-2024
Rzeczoznawcy	mgr inż. Miron Kubiński inż. Michał Dzik	Data oględzin	15-03-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/16498/24/03/04	Miejsce oględzin	ul. Wolności 153, 41-800 Zabrze

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD8EV5L8032552
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.5 CDTI Edition S&S
Numer rejestracyjny	WD1237P
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1496 ccm/90 kW
Stan licznika	165 195 km
Data 1. rej./rok prod.	28-12-2020/2020
Data nast. bad. techn.	19-12-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowa metalizowana
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, Felgi aluminiowe 16, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwającym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Reflektory przednie LED, Relingi dachowe, czarne, Spoiler tylny, Sterowanie radiem z kierownicy, System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa Talino, czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner radia cyfrowego DAB, Tyłne oparcie składane, dzielone 60:40, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe 16", Lakier metaliczny/brylantowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/55 16 91H	6,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/55 16 91H	6,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	4,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wytlumienie (od strony sil.)	rozerwanie	WY	0.3
2	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.5
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Podkładki dystansujące szyby przedniej		WY	

5	Lampa tylne LED, zew. L	pęknięcie	WY	0.2
6	Okładzina zderzaka przedniego	odpryski lakieru	NA	1
7	Światnik przedni L	odpryski lakieru, wgniecenie	NA	0.5
8	Pokrywa przednia	ślady korozji, odpryski lakieru	NA	0.5
9	Dach	ślady korozji, odpryski lakieru	NA	0.3
10	Oslona przeciw kamieniom boczna R	zarysowanie		
11	Światnik przedni R	odpryski lakieru, wgniecenie		
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
13	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
14	Oslona lusterka zewnętrznego L	zarysowanie		
15	Oslona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		
16	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
17	Światnik tylny L	zarysowanie		
18	Światnik tylny R	zarysowanie		
19	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowanie		
20	Nakładka słupka C L	zarysowanie		
21	Dywanik podłogi przedni L	pęknięcie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Książka serwisowa – ostatni przegląd

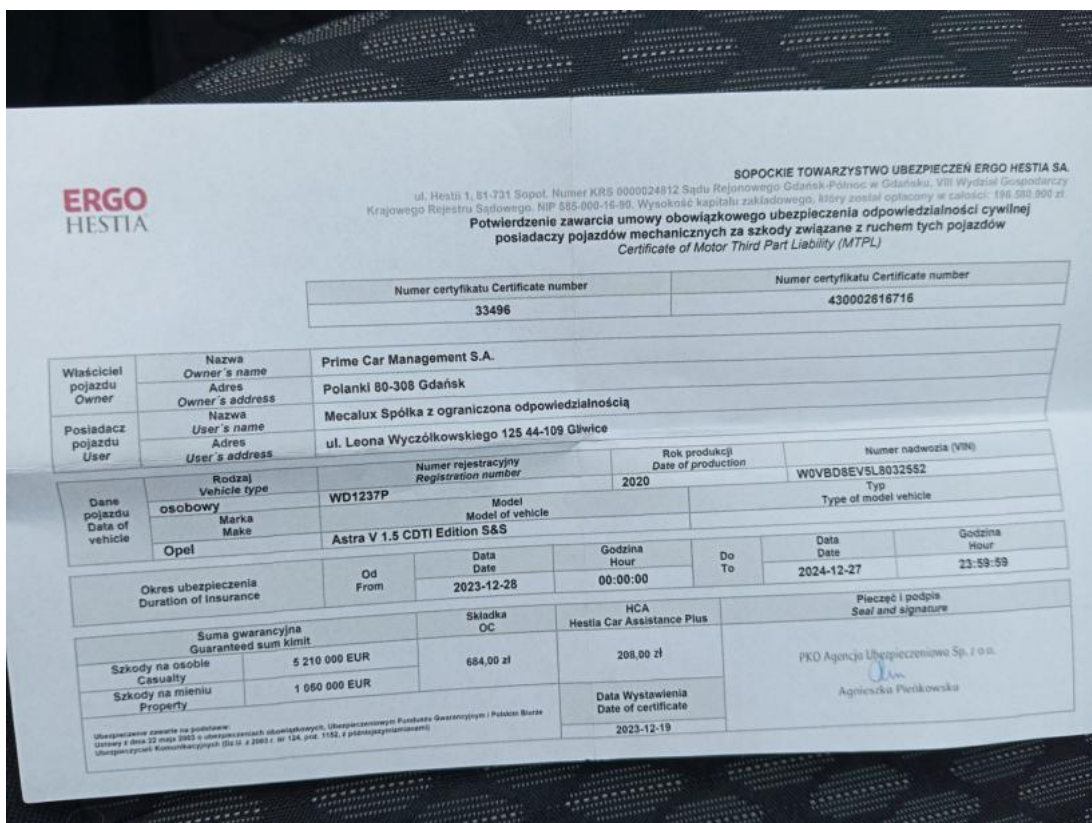

Fot. 36

OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

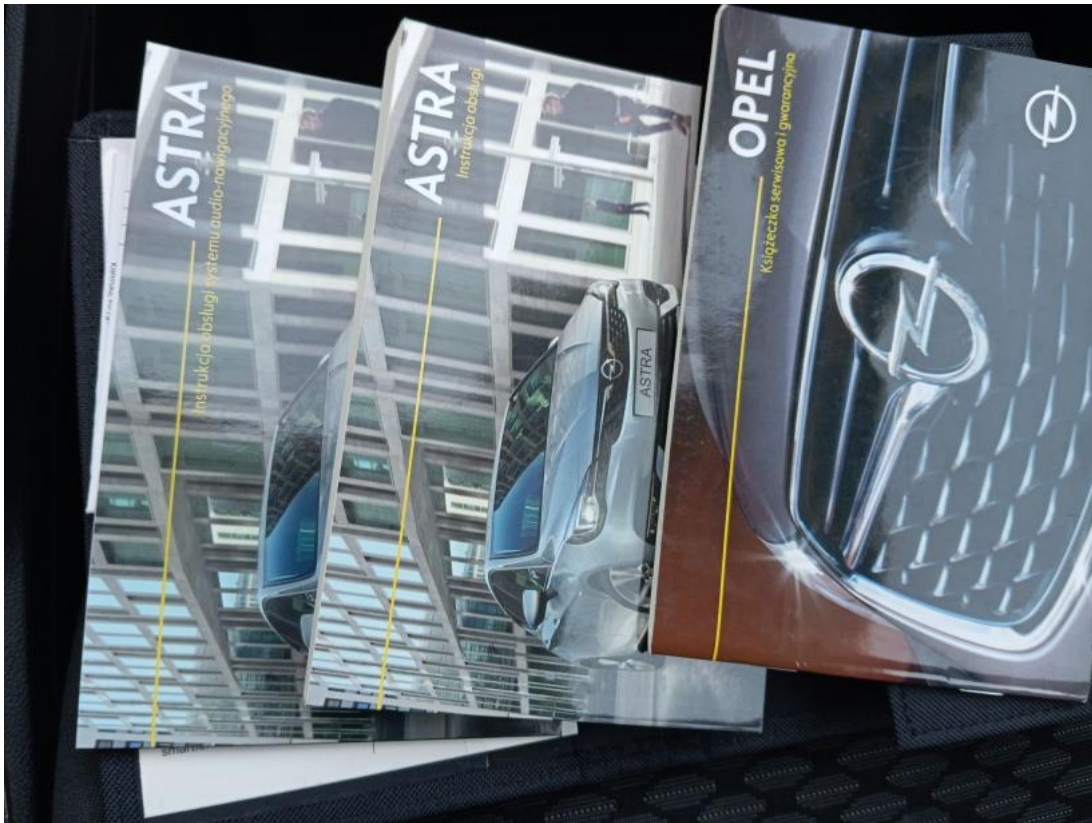

Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
poziom cieczy




Fot. 40
wykładzina ściany grodziowej rozerwanie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

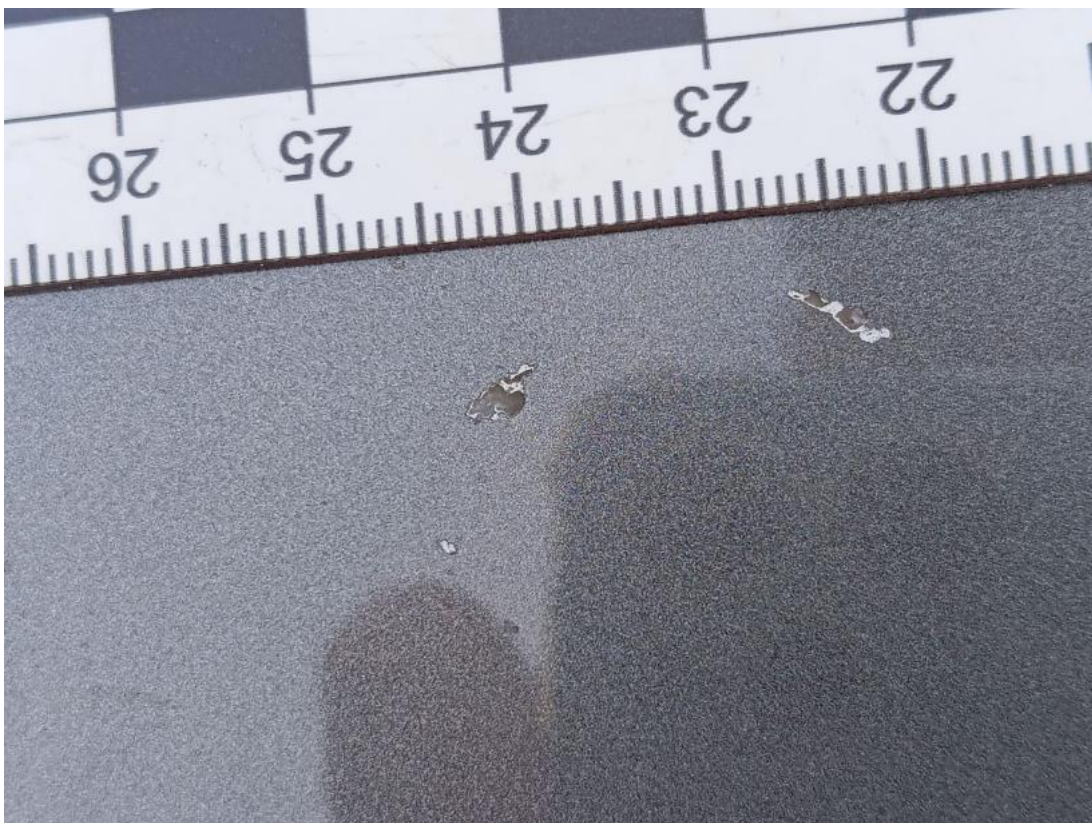

Fot. 42

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

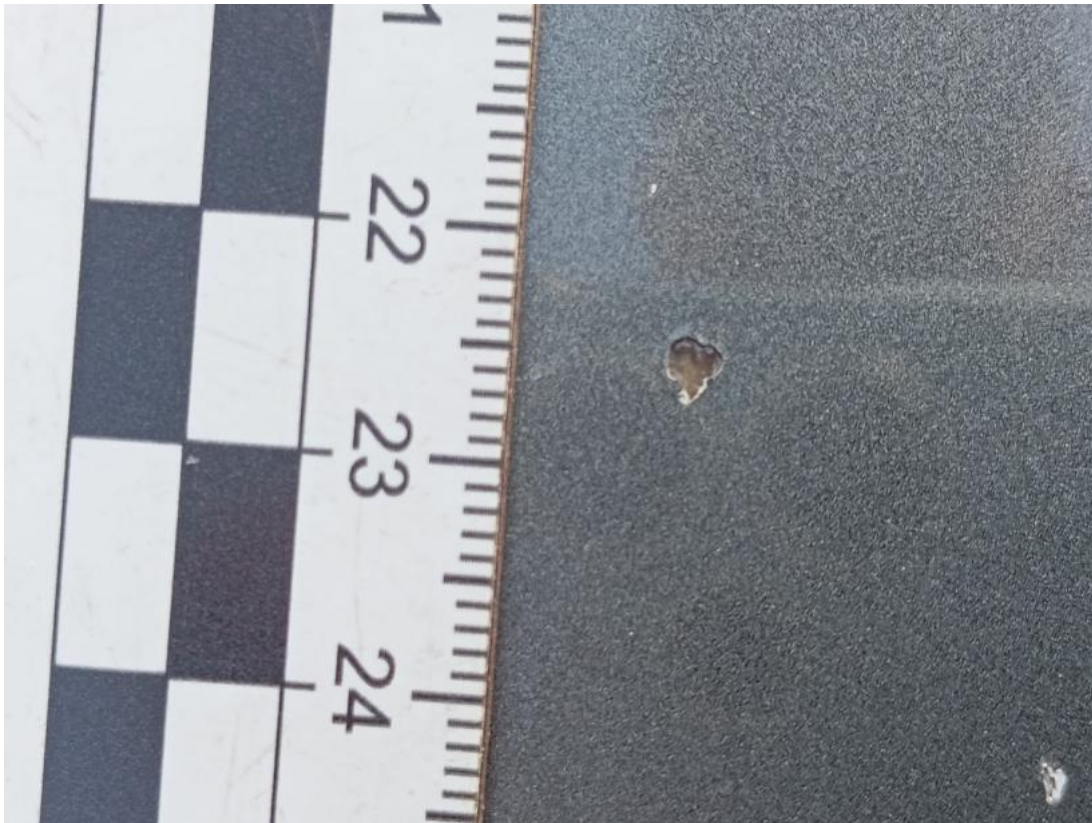

Fot. 43

Pokrywa komory silnika - Inne 2



Fot. 44

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45


Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

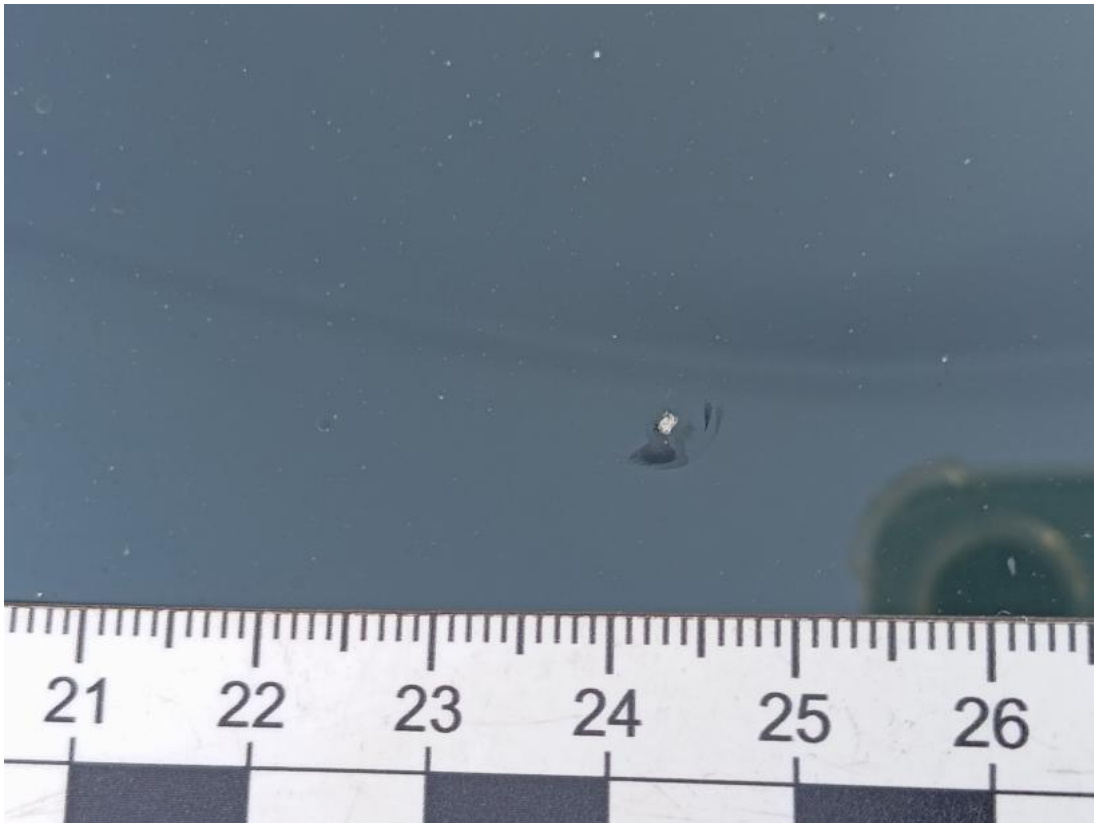

Fot. 47

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 48

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 60


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Dach - Rysa/odprysk 1

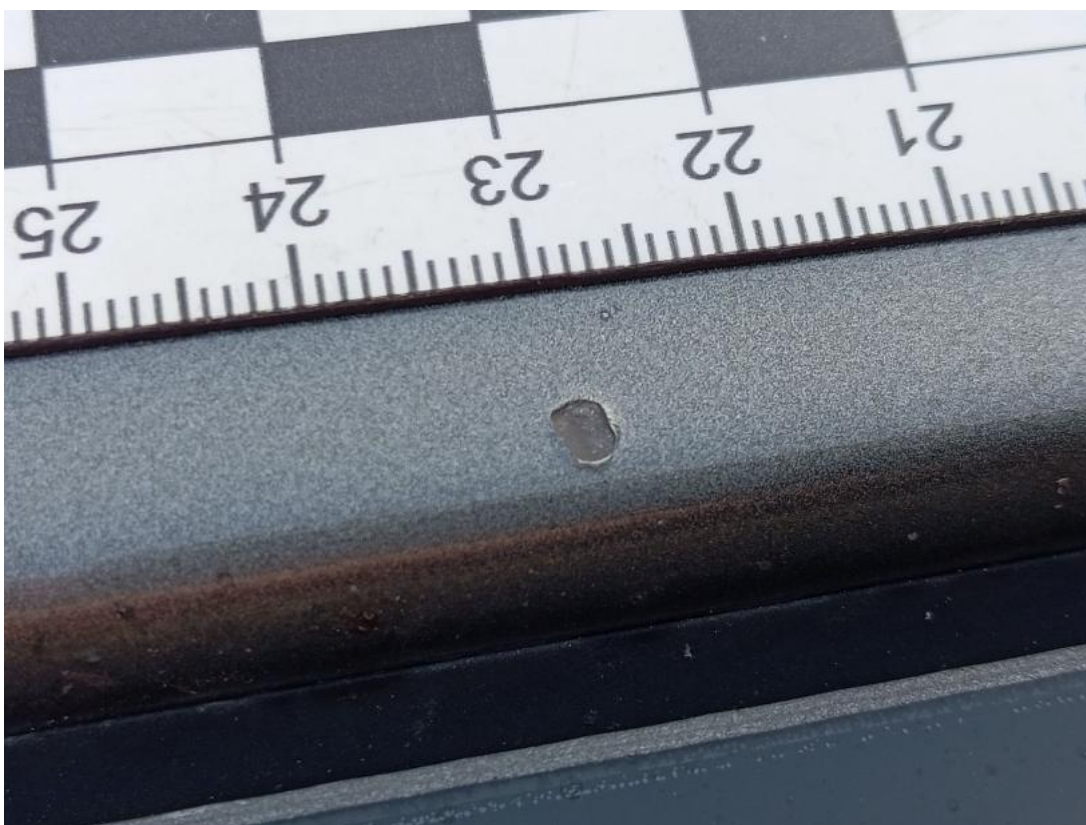

Fot. 62

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Dach - Inne 2



Fot. 64

Dach() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Lampa tylna zew L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Lampa tylna zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 68

Lampa tylna zew L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71


Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Łótnik przedni L - zdjęcie pogłódkowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

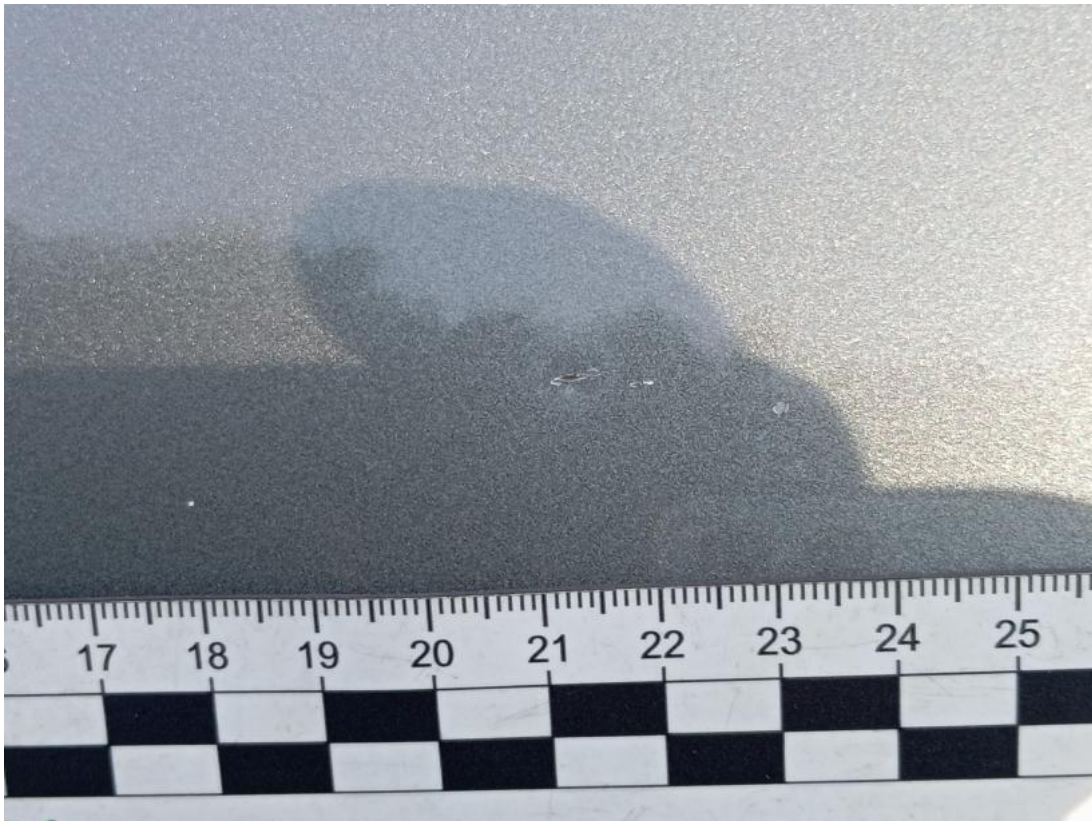

Fot. 73

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 2



Fot. 76

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Fotel prz. lew. - Inne 2



Fot. 78

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Fotel prz. praw. - Inne 2



Fot. 80

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Tapicerka drzwi przednich P - Inne 1



Fot. 82


Wykładzina(y) słupka tylnego L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1

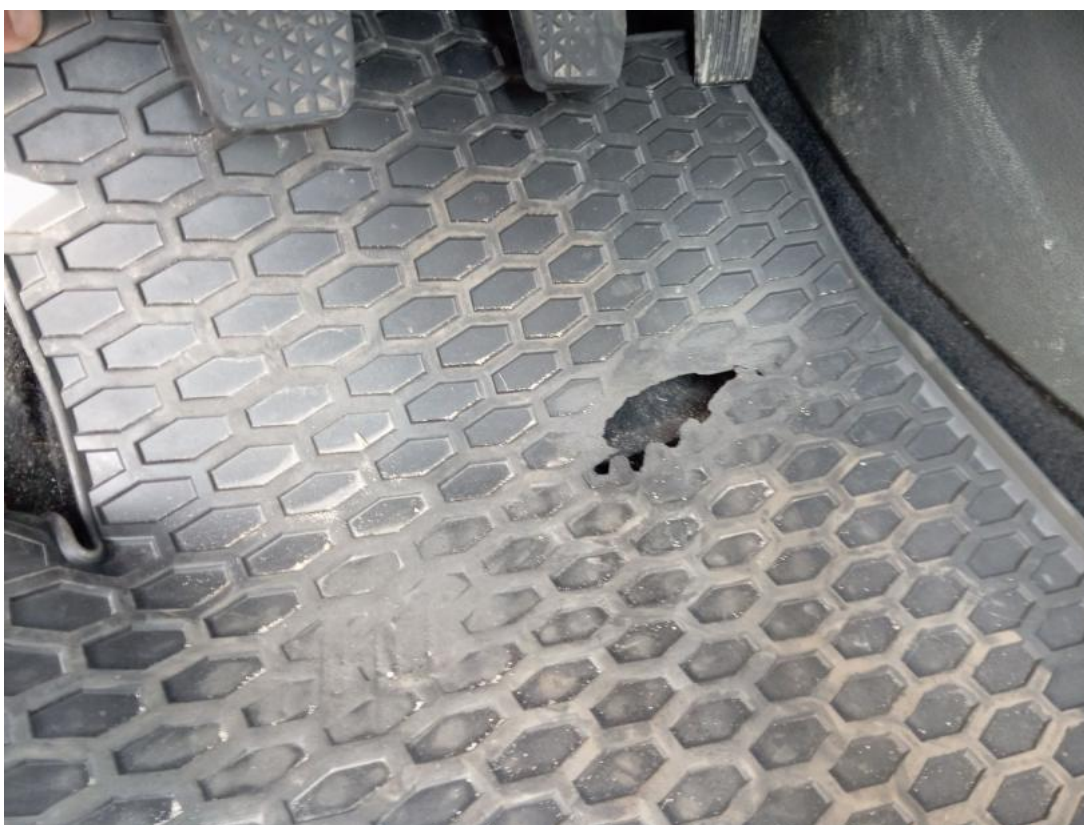

Fot. 84

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1