

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	210489/4/24-11401	Data raportu	05-04-2024
Rzeczoznawcy	mgr inż. Miron Kubiński mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	03-04-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/23171/24/03/26	Miejsce oględzin	OBRZEŻNA PÓLNOC 24, Mysłówce

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JMZGJ691871330198
Marka, model	MAZDA 6 Kombi 15-18
Typ, wersja	6 2.2 D Skyenergy I-ELoop aut
Numer rejestracyjny	SK897HJ
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2191 ccm/110 kW
Stan licznika	141 470 km
Data 1. rej./rok prod.	22-10-2015/2015
Data nast. bad. techn.	15-02-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czerwony/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik deszczu i zmierzchu, Czujniki parkowania - przód i tył, DSC - system stabilizacji toru jazdy z TCS, EBA - elektroniczny asystent hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/55, HBC - system automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania, Kierownica i dźwignia zmiany biegów wyposażone skórą, Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy, LDW - system ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Ogrzewanie przednich foteli, Podłokietnik przedni, Radio CD/MP3 (6 głośników), Reflektory bi-ksenonowe z funkcją doświetlania zakrętów AFS, SCBS - system wspomagania hamowania (zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach), Spoiler dachowy, System i-stop, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System monitorowania tyłu pojazdu RVM, System multimedialny HMI w konsoli środkowej, System składania tylnych siedzeń Karakuri, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylnie oparcie składane, dzielone 60/40, Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu HLA, Wejście AUX/USB, Wyświetlacz wielofunkcyjny MID, Zamek centralny z pilotem, Zestaw głośnomówiący Bluetooth, Światła przeciwmgielne, Lakier metalizowany, specjalny - Soul Red, Nawigacja satelitarna TomTom Mazda, Alarm

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO 3	225/55 17 101V	3,0 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO 3	225/55 17 101V	3,3 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO 3	225/55 17 101V	3,2 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO 3	225/55 17 101V	3,7 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupki środkowy lewy	150 - 2000
2	Próg lewy	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywę przedniej	rozerwanie	WY	0.2
2	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, rozerwanie	WY	0.1

3	Światło odblaskowe L	pęknięcie, ubytki materiału	WY	
4	Błotnik tylny L	rozerwanie	WY	14.6
5	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, łuszczenie powłoki lakierowej, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
6	Błotnik przedni L	rysa/odprysk	NA	0.5
7	Błotnik przedni R	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Oslona przeciw kamieniom L	nietrwały montaż	NA	0.1
9	Dach	rysa/odprysk, zabrudzenie	NA	0.5
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
13	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
14	Reflektor z kierunkowskazem L	zarysowanie		
15	Szyba przednia barwiona	zarysowanie		
16	Słupki przedni (A) z progiem L	rysa/odprysk		
17	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
18	Klamka zewnętrzna drzwi przednich L	rysa/odprysk		
19	Oslona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
20	Oslona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
21	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		
22	Kierownica przystosowana do Airbag	ubytki materiału		
23	Nakładka wew. progu przednia L	zarysowanie		
24	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

silnik - serwis, usterka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

lampa odblaskowa tylna lewa



Fot. 38


Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

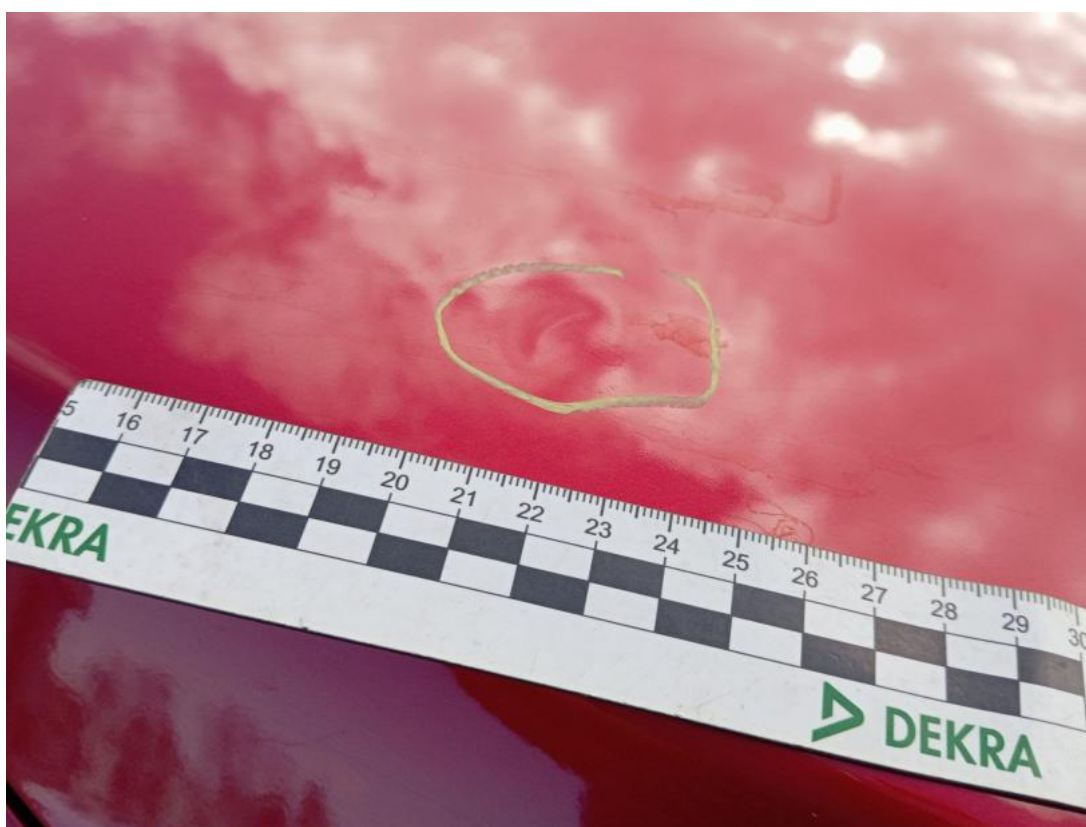

Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Wykładzina pokryw komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 46

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak - Inne 1



Fot. 50

Zderzak - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik przedni P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57


Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 58

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

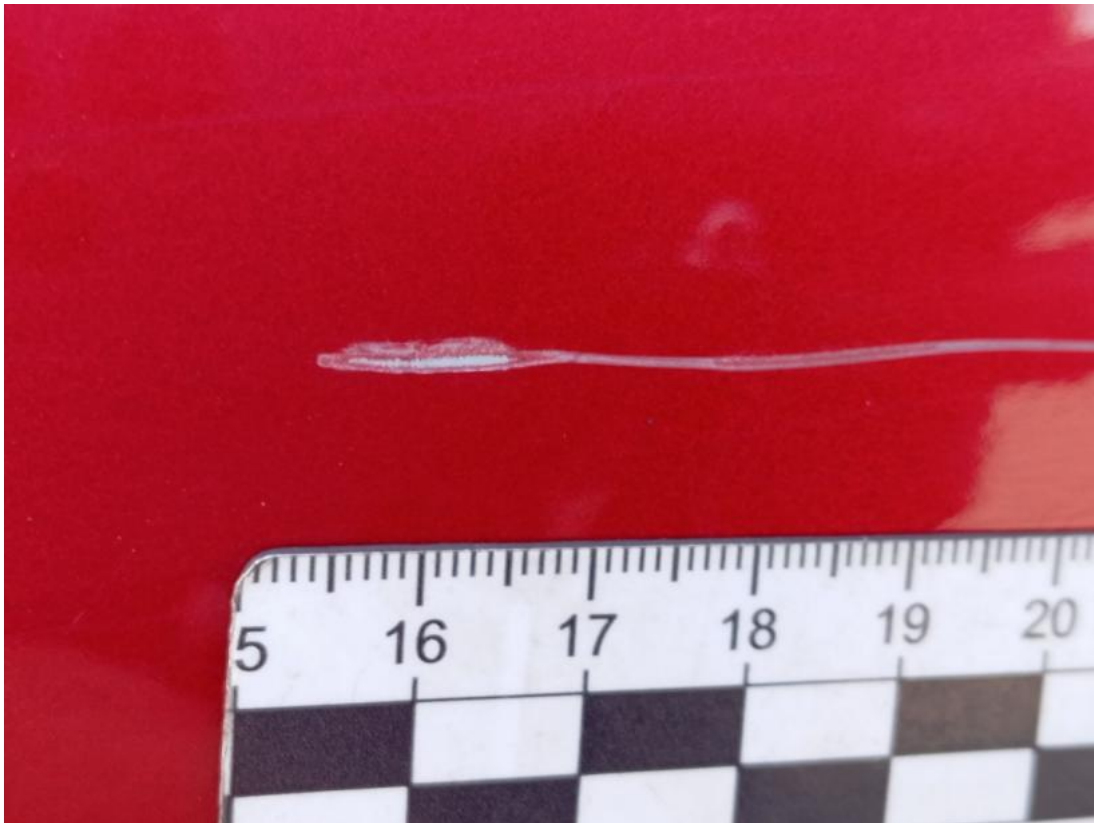

Fot. 59


Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

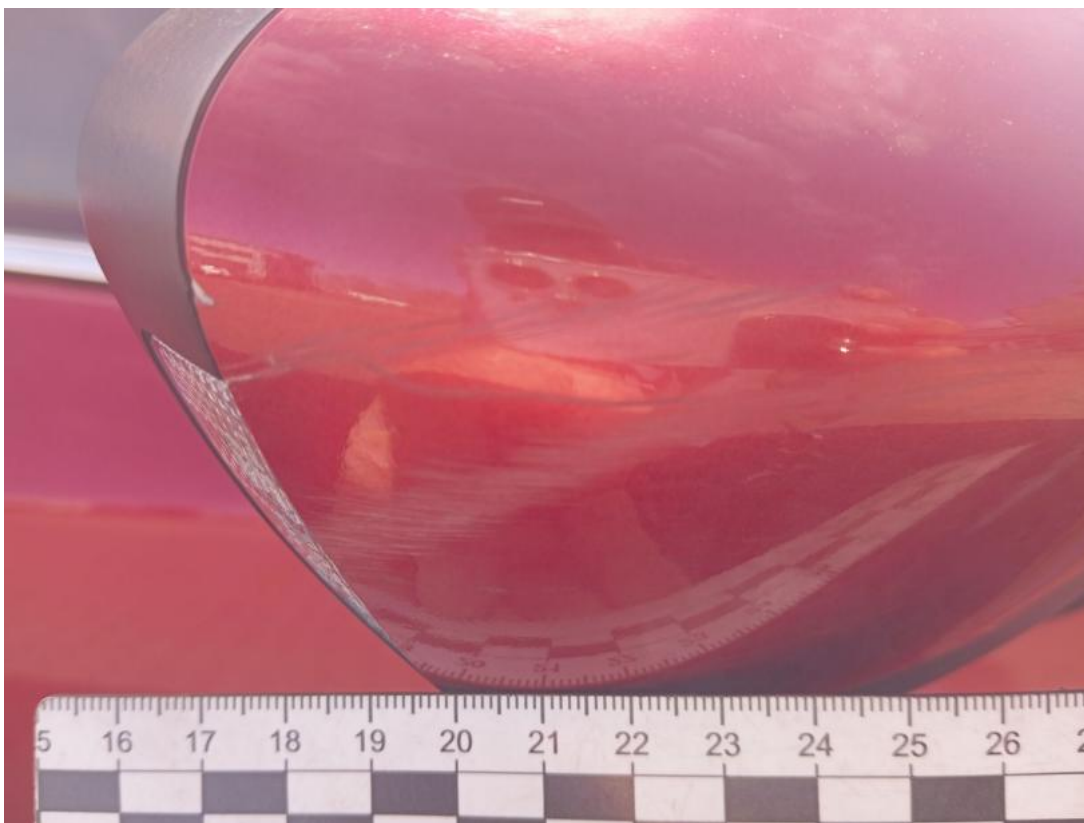

Fot. 61

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 66

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Zderzak tylny cz dolna - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 68

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Dach - Inne 2



Fot. 72


Dach() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

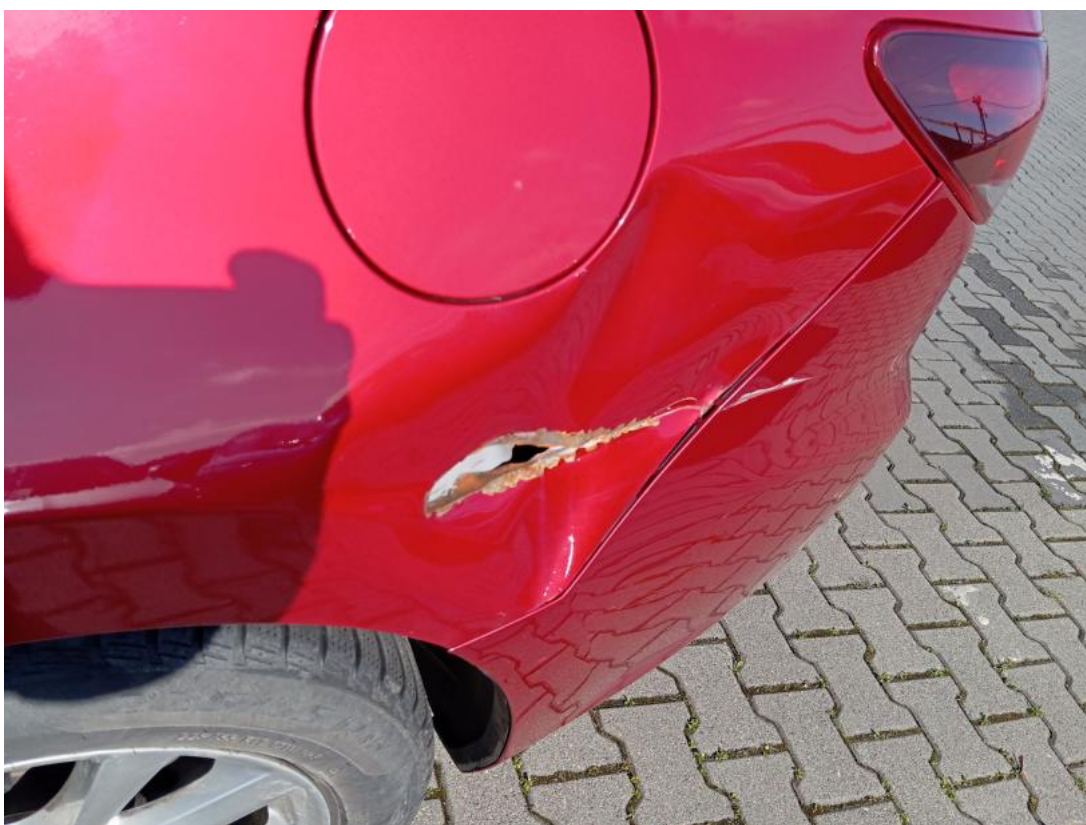

Fot. 74

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 76

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 78

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 80

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 82

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 84

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 86

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 88

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 90

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Błotnik przedni L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 92

Nadkole przednie L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Reflektor L - Rysa/odprysk 1



Fot. 94

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Konsola tunelu śr. - Inne 1



Fot. 96


Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Kanapa tyl. - Inne 1

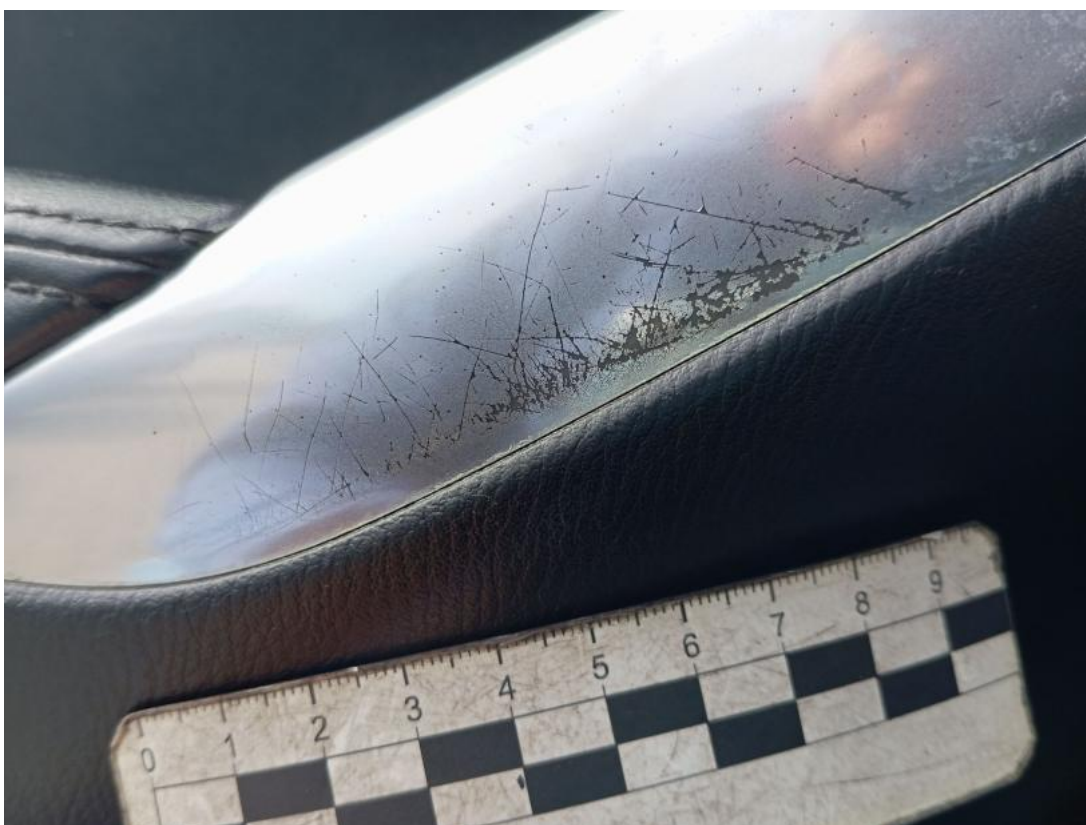

Fot. 98

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99

Tapicerka drzwi tylnych L - Inne 1



Fot. 100

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101

Dywanik prze P - Inne 1



Fot. 102

Listwy progowe lew. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103

Wykładzina podłogi - Inne 1



Fot. 104

Wykładzina podłogi - Inne 2