

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	210449/4/24-11401	Data raportu	02-04-2024
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	27-03-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/22507/24/03/25	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBF8ES8L8038619
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.2 T GS Line S&S
Numer rejestracyjny	GD428VS
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/96 kW
Stan licznika	65 029 km
Data 1. rej./rok prod.	10-12-2020/2020
Data nast. bad. techn.	10-12-2023
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, Fotel kierowcy AGR z regulacją w 8 kierunkach, z elektryczną regulacją długości siedziska, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwającym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lakier uni, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych, Lusterko wsteczne światłoczułe, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Podsuflita w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Reflektory przeciwmgielne, Reflektory przednie LED, Relingi dachowe ozdobne chromowane, Spoiler tylny, Sterowanie radiem z kierownicy, System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z układem utrzymania pasa ruchu, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa Formula, czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner radia cyfrowego DAB, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wskaźnik odległości do pojazdu poprzedzającego z ostrzeganiem przed kolizją i aut. hamowania, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Zestaw naprawczy do opon, Światła do jazdy dziennej LED, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe 16", Lakier metaliczny/brylantowy, Pakiet Komfort, Szyby tylne przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	205/55 16 91H	7,8 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	205/55 16 91H	6,9 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	205/55 16 91H	5,8 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	205/55 16 91H	5,7 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowanie, ubytki materiału	WY	0.3

2	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
3	Błotnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
4	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
5	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
6	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2.5
7	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.7
8	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie	NA	0.5
9	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
14	Pokrywa tylna	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
15	Pokrywa schowka	zarysowanie		
16	Nakładka przestrzeni bagażowej	zarysowanie		
17	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

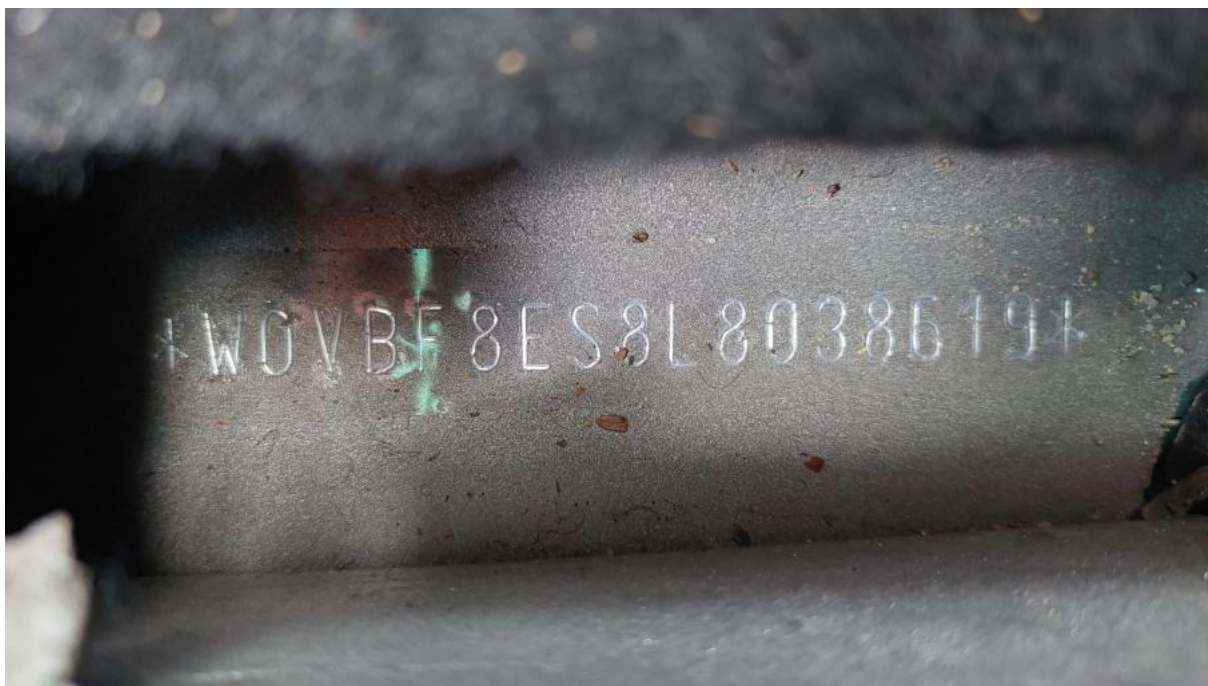

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21


Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

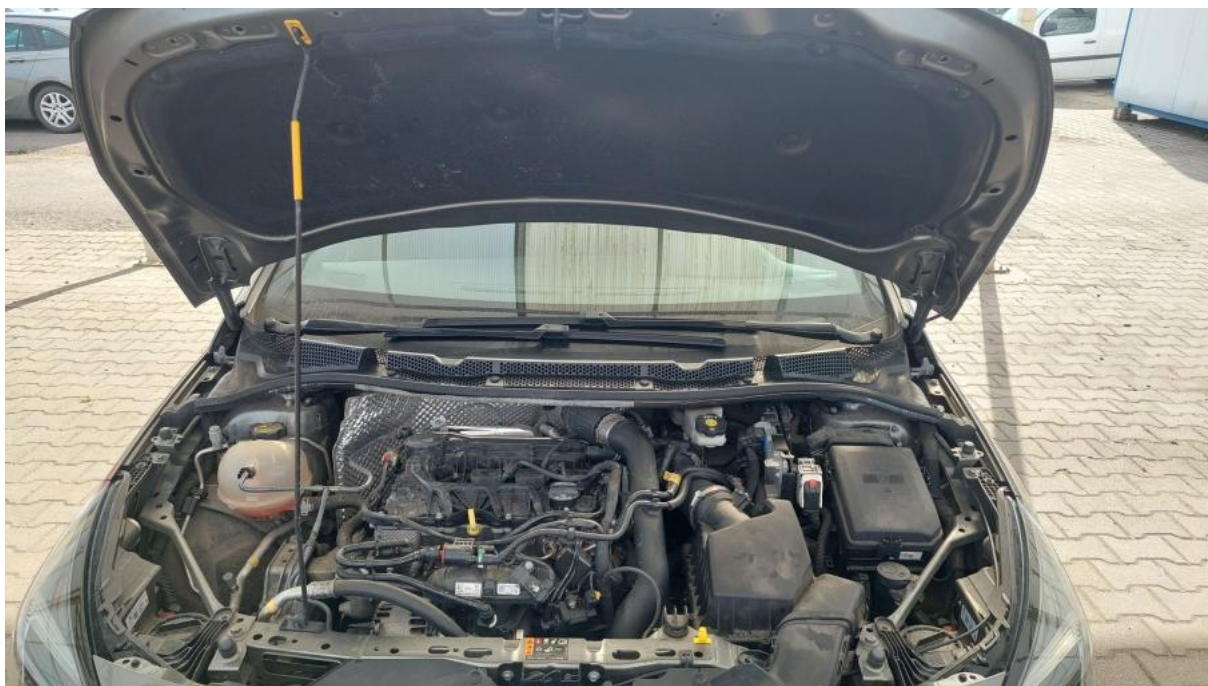

Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa




Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa

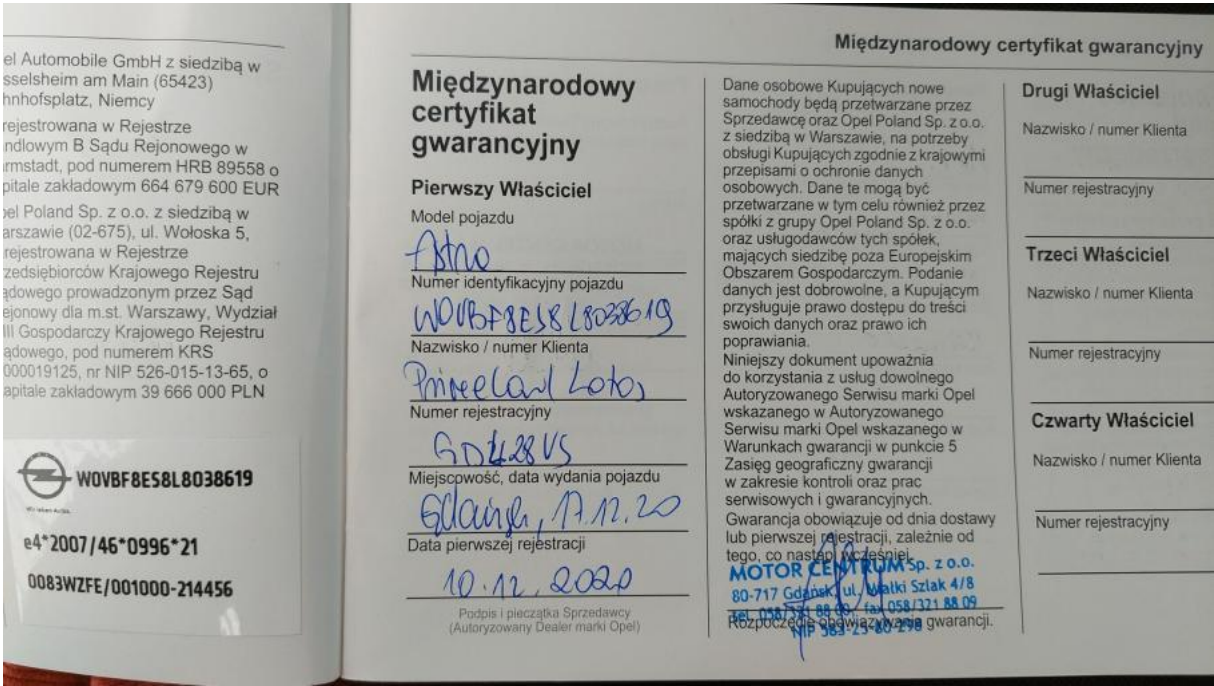

Fot. 32
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

6 Potwierdzenie czynności serwisowych		Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐		Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐		Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐	
Data 21/11/2022 km 35827		Data 05/09/2023 km 59278		Data		Data	
Olej silnikowy <i>bez dopłaty</i>		Olej silnikowy		Olej silnikowy		Olej silnikowy	
Jakość: <i>W-30</i>		Jakość: <i>5 W-30</i>		Jakość:		Jakość:	
Lepkość: <i>-95 °C</i>		Lepkość: <i>-35 °C</i>		Lepkość:		Lepkość:	
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący		Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący		Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący		Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący	
Tak Nie		Tak Nie		Tak Nie		Tak Nie	
☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☒ Filtr przeciwpyłkowy ☐ Wkład filtra powietrza ☐ Pasek wielorowkowy ☐ Pasek zębaty ☐ Filtr paliwa ☐ Olej przekładniowy ☒ Płyn hamulcowy ☐ Zestaw do naprawy opon ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu ☐ Świece zapłonowe ☐ Płyn chłodzący		☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☒ Filtr przeciwpyłkowy ☐ Wkład filtra powietrza ☐ Pasek wielorowkowy ☐ Pasek zębaty ☐ Filtr paliwa ☐ Olej przekładniowy ☒ Płyn hamulcowy ☐ Zestaw do naprawy opon ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu ☒ Świece zapłonowe ☐ Płyn chłodzący		☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☐ Filtr przeciwpyłkowy ☐ Wkład filtra powietrza ☐ Pasek wielorowkowy ☐ Pasek zębaty ☐ Filtr paliwa ☐ Olej przekładniowy ☐ Płyn hamulcowy ☐ Zestaw do naprawy opon ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu ☐ Świece zapłonowe ☐ Płyn chłodzący		☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☐ Filtr przeciwpyłkowy ☐ Wkład filtra powietrza ☐ Pasek wielorowkowy ☐ Pasek zębaty ☐ Filtr paliwa ☐ Olej przekładniowy ☐ Płyn hamulcowy ☐ Zestaw do naprawy opon ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu ☐ Świece zapłonowe ☐ Płyn chłodzący	
Spółne z o.o. P.L. 024 KROŚNO		Spółne z o.o. P.L. 024 KROŚNO		Spółne z o.o. P.L. 024 KROŚNO		Spółne z o.o. P.L. 024 KROŚNO	
Następny przegląd według wskaźnika		Następny przegląd według wskaźnika		Następny przegląd według wskaźnika		Następny przegląd według wskaźnika	
Data 21/11/2023 km 65827		Data 05/09/2024 km 89278		Data		Data	
(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)		(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)		(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)		(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)	

Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34

Instrukcje

[illegible]

A close-up photograph of the front of a dark blue car. The hood is highly reflective, showing a clear reflection of a building with a grid-like window pattern. A white ruler with black markings is placed horizontally on the hood to provide a sense of scale. The ruler shows measurements in both inches and centimeters. The car's front grille and headlights are partially visible at the bottom of the frame.


strona 20

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

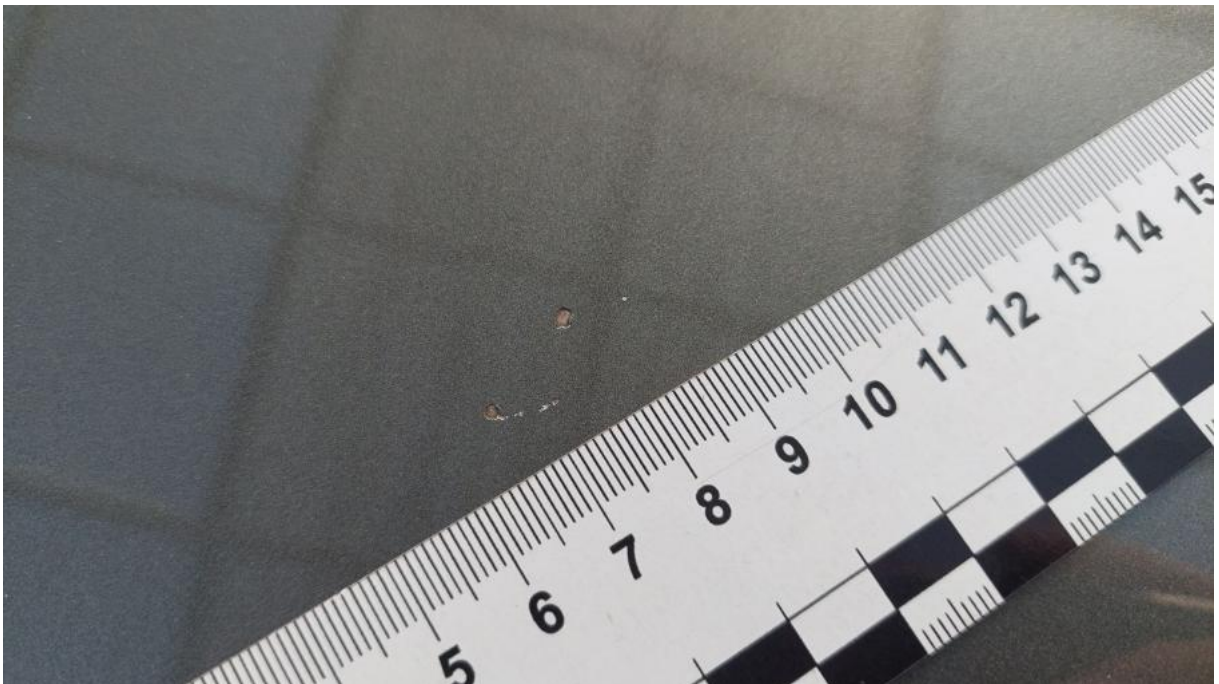

Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48


Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

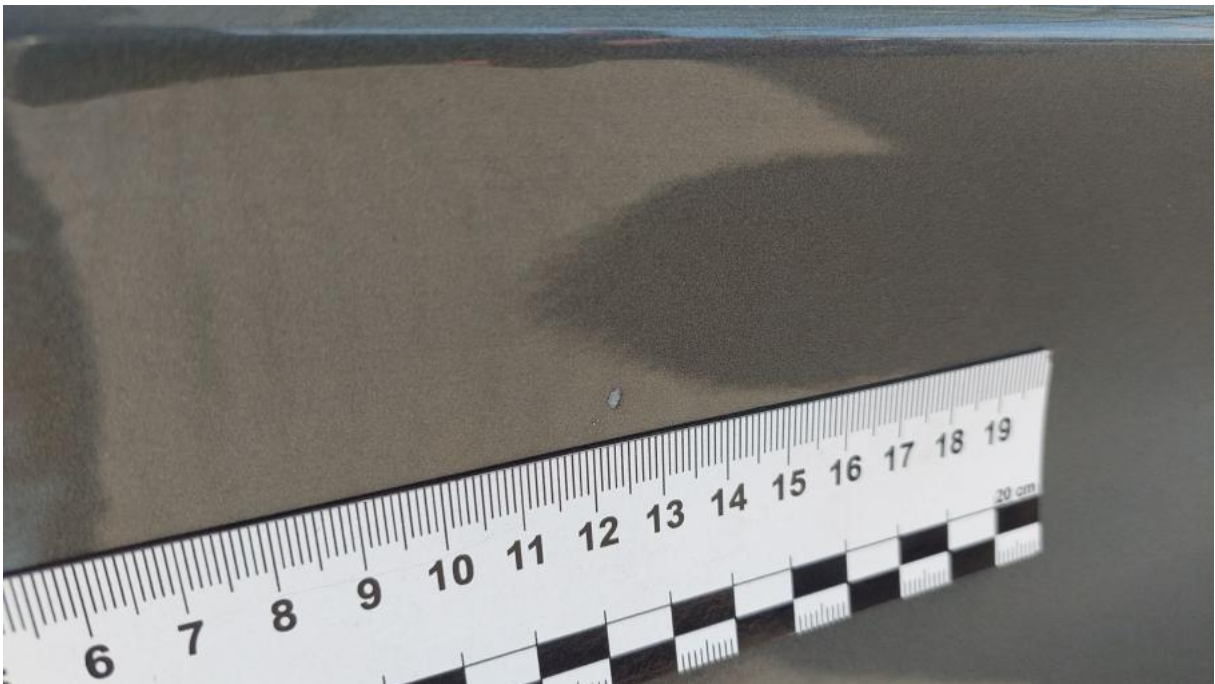

Fot. 50

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 56

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

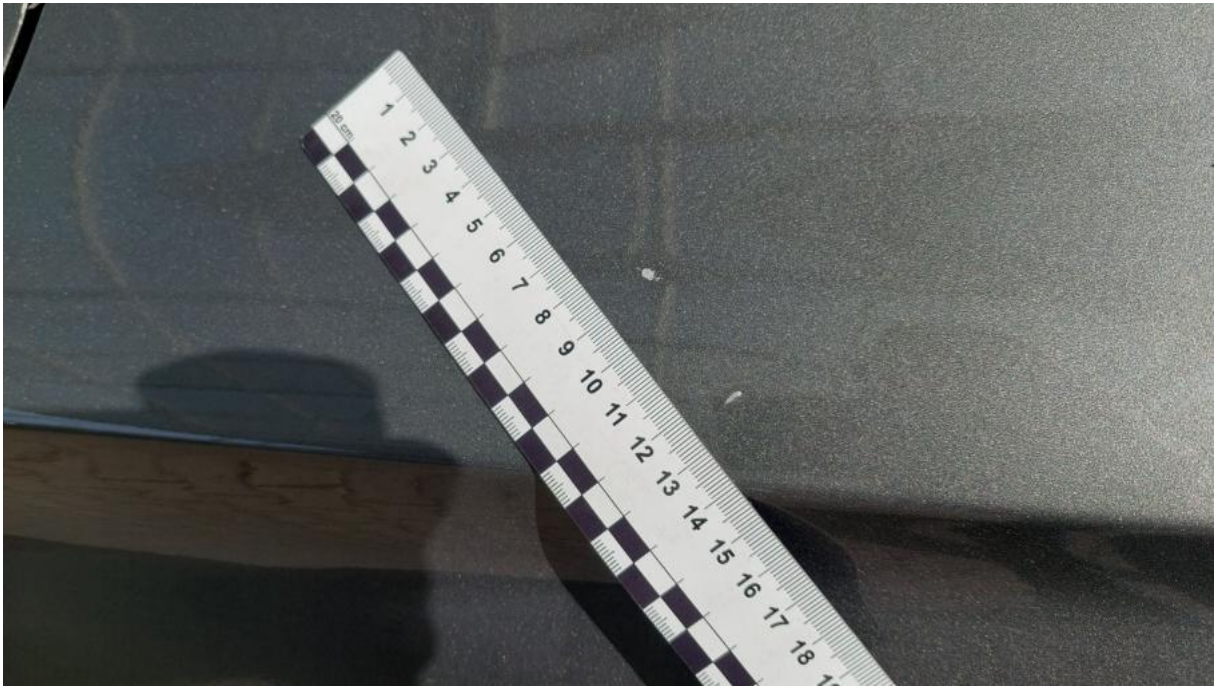

Fot. 59


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

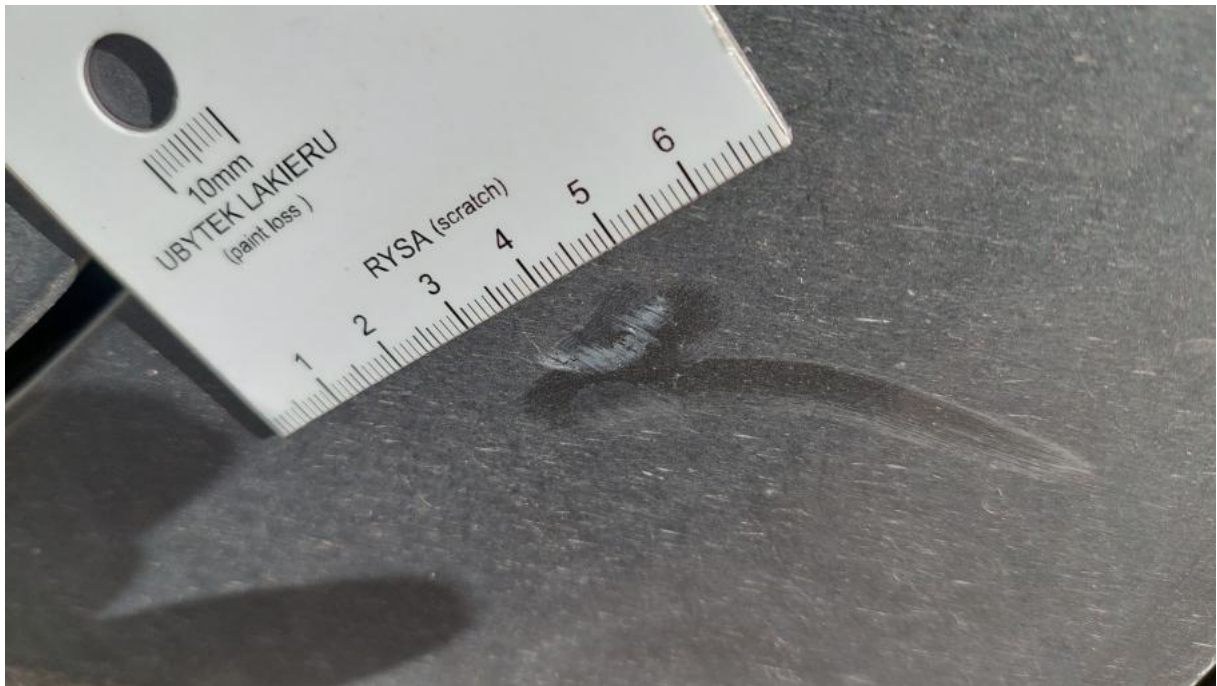

Fot. 61

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 62

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 64

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 66

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Koło kierownicy - Inne 1



Fot. 74

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 76

Fotel prz. praw. - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Półka/roleta tylna - Rysa/odprysk 1



Fot. 78

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1