

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                             |                  |                            |
|---------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|
| Numer raportu | 360560/4/24-9573            | Data raportu     | 03-04-2024                 |
| Rzeczoznawca  | Jan Rybołowik               | Data oględzin    | 26-03-2024                 |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/21976/24/03/21 | Miejsce oględzin | Estrady 14, 05-080 Klaudyn |

### Dane pojazdu

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | WF06XXGCC6HE71423      |
| Marka, model                | FORD Focus Kombi 14-18 |
| Typ, wersja                 | Focus 1.5 TDCi Gold X  |
| Numer rejestracyjny         | WD2783H                |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/1498 ccm/88 kW  |
| Stan licznika               | 139 879 km             |
| Data 1. rej./rok prod.      | 31-01-2018/2017        |
| Data nast. bad. techn.      | 13-02-2025             |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                |
| Lakier                      | czarny/2-warstwowy uni |
| Skrzynia biegów             | manualna               |



### Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Dywaniki welurowe z przodu, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. TA, EBA i TVC), Elektrycznie sterowane szyby przednie, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kierownica skórzana, Klimatyzacja manualna, Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna z podłokietnikiem, otwartym schowkiem, gniazdem USB i 2 gniazdkami 12V, Lakier Uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Radio CD/MP3 (Wyświetlacz kolorowy 4.2, 6 głośników, zdalne sterowanie, USB), Radio CD/MP3 z Ford Sync i Applink 6 głośników (4,2-calowy wyświetlacz, Bluetooth, AUX-IN, USB, iPod), System monitorowania ciśnienia w oponach, Tapicerka materiałowa Twist, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniach HSA, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, przód, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Koło zapasowe dojazdowe, Tempomat z funkcją regulowanego układu ograniczania prędkości (ASLD), Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED)

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ              | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|-----------------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | FULDA, KRISTALL CONTROL HP2 | 205/55 16 91H | 7,0 mm           |
|          | lewe  | FULDA, KRISTALL CONTROL HP2 | 205/55 16 91H | 7,0 mm           |
| tylna    | prawe | FULDA, KRISTALL CONTROL HP2 | 205/55 16 91H | 7,0 mm           |
|          | lewe  | FULDA, KRISTALL CONTROL HP2 | 205/55 16 91H | 7,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 14   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 16   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części     | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Drzwi tylne lewe | 150 - 200                                  |

### Stwierdzone uszkodzenia

| Poz. | Nazwa pozycji                         | Opis uszkodzeń       | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|---------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|
| 1    | Wykładzina tłumiąca pokrywę przedniej | pęknięcie/rozerwanie | WY        | 0.3           |
| 2    | Kołpak koła tył R                     | brak                 | WY        | 0.2           |
| 3    | Nakładka przestrzeni bagażowej        | brak                 | WY        | 0.1           |
| 4    | Dach                                  | rysa/odprysk         | NA        | 0.5           |

|    |                               |                                        |    |     |
|----|-------------------------------|----------------------------------------|----|-----|
| 5  | Poszycie drzwi tylnych L      | rysa/odprysk                           | NA | 0.5 |
| 6  | Błotnik tylny L               | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie | NA | 1   |
| 7  | Rama dachu R                  | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie | NA | 0.5 |
| 8  | Okładzina zderzaka przedniego | rysa/odprysk                           |    |     |
| 9  | Szyba przednia barwiona       | rysa/odprysk                           |    |     |
| 10 | Poszycie drzwi przednich L    | rysa/odprysk                           |    |     |
| 11 | Poszycie drzwi przednich R    | rysa/odprysk                           |    |     |
| 12 | Próg L                        | wgniecenie/odkształcenie               |    |     |
| 13 | Próg R                        | rysa/odprysk                           |    |     |
| 14 | Błotnik tylny R               | rysa/odprysk                           |    |     |
| 15 | Tapicerka siedziska 2.rząd R  | zabrudzenie                            |    |     |



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**


Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg

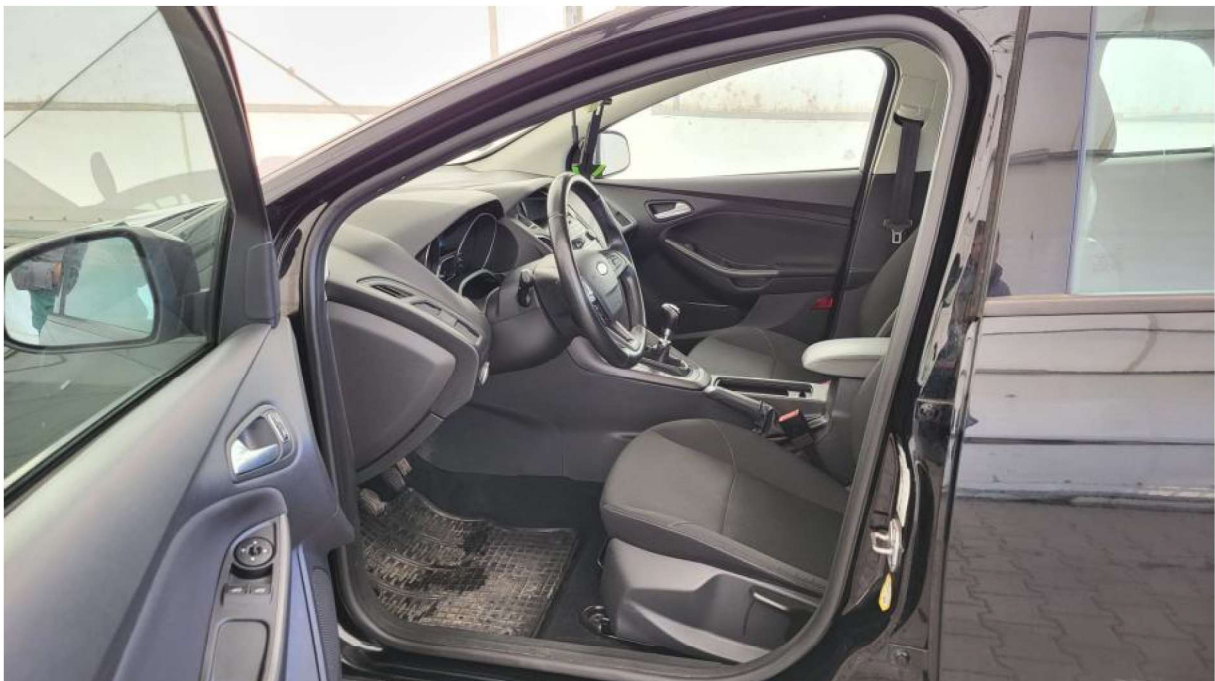

**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**


Koło zapasowe



**Fot. 26**

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

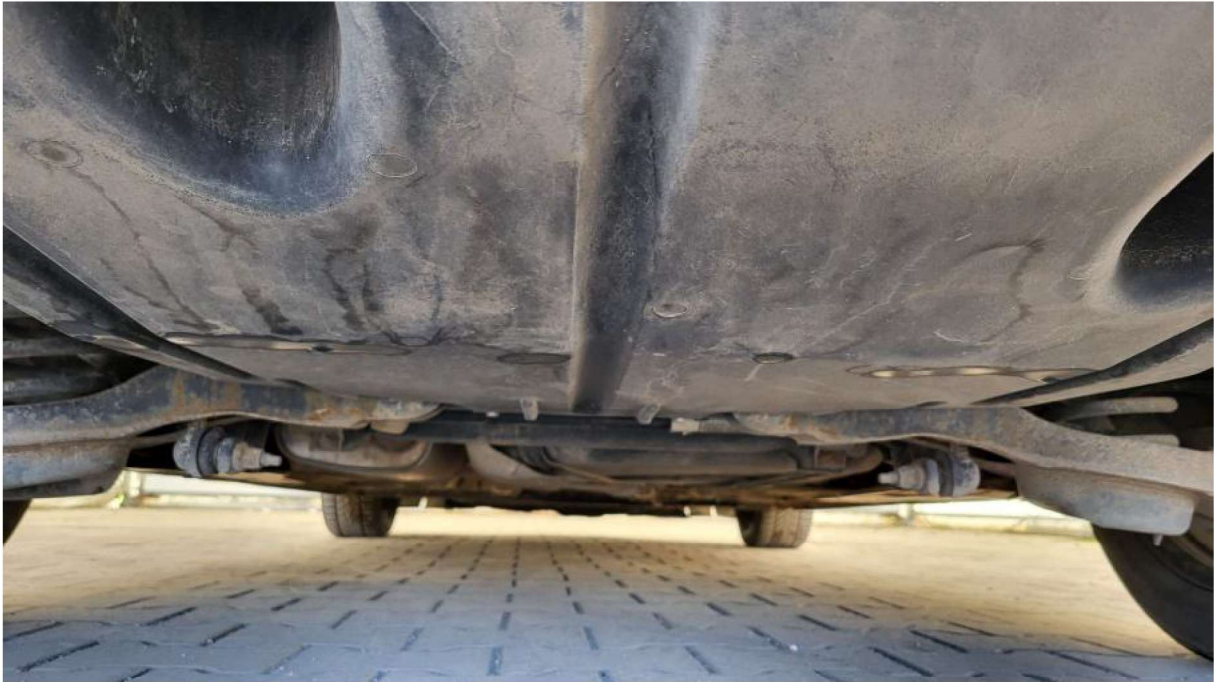

Fot. 27

Spód pojazdu tył




Fot. 28

Dowód rej. Str. 1




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 29**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

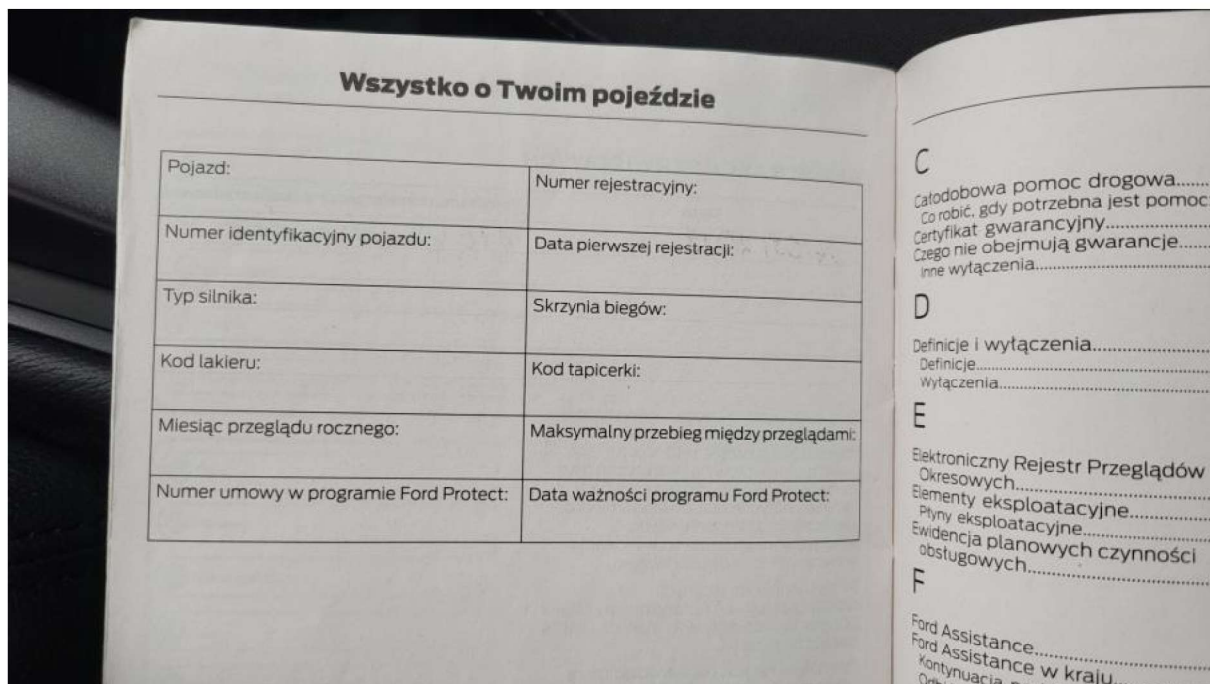**Fot. 30**


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

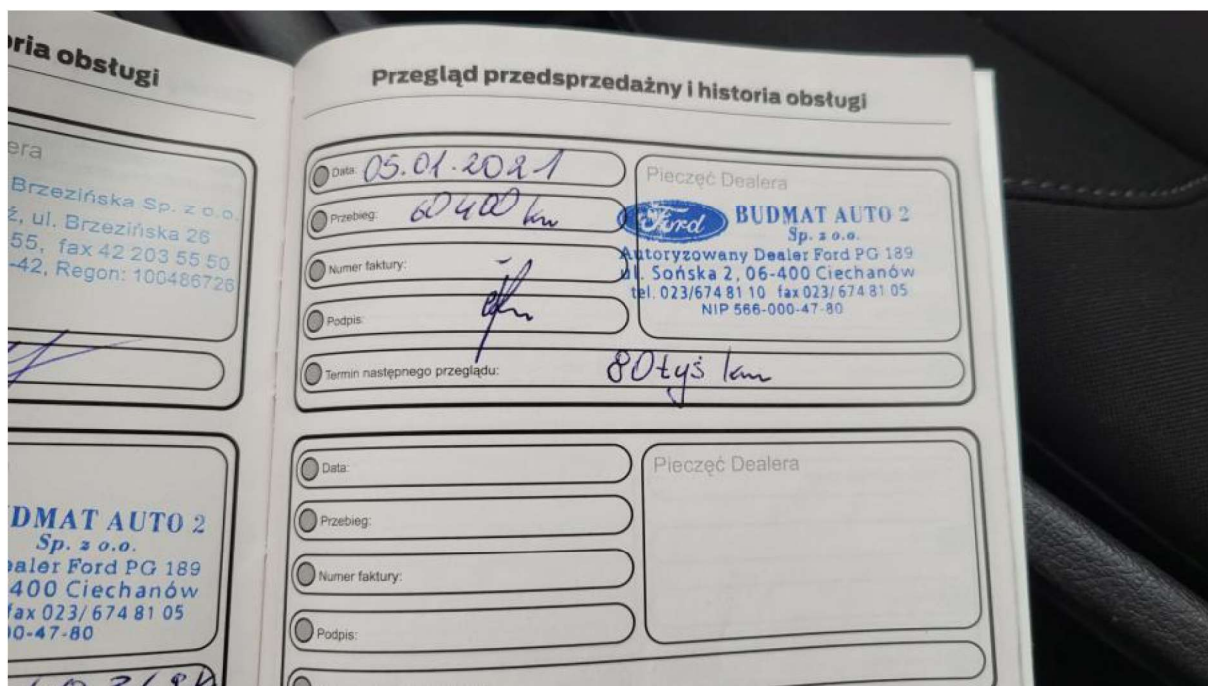

**Fot. 31**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

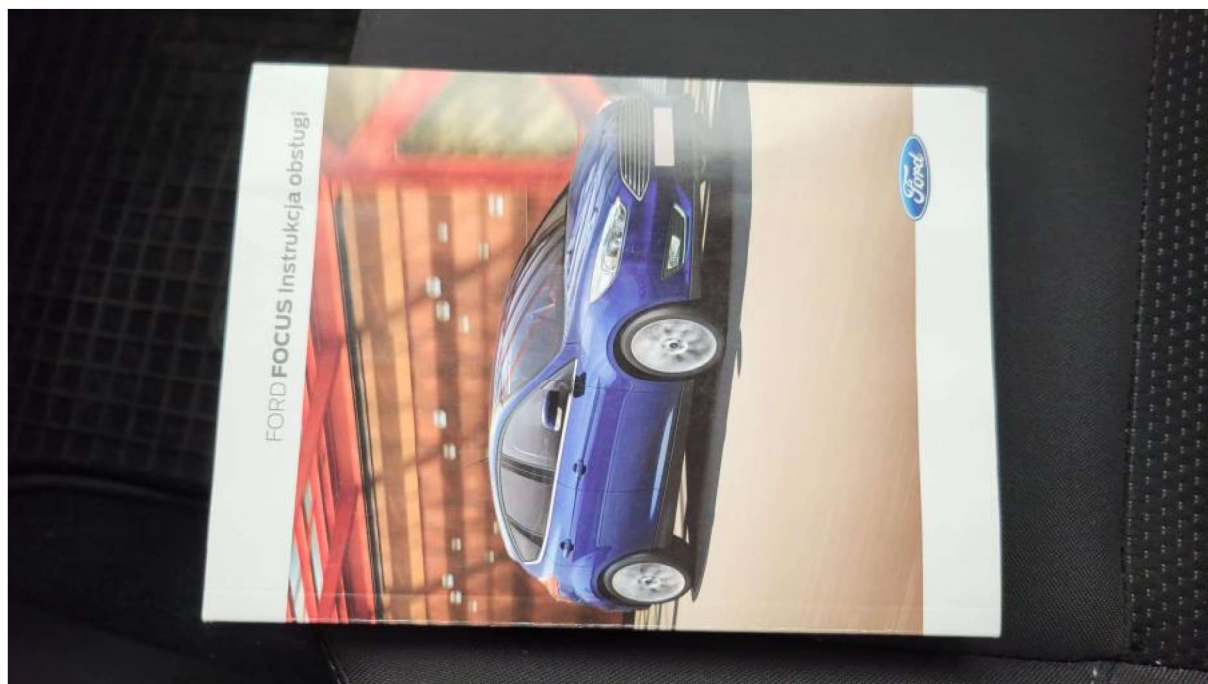

**Fot. 32**

Instrukcje



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



**Fot. 34**

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 36**

Zderzak - Rysa/odprysk 2



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 38**

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**

Kółpak tylny P - Inne 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Dach - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**

Dach - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Rama dachu P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**

Rama dachu P - Rysa/odprysk 2




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 1

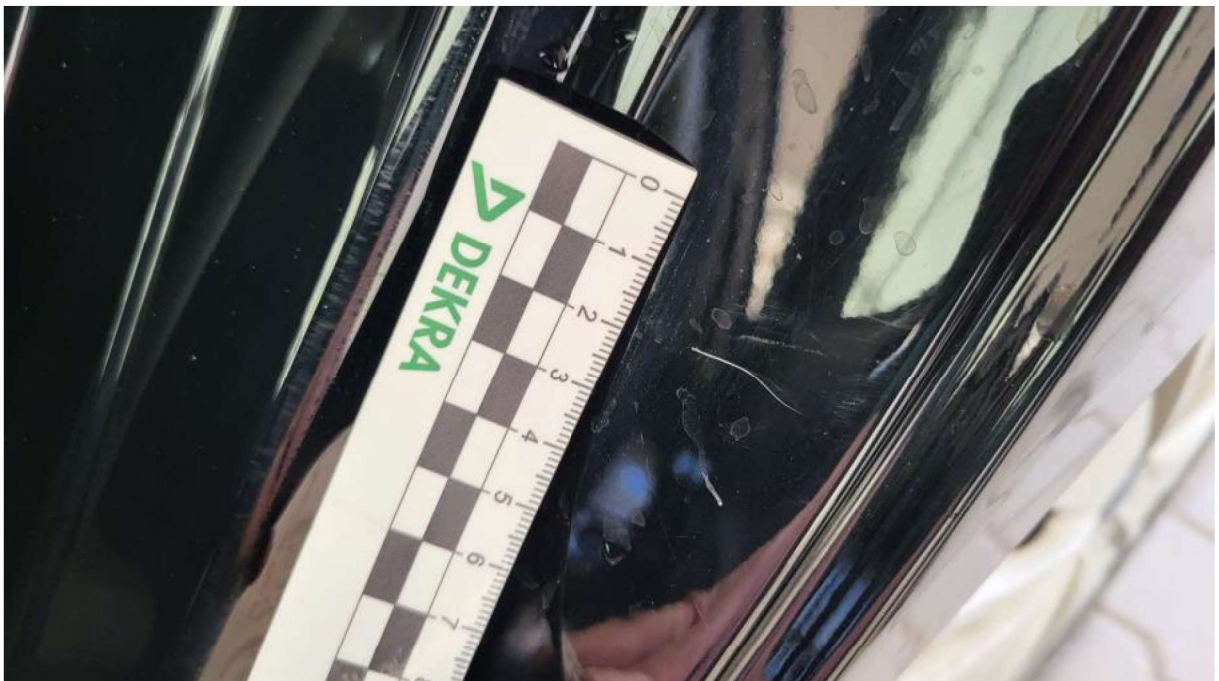

**Fot. 46**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 48**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 50**


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

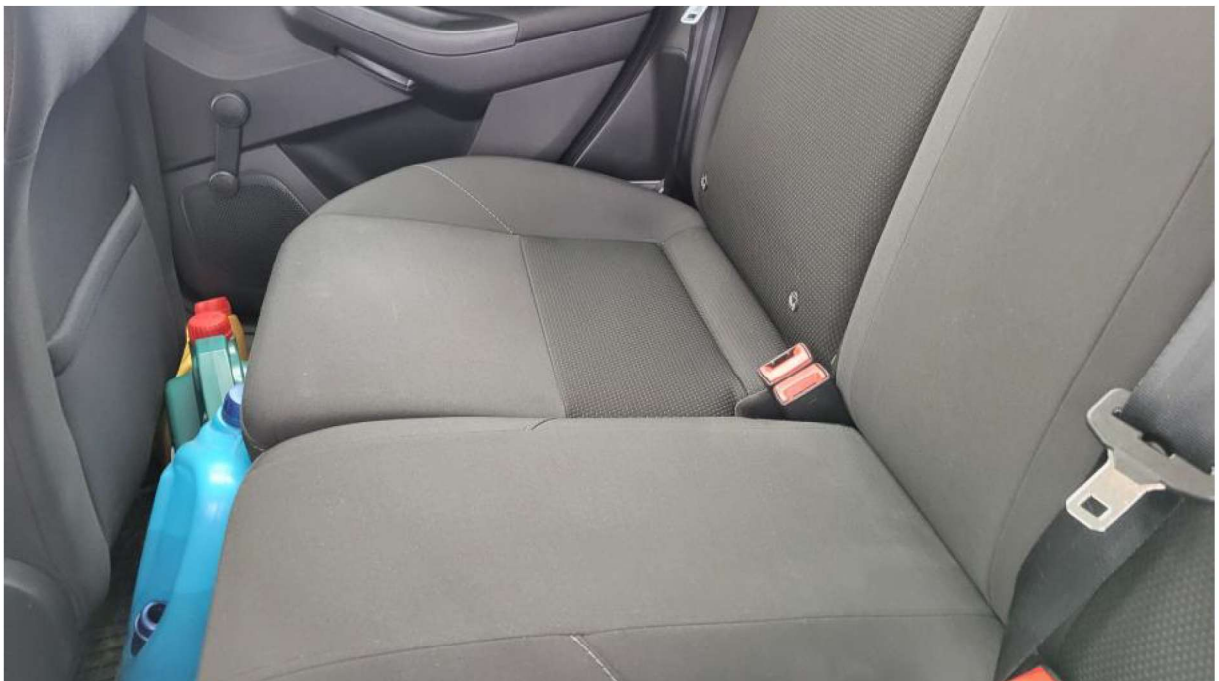

**Fot. 52**

Kanapa tyl. - Inne 1