

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	210528/4/24-11401	Data raportu	10-04-2024
Rzeczoznawcy	Rafał Sypułek mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	08-04-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/23133/24/03/26	Miejsce oględzin	OBRZEŻNA PÓLNOC 24, Mysłowice

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0AXXWPMAGD12431
Marka, model	FORD Kuga 12-16
Typ, wersja	Kuga 2.0 TDCi 4WD Titanium ...
Numer rejestracyjny	ZS722FV
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/110 kW
Stan licznika	130 165 km
Data 1. rej./rok prod.	31-08-2016/2016
Data nast. bad. techn.	31-08-2021
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk, Airbag kolan kierowcy, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Czujnik zmierzchu, Dywaniki podłogowe welurowe (z napisem Kuga w kolorze aluminium), EBD - system rozdziału siły hamowania, ESP, Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Felgi aluminiowe 18 (wzór 5x2-ramienny D2ULB) z ogumieniem, Fotel kierowcy regulowany manualnie w 4 kierunkach, Fotel pasażera regulowany manualnie w 4 kierunkach, Fotele przednie - styl sportowy, Fotele przednie podgrzewane, Kierownica skórzana z elementami w kolorze srebrnym, Klimatyzacja elektroniczna, dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Konsola centralna Premium między przednimi fotelami, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX, Nakładki na progi drzwi przednich z logo KUGA, Przycisk Ford Power - uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku, Radio CD/MP3, wyświetlacz 4,2-cala, 9 głośników Premium, Bluetooth, USB/iPod, sterowane z kierownicy, Reflektory bi-ksenonowe ze spryskiwaczami i statycznymi światłami doświetlającymi zakręty, Relingi dachowe w kolorze aluminium, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, Spryskiwacze reflektorów, System poprawiający stabilność w zakrętach (TVC), System stabilizacji przyczepy (TSA), System wspomagający parkowanie (SAPP) z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu, System zapobiegający wywróceniu pojazdu (RSC), Szyba przednia podgrzewana (Quicklear) i ogrzewane dysze spryskiwaczy, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowo - skórzana, Tempomat z układem regulowanego ograniczania prędkości (ASLD), Tylne spoiler w kolorze nadwozia, Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu, Wspomaganie ruszania pod górę (HSA), Zamek centralny sterowany pilotem, Światła awaryjnego hamowania - pulsujące światła stop, włączające się podczas gwałtownego hamowania, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Alarm obwodowy i pojemnościowy Thatcham, pakiet, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalizowany, Pakiet KeyFree, System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach zewnętrznych (BLIS), System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA), pakiet, Hak holowniczy składany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM32	235/50 18 101V	3,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM32	235/50 18 101V	2,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM32	235/50 18 101V	3,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM32	235/50 18 101V	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 3), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	do 150
2	Słupek środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150
5	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Błotnik przedni prawy	150 - 200
4	Słupek przedni lewy	150 - 200
5	Słupek przedni prawy	150 - 200
6	Dach	150 - 200
7	Drzwi przednie lewe	150 - 200
8	Drzwi przednie prawe	150 - 200
9	Drzwi tylne lewe	150 - 200
10	Drzwi tylne prawe	150 - 200
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Błotnik przedni L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
2	Poszerzenie błotnika L	rysa/odprysk	NA	0.3
3	Poszerzenie błotnika R	rysa/odprysk	NA	0.3
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
8	Nakładka zderzaka tylnego, dół	rysa/odprysk	NA	0.8
9	Zderzak, róg L	rysa/odprysk	NA	0.5
10	Błotnik tylny L	rysa/odprysk	NA	0.5
11	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
12	Przysłona, dół	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
13	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
14	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
15	Oslona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
16	Kierunkowskaz boczny L	zarysowanie		
17	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
18	Poszerzenie błotnika tylnego L	rysa/odprysk		
19	Przysłona pokrywy tylnej	rysa/odprysk		
20	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		
21	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk		
22	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

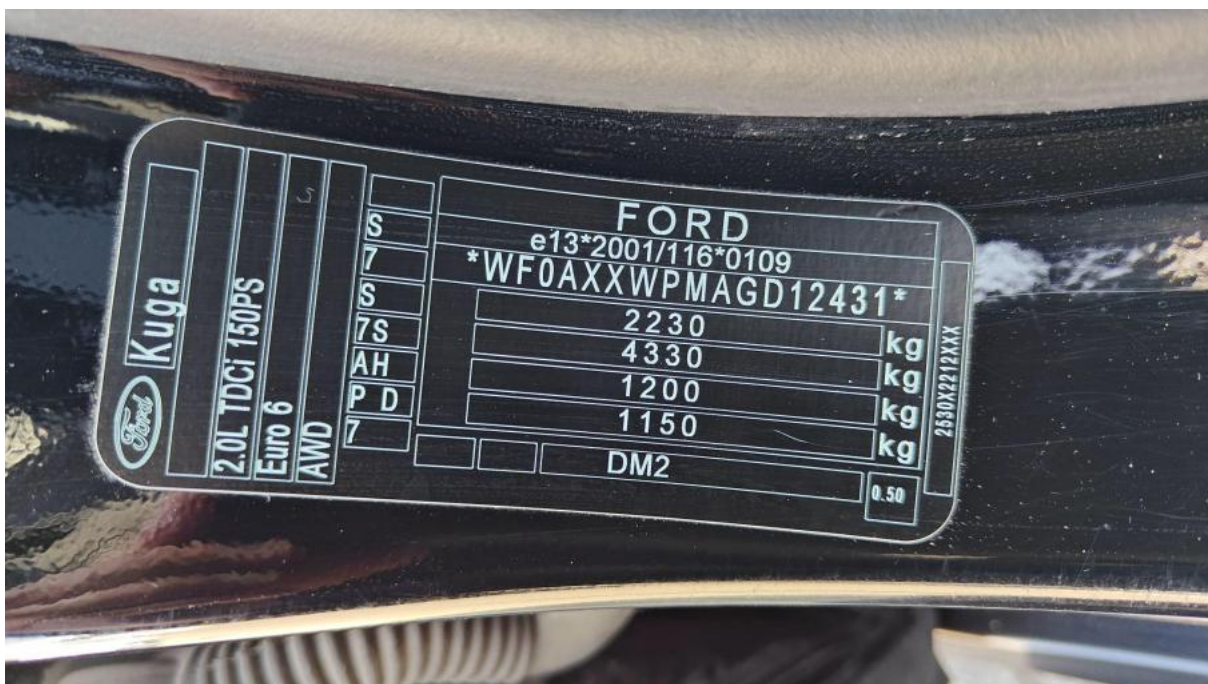

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

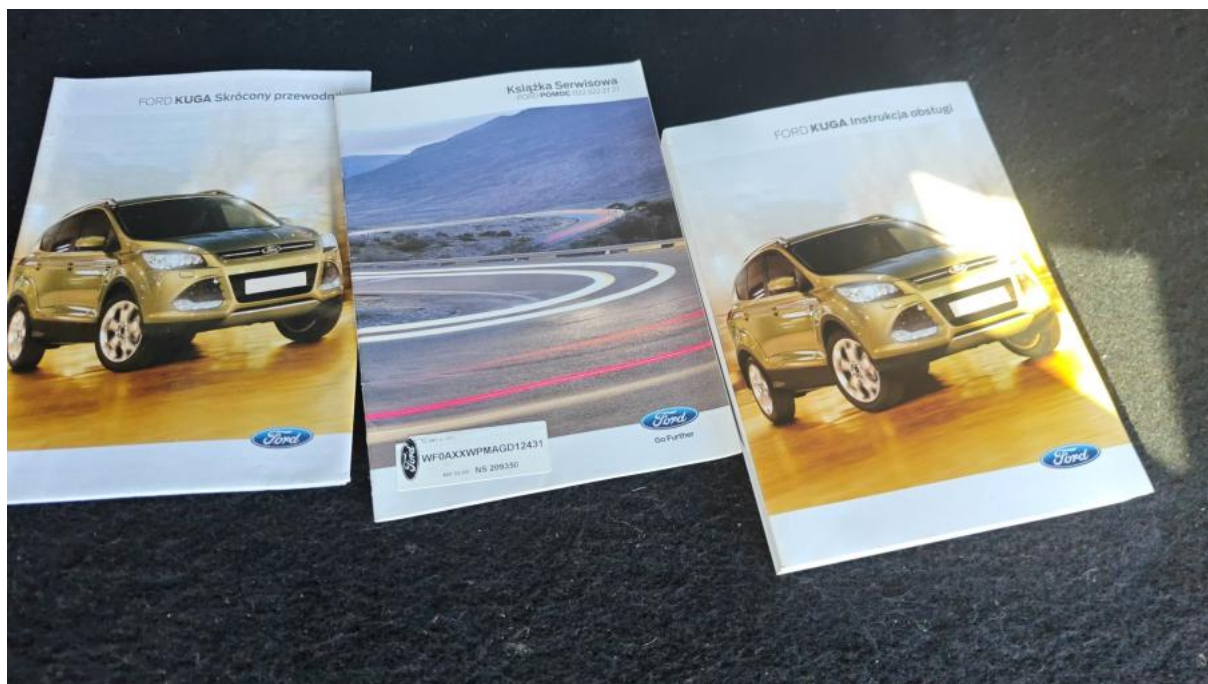

Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
2




Fot. 40
3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

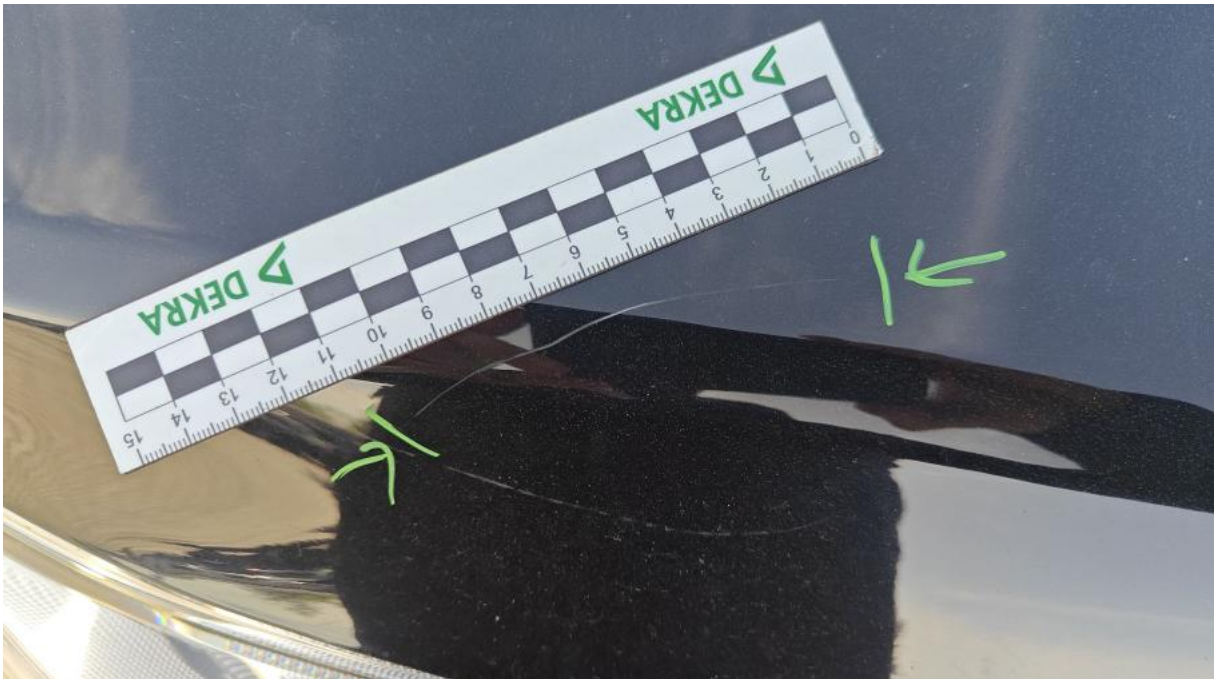

Fot. 42

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Spoiler zderzaka przedniego - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 50


Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak - Rysa/odprysk 2

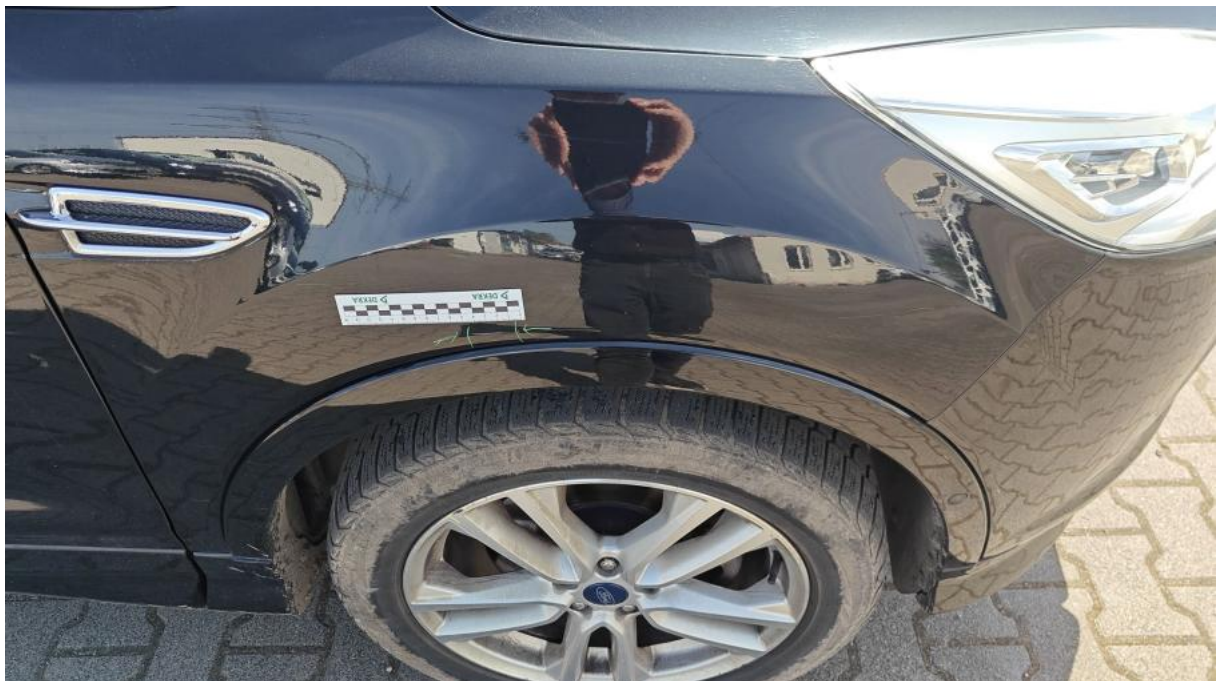

Fot. 52

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Listwa krawędzi błotnika prz P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57


Listwa krawędzi błotnika prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

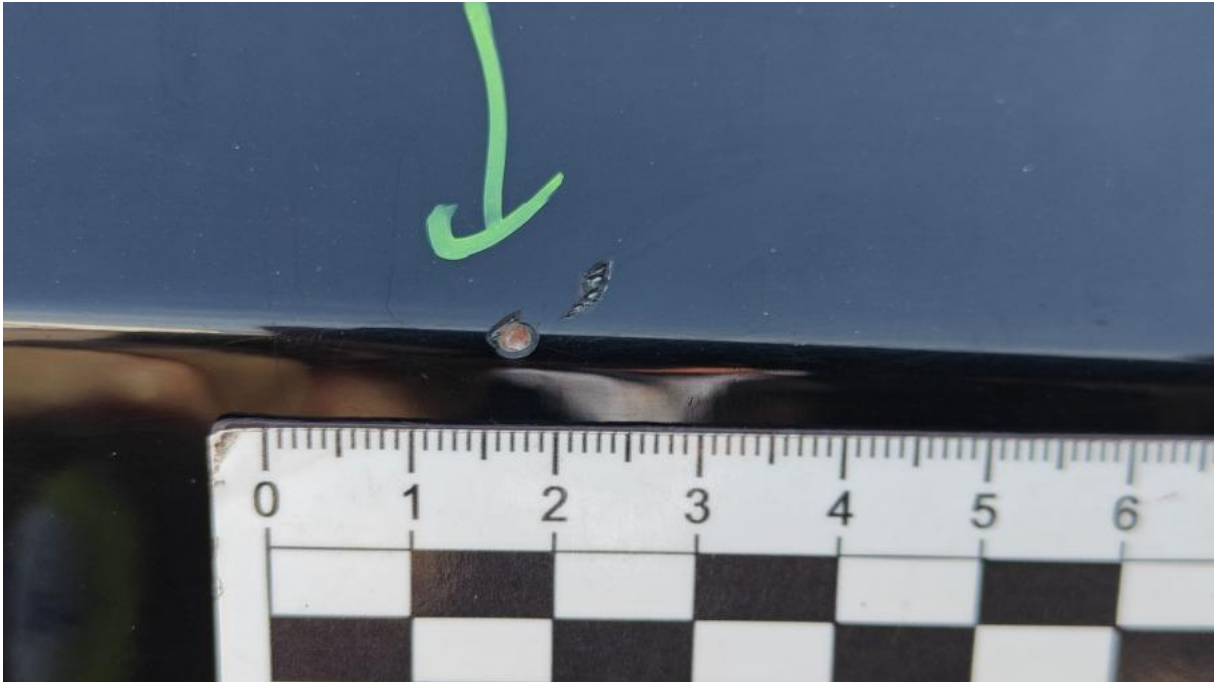

Fot. 59

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1

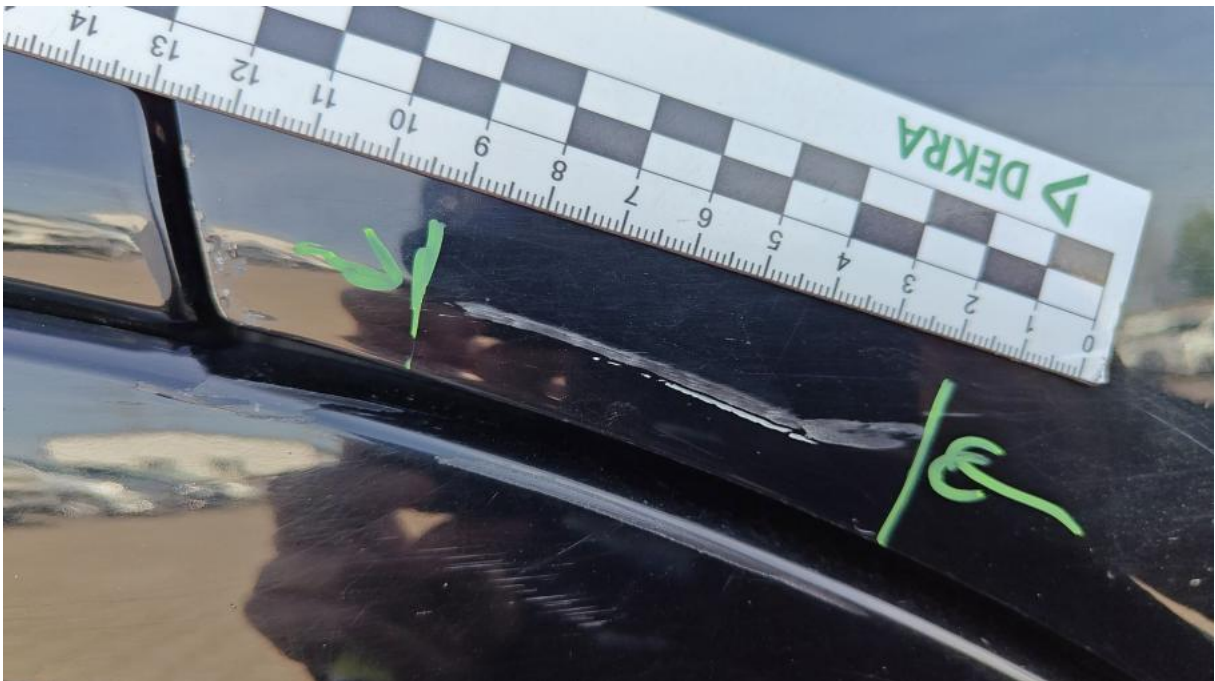

Fot. 62

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 64


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

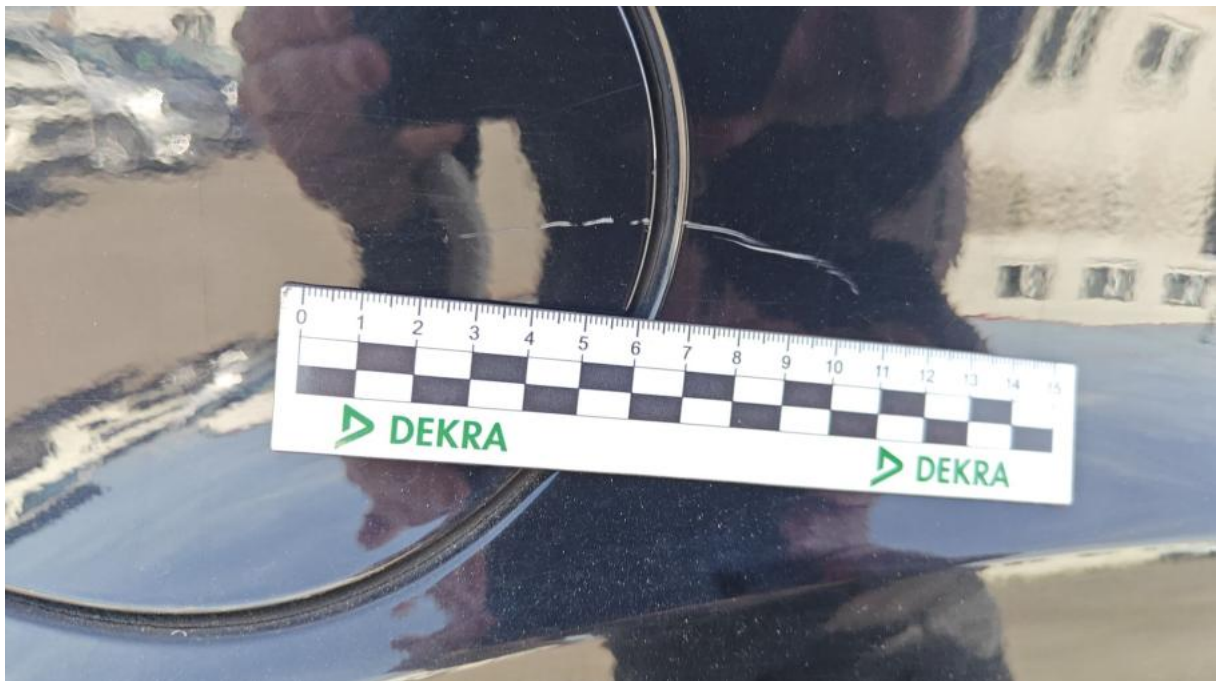

Fot. 66

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68


Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

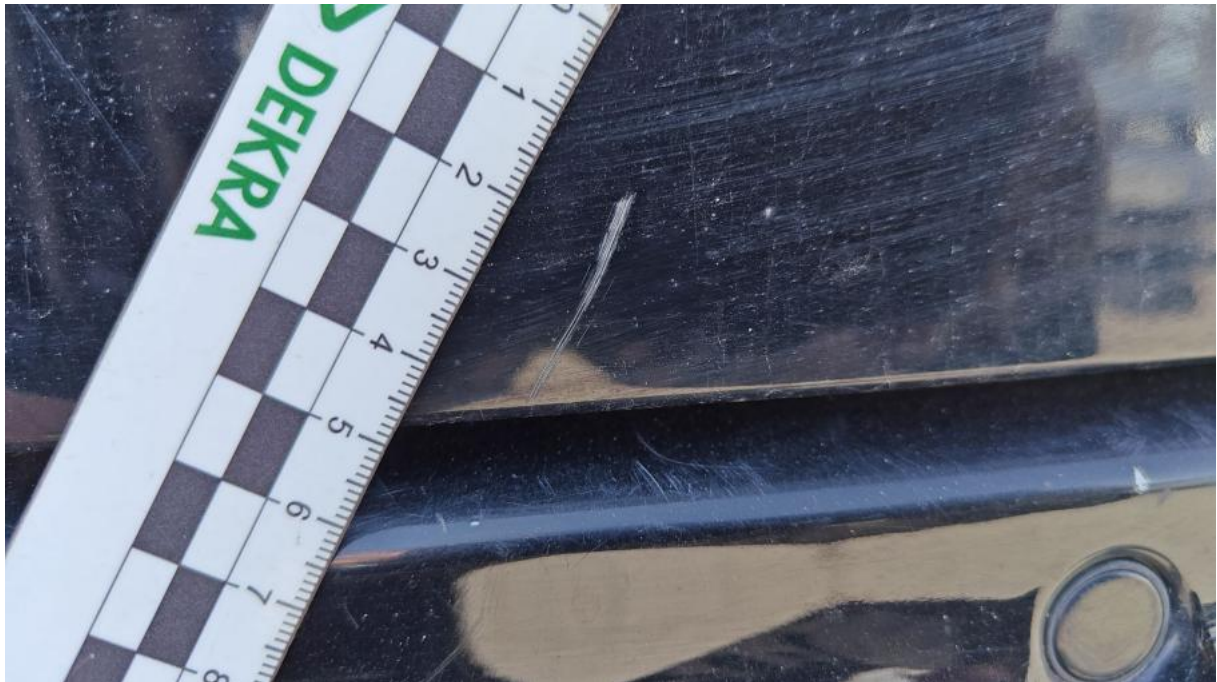

Fot. 70

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Zderzak tylny cz L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 78

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Listwa krawędzi błotnika tyl L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 82

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 84

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 86

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 88


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Kierunkowskaz boczny/lusterka L - Rysa/odprysk 1

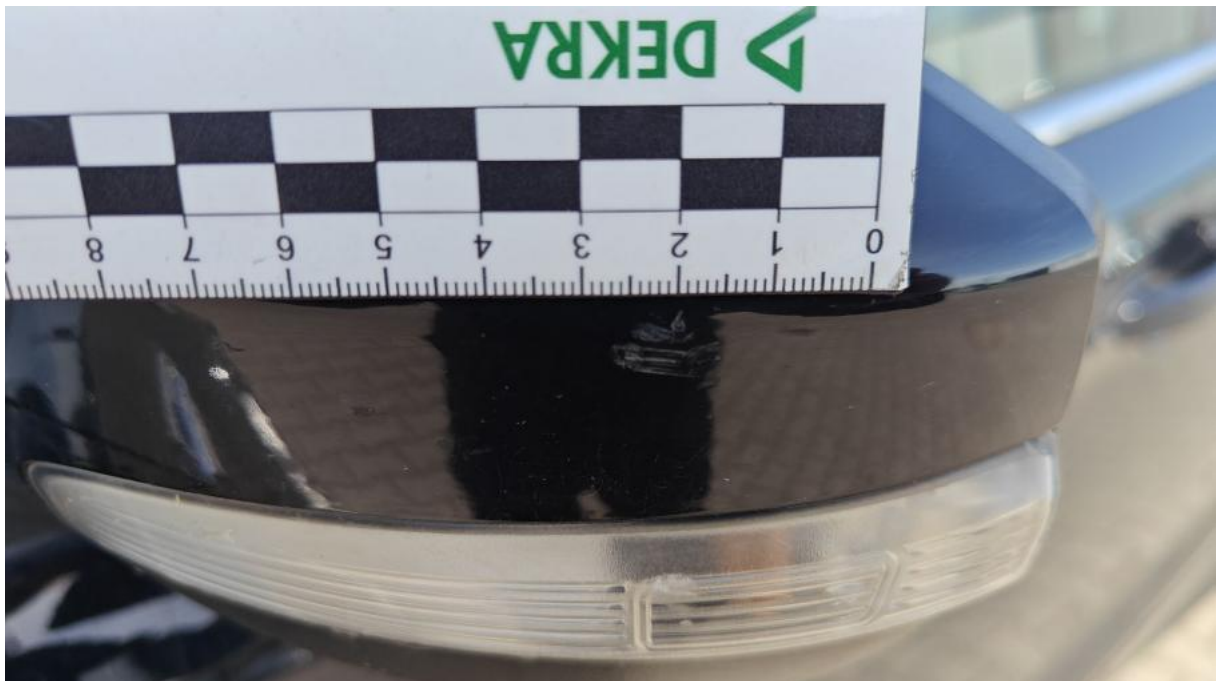

Fot. 90

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Błotnik przedni L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 92

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Listwa krawędzi błotnika prz L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 94

Listwa krawędzi błotnika prz L - Rysa/odprysk 1