

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	210494/4/24-11401	Data raportu	05-04-2024
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	03-04-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/23794/24/03/28	Miejsce oględzin	ul. Zawodników 2, 80-729 Gdańsk

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBF6EW5LG057920
Marka, model	OPEL Astra V Hatchback 19-21
Typ, wersja	Astra V 1.2 T GS Line S&S
Numer rejestracyjny	GD720VG
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/107 kW
Stan licznika	95 253 km
Data 1. rej./rok prod.	23-09-2020/2020
Data nast. bad. techn.	21-09-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Felgi aluminiowe 16, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem, Fotel kierowcy AGR z regulacją w 8 kierunkach, z elektryczną reg. lędźwiową i reg. długości siedziska, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja sterowana manualnie, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lakier uni, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych, Lusterko wsteczne światłoczułe, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Podoszycie w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Reflektory przednie LED, Spojler tylny, Sterowanie radiem z kierownicy, System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA, System monitorujący ciśnienie w oponach, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z układem utrzymania pasa ruchu, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa, czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane, dzielone 60:40, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wskaźnik odległości do pojazdu poprzedzającego z ostrzeganiem przed kolizją i aut. hamowania, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metaliczny/brylantowy, Pakiet Komfort, Reflektory przeciwmgielne, Szyby tylne przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRAGRIP	205/55 16 91H	7,0 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRAGRIP	205/55 16 91H	7,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRAGRIP	205/55 16 91H	7,5 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRAGRIP	205/55 16 91H	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Kierownica przystosowana do Airbag	ubytki materiału	WY	0.3
2	Błotnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
3	Dach	wgniecenie/odkształcenie	NA	2

4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie	NA	0.5
6	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
7	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
10	Osłona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
12	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
13	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		
14	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16


Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

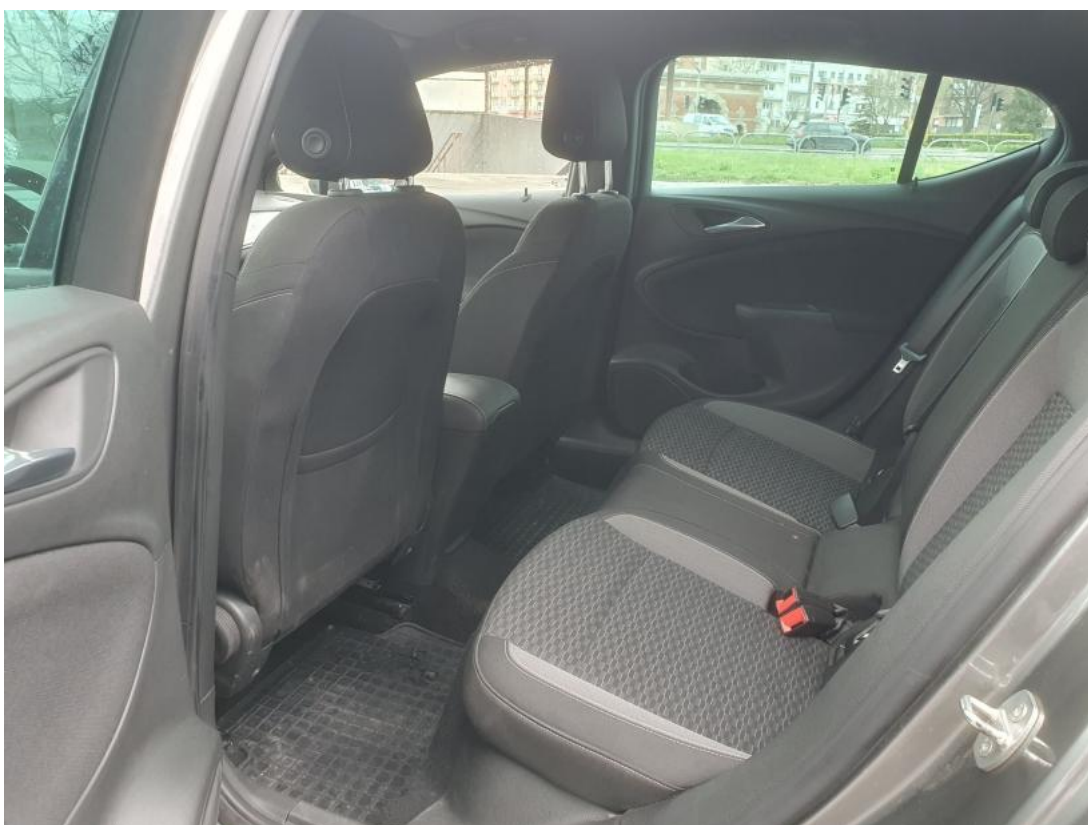

Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28


Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dowód rej. Str. 1

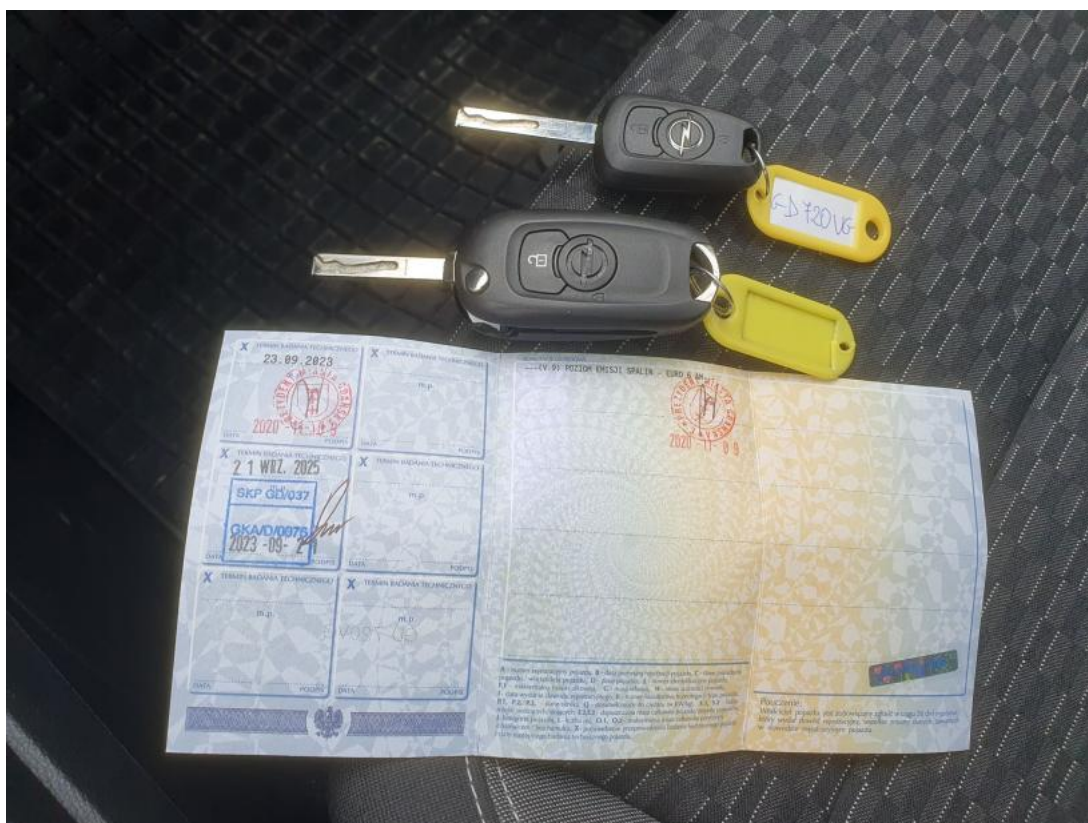

Fot. 30


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

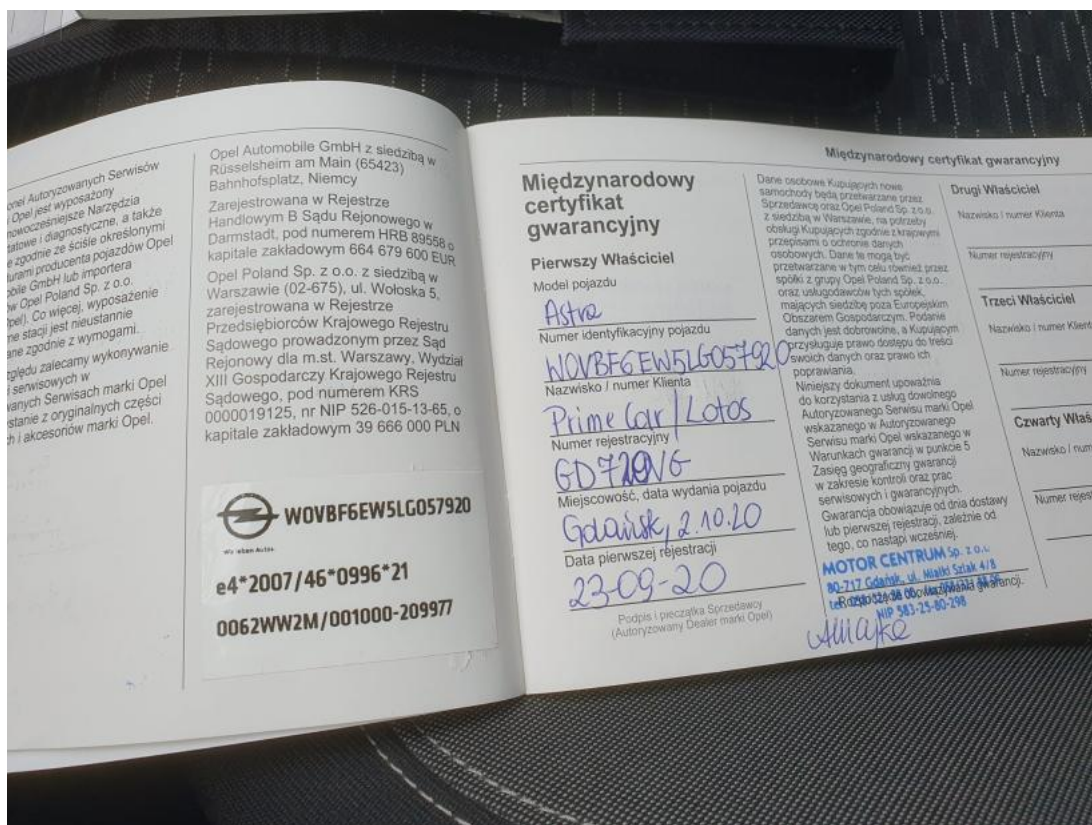

Fot. 31

Książka serwisowa – dane

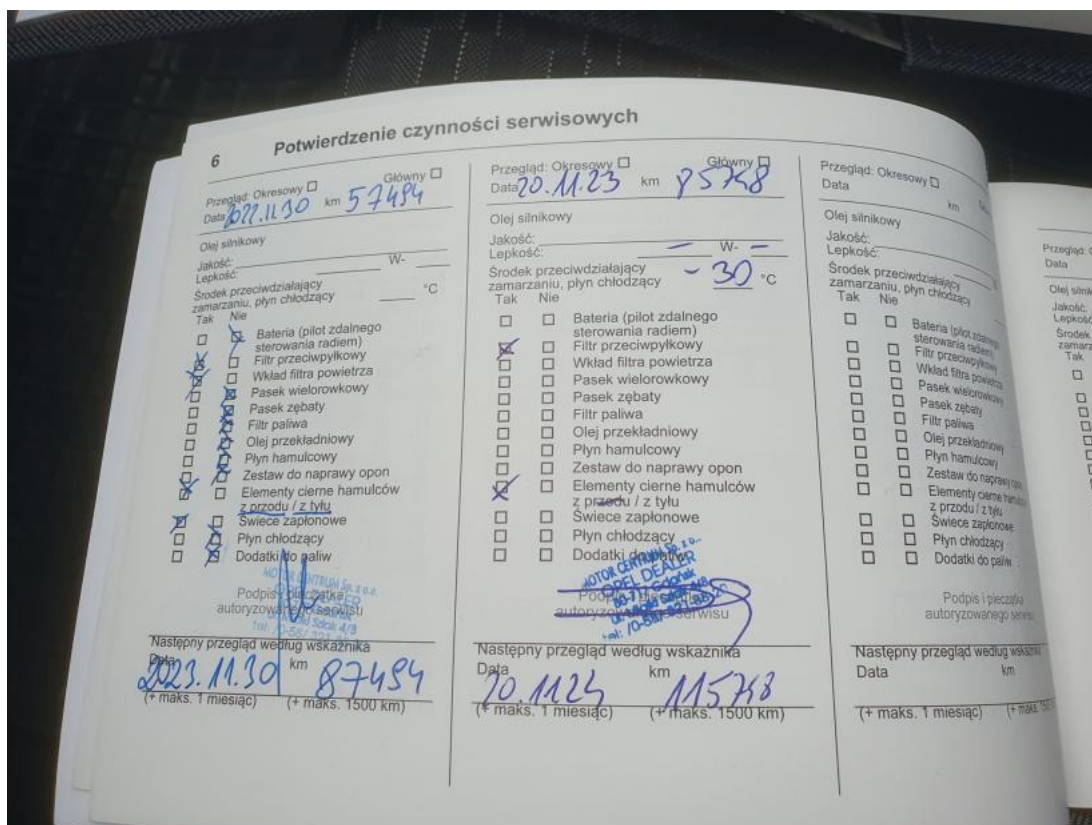


Fot. 32

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje

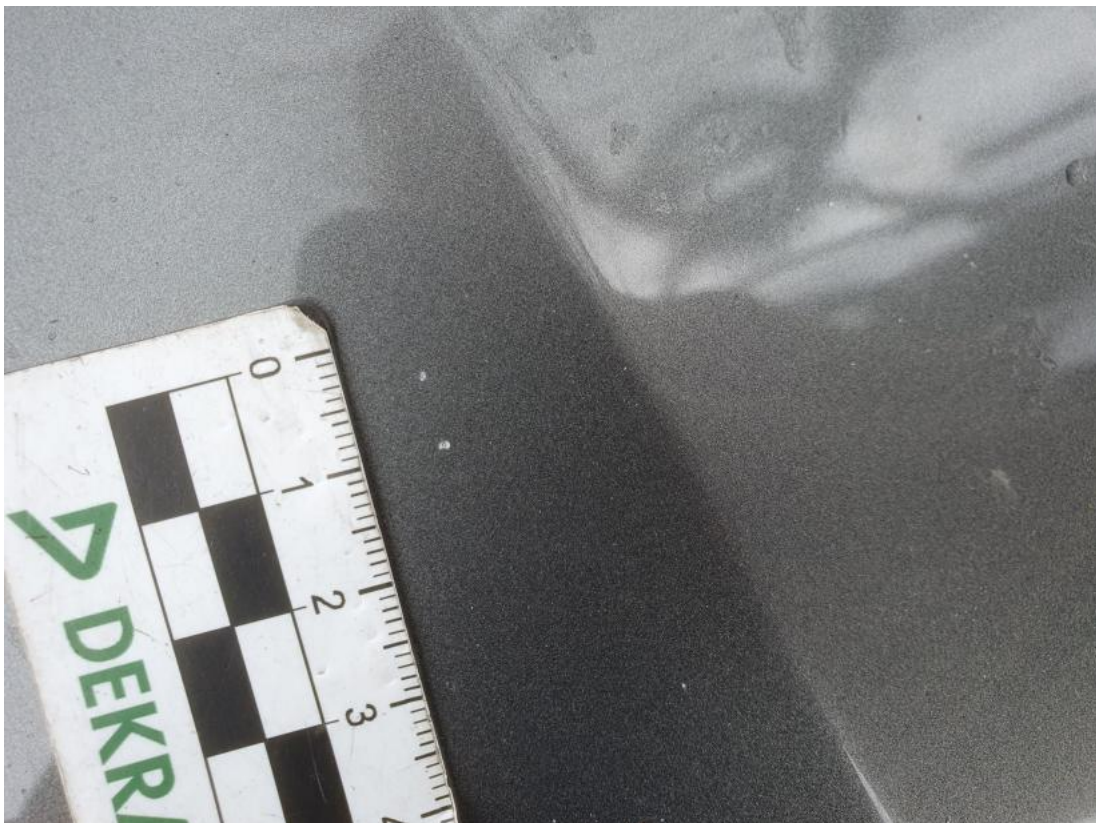

Fot. 34
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

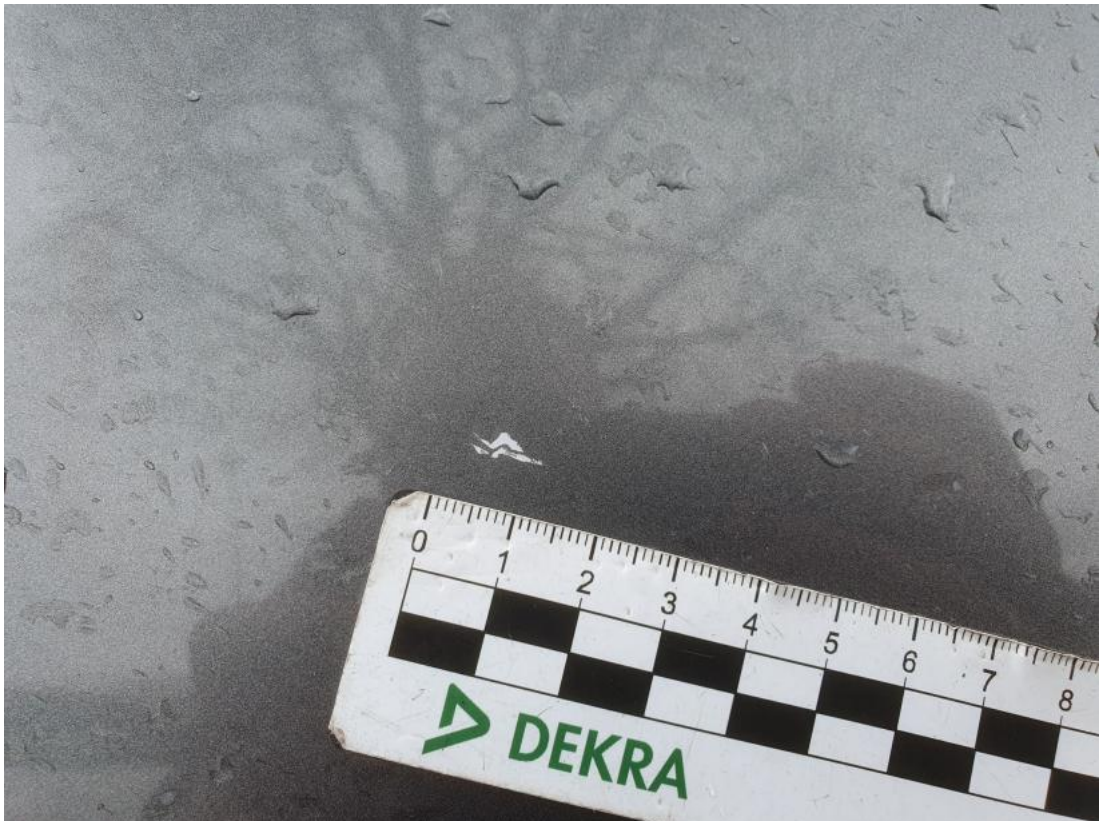

Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50


Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

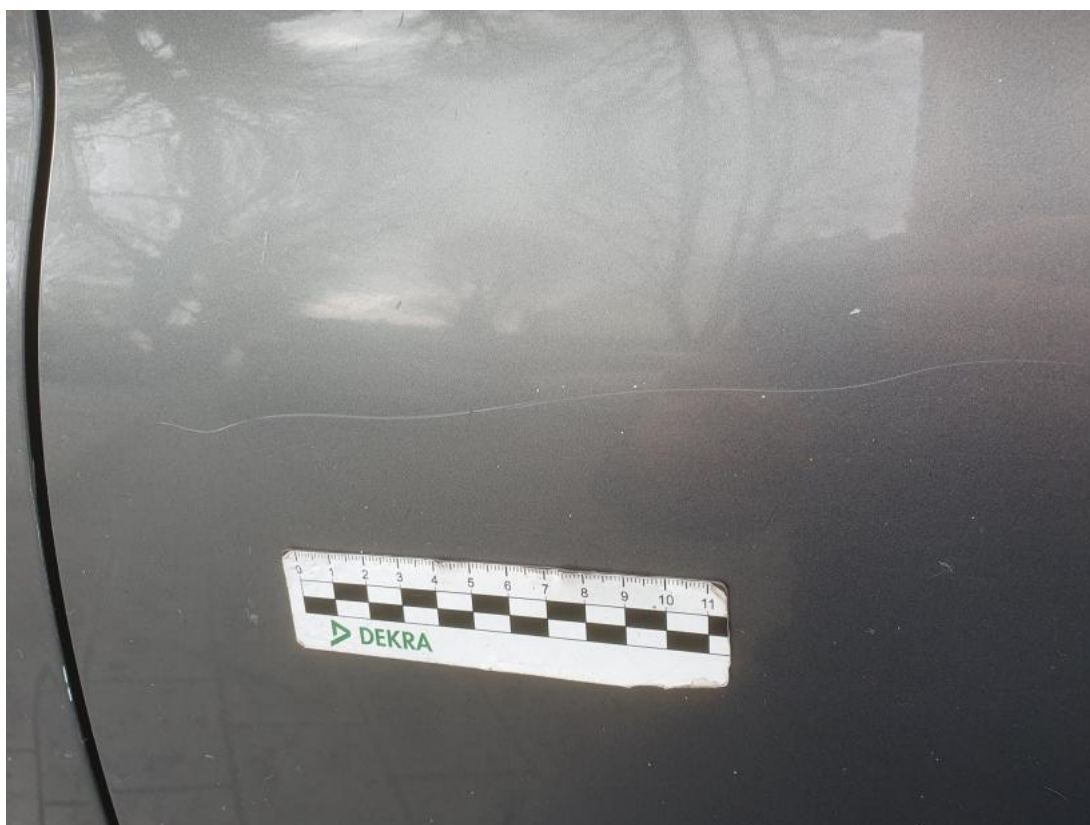

Fot. 52

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Łótnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Koło kierownicy - Inne 1



Fot. 56

Kanapa tyl. - Inne 1