

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	210431/3/24-11401	Data raportu	28-03-2024
Rzeczoznawcy	Rafał Sypulek mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	25-03-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/21051/24/03/19	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBEP6NH9J4573475
Marka, model	SKODA Rapid Spaceback 17-19
Typ, wersja	Rapid Spb. 1.0 TSI Ambition
Numer rejestracyjny	SK225WP
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/70 kW
Stan licznika	108 328 km
Data 1. rej./rok prod.	03-07-2018/2018
Data nast. bad. techn.	15-07-2024
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

4 głośniki z przodu, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ACS - system pokolizyjny, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Chromowana ramka wokół grilla, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Deska rozdzielcza w kolorze czarnym, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V w bagażniku, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio) z małym pakietem skórzanym, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Kieszeń na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna Climatic, Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampki do czytania - przód, Lampy tylne przyciemniane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie bagażnika, Podpowieź zmiany biegu, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Półka nad częścią bagażową, Radio Blues (SD, USB, AUX-in), Schowek na okulary, System Start-Stop, Szyby przyciemniane (barwione), TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Trzecie światło STOP, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wykończenie wnętrza - Ambition, Wyświetlacz Maxi-DOT, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmiełne, Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Bluetooth, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier metalik, Radio Swing (ekran 6,5 cala, SD, USB, AUX-in)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, SNOW	185/60 15 88T	5,5 mm
	lewe	KORMORAN, SNOW	185/60 15 88T	6,0 mm
tylna	prawe	KORMORAN, SNOW	185/60 15 88T	5,0 mm
	lewe	KORMORAN, SNOW	185/60 15 88T	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	do 150
2	Słupek środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Błotnik przedni prawy	150 - 200
4	Słupek przedni lewy	150 - 200
5	Próg prawy	150 - 200
6	Dach	150 - 200
7	Drzwi przednie lewe	150 - 200
8	Drzwi tylne lewe	150 - 200
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni prawy	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	300 - 500
2	Drzwi tylne prawe	300 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	200 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Błotnik przedni L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
2	Błotnik przedni R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
3	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
4	Dach	wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	3
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
7	Próg L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
8	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
9	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
10	Słupek przedni (A) L	rysa/odprysk		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
13	Klamka zewnętrzna drzwi tylnych L	rysa/odprysk		
14	Słupek środkowy (B) L	wgniecenie/odkształcenie		
15	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
16	Lampa tylna L	zaparowana		
17	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
18	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
19	Kołpak koła tył L	rysa/odprysk		
20	Nakładka słupka C R	zarysowanie		
21	Nakładka wew. bagażnika L	zarysowanie		
22	Nakładka wew. bagażnika R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony




Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik

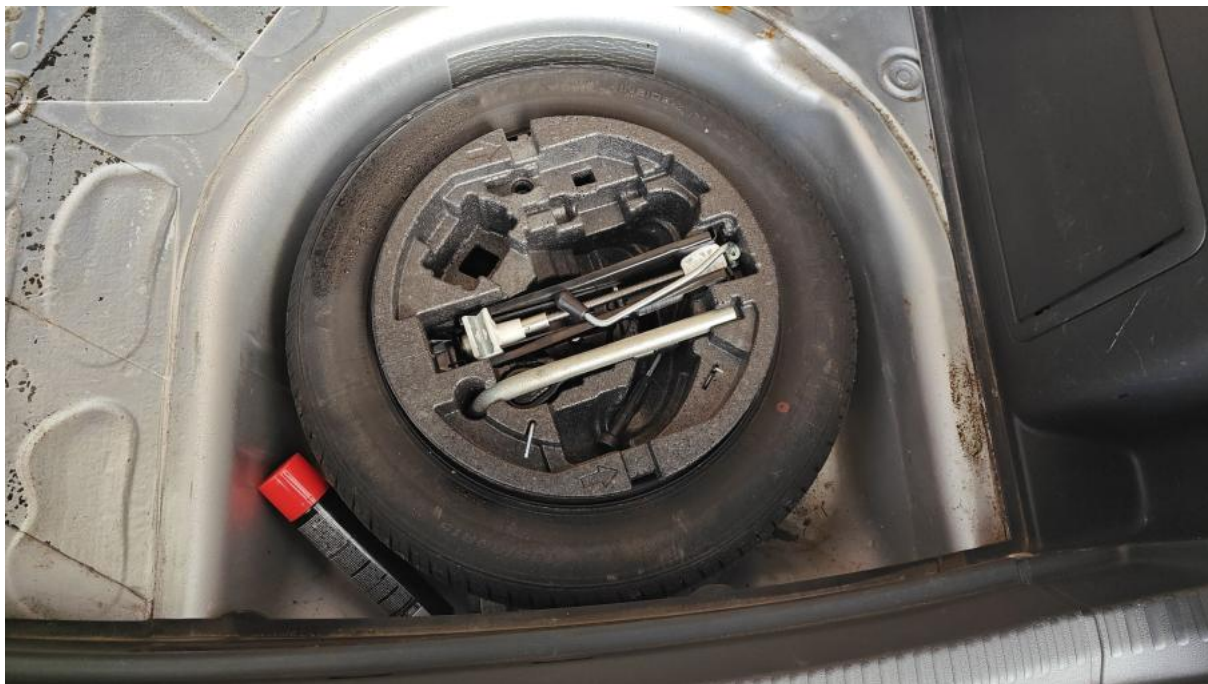

Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – dane



Fot. 32

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
2




Fot. 36
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

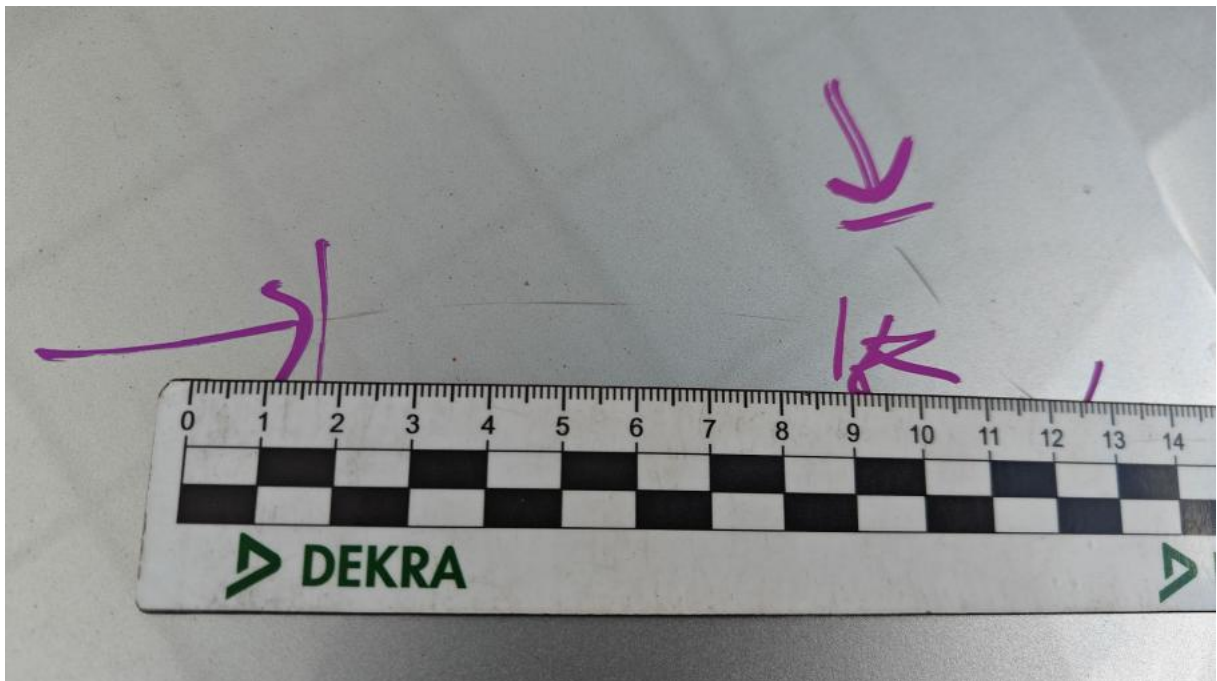

Fot. 38


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

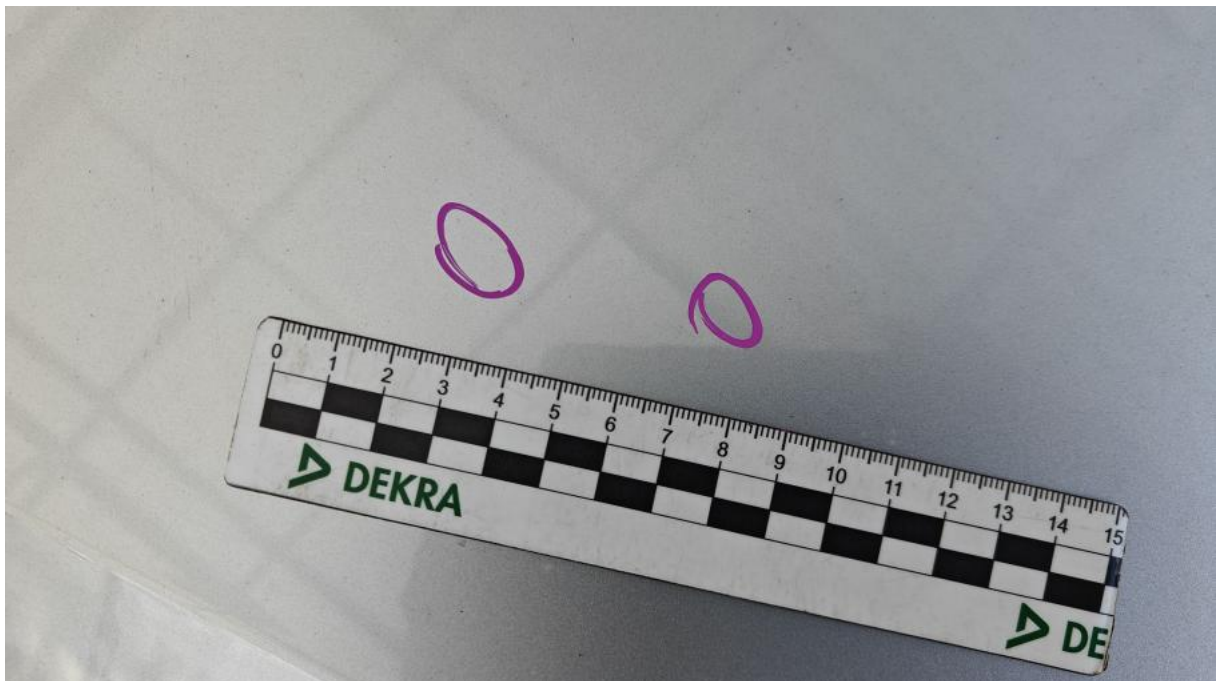

Fot. 40


Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

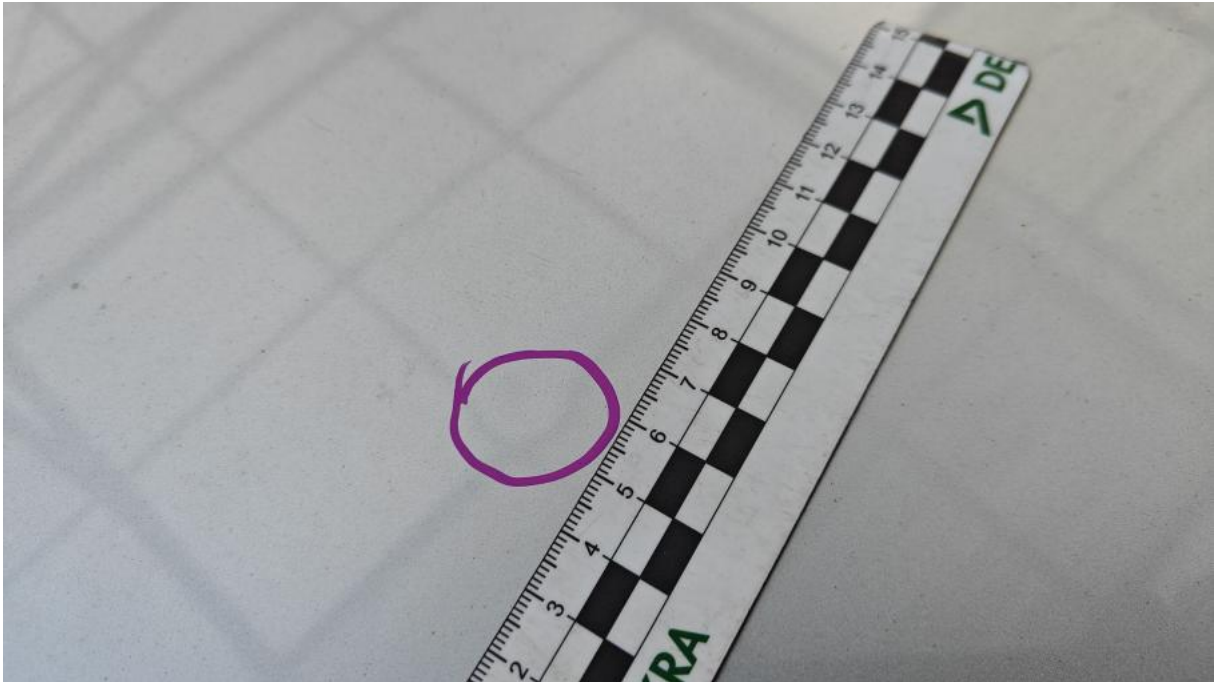

Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

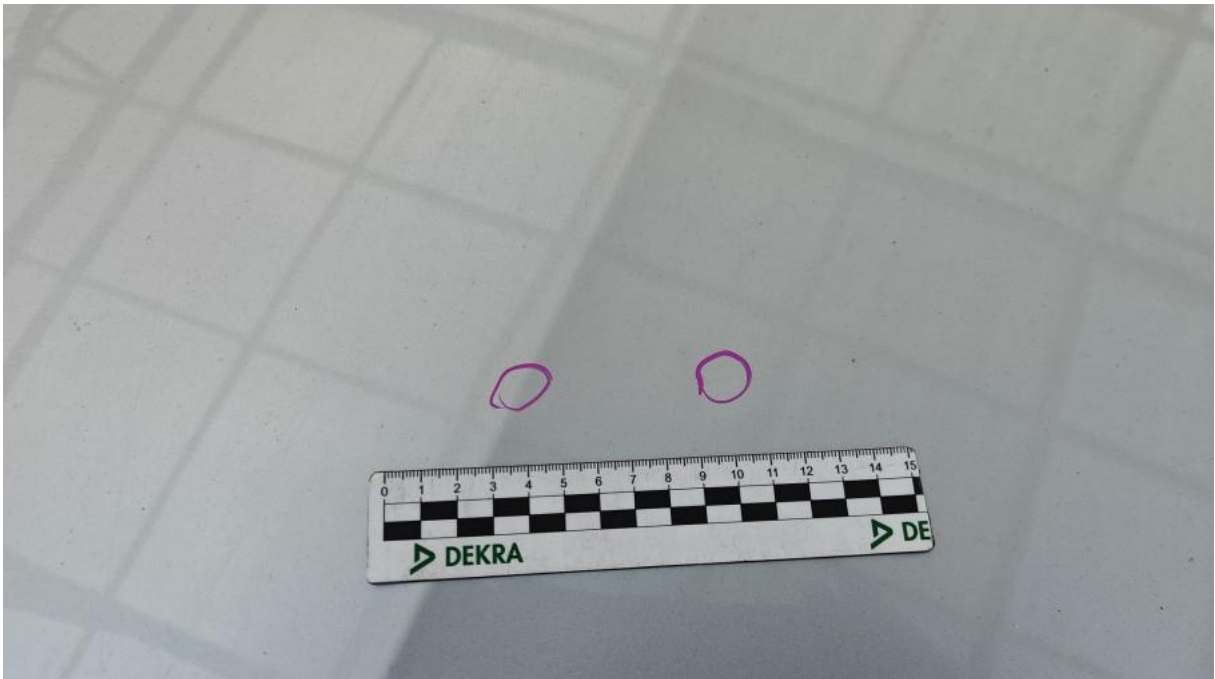

Fot. 42

Pokrywa komory silnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45


Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

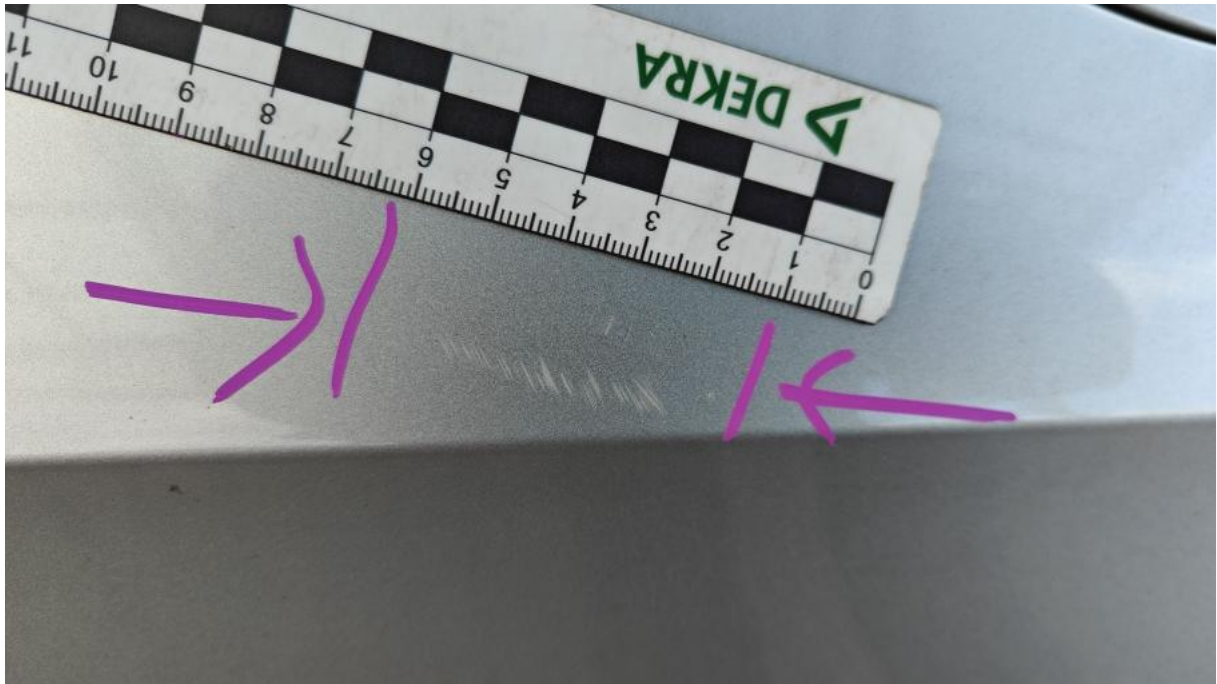

Fot. 47

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Błotnik przedni P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

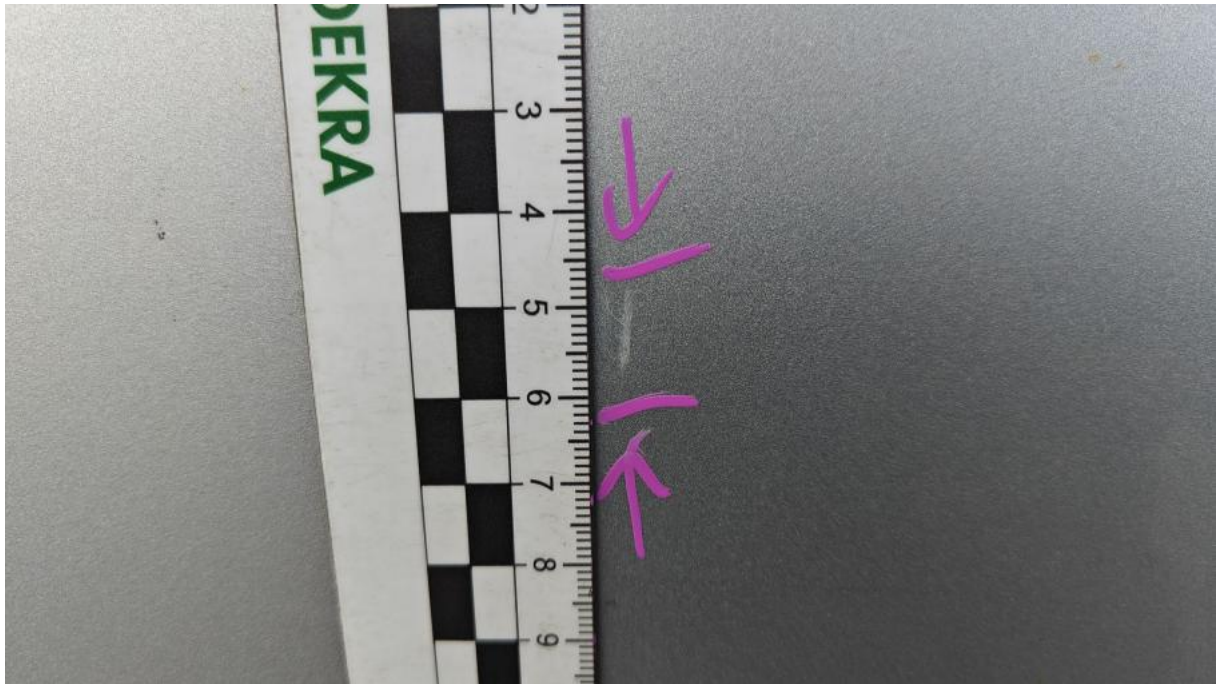

Fot. 53

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54


Łotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

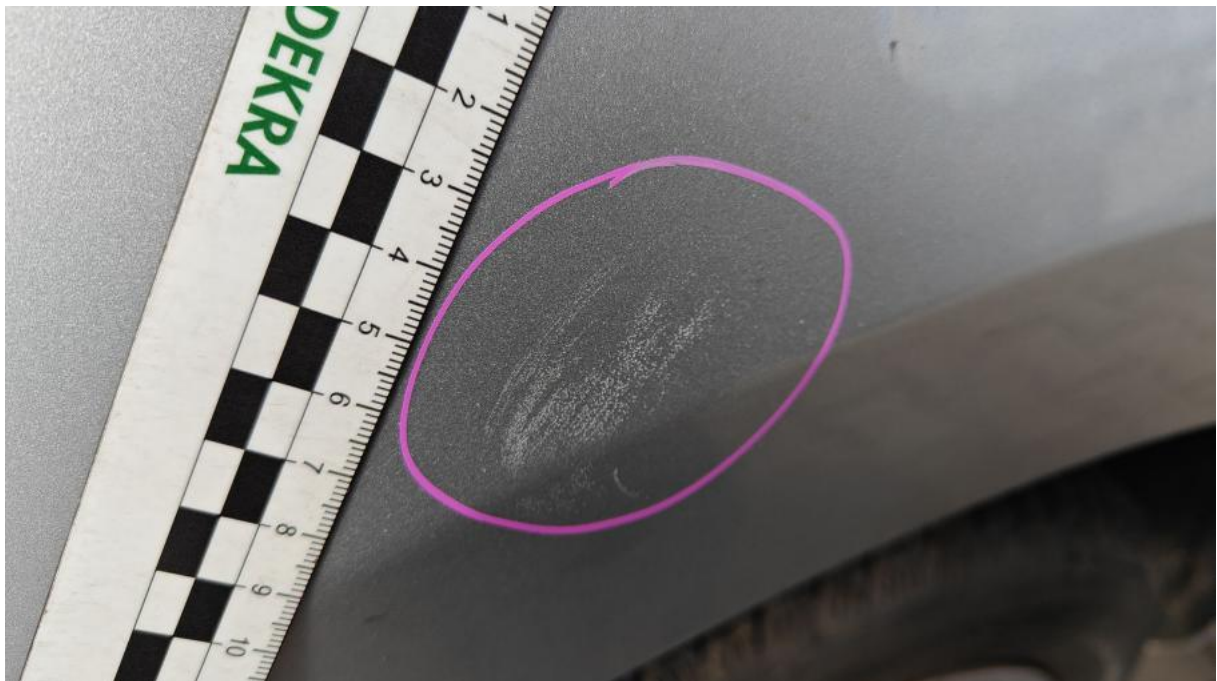

Fot. 56


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57


Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

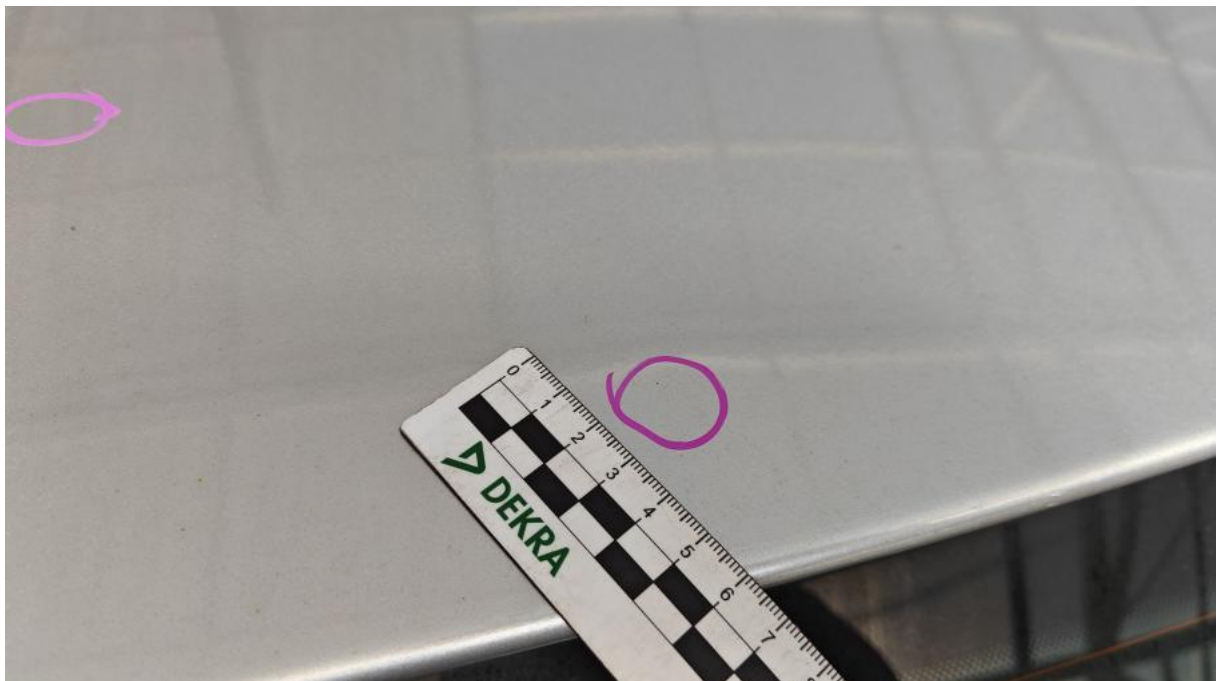

Fot. 58

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

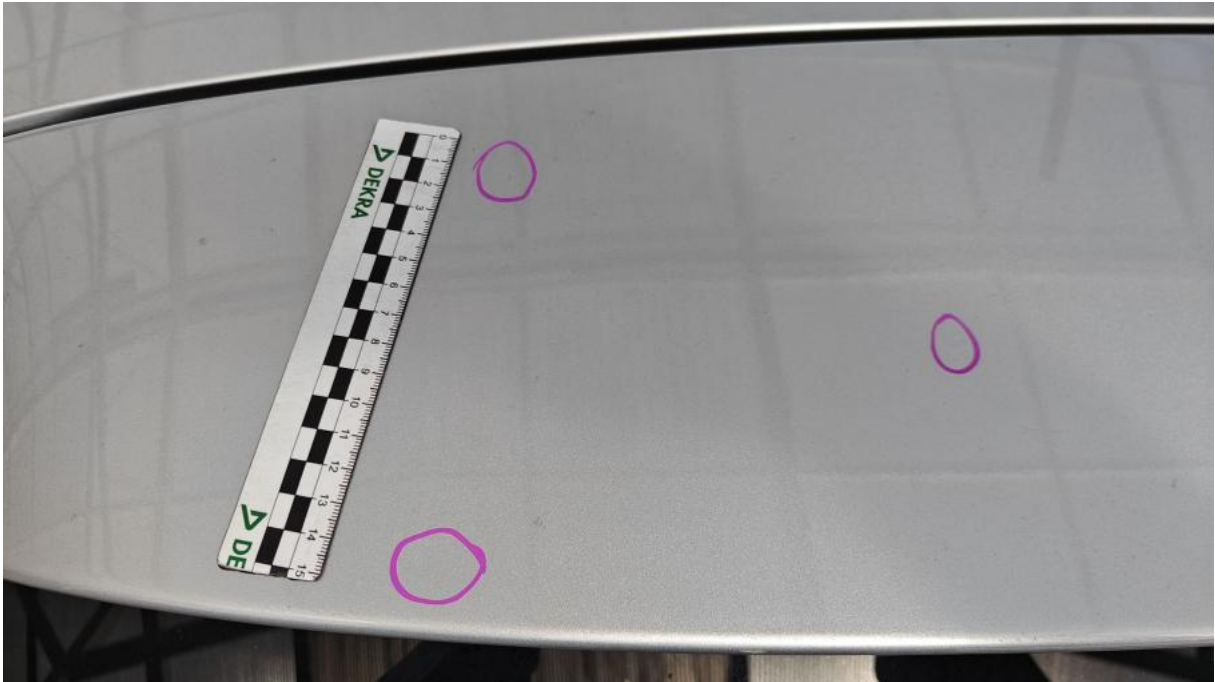

Fot. 59

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 60

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63


Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 64

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

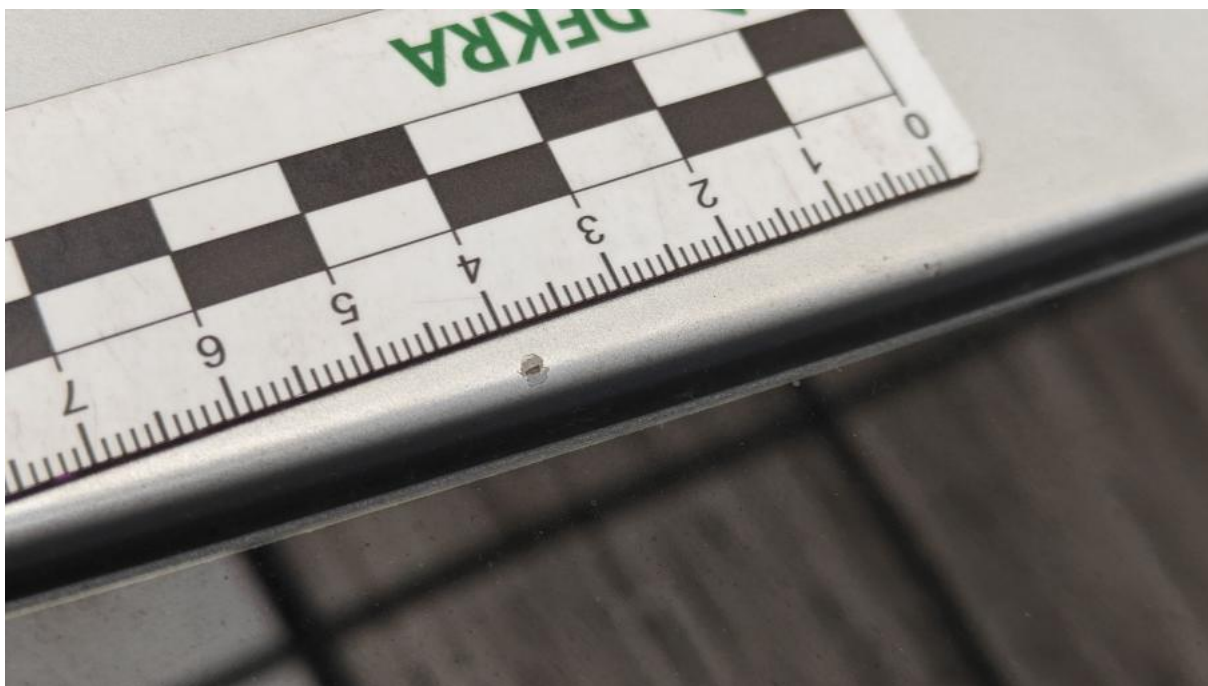

Fot. 65

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 66


Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Rama dachu L - zdjęcie poglądowe 1

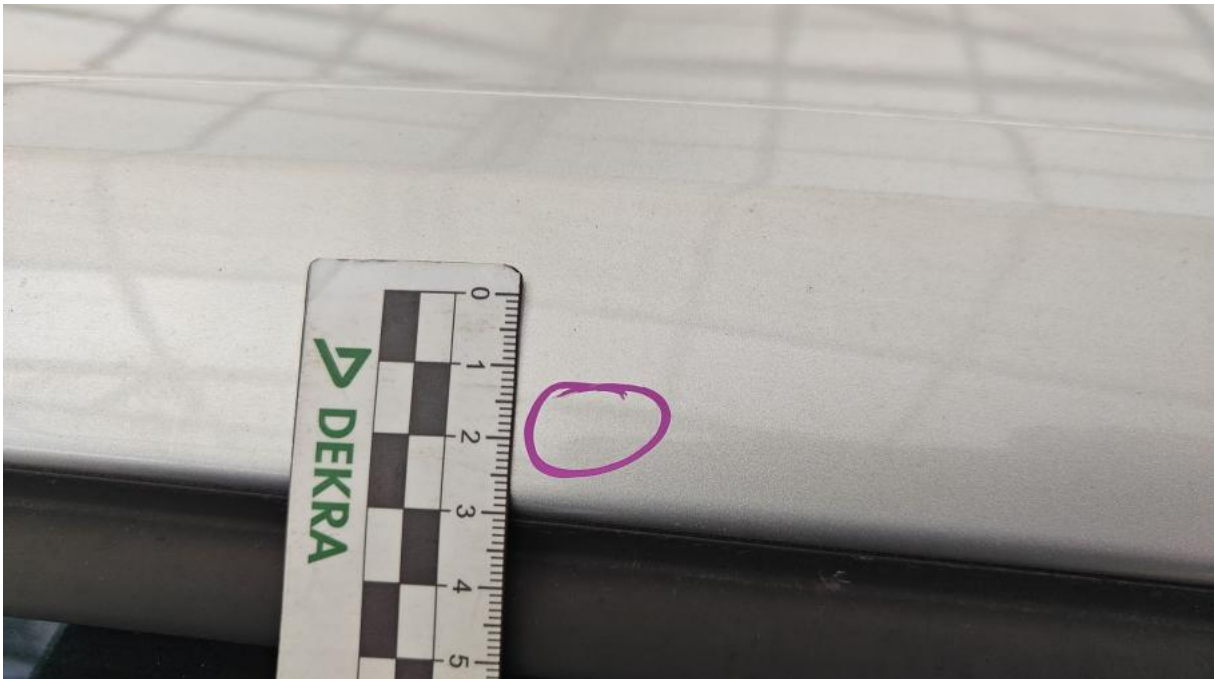

Fot. 68


Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

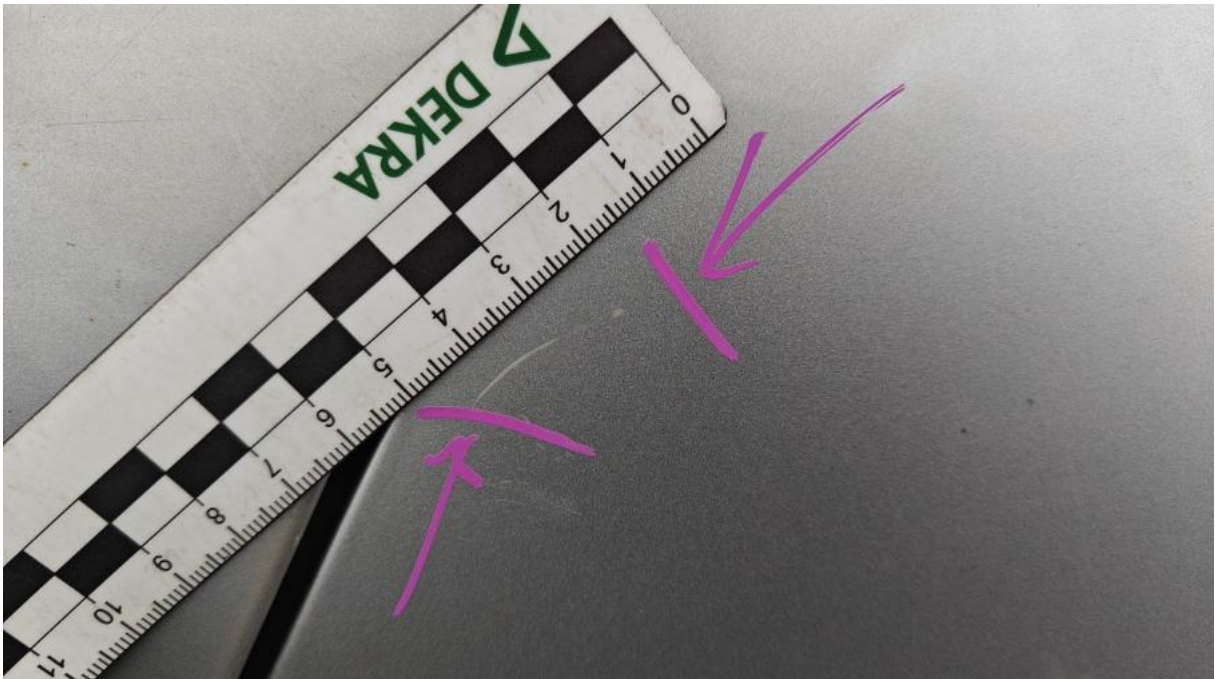

Fot. 70

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Kołpak tylny L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72


Kołpak tylny L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Lampa zespolona tylna L - zdjęcie poglądowe 1

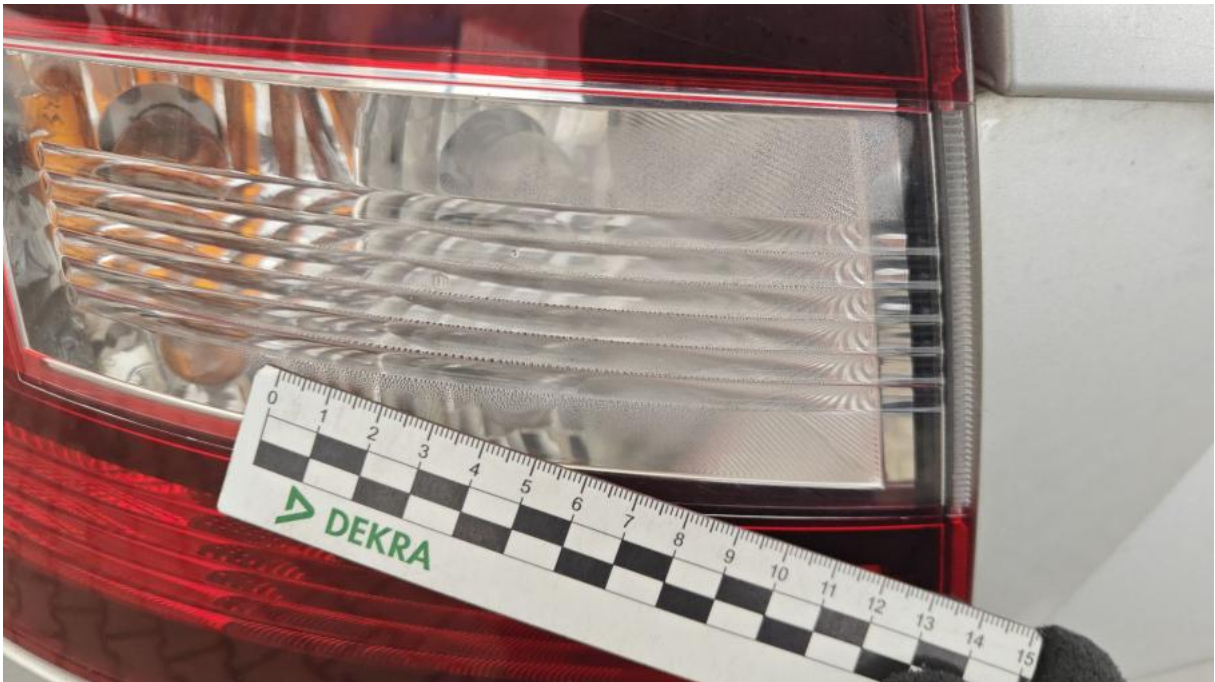

Fot. 74


Lampa zespolona tylna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

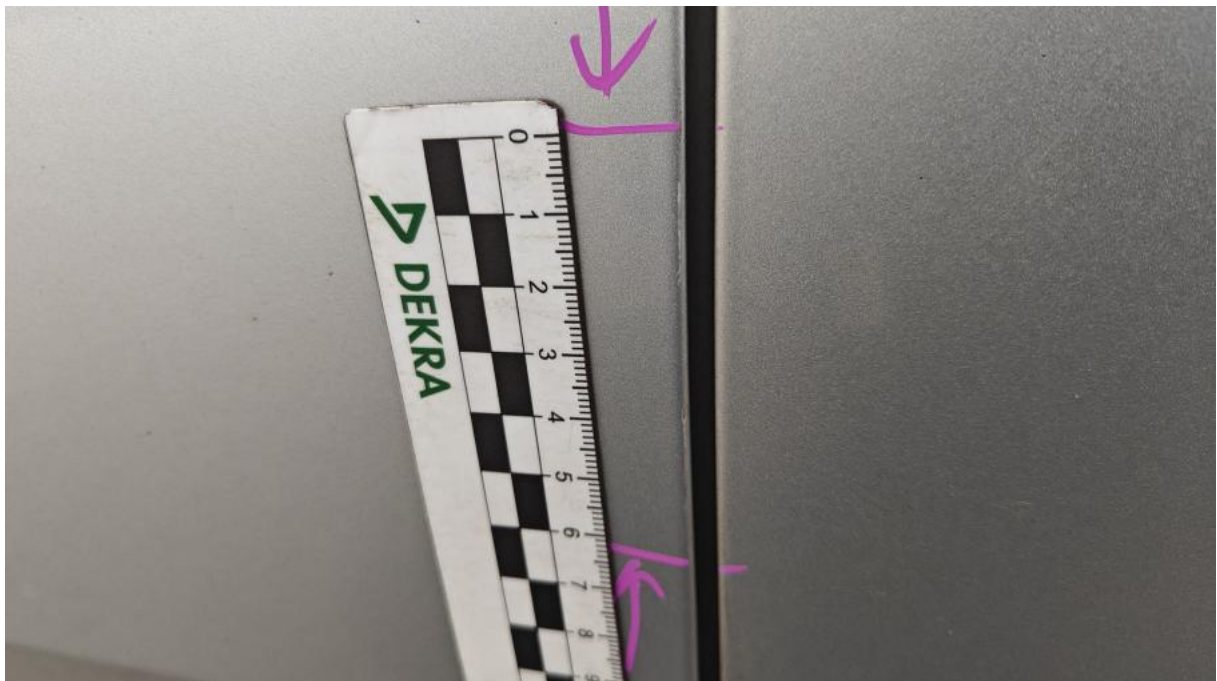

Fot. 76


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

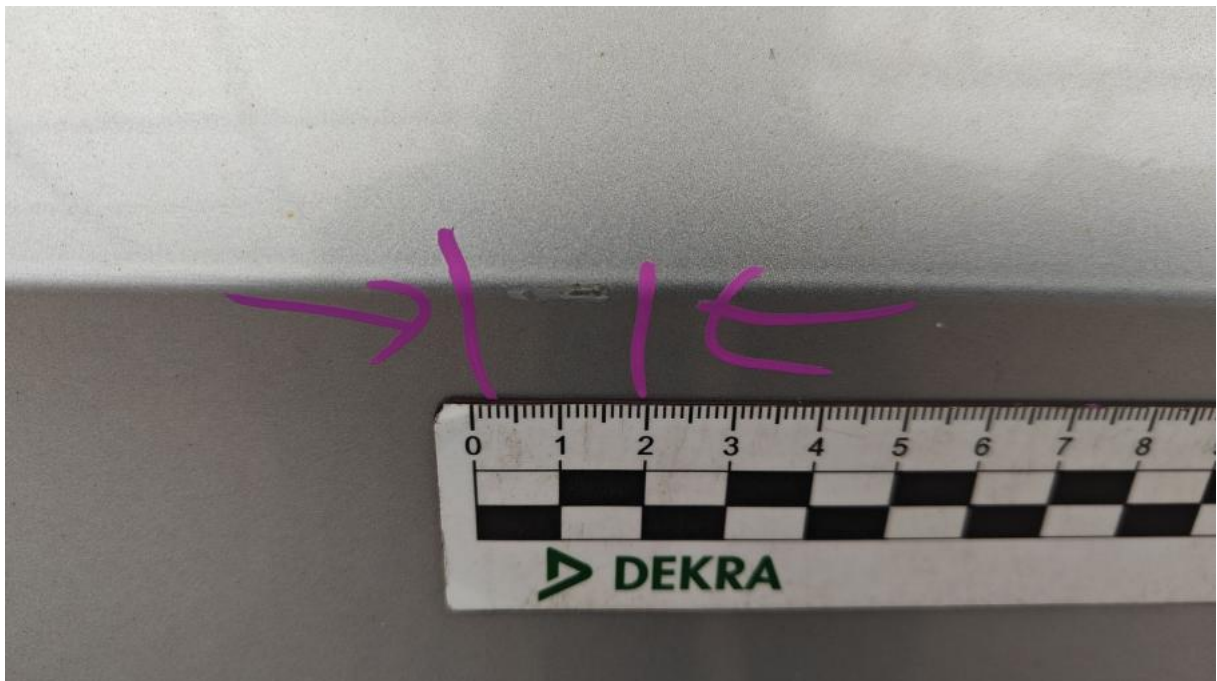

Fot. 78


Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

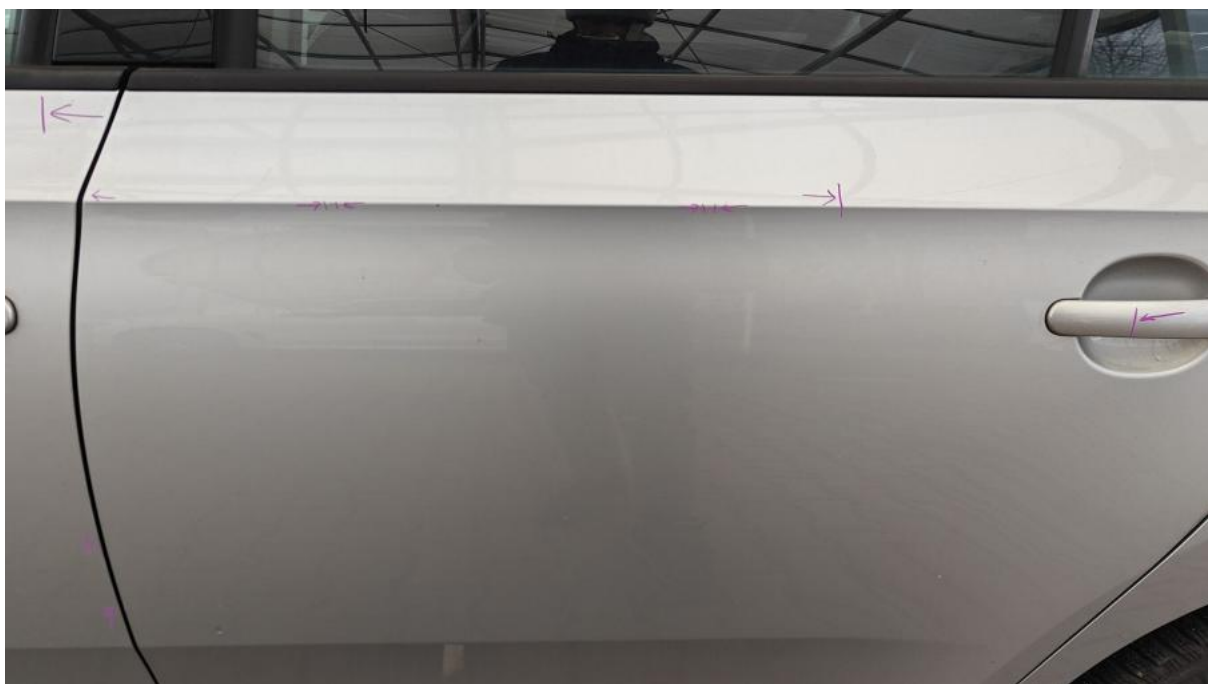

Fot. 80

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 84

Klamka drzwi tyl L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Klamka drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1



Fot. 86


Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87


Próg L - Rysa/odprysk 1

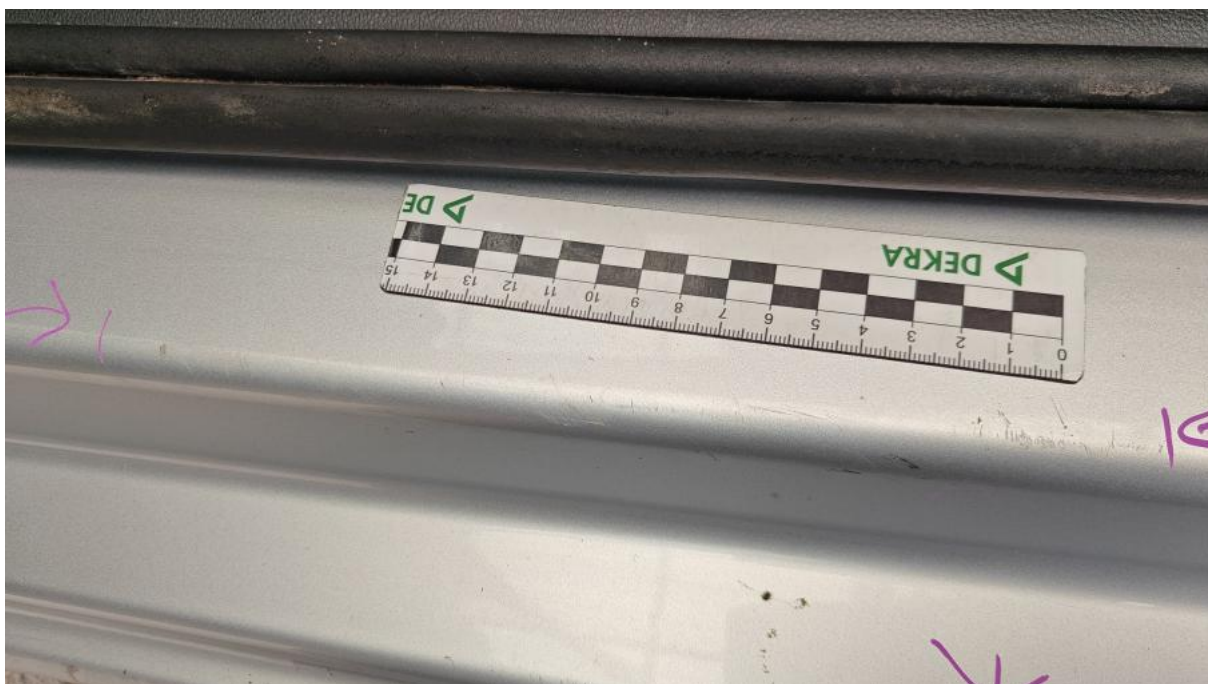

Fot. 88


Próg L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

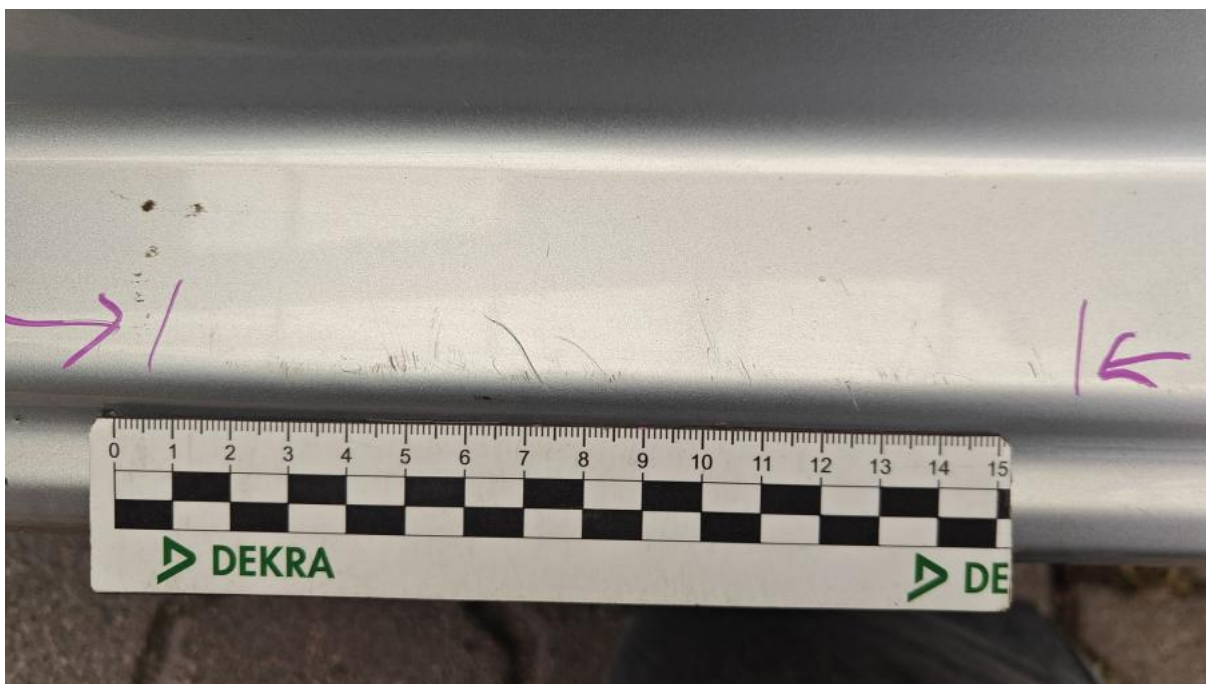

Fot. 89


Próg L() - Rysa/odprysk 3

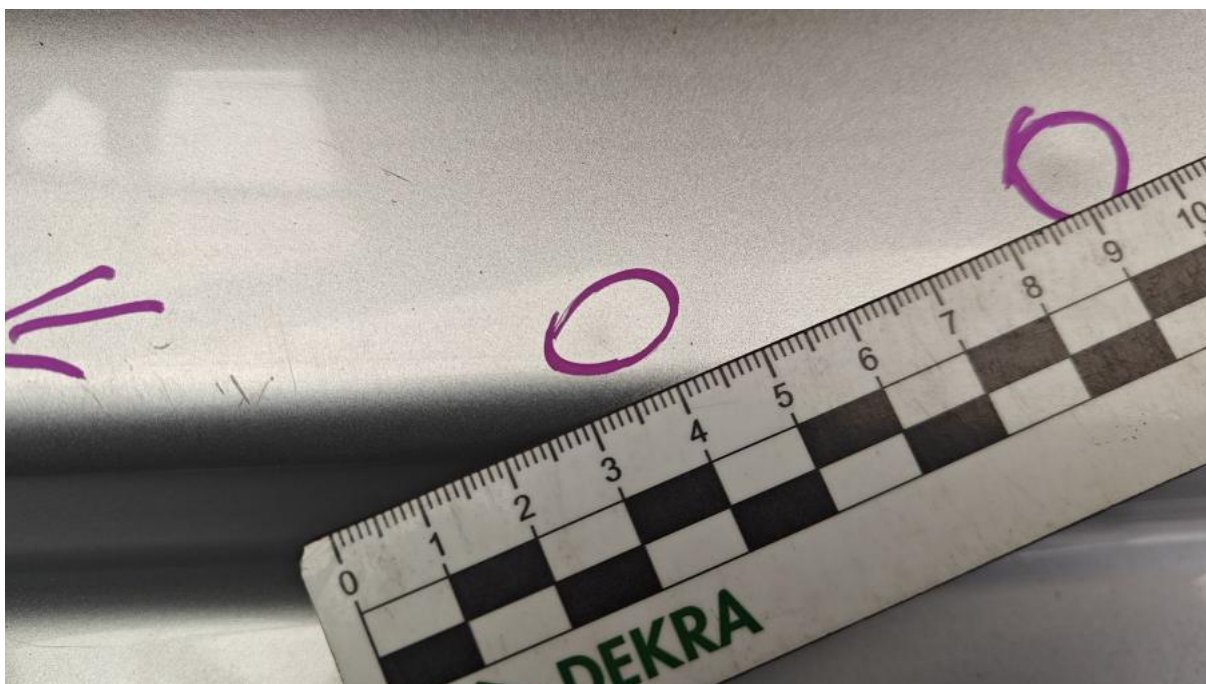

Fot. 90


Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

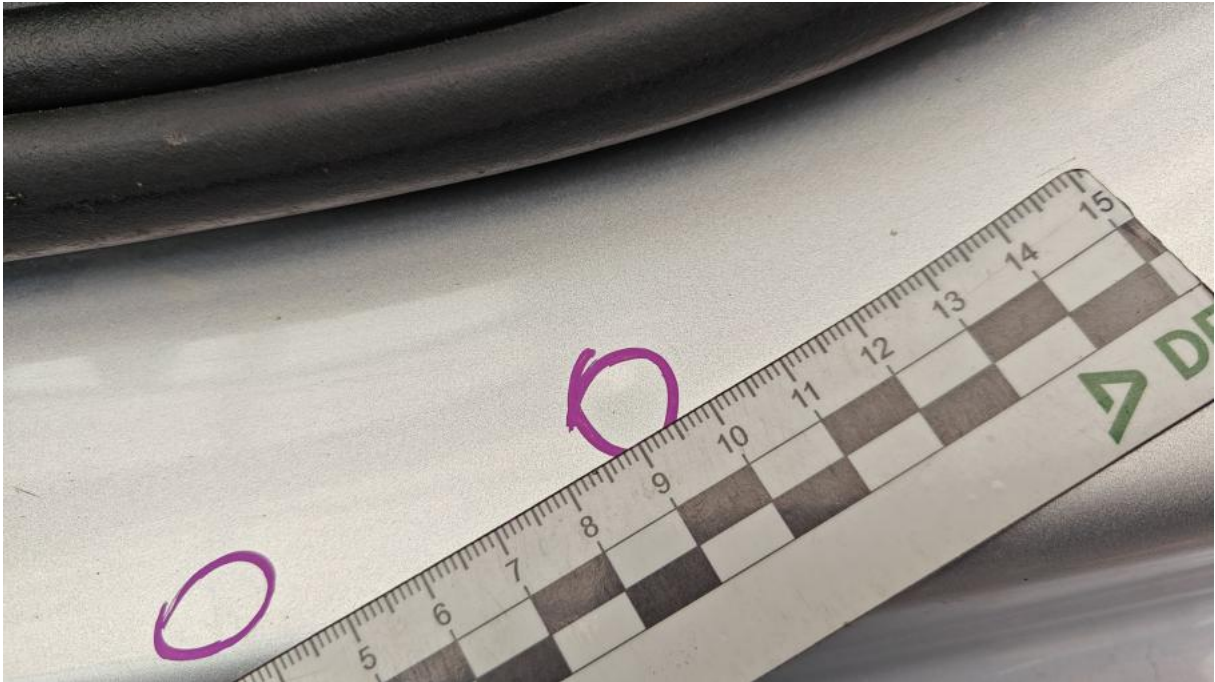

Fot. 91

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 2

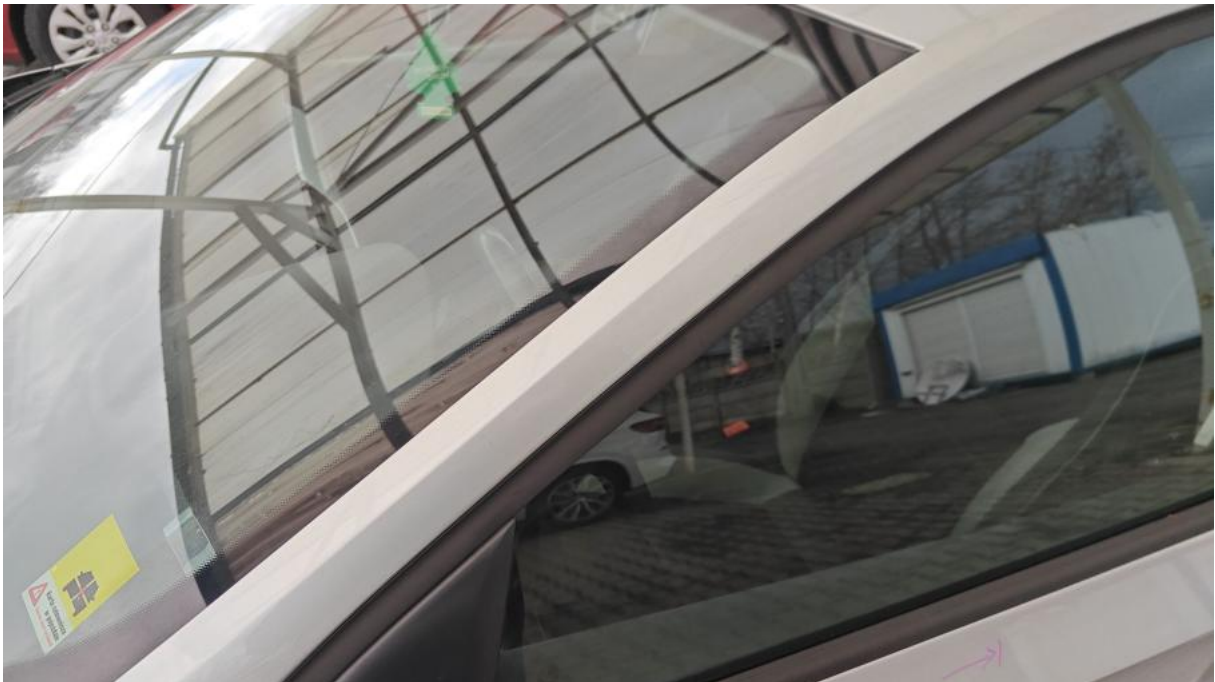

Fot. 92

Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 94

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 96

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 98

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 100

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101

Wykładzina(y) słupka tylnego P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 102

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103

Wykładzina pokryw tylnej - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 104

Wykładzina pokryw tylnej - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105

Wykładzina pokrywy tylnej - Inne 2



Fot. 106

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 107

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 108

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 109

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2