

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	286070/4/24-14707	Data raportu	09-04-2024
Rzeczoznawcy	mgr inż. Krzysztof Orzeszyna inż. Michał Dzik	Data oględzin	04-04-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/22982/24/03/26	Miejsce oględzin	Wyścigowa 58A, 53-012 Wrocław

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1RFB00965561633
Marka, model	RENAULT Megane IV Grandto...
Typ, wersja	Megane 1.5 Blue dCi Business
Numer rejestracyjny	PO9RS08
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1461 ccm/85 kW
Stan licznika	173 760 km
Data 1. rej./rok prod.	20-10-2020/2020
Data nast. bad. techn.	20-10-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowa metalizowana
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagający nagłe hamowanie, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, HSA - system wspomagania ruszania na wzniesieniu, Kierownica skórzana, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola środkowa z podłokietnikiem i schowkiem, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe na przednich i tylnych miejscach, Przygotowanie do montażu alarmu, Radioodtwarzacz DAB z Bluetooth, USB/jack wyświetlacz monochromatyczny 4,2, System automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL), System kontroli ciśnienia w oponach, System wspomagania parkowania tyłem, Szyby przednie i tylne, elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylna kanapa składana w układzie 1/3 - 2/3, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Zaglówki przednie i tylne regulowane na wysokość, Zaglówki tylne regulowane na wysokość, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej LED (diodowe), Światła przeciwmgielne, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Koło zapasowe - dojazdowe, Kryterium techniczne niezbędne do zamówienia felgi 16 cali Complea, Lakier metalik, Pakiet Clim, Pakiet Easy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/65 16 91H	5,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/65 16 91H	5,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, LM32	205/65 16 91H	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, LM32	205/65 16 91H	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	pęknięcie	WY	2.2
2	Wykładzina tłumiąca pokrywę przedniej	brak	WY	0.2
3	Kołpak koła przód R	pęknięcie	WY	
4	Kołpak koła tył R	pęknięcie	WY	0.2
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie	NA	1.5
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie	NA	4.5
7	Okladzina zderzaka tylnego	liczne, zarysowanie	NA	1
8	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		

9	Szyba przednia barwiona	odpryski		
10	Błotnik tylny R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str.2 i klucze

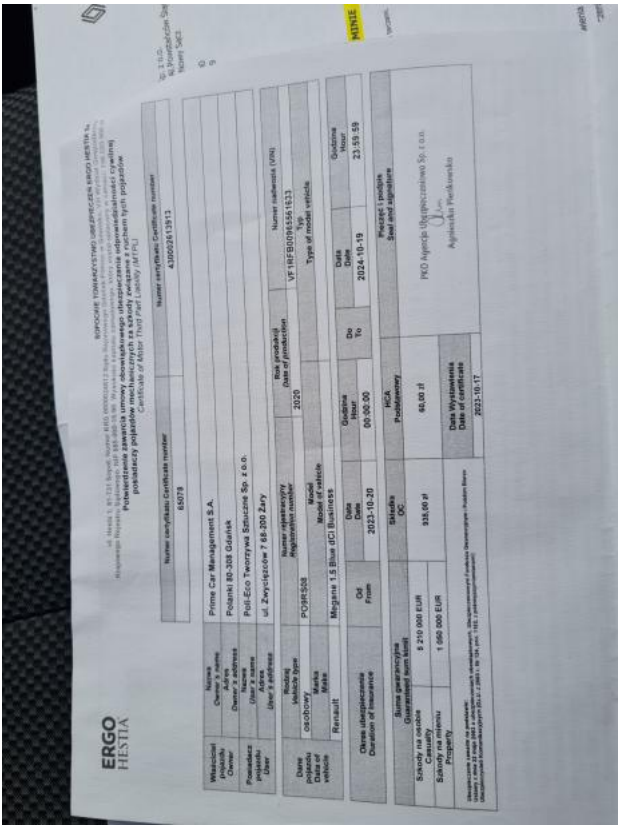


Fot. 34
OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu

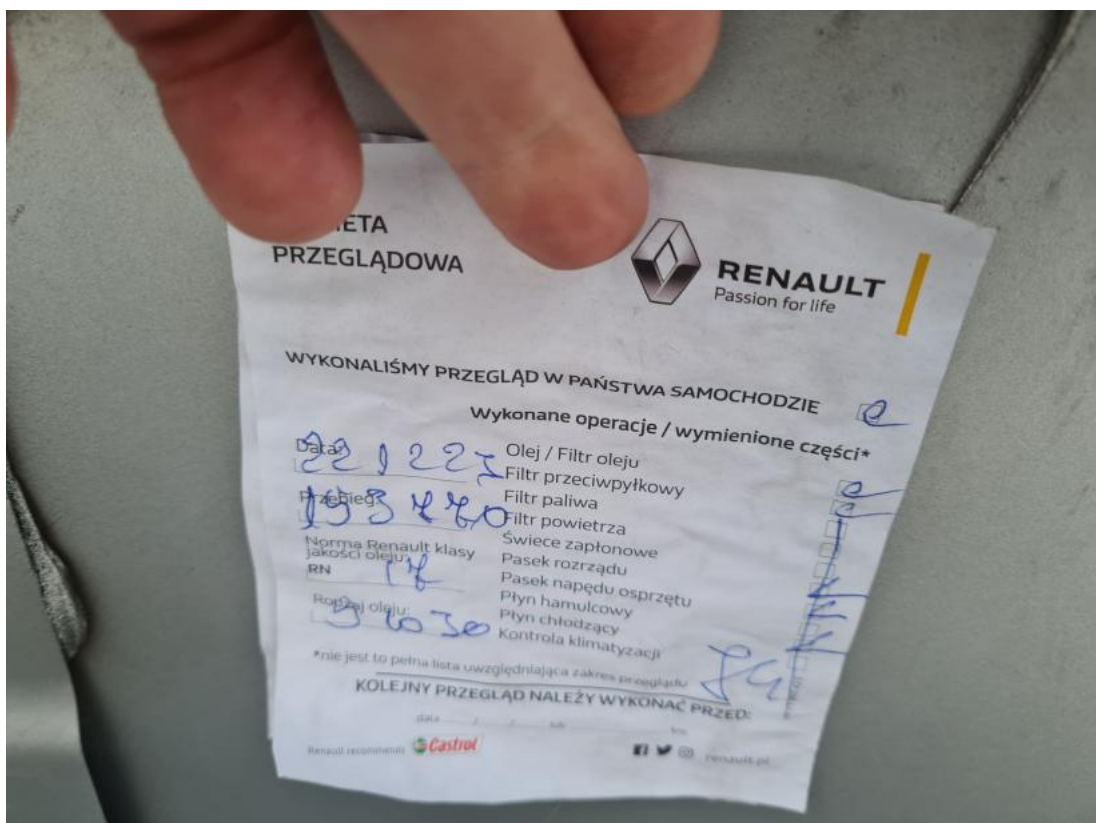

Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

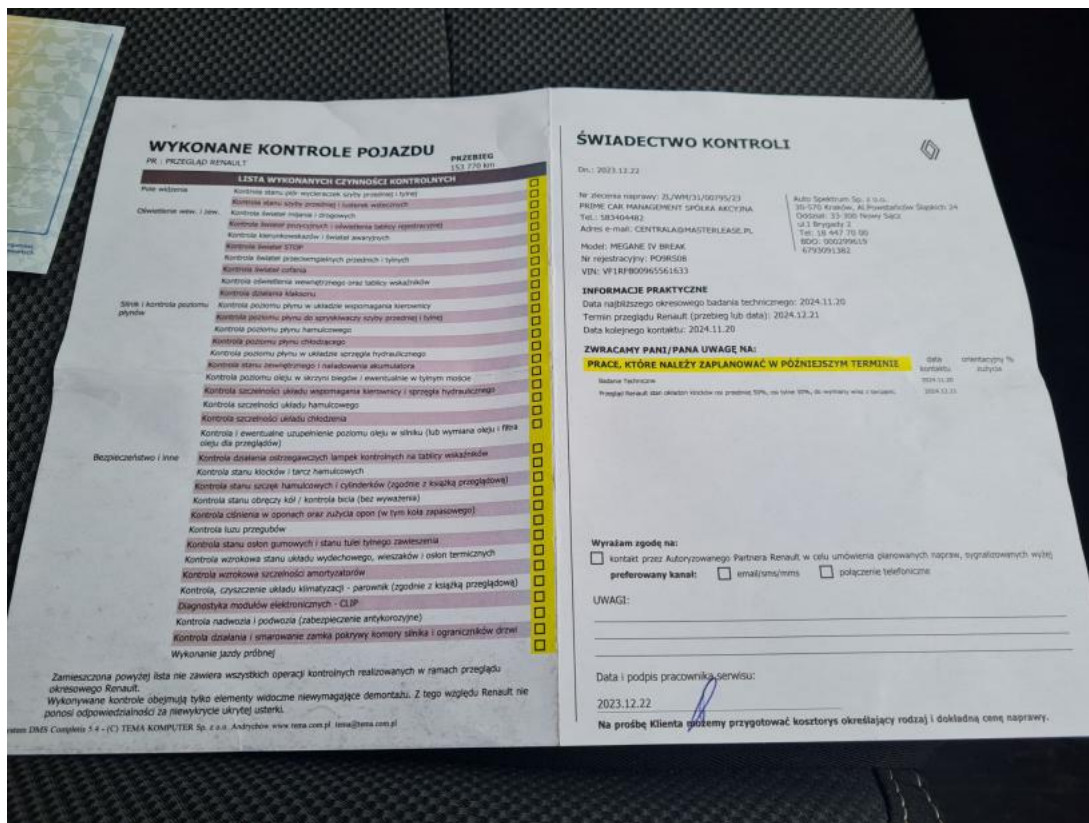

Fot. 19

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

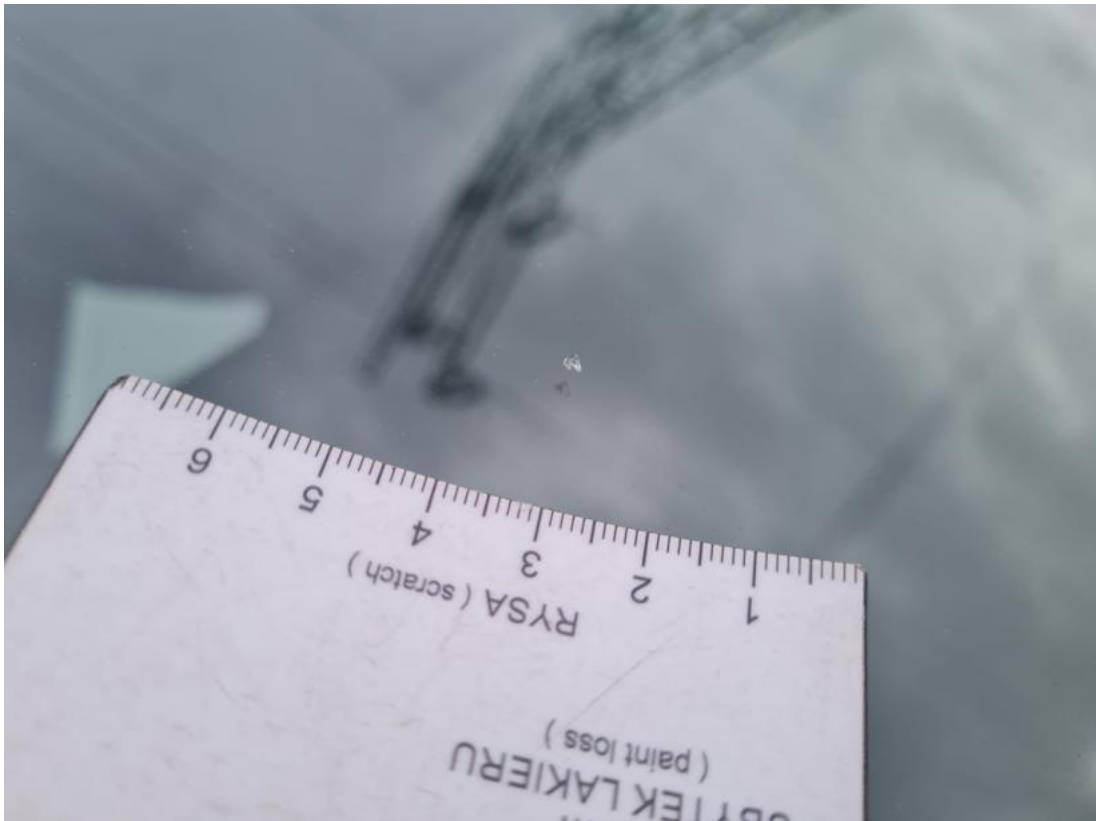

Fot. 45

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

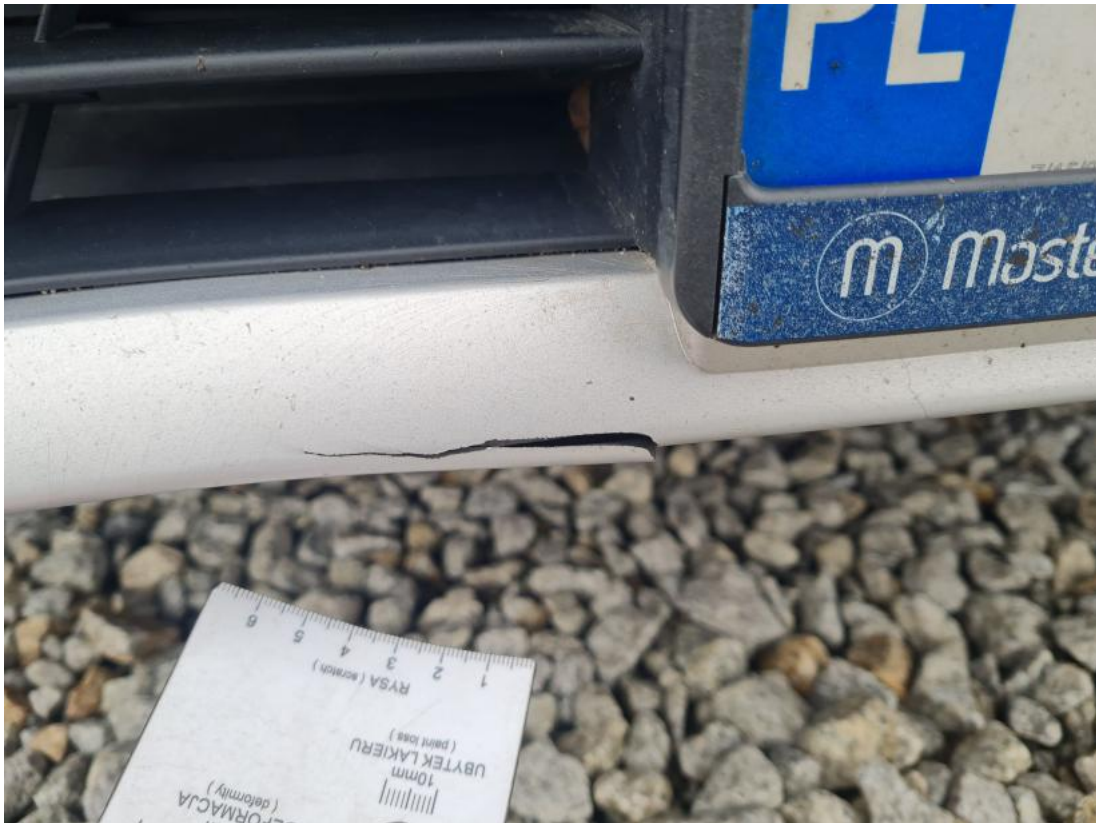

Fot. 49

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 50

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Fot. 52

Kołpak przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Kołpak przedni P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tylne P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 58

Ściana tylna P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Kołpak tylny P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1