

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	285630/3/24-14707	Data raportu	19-03-2024
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki inż. Michał Dzik	Data oględzin	14-03-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/11091/24/02/13	Miejsce oględzin	Platynowa 8, 62-052 Komorniki

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	U5YH5819ALL079401
Marka, model	KIA Ceed Kombi 18-21
Typ, wersja	Ceed 1.6 CRDi SCR M
Numer rejestracyjny	PO7SG69
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1582 ccm/85 kW
Stan licznika	143 202 km
Data 1. rej./rok prod.	30-11-2020/2020
Data nast. bad. techn.	29-11-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm obwodowy, Antena dachowa (pletwa rekina), Asystent utrzymania pasa ruchu, Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu, Automatyczne włączanie świateł, Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Czujnik zmiernych, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V, Gniazdo USB, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobilizer, Kamera ułatwiająca parkowanie, Kia Driver Attention Alert - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania, Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z systemem odparowywania szyby przedniej, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z wyświetlaczem 3,5 cala, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Koło zapasowe, dojazdowe, Lampki do czytania z przodu, Lampy tylne wykonane w technologii LED, Lampy z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Podłokietnik centralny tynej kanapy z uchwytem na kubki, Radio MP3 sterowanie w kierownicy, USB, 6 głośników, Regulacja wysokości podłogi bagażnika, Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa, Schowek na okulary, Sortownik pod podłogą w bagażniku, Szyby barwione, Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa Flow, Tempomat + ogranicznik prędkości, Tylne kanapa składana, dzielona 60:40, Tylne spojler wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym, Wyświetlacz kolorowy LCD 8", z Apple CarPlay oraz Android Auto, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw głośnomówiący z Bluetooth, Światła do jazdy dziennej LED, Światła mijania typu projekcyjnego, Światła przeciwmgielne, Lakier specjalny Cassa White

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO 2	205/55 16 91T	5,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO 2	205/55 16 91T	5,0 mm
tylna	prawe	DEBICA, FRIGO 2	205/55 16 91T	6,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO 2	205/55 16 91T	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 200
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.9
2	Podkładki dystansujące szyby przedniej		WY	
3	Podkładki dystansowe szyby przedniej L		WY	
4	Podkładki dystansowe szyby przedniej R		WY	
5	Uszczelka drzwi wewnętrz. L	rozerwanie	WY	0.2
6	Uszczelka drzwi/klapy	pęknięcie	WY	0.2
7	Nakładka przestrzeni bagażowej	pęknięcie	WY	0.2
8	Opona 205 / 55 / R / 16T 0.0mm VR	pęknięcie	WY	0.5
9	Pokrywa przednia	odpryski lakieru, wgniecenie	NA	0.5
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie	NA	2
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie	NA	1
12	Rama dachu L	wgniecenie	NA	1
13	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

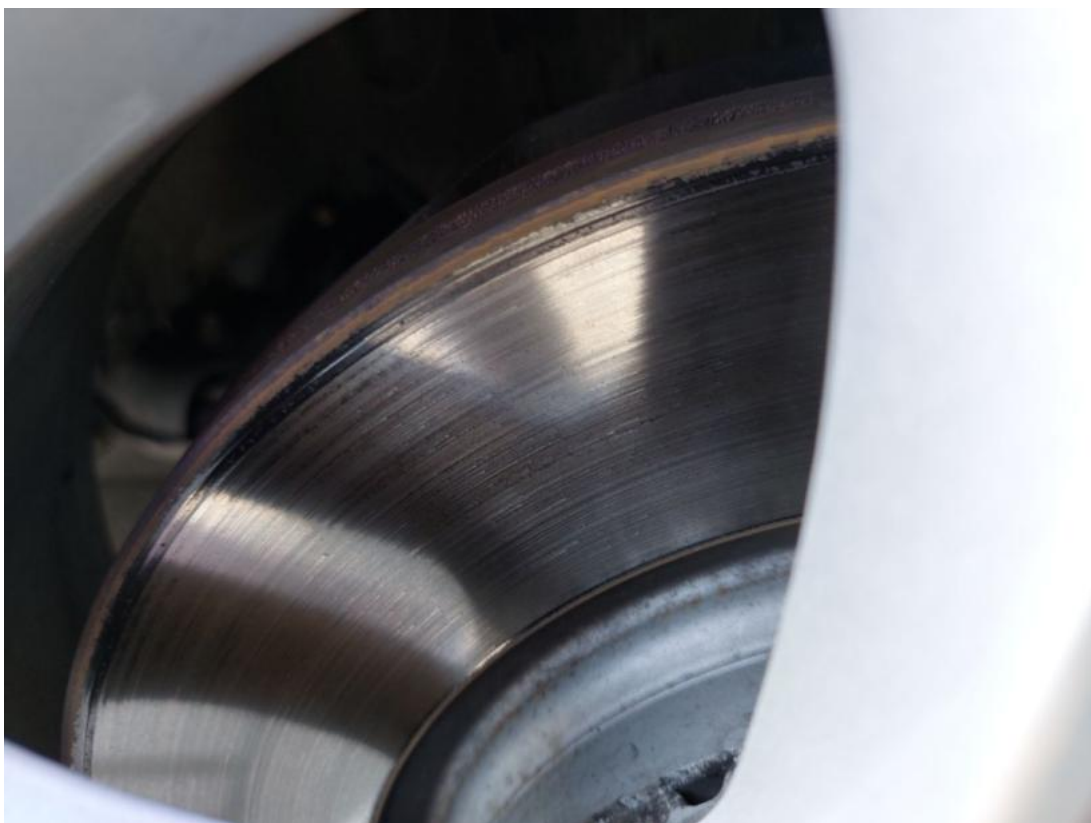

Fot. 29


Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

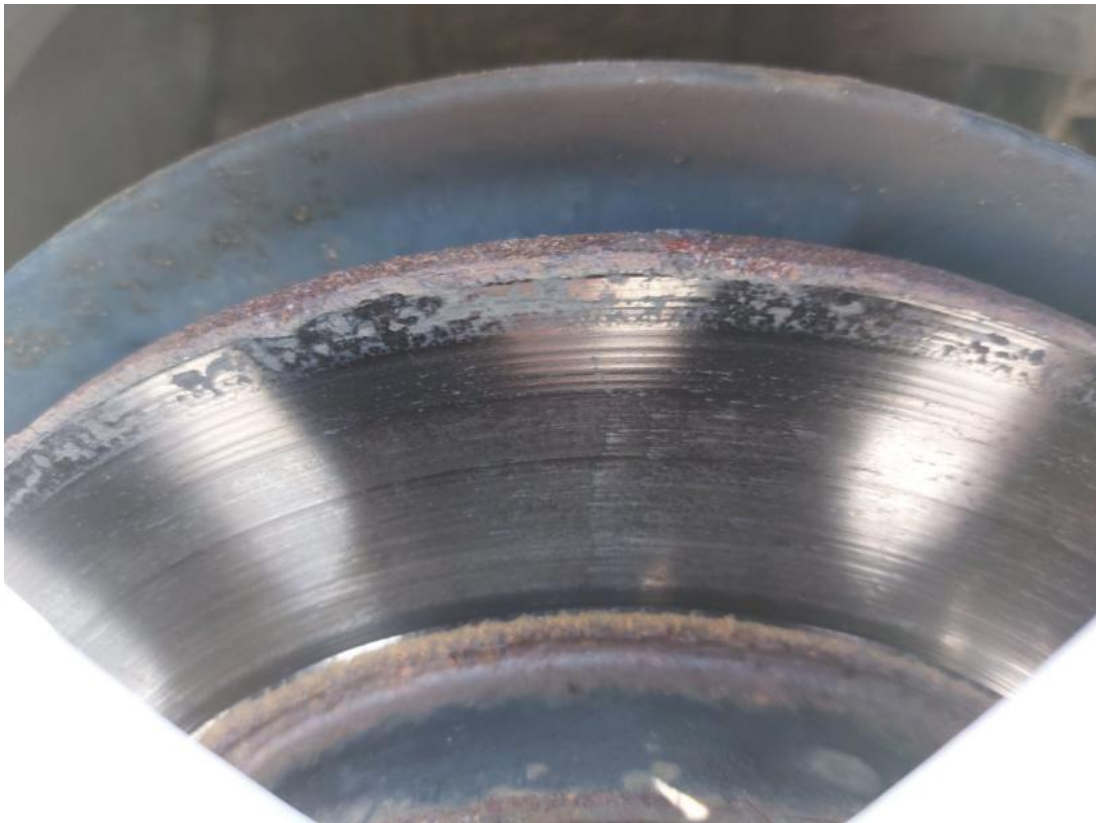

Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze

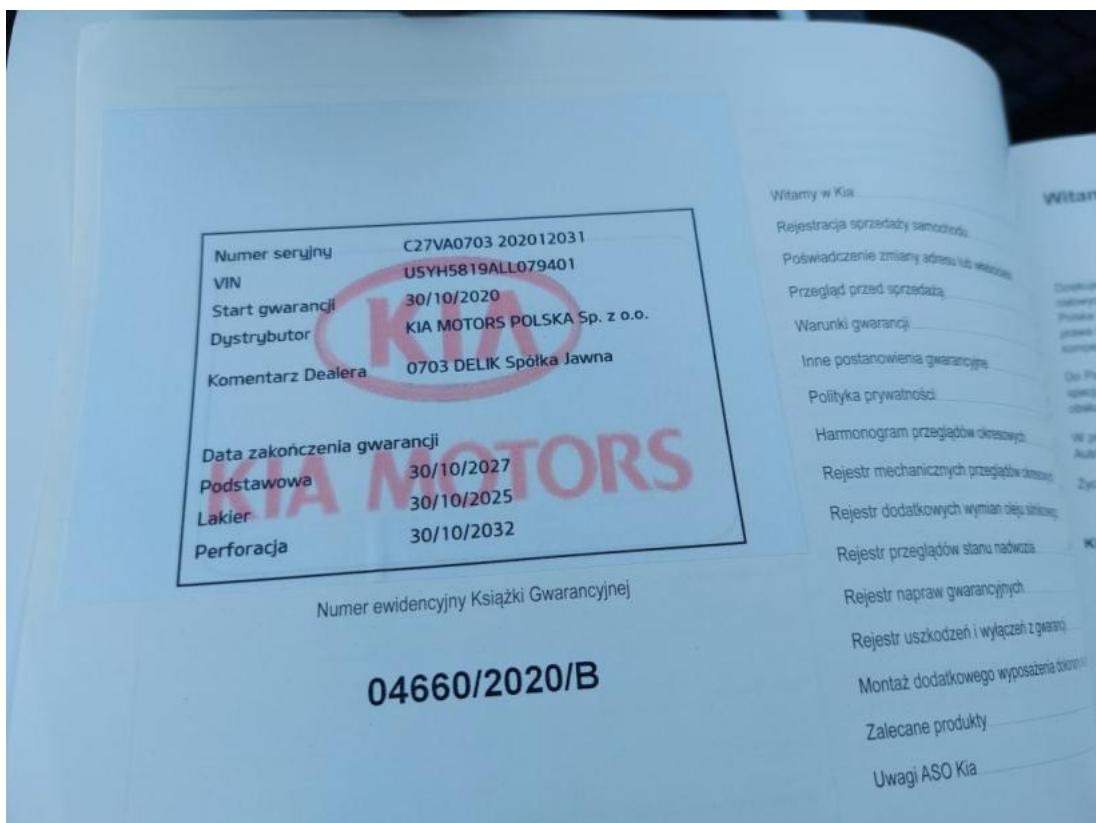

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁADÓW OKRESOWYCH

Przebieg: 2672-10-13 km

Przebieg pojazdu (km): 119224 km

Wynik badania testem diagnostycznym: ✓

Termin następnego przeglądu nie później niż – data / przebieg: 2024-10-13 / 119224 km

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: Kasper Dołata

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: Andrzej Kotel

Wskazanie zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wymiana oleju: ☒ TAK ☐ NIE

Wymiana filtra paliwa: ☒ TAK ☐ NIE

Wymiana filtra powietrza: ☒ TAK ☐ NIE

Czynności dodatkowe: + 2 filtry + 2 filtry

KIA MOTORS
The Power to Surprise
DELIX
Paczka ASO / 2024

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 44

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Opona przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 48

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 52

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Rama dachu L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Uszczelka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Uszczelka pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Uszczelka pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 60

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Pęknięcie/rozerwanie 1