

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	284679/1/24-14707	Data raportu	25-01-2024
Rzeczoznawcy	Krzysztof Kalbarczyk inż. Michał Dzik	Data oględzin	23-01-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/04659/24/01/18	Miejsce oględzin	Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Wa...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD8EG6J8034275
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.6 CDTI Enjoy S&S
Numer rejestracyjny	WD5810H
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/100 kW
Stan licznika	162 779 km
Data 1. rej./rok prod.	27-04-2018/2018
Data nast. bad. techn.	18-04-2024
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowa metalizowana
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Przyciski sterowania na kierownicy, Relingi dachowe, czarne, Spoiler tylny, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali), Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Alarm, pakiet, Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe R16, Lakier metalik, Pakiet Enjoy Biznes, Pakiet Fotel Ergonomiczny Kierowcy i Pasażera

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	FALKEN, EUROWINTER HS01	205/55 16 91H	7,0 mm
	lewo	FALKEN, EUROWINTER HS01	205/55 16 91H	7,0 mm
tylna	prawo	FALKEN, EUROWINTER HS01	205/55 16 91H	4,0 mm
	lewo	FALKEN, EUROWINTER HS01	205/55 16 91H	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi przednie prawe	do 150
9	Drzwi tylne lewe	do 150
10	Drzwi tylne prawe	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Drzwi przednie lewe	150 - 200
3	Pokrywa bagażnika	150 - 200

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	150 - 500
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg lewy	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	odpryski lakieru	NA	1
2	Pokrywa przednia	ślady korozji, zarysowanie	NA	0.5
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru	NA	0.5
4	Reflektor z kierunkowskazem kpl. L	zaparowanie		
5	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	zaparowanie		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		
7	Dywanik podłogi przedni L	pęknięcie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

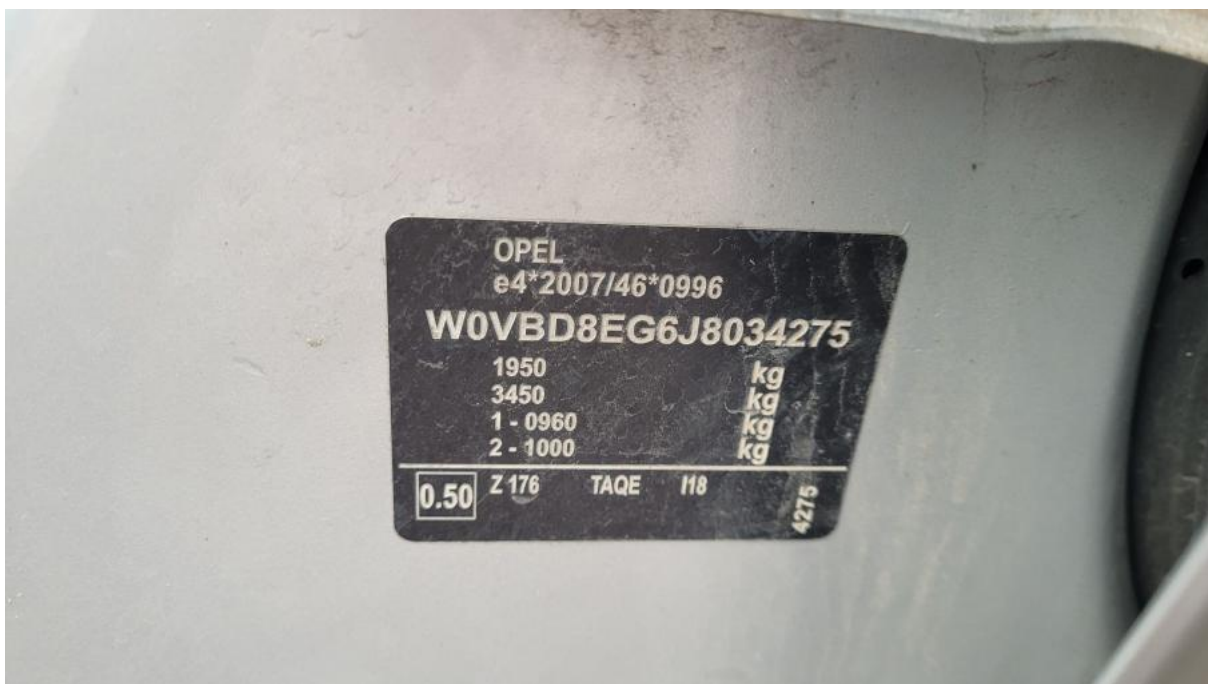

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa

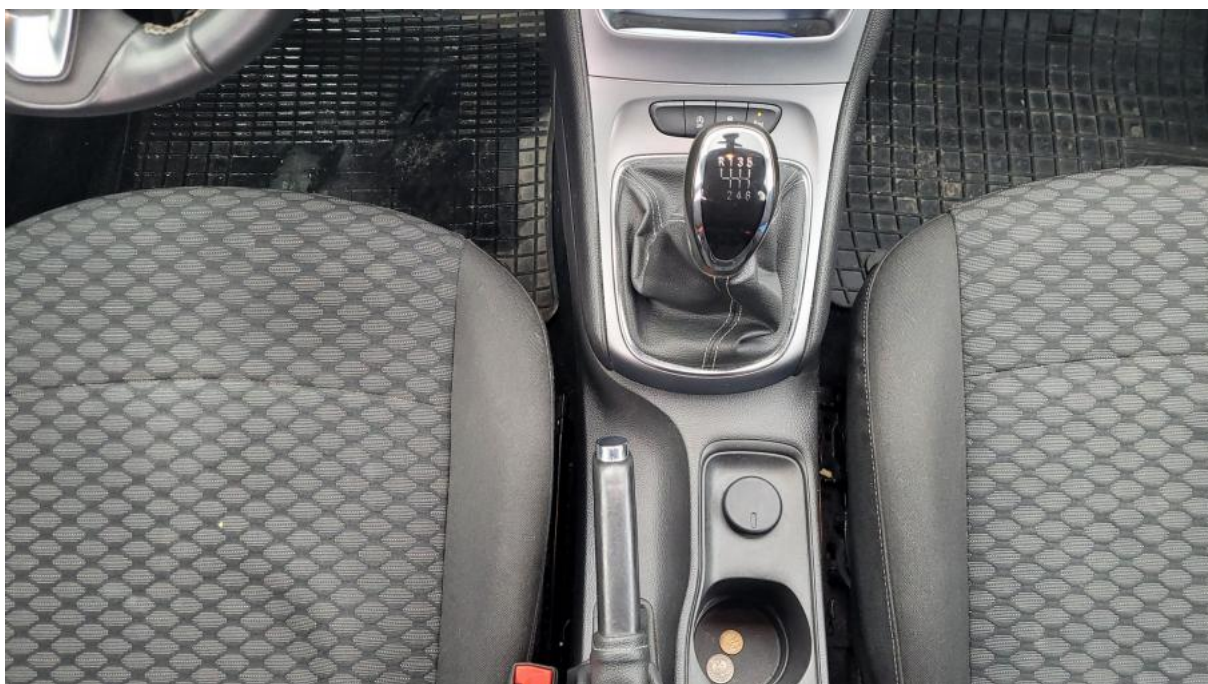

Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 38

Reflektor P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Reflektor L - Inne 1



Fot. 42

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

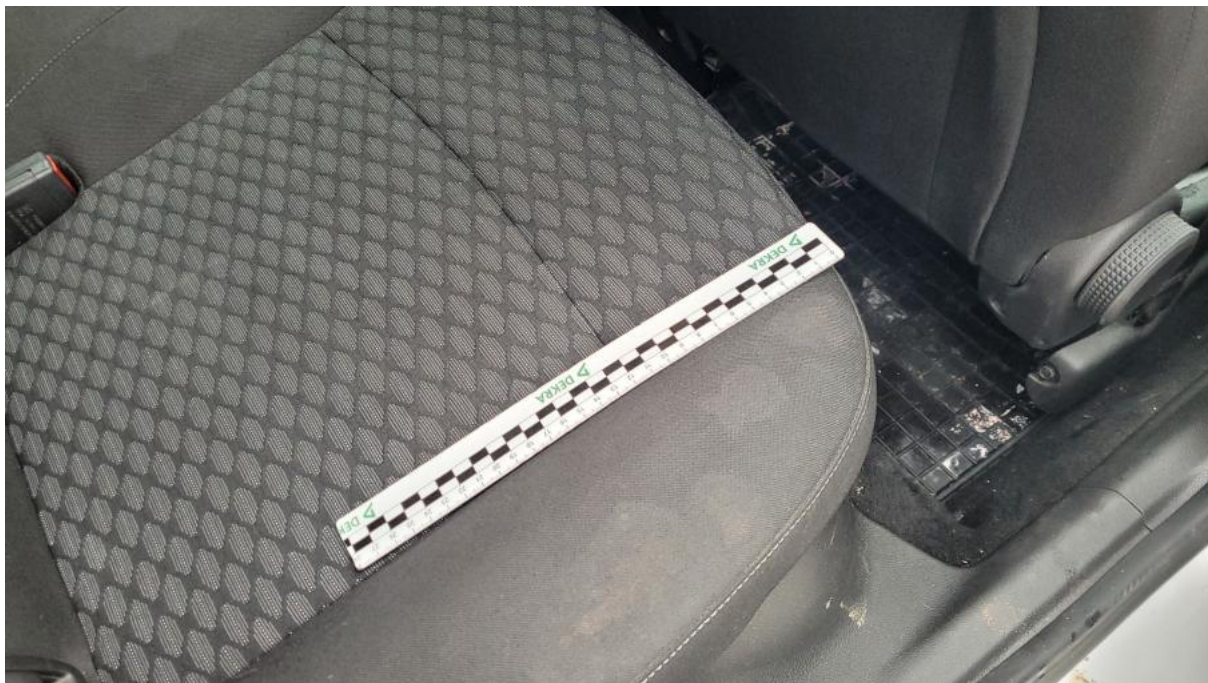

Fot. 43

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 44

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1