

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	361748/4/24-9570	Data raportu	15-04-2024
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	12-04-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/26384/24/04/09	Miejsce oględzin	Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Wa...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA3120000J841369
Marka, model	FIAT 500 15-
Typ, wersja	500 1.2 Pop
Numer rejestracyjny	KR9AU38
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1242 ccm/51 kW
Stan licznika	74 895 km
Data 1. rej./rok prod.	11-10-2017/2017
Data nast. bad. techn.	03-04-2025
Nadwozie	hatchback 3/4
Lakier	Biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS + EBD, Airbag 7 sztuk: poduszki powietrzne czołowe, przednie boczne, kurtynowe, Airbag kolan kierowcy, BAS - Brake Assist System, Czujnik ciśnienia powietrza w oponach TPMS, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, ESC (zawiera ASR, MSR, HBA i Hill Holder), ESS - system sygnalizacji nagłego hamowania, Elektrycznie sterowane szyby przednie + zamek centralny, Felgi stalowe 14 z ogumieniem, Fotel pasażera z mechanizmem pamięci ustawienia, GSI - Gear Shift Indicator, Gniazdo 12V, Immobilizer, Kierownica z regulacją wysokości, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy z systemem My Car, Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, w kolorze czarnym, Pakiet dla palących, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Przyciski sterowania radia na kierownicy, Radio Uconnect (bez CD) z portami USB i AUX, Reflektory przednie z funkcją Follow Me Home, System przeciwpożarowy - FPS, Tapicerka materiałowa, Tylna kanapa dzielona z regulowanymi zagłówkami, Uchwyt dla pasażera, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Zagłówki przednie z regulacją wysokości, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw dla palących, Zestaw naprawczy do kół Fix&Go, Zestaw wskaźników analogowy z ekranem komputera pokładowego, Światła do jazdy dziennej (DRL) w technologii LED, Koło zapasowe, dojazdowe (135/80 R14), Lakier pastelowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO 2	175/65 14 82T	4,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO 2	175/65 14 82T	4,0 mm
tylna	prawe	FULDA, MONTERO 3	175/65 14 82T	5,0 mm
	lewe	FULDA, MONTERO 3	175/65 14 82T	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 300
2	Słupek przedni lewy	150 - 300
3	Pokrywa bagażnika	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Dywaniki podłogi komplet	pęknięcie/rozerwanie	WY	3

2	Bok kompletny L	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	1
3	Pokrywa tylna	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
4	Blotnik przedni L	rysa/odprysk		
5	Poszycie drzwi przednich L	rysa/odprysk		
6	Poszycie drzwi przednich R	rysa/odprysk		
7	Blotnik tylny CZ (fragment) R	rysa/odprysk		
8	Kołpak koła przód L	rysa/odprysk		
9	Kołpak koła przód R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

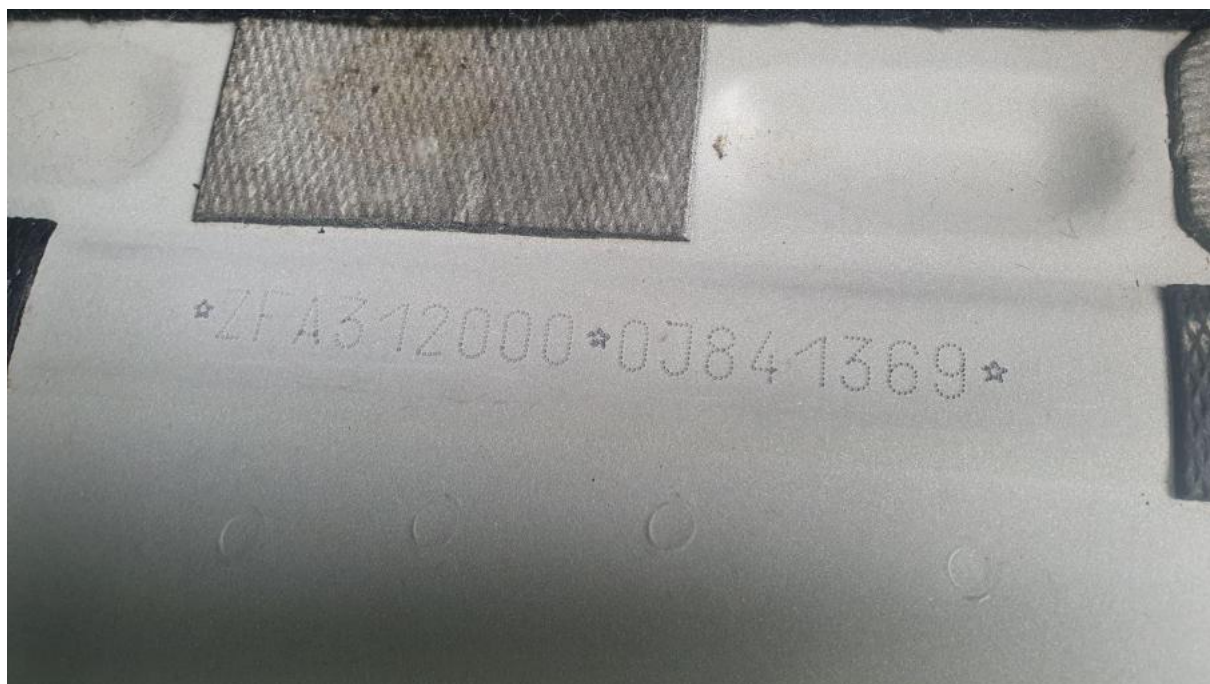

Fot. 13

Numer identyfikacyjny

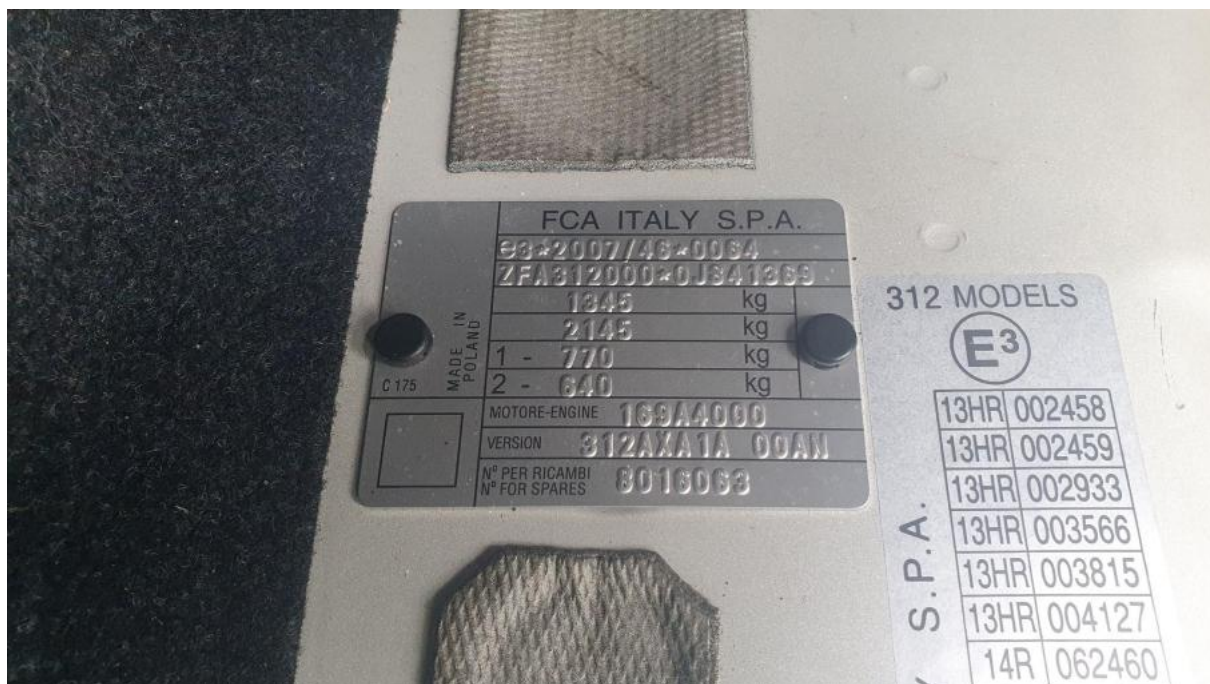

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa

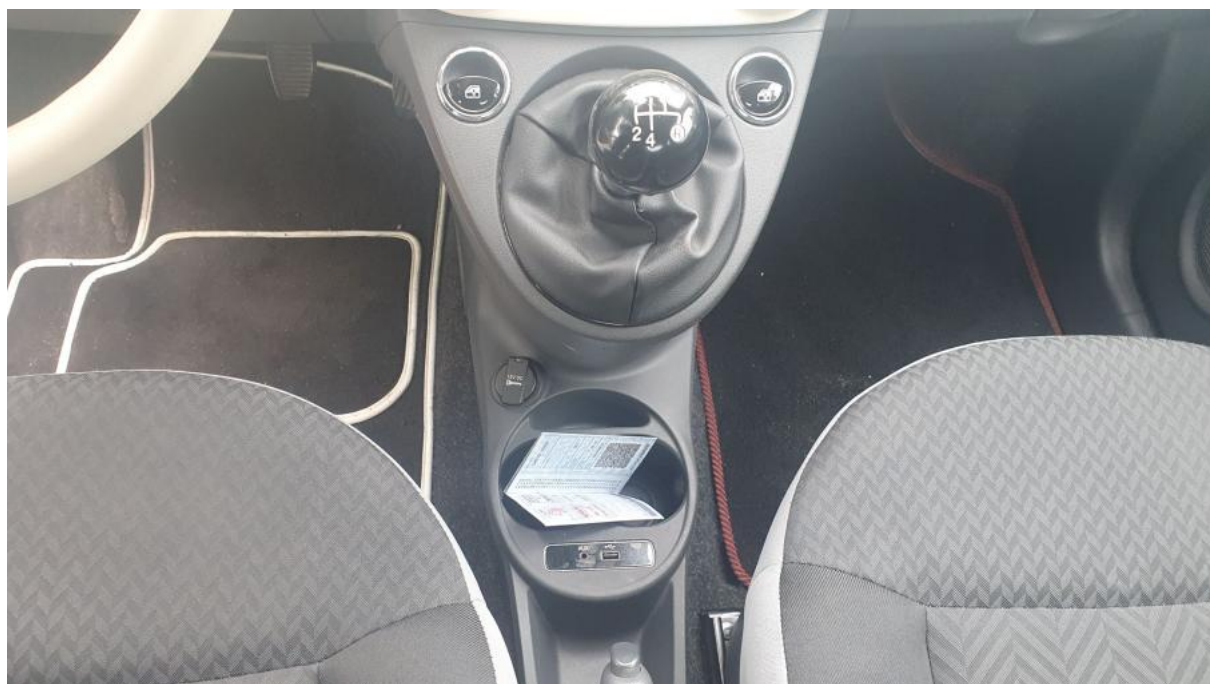

Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MODEL **500**

PRZEGŁĄD ☒ WYMIANA OLEJU ☒

PRZEGŁĄD PRZEWIDZIANY DLA **15 Tyś.**

STAN LICZNIKA W km **32208**

ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY (NAZWA I KLASA LEPKOŚCI) **5W40**

NR NADWOZIA **ZFA31200003841369**

DATA **29.12.2021**

PODPIS I PIECZĘĆ SERWISU

PROFI SERWIS KATOWICE
Sp. z o.o.
Katowice ul. Owocowa 16
tel. 786 156 155

Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Kółko przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 38

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

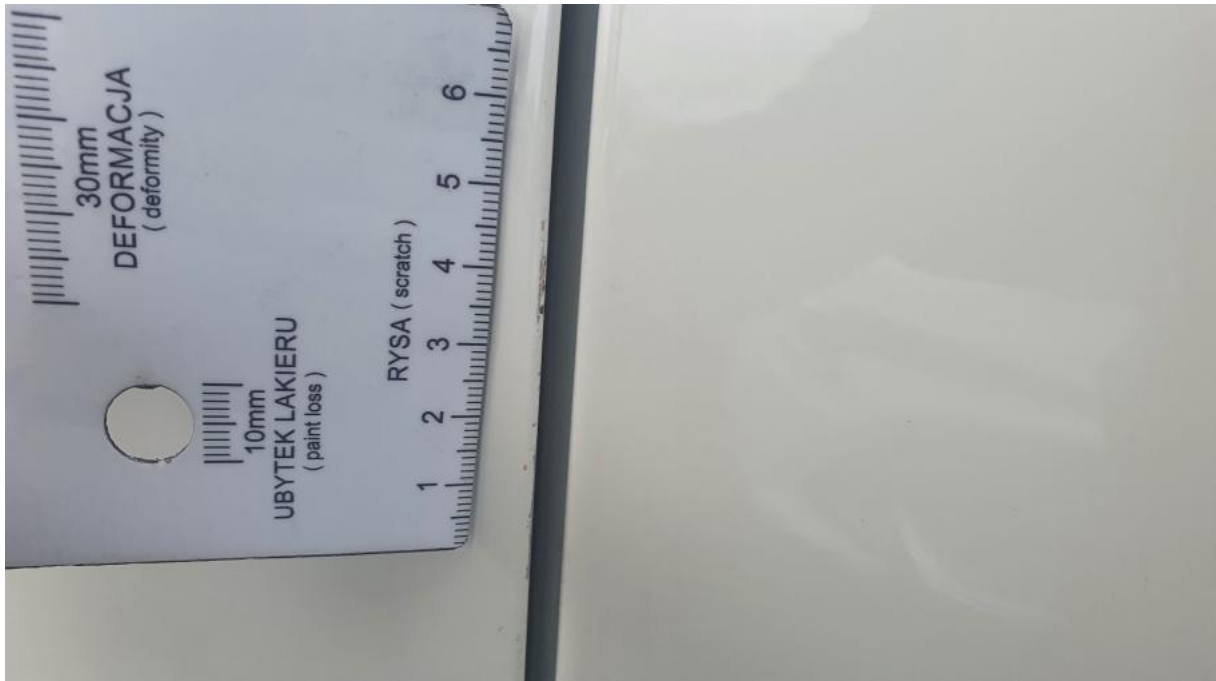

Fot. 39


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

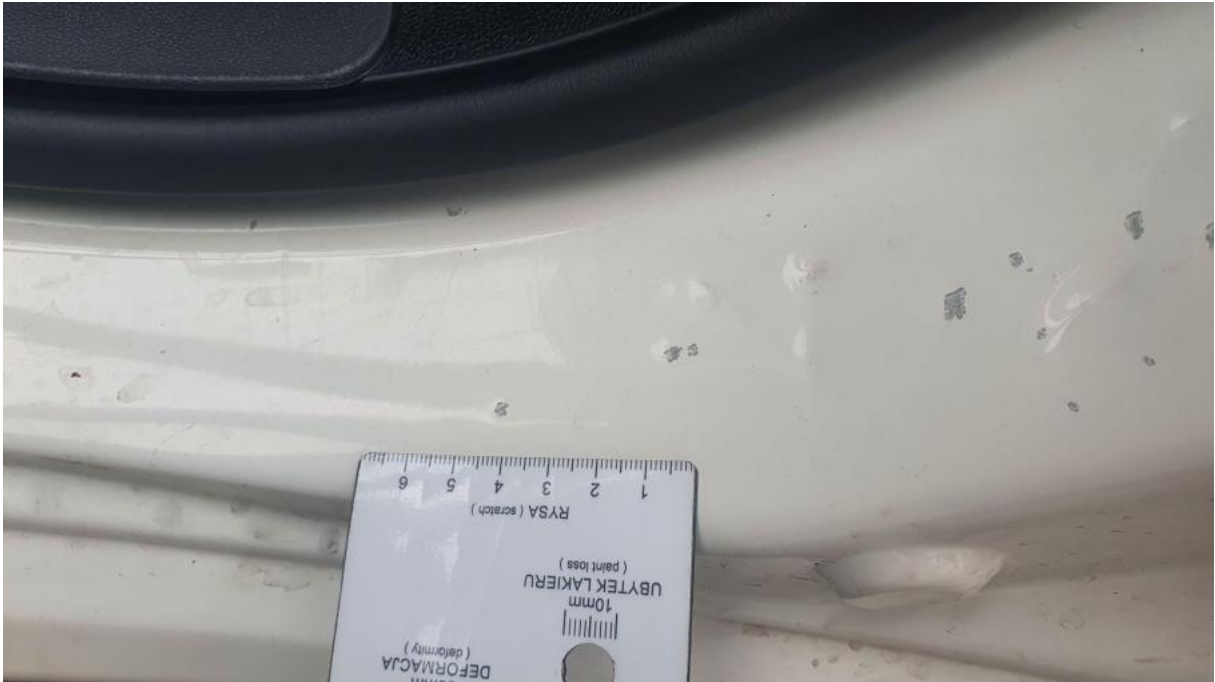

Fot. 41


Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

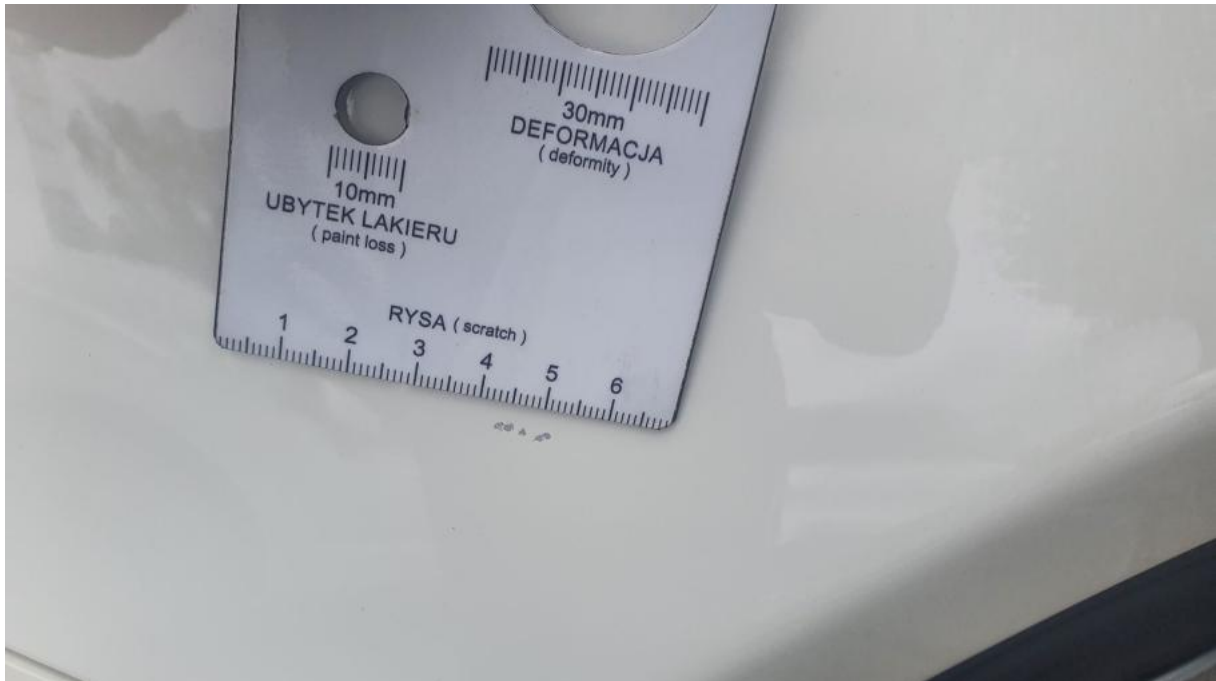

Fot. 43

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Kółko przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1