

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	360333/3/24-9570	Data raportu	28-03-2024
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	21-03-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/20750/24/03/18	Miejsce oględzin	Estrady 14, 05-080 Klaudyn

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF06XXGCC6HE71338
Marka, model	FORD Focus Kombi 14-18
Typ, wersja	Focus 1.5 TDCi Gold X
Numer rejestracyjny	WD2675H
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1498 ccm/88 kW
Stan licznika	180 638 km
Data 1. rej./rok prod.	31-01-2018/2017
Data nast. bad. techn.	23-01-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	Czarny/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Dywaniki welurowe z przodu, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. TA, EBA i TVC), Elektrycznie sterowane szyby przednie, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kierownica skórzana, Klimatyzacja manualna, Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna z podłokietnikiem, otwartym schowkiem, gniazdem USB i 2 gniazdkami 12V, Lakier Uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Radio CD/MP3 (Wyświetlacz kolorowy 4.2, 6 głośników, zdalne sterowanie, USB), Radio CD/MP3 z Ford Sync i Applink 6 głośników (4.2-calowy wysłw., Bluetooth, AUX-IN, USB, iPod), System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa Twist, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniach HSA, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, przód, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Koło zapasowe dojazdowe, Tempomat z funkcją regulowanego układu ograniczania prędkości (ASLD), Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	5,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	5,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 3	205/55 16 91H	3,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 3	205/55 16 91H	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	pow. 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	zarysowanie	WY	0.2
2	Błotnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	WY	0.9
3	Wykładzina tłumiąca pokrywę przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
4	Antena dachowa	brak	WY	0.1

5	Nakładka haka holowniczego	brak	WY	0.1
6	Nakładka pokrywy tylnej dół	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
7	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Poszycie drzwi przednich R	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	1
9	Poszycie drzwi tylnych L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
10	Zderzak, róg R	rysa/odprysk	NA	0.5
11	Rama dachu R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
12	Spoiler czołowy	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
13	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie		
14	Poszycie drzwi przednich L	wgniecenie/odkształcenie		
15	Poszycie drzwi tylnych R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
16	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
17	Błotnik tylny CZ (fragment) R	rysa/odprysk		
18	Przysłona dolna	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa

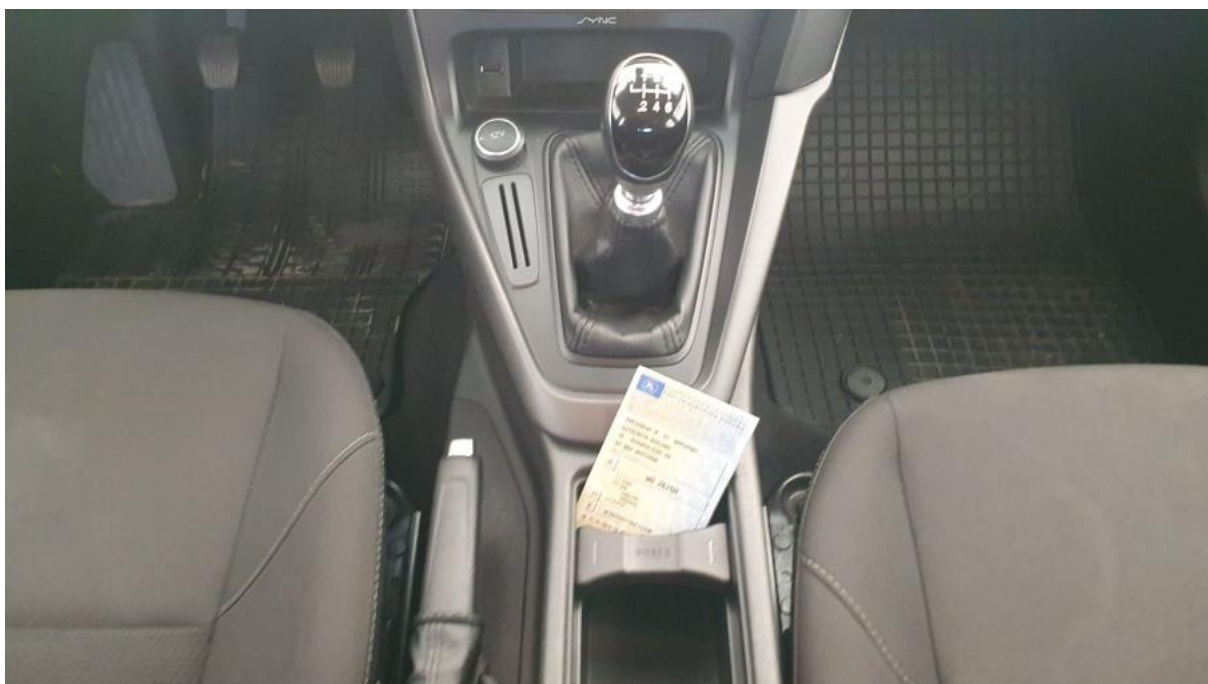

Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 34

Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 38

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

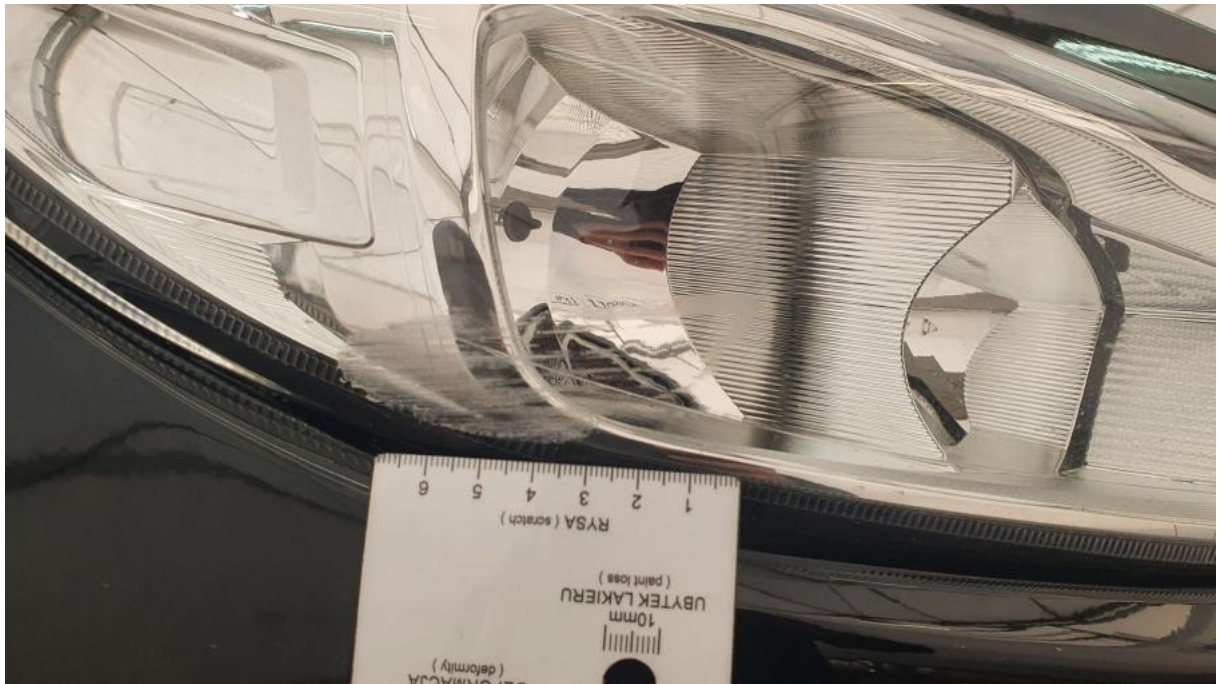

Fot. 43

Reflektor P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

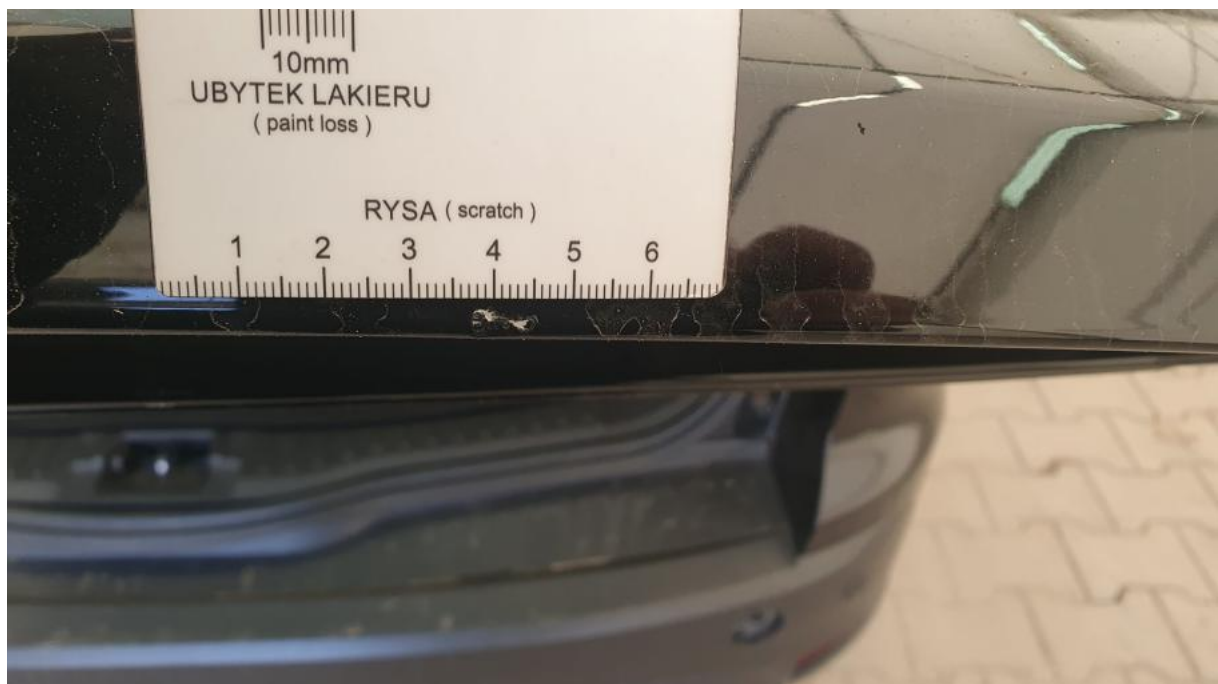

Fot. 54

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zaślepka tyl haka hol. - Inne 1



Fot. 56

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57


Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Zderzak tylny cz P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

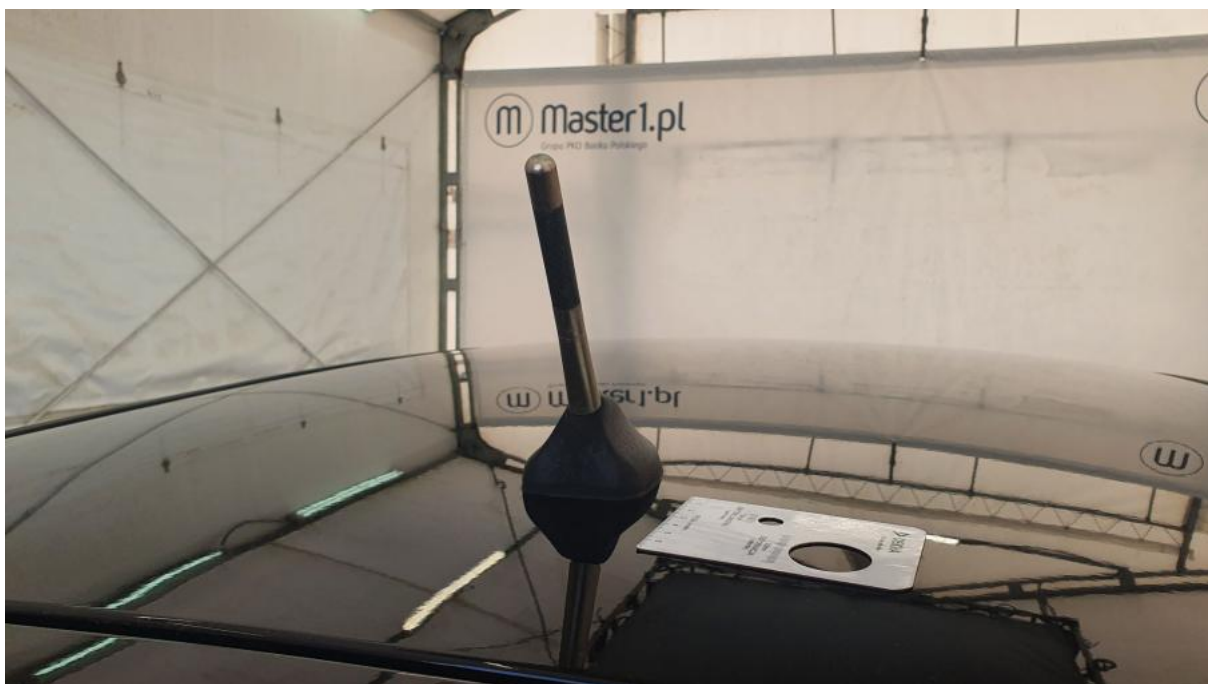

Fot. 59


Antena - Inne 1



Fot. 60

Reling P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

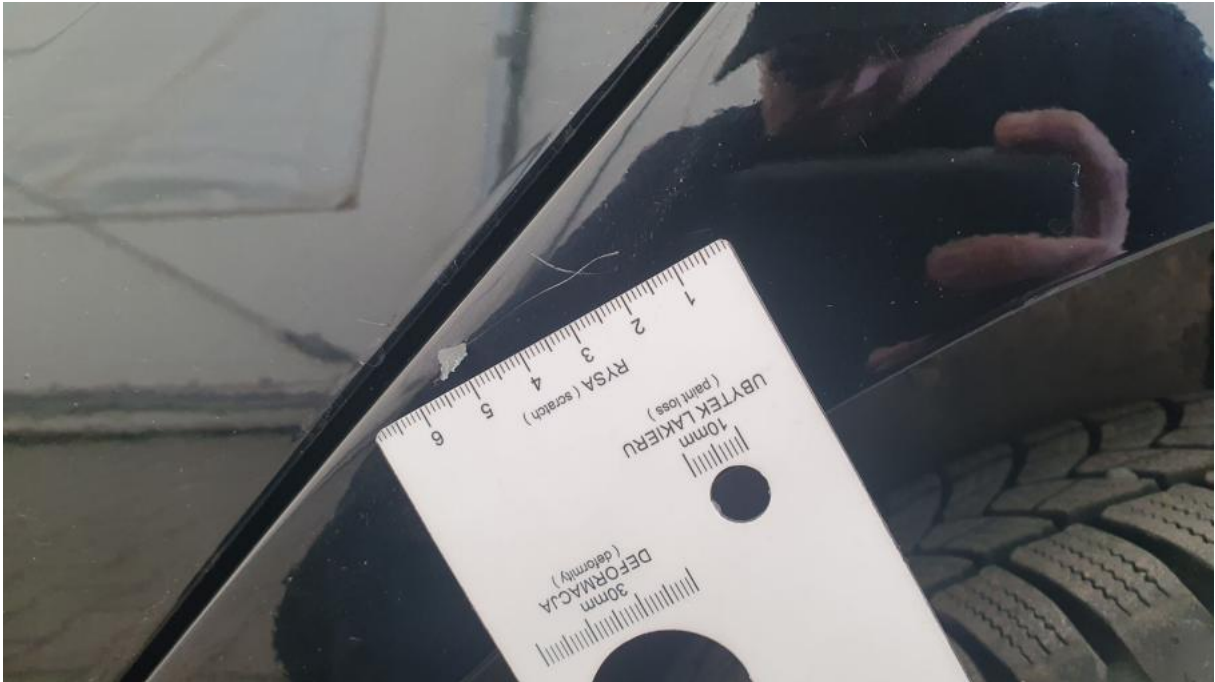

Fot. 61

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 66

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 68

Wykładzina pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1