

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001535826
Besichtigt am: 13.05.2024 12:08
Berichts-Nr: 6650675
FIN: TMBJR7NE0L0012497



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 6650675
vom: 16.05.2024

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / ASY
Erstzulassungsdatum:	25.02.2020
Laufleistung:	95.312 km
Farbe:	Laser-Weiss
Farbe Dach:	Laser-Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.667 mm
Fahrzeughöhe:	1.465 mm
Fahrzeugbreite:	1.814 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.887 kg
Radstand:	2.686 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"ADAPTIVE CRUISE CONTROL" - bis 160km/Stmit vorausschauende Fussgängerschutz	Care Connect + Infotainment Online
"AUTO LIGHT ASSIST" Dynamische Fernlichtregulierung	Care Connect 1 Jahr+Infotainment Online 3 Jahre
"LANE ASSIST" - Spurhalteassistent	CDS DE
"PARK DISTANCE CONTROL" Parksensoren vo. u. hi. (fuer Radio Bolero und navi mit fahrbahndetektion)	Chrom-black paket
"TRAVELLER ASSISTANT BASIC"-	Chrom-Paket
Verkehrzeichenerkennung,LANE ASISSTANT,INTELLIGENT LIGHT ASISST.und navi AMUNDSEN, Europe	DAB - Digitaler Radioempfang
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dachreling, schwarz
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Dämpfung hinten,Basis 1
230 V Steckdose + 2 USB hinten (ab 22/17 ohne USB)	Dämpfung vorn
3 Speichen Multifunktionslederlenk. mit der Schaltung DSG Getriebe	Dekor-Einlagen, Alu
3P.-Automatikgurte vorn	Doppelton-Signalhorn
4 Türen	Drehstromgenerator 140 A
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Durchladefunktion für Beifahrersitz (LHD)
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
7-Gang-Automatikgetriebe	Einstiegleisten in den Türausschnitten
8 Lautsprecher (passiv)	Elektrische betätigung der Heckklappe
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektrische Fensterheber vorn und hinten
Abgasendrohr hinten (Standard)	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Abgaskonzept, EU6 DG	ESC
Ablagenpaket 3	Extern, USB Typ-A, 1x USB Buchse
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrerkniefairbag
Anhängerkupplung, abnehmbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5E0-
Anhängerkupplung, abnehmbar mit Adapter	Farbiges "MAXI DOT"
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fertigungsablauf Standard
Außen-Sound Standard	Feststellbremse
Außenspiegel links, konvex	Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel rechts, konvex	Front Assist inkl. City ANB für ACC low
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Frontantrieb
Automat. ausfahrbare Scheinwerfer-Reinigungsanlage	Frontscheibenheizung
Automatische Distanzregelung	Frontscheibenheizung
Batterie 360A (69Ah)	Funktion "SMART LINK +"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrasistent	Gepäckraumabdeckung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbeleuchtung
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Brillenfach	Green tec
Businesspaket Amundsen IO 3 Jahre	Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)



Zustandsbericht

 Berichts-Nr: 6650675
 vom: 16.05.2024

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Handbremshebelgriff in Leder	Nichtraucherausführung
Handschuhfach-Kühlung	Normal-Lackierung
Heckscheibenwischer "AERO"	Normalsitze vorn
Hinterachse "Standard"	Ohne "drive select"
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Ohne Ablagekästen im Kofferraum
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne alternativ-Antriebssystem
Innenspiegel automatisch abblendbar	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Bremsbelagverschleißkontrolle
Kältemittel R1234yf	Ohne Dacheinsatz (Voldach)
Kartenmaterial - Europa	Ohne Durchladeeinrichtung
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne ECO-Funktion
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Klimaanlage 2-Zonen "CLIMATRONIC" mit elektr. Regelung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfort telefonie mit WLAN und Wireless charging	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komfortausstattung	Ohne Heckspoiler
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Kopfstützen vorn	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
LED- Hauptscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht (spez. gestrahter Tagfahrlichtsignatur)	Ohne Ladedose
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schmutzfänger
Lehnenentriegelung für rechten Vorder- sitz	Ohne Sonnenschutzrollo
Lehnenfermentriegelung aus Kofferraum	Ohne Stabilisator hinten
Leichtmetallräder "HAWK" Anthrazit 7J x 17" Stk.	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Überführungsausrüstung
Licht und Sicht	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Linkslenker	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit Adapter	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit speziellem Aufkleber	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vornu "JUMBO BOX" + 2 USB hinten	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelkonsole	Pannen-Set
Modul Boden hinten Ausführung 4	Privater Notruf Emergency Call
Müdigkeitserkennung	Radio Standard (Gen2 GP)
Navigationsgerät-Standard	Radschrauben Standard
Nebelscheinwerfer mit "CORNER"- Abbiege-licht	Radstand
Nebelschlussleuchte	Rechtsverkehr
Netztrennwand	Region
Nicht Heissland	Region
	Region Deutschland



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 6650675
vom: 16.05.2024

Regionscode (Europa)
 Reifen 225/45 R17 91W
 Reifendruckkontrolle
 Reifenlieferanten für EU Länder
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sondermodell 2019
 Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-Label auf Sonnenblende
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Stoßfänger Standard
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell
 Tankdeckel
 Textilfußmatten
 TOP LED SBBR Leuchte
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typrüfstand Deutschland
 Variables Ladebodenkonzept
 Variant/Avant
 Variante Grundausstattung
 Verlängerte Garantie für 5 Jahre, bis 50 000 km
 Vnĵjæí zpŷtné zrcátko v barvĵ vozu
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Wegfahrsperrung elektronisch
 XDS+

Zentralverriegelung mit Funkfern- bedienung und 2 klappbaren Schlüsseln (ohne SAFE System)
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 6650675
vom: 16.05.2024

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Fulda	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 94 Y	5,5 mm
Fulda	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 94 Y	5,5 mm
Fulda	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 94 Y	4,0 mm
Fulda	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 94 Y	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2023

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Rücklicht links	Kratzer	Ersetzen
3	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
4	Stoßfänger vorne	Fehlstellung	Demontage/Montage
5	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
7	Kotflügel hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
8	Tür vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
9	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren
10	Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
11	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
12	Bodenteppich	Loch	Ersetzen
13	Tür vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren
14	Kotflügel hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nicht vorhanden



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 6650675
vom: 16.05.2024

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 5.169,20
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.169,20

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	164,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	433,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 6650675
vom: 16.05.2024

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJR7NE0L0012497

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 6650675
vom: 16.05.2024

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole

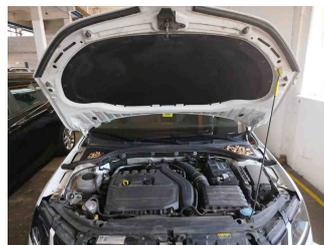

Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag

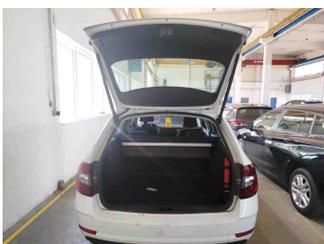

Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen

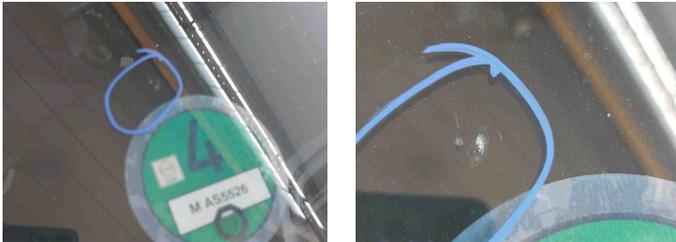

2 - Rücklicht links - Kratzer - Ersetzen




3 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



4 - Stoßfänger vorne - Fehlstellung - Demontage/Montage



5 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

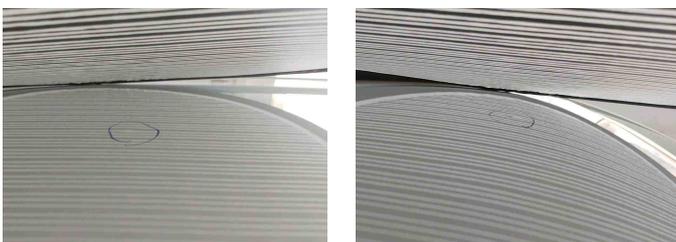

6 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



7 - Kotflügel hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



8 - Tür vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



9 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren



10 - Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

11 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



12 - Bodenteppich - Loch - Ersetzen



13 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren



14 - Kotflügel hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren

