

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                               |                  |                                 |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Numer raportu | 03001/7/24-15201                              | Data raportu     | 02-07-2024                      |
| Rzeczoznawcy  | Maciej Wiącek (NEW)<br>mgr inż. Paweł Barszcz | Data oględzin    | 28-06-2024                      |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/48428/24/06/25                   | Miejsce oględzin | MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES... |

### Dane pojazdu

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | YARVFAHKKGZ173216                 |
| Marka, model                | TOYOTA Proace 2.0 D4-D Eur...     |
| Typ, wersja                 | Proace 2.0 D-4D Long 3,0t Acti... |
| Numer rejestracyjny         | WD4883N                           |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/1997 ccm/90 kW             |
| Stan licznika               | 196 469 km                        |
| Data 1. rej./rok prod.      | 24-04-2020/2020                   |
| Data nast. bad. techn.      | 24-04-2025                        |
| Nadwozie                    | FUR 4/6                           |
| Lakier                      | biały/2-warstwowy uni             |
| Skrzynia biegów             | automatyczna                      |



### Wposażenie pojazdu

2 rząd siedzeń: kanapa 3-os., ABS, BA - asystent wspomagania hamowania awaryjnego, Blokada otwarcia drzwi od środka, Drzwi boczne odsuwane po prawej stronie, przeszklone, Drzwi tylne uchylane na boki, przeszklone, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy regulowany na wysokość, Fotel kierowcy z podłokietnikiem, Fotel kierowcy z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Gniazdo 12V na desce rozdzielczej, w schowku i tylnej części pojazdu, Gniazdo USB, tył, Kanapa pasażera dwumiejscowa, Klimatyzacja, Kluczyki - 2 szt (1 zwykły + 1 zdalny ze sterowaniem), Koło zapasowe pełnowymiarowe, Kołpaki pełne, Lakier uni, Lampki dachowe w kabinie pasażerskiej, Lusterko wsteczne, Podsufitka materiałowa w 2. rzędzie, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i 2 pasażerów, Podłokietniki, tył, Przegroda przestrzeni ładunkowej, pełna przeszklona, Przygotowanie do montażu haka, Radioodbiornik zdalnie sterowany ze zintegrowany wyświetlaczem (Bluetooth, USB) + 4 głośniki, Schowek pasażera, zamknięty, Schowek pod dwoma siedzeniami po lewej stronie pojazdu, tył, Schowek w centralnej części deski rozdzielczej, otwarty, Schowki w drzwiach przednich, System Start&Stop, System odcięcia paliwa w przypadku uderzenia, System stabilizacji toru jazdy (ESC), System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC), Szyba przednia akustyczna, Szyby (II rząd) akustyczne i przyciemnione, Szyby stałe (II rząd), panele metalowe (III rząd), Szyby sterowane elektrycznie, sekwencyjne, Tapicerka materiałowo-winiłowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty do mocowania ładunku, VSC - Układ kontroli stabilności, Wskaźnik wyboru optymalnego biegu (GSI), Wykończenie deski rozdzielczej dwukolorowe (grafitowe/szare), Wyświetlacz pomiędzy zegarami, Zagłówki z regulacją wysokości, tył, Zamek centralny, Światła do jazdy dziennej, Czujniki parkowania z tyłu

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ             | Rozmiar         | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------------------|-----------------|------------------|
| przednia | prawe | FIRESTONE, VANHAWK2 WINTER | 215/65 R16 104T | 4,6 mm           |
|          | lewe  | FIRESTONE, VANHAWK2 WINTER | 215/65 R16 104T | 5,5 mm           |
| tylna    | prawe | FIRESTONE, VANHAWK2 WINTER | 215/65 R16 104T | 6,3 mm           |
|          | lewe  | FIRESTONE, VANHAWK2 WINTER | 215/65 R16 104T | 5,8 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części           | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy   | do 150                                     |
| 3    | Słupek przedni lewy    | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni prawy   | do 150                                     |
| 5    | Słupek środkowy lewy   | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy prawy  | do 150                                     |
| 7    | Próg lewy              | do 150                                     |
| 8    | Próg prawy             | do 150                                     |
| 9    | Dach                   | do 150                                     |
| 10   | Drzwi przednie lewe    | do 150                                     |
| 11   | Pokrywa bagażnika      | do 150                                     |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części      | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Drzwi tylne prawe | 150 - 200                                  |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części                          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik przedni prawy                 | 150 - 300                                  |
| 2    | Drzwi tylne lewe                      | 150 - 300                                  |
| 3    | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | 150 - 300                                  |

W zakresie do 500 µm

| Poz. | Nazwa części         | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Drzwi przednie prawe | 150 - 500                                  |

W zakresie do 1000 µm

| Poz. | Nazwa części                             | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Światnik tylny prawy/ściana boczna prawa | 150 - 1000                                 |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                              | Opis uszkodzeń                                              | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Nadkole wewn. L                            | pęknięcie                                                   | WY        | 0.6           |
| 2    | Zderzak, środek                            | głębokie, zarysowanie, pęknięcie/rozerwanie                 | WY        | 1.1           |
| 3    | Zderzak, róg R                             | głębokie, zarysowanie                                       | WY        |               |
| 4    | Boczek tapicerski drzwi kpl. L             | pęknięcie/rozerwanie                                        | WY        | 0.3           |
| 5    | Nakładka pokrywy tylnej dół L              | pęknięcie                                                   | WY        | 0.2           |
| 6    | Tapicerka siedzenia 1.rząd R               | przepalenie, pęknięcie/rozerwanie                           | WY        | 1.2           |
| 7    | Światnik przedni L                         | zarysowanie, wgniecenie, wgniecenie, ślady korozji          | NA        | 2             |
| 8    | Światnik przedni R                         | odpryski lakieru, pęknięcia powłoki lakierowej              | NA        |               |
| 9    | Obudowa przednia                           | zarysowanie, pęknięcia powłoki lakierowej                   | NA        |               |
| 10   | Pokrywa przednia                           | odpryski lakieru, ślady korozji                             | NA        |               |
| 11   | Poszycie drzwi przednich R                 | odpryski lakieru, zarysowanie                               | NA        |               |
| 12   | Próg R                                     | ślady korozji                                               | NA        |               |
| 13   | Tylny panel boczny z ramą drzwi R          | odpryski lakieru, ślady korozji                             | NA        |               |
| 14   | Pokrycie zew.drzwi/pokrywy tylnej,boczne L | liczne, wgniecenie, liczne, zarysowanie, ślady korozji      | NA        | 2.5           |
| 15   | Pokrycie zew.drzwi/pokrywy tylnej,boczne R | wgniecenie, odpryski lakieru, ślady korozji                 | NA        | 1             |
| 16   | Półowka zawiasu, dół drzwi tylnych L       | zarysowanie                                                 |           |               |
| 17   | Poszycie drzwi przednich L                 | odpryski lakieru                                            |           |               |
| 18   | Poszycie drzwi tylnych R                   | plytkie, , zarysowanie, plytkie, , zarysowanie, zarysowanie |           |               |
| 19   | Światnik tylny L                           | odpryski lakieru                                            |           |               |
| 20   | Oslona światnika tylnego, dolna L          | zarysowanie                                                 |           |               |
| 21   | Kolpak koła przód L                        | odpryski lakieru                                            |           |               |
| 22   | Kolpak koła przód R                        | odpryski lakieru                                            |           |               |
| 23   | Kolpak koła tył L                          | odpryski lakieru                                            |           |               |
| 24   | Kolpak koła tył R                          | odpryski lakieru                                            |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Koło zapasowe




**Fot. 26**

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył

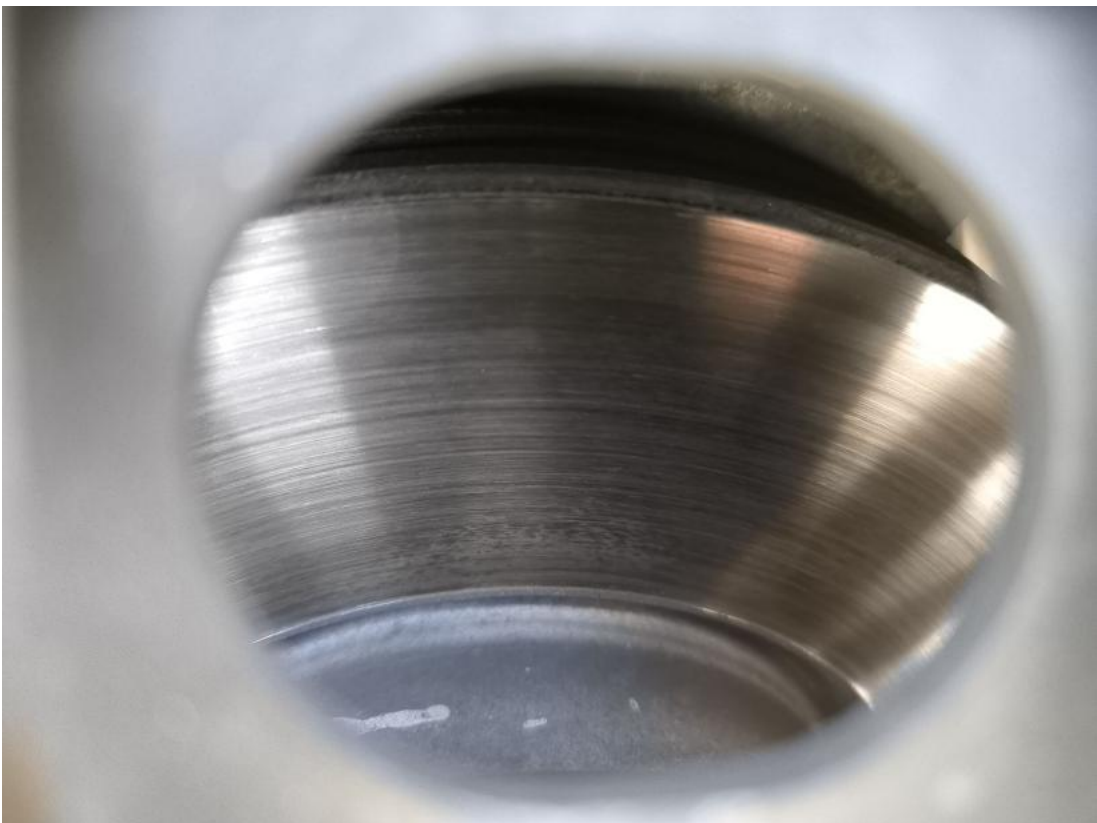

**Fot. 28**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

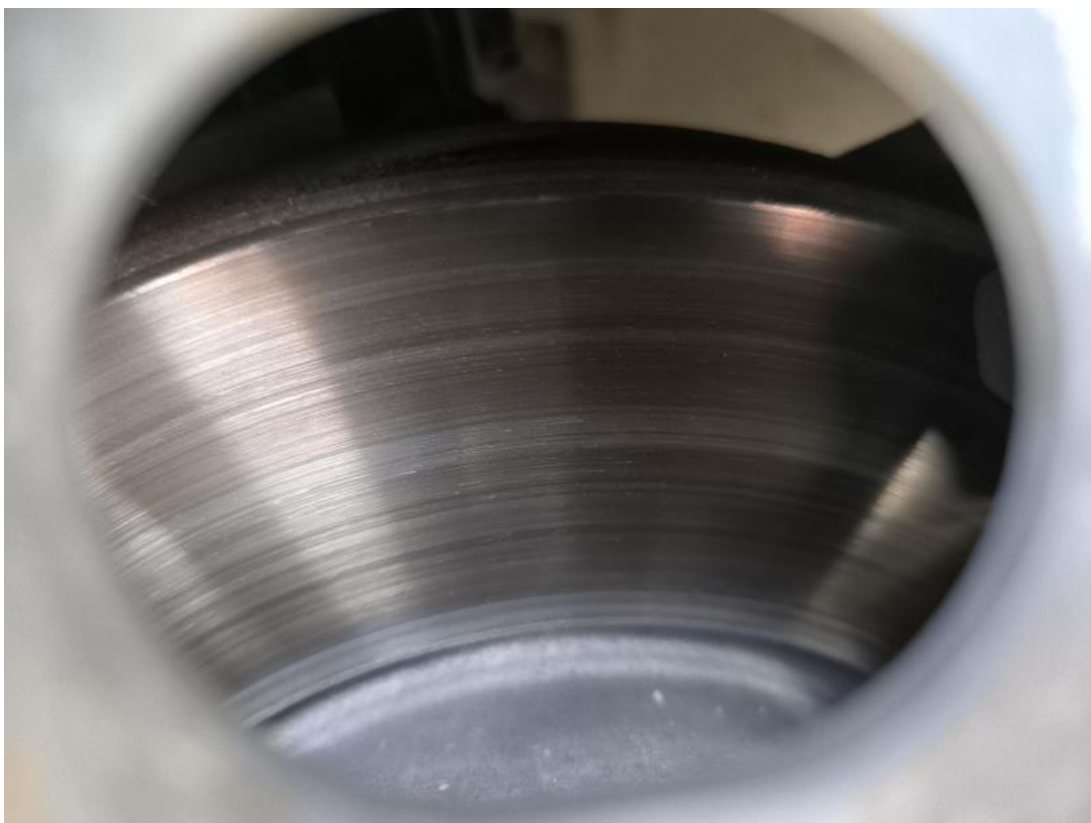

**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 32**


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**


Dow. Rej. Str.2 i klucze

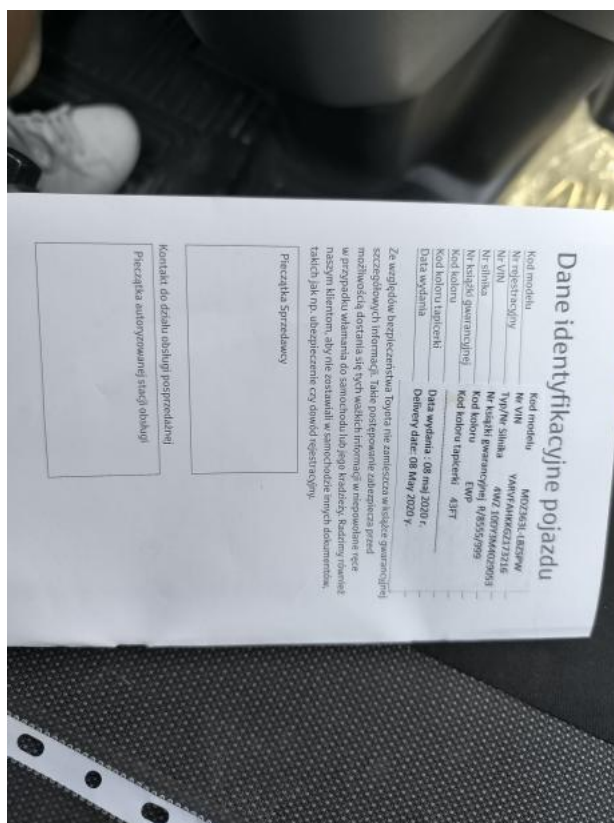

**Fot. 34**

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

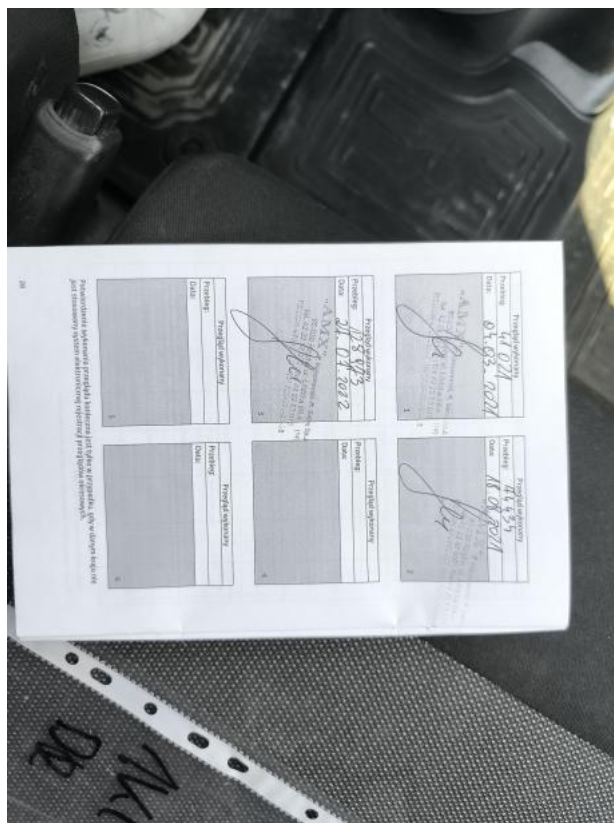

**Fot. 35**


Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36**

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

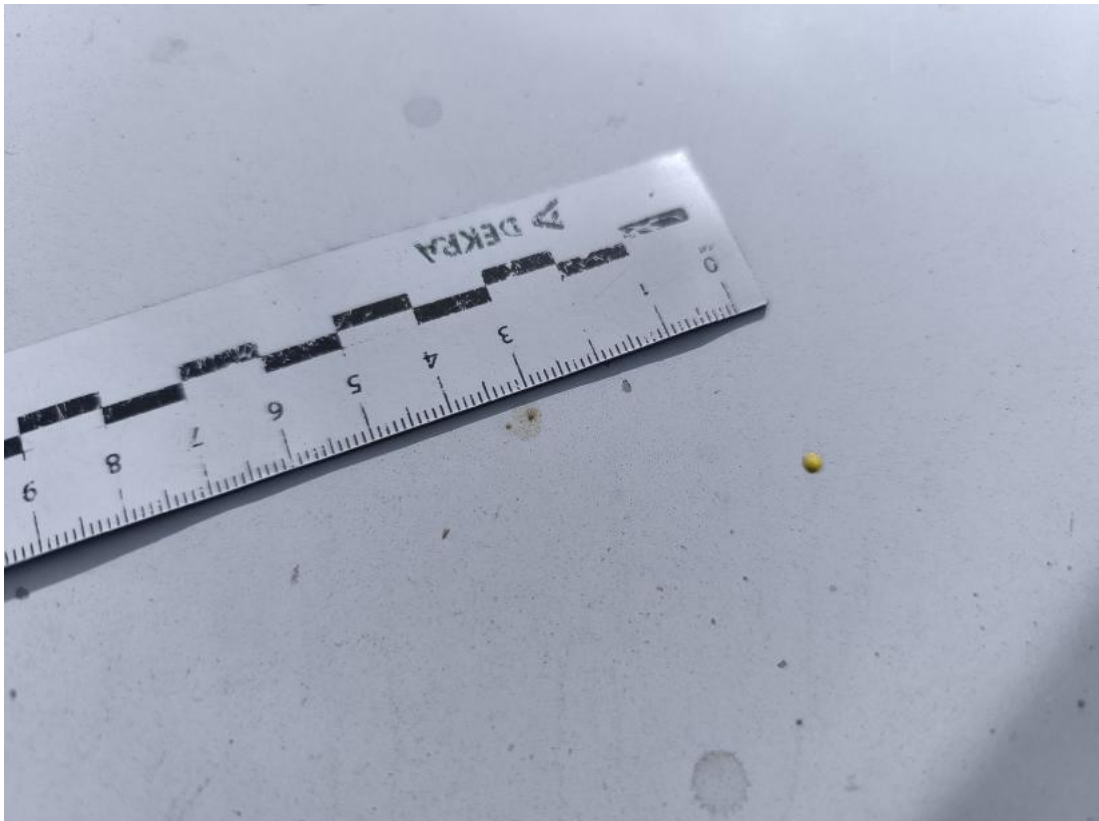

**Fot. 37**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 38**

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 40**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Zderzak - Inne 1



**Fot. 42**

Łótnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Błotnik przedni P() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 44**

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46**


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

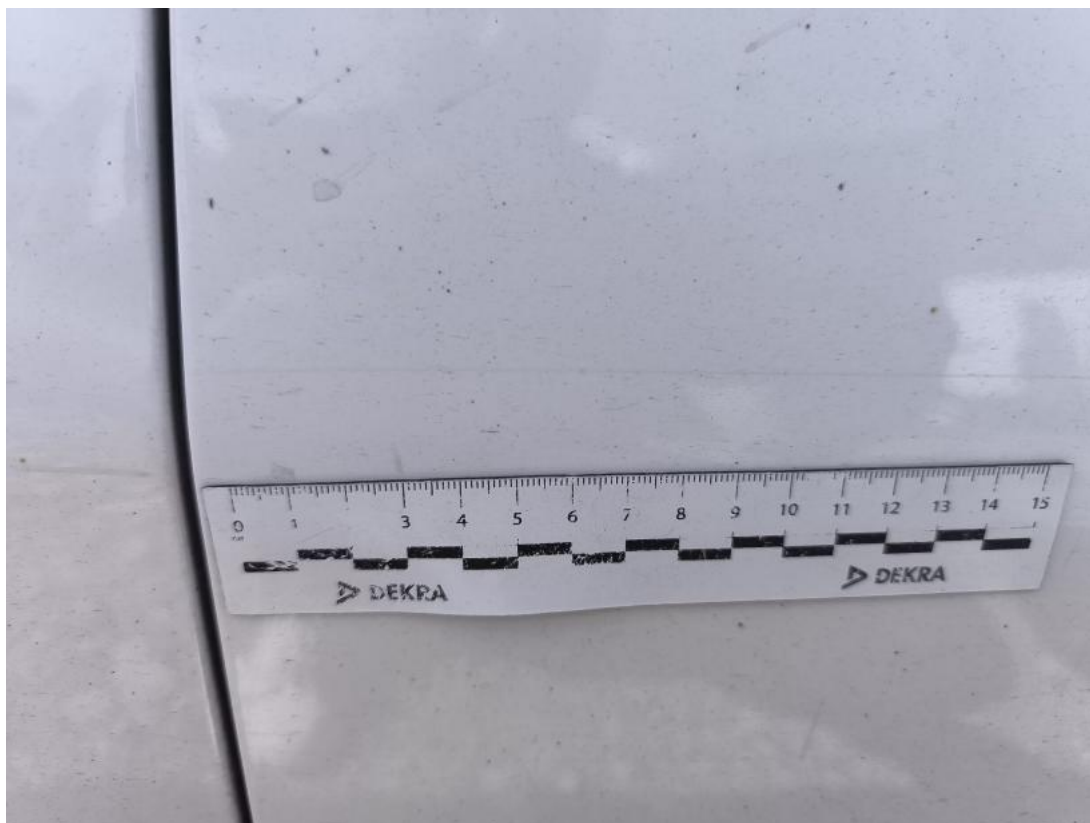

**Fot. 47**


Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3

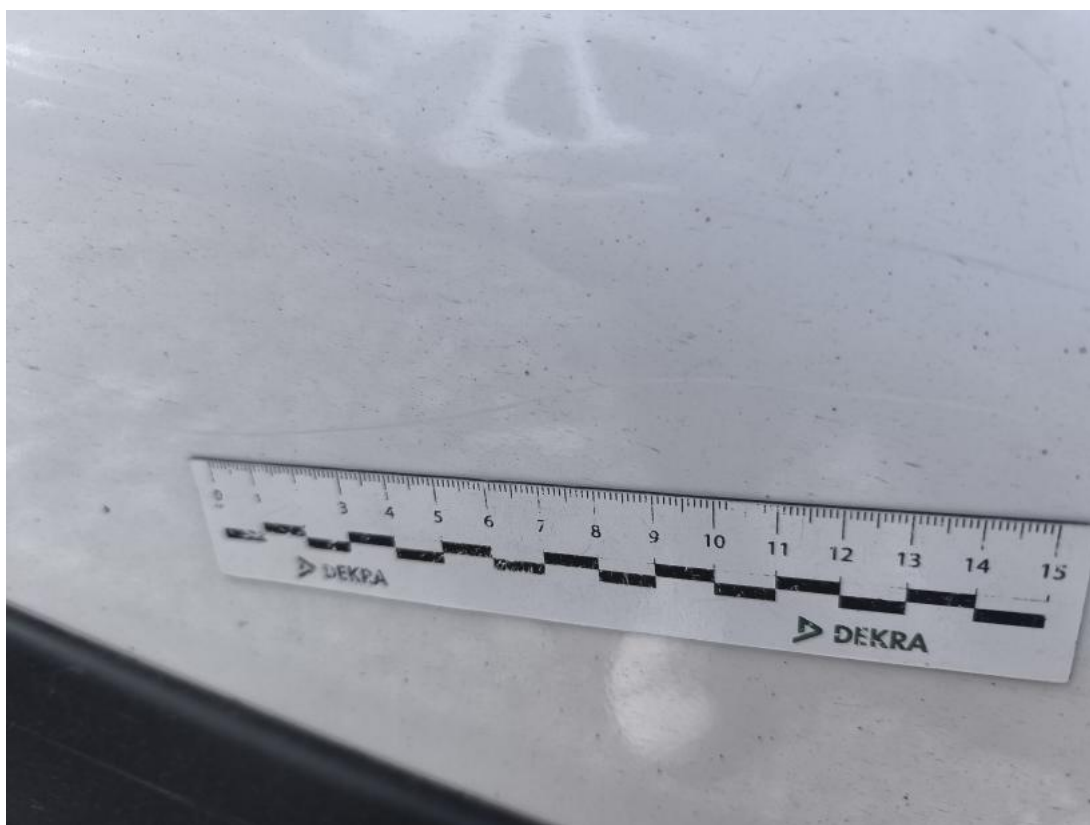

**Fot. 48**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

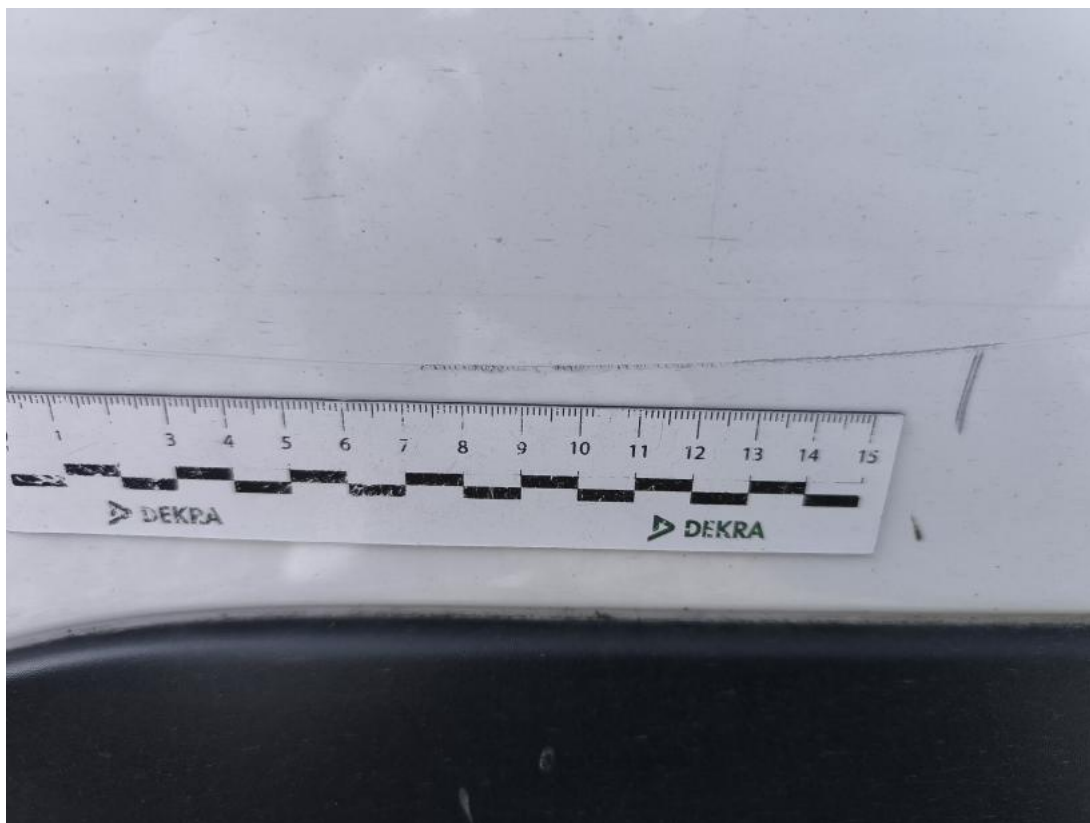

**Fot. 49**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 50**

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Próg P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 54**

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 56**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



**Fot. 58**

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

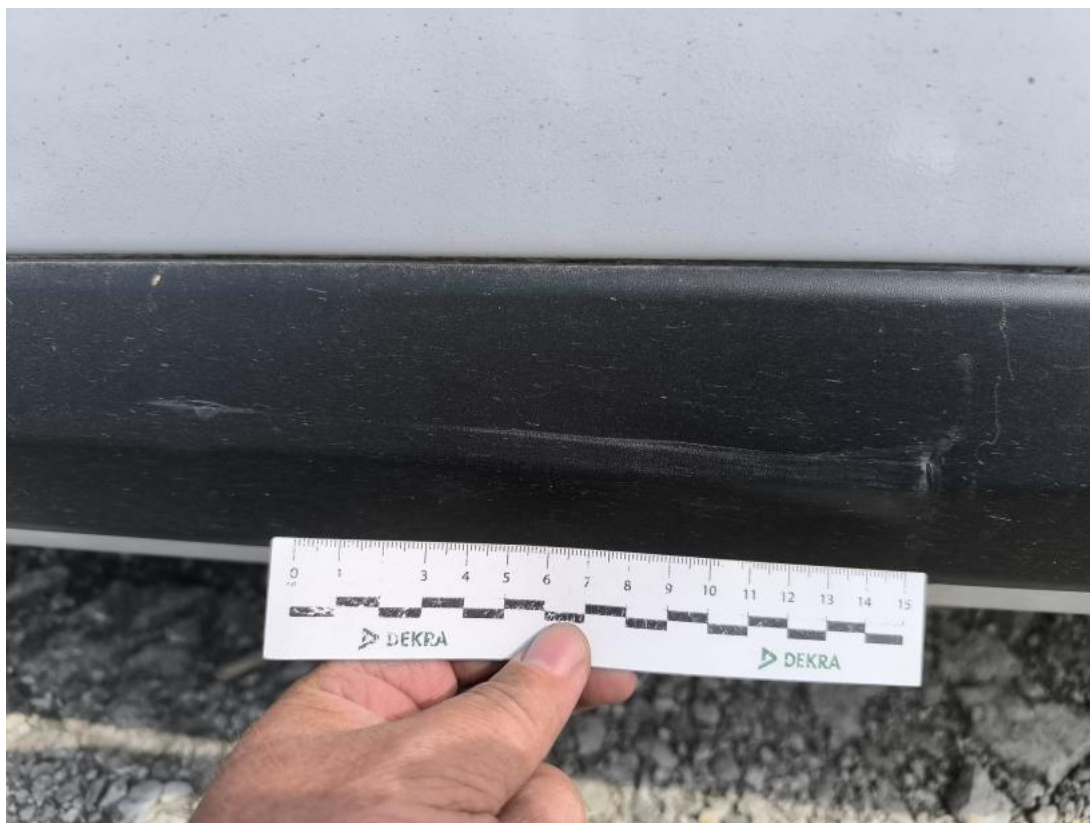

**Fot. 59**


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 60**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

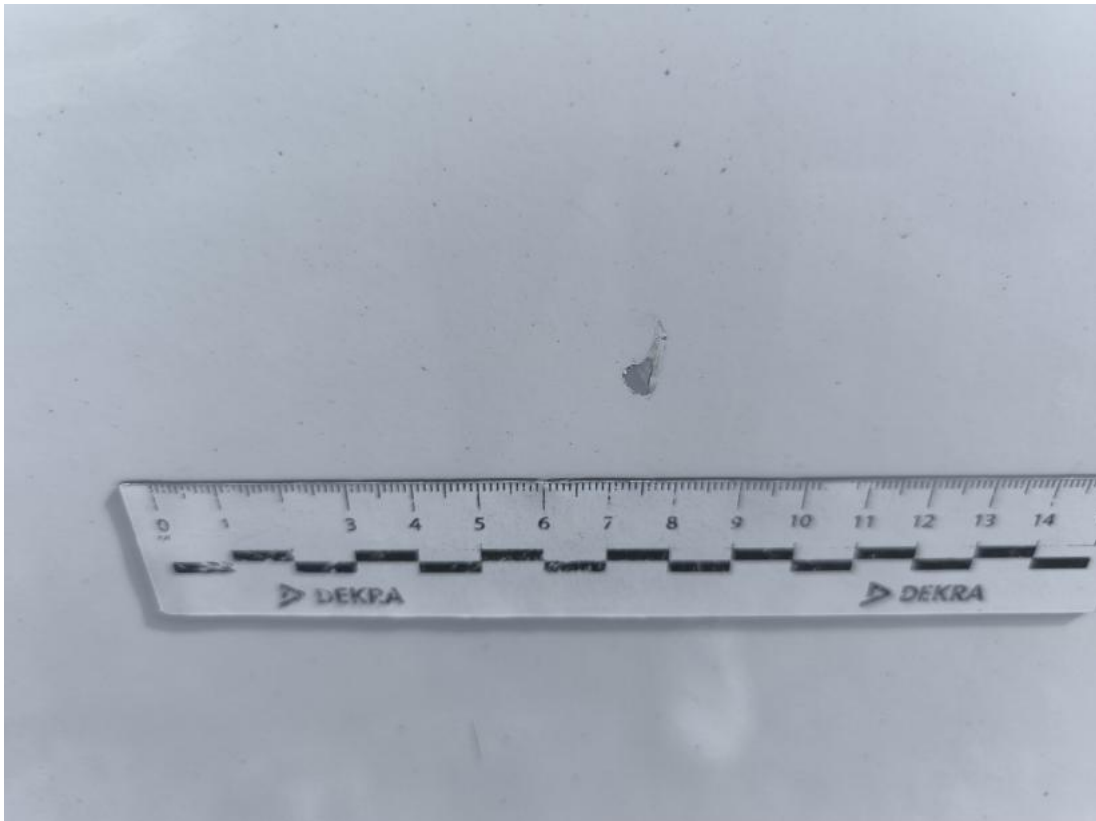

**Fot. 61**


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 62**


Kołpak tylny L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

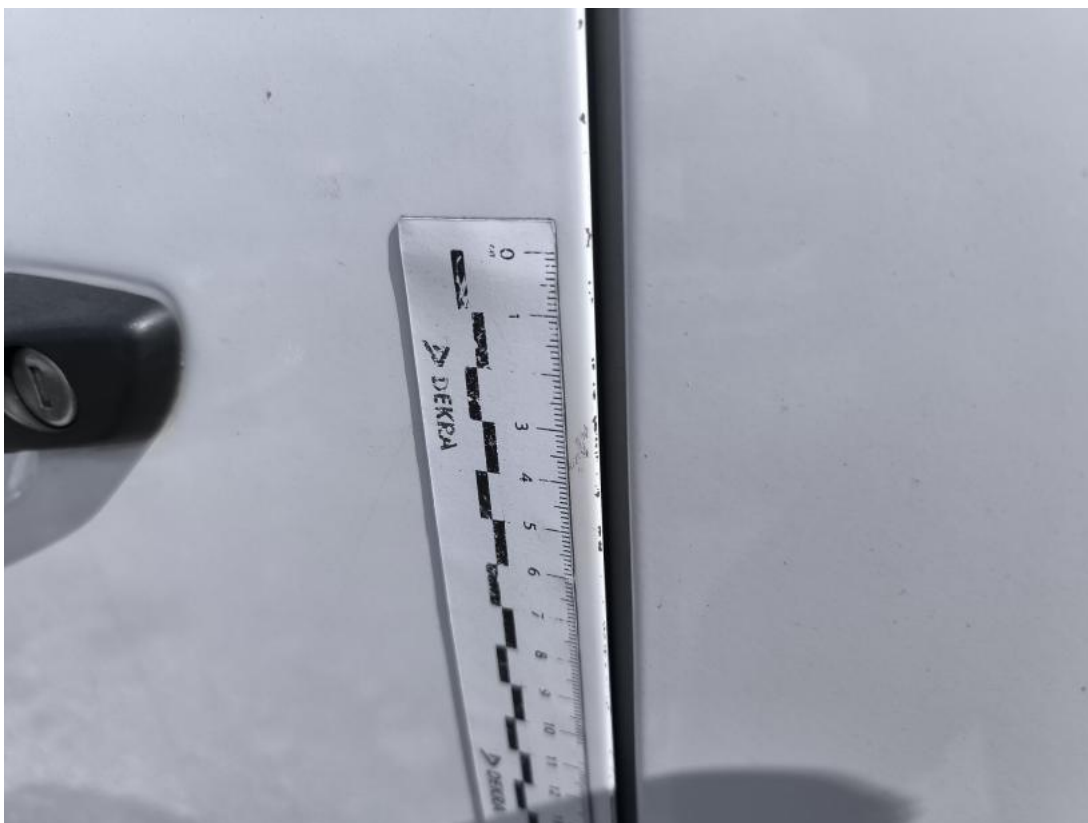

**Fot. 63**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

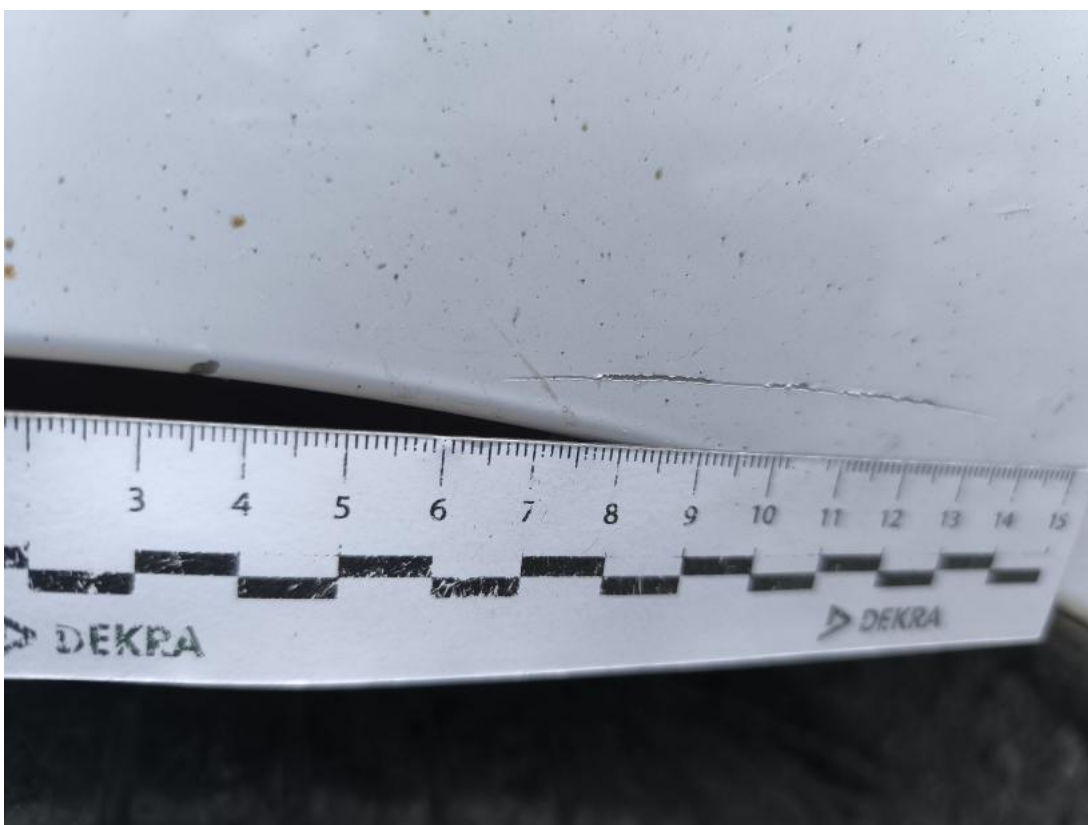

**Fot. 64**

Blotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65**


Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 66**

Błotnik przedni L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

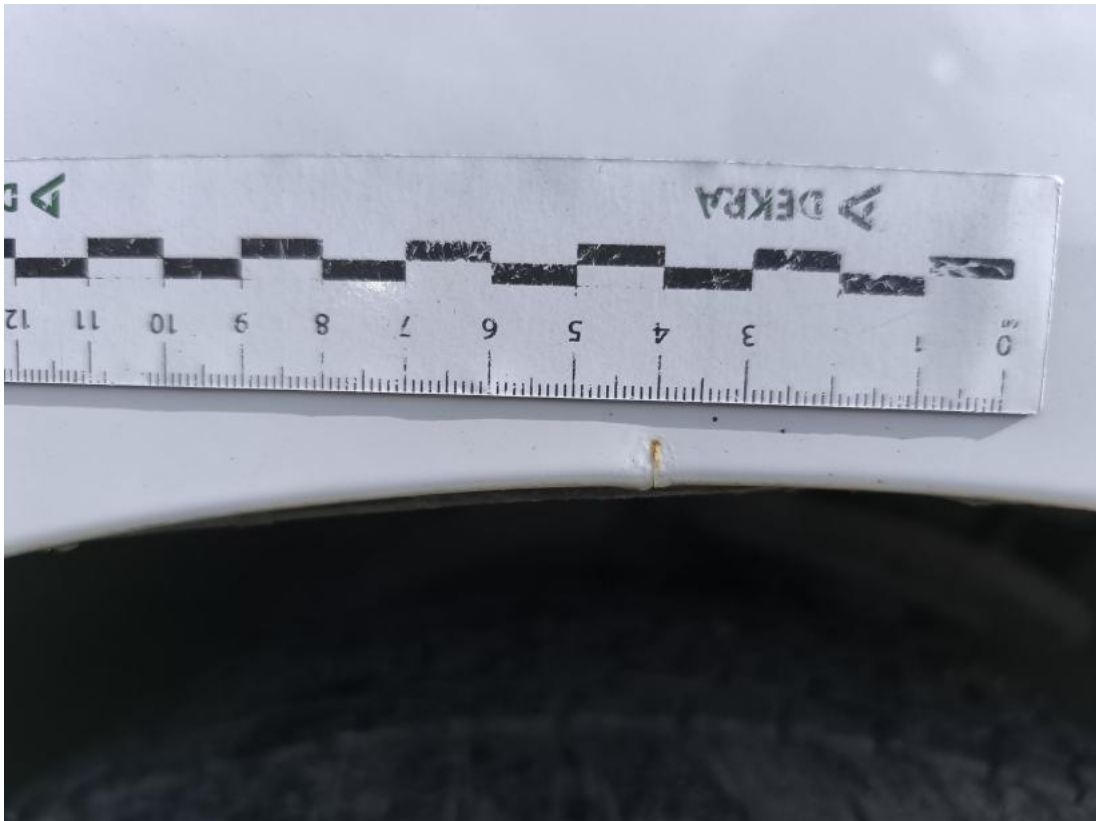

**Fot. 67**

Błotnik przedni L - Inne 1



**Fot. 68**

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69**

Kołpak przedni L() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 70**

Nadkole przednie L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 71**


Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 72**

Fotel prz. praw.() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

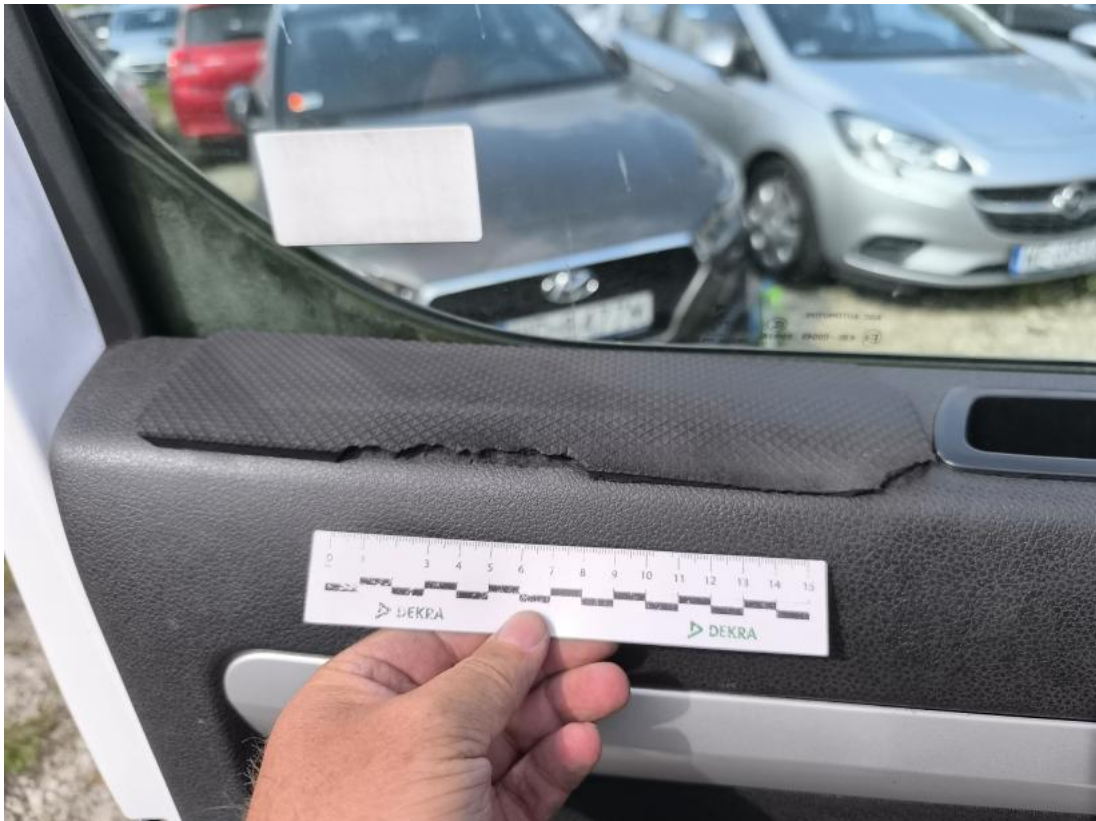

**Fot. 73**

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1



**Fot. 74**

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 75**

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 2



**Fot. 76**

Drzwi tyłu lewe() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 77**

Drzwi tyłu prawe - zdjęcie pogładowe 2



**Fot. 78**

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 79**

Ściana lewa - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 80**

Ściana prawa - Wgniecenie/odkształcenie 1