

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/38086/24/05/20
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 20-05-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
System mLeasing(CFM)
mLeasing Sp. z o.o.
ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Maciej Wiącek (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0126466	DACIA, Dokker Van 1.6 SCe Euro 6 1598ccm - 102KM 1,9t 17-21, Do...				FUR
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1598	102/75	manualna	76 970	4/2
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WY951EF	UU18SDRV557788409		01-08-2017/2017	18-08-2024	biały/2-warstwowy uni

Data oględzin: 24-05-2024

Miejsce oględzin:

Van der Car Warszawa (CFM)
Puławska 617/621
02-885 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS z układem nagłego hamowania, Drzwi prawe odsuwane nieprzeszkolone, Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszkolone, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Immobilizer, Komputer pokładowy, Koło zapasowe, pełnowymiarowe, Listwy boczne, Lusterka zewnętrzne regulowane mechanicznie, Poduszka powietrzna kierowcy, Przygotowanie do montażu radia, Półka pod dachem, System kontroli toru jazdy ESC z funkcją zapobiegania poślizgowi kół przy ruszaniu (ASR), Tapicerka materiałowa, Uchwyty do mocowania ładunku na ścianach bocznych, Uchwyty do mocowania ładunku w podłodze, Wspomaganie układu kierowniczego, Zderzaki w kolorze czarnym, Ścianka działowa z szybą.

Wyposażenie dealerskie

Dacia Plug&Radio (radio CD/MP3 2 DIN z USB i Bluetooth), Klimatyzacja manualna, Pakiet Elektryczny → [Zamek centralny z pilotem, Elektrycznie regulowane szyby przednie, Oświetlenie bagażnika, Lusterka prawe i lewe ustawiane elektrycznie, Gniazdo 12V, Lusterka boczne regulowane i ogrzewane elektrycznie].

Wyposażenie dodatkowe

Hak holowniczy stały.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, ECOPIA	185/65 R15 84H	4,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ECOPIA	185/65 R15 84H	4,7 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTIECOCONTACT 5	185/65 R15 84H	6,2 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTIECOCONTACT 5	185/65 R15 84H	6,3 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do wymiany**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Lusterko zewnętrzne L	963026375R	pęknięcie	
2	Uszczelka drzwi/klapy	908302595R	rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni L	631016113R	odpryski lakieru	
2	Pokrywa przednia	651002144R	wgniecenie, odpryski lakieru	0.2
3	Podłoga tylna	745123940R	wytarcia lakieru, ślady korozji	
4	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	901018559R	odpryski lakieru, ślady korozji	
5	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	901006293R	odpryski lakieru	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Klucz do uruchamiania pojazdu		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik przedni kompletny L	SP		
2	Pokrywa przednia	III		
3	Drzwi tylne, lewe kompletne (nieprzeszkłone) L	II		
4	Drzwi tylne, prawe kompletne (nieprzeszkłone) R	III		
5	Podłoga bagażnika	II		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	801001855R	wgniecenie, długość cm:3.00, odpryski lakieru	
2	Drzwi części ład.przesuwne R	821001845R	wgniecenie, długość cm:3.00	
3	Błotnik tylny L	760315288R	łagodne, wgniecenie, odpryski lakieru	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 18

Konsola środkowa



Fot. 19

Tunel środkowy



Fot. 20

Kierownica (na wprost)



Fot. 21

Kierownica z lewej strony



Fot. 22

Komora silnika



Fot. 23

Bagażnik



Fot. 24

Koło zapasowe


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył

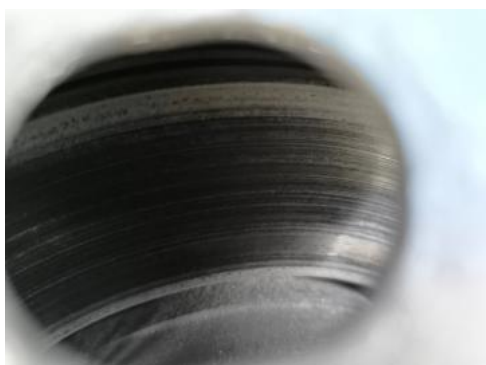

Fot. 27
Tarcza hamulcowa przednia lewa

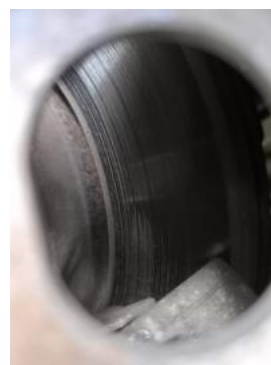

Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 31
Dowód rej. Str. 1



Fot. 32
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane




Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 35
Instrukcja



Fot. 36
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

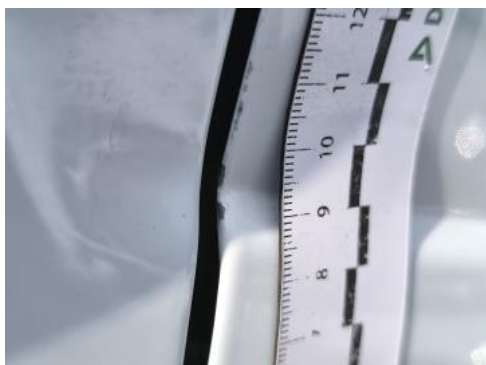

Fot. 37
Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 38
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 39
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 40
Drzwi przednie P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42
Drzwi tylne P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 43
Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1




Fot. 44
Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 45
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

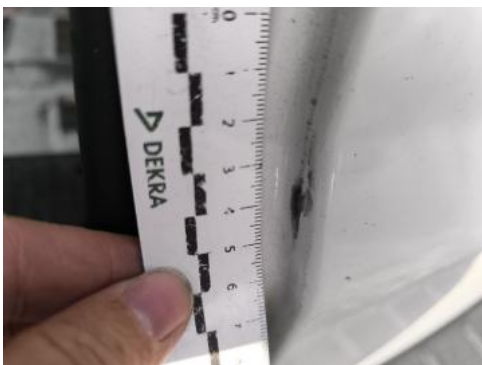

Fot. 47
Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 52

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 53

Lusterko zew L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 54

Lusterko zew L - Inne 1



Fot. 55

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Drzwi tyłu lewe - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Drzwi tyłu prawe - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 59

Drzwi tyłu prawe - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 60

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1



Fot. 61

Podłoga - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 62

Podłoga - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 63

Podłoga - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64

Podłoga - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Podłoga() - Wgniecenie/odkształcenie 3