

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	213687/1/25-11401	Data raportu	23-01-2025
Rzeczoznawcy	Radosław Brzostowski (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	22-01-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/03764/25/01/17	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VJ7E603JV651475
Marka, model	OPEL Vivaro 1.6 BiTurbo CDTI...
Typ, wersja	Vivaro L2H1 2.9t Elegance
Numer rejestracyjny	WD6351M
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/107 kW
Stan licznika	238 069 km
Data 1. rej./rok prod.	20-12-2018/2018
Data nast. bad. techn.	12-12-2025
Nadwozie	KOM 4/9
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

2. rząd siedzeń: siedzenie 3-os., Czujnik temperatury zewnętrznej, Drzwi boczne prawe przesuwne z szybą odsuwającą, ESP z systemem wspomagania ruszania na pochyłościach, Fotel pasażera podwójny, Fotel pasażera podwójny ze schowkiem pod siedziskiem, Gniazdo 12V, Kierownica i dźwignia zmiany biegów obszyte skórą, Kierownica z przyciskami sterowania, Klimatyzacja manualna z przodu i tyłu, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lusterka zewnętrzne sterowane i podgrzewane elektrycznie, Nadwozie przeszklone, Okna boczne stałe w tylnej części nadwozia, Okna przyciemnione w tylnej części nadwozia, Panel boczny lewy z otwieranym oknem, Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, Podłoga pokryta tworzywem w tylnej części wnętrza, Radio 16BT USB ze zintegrowanym wyświetlaczem, Bluetooth, AUX-in, 2xUSB, System Start/Stop, System dodatkowej regulacji nawiewu ciepłego powietrza na tył, System monitorowania ciśnienia w oponach, Szywna półka bagażnika, Szyby przednie sterowane elektrycznie z funkcją impulsową, Tapicerka premium Java Nate Connect, Tempomat, Układ ABS z systemami EBD i EBA, Wycieraczka i ogrzewanie szyby tylnej, Zamek centralny, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Lakier metalik, Pakiet Tour Elegance

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	UNIROYAL, ALLSEASONMAX	215/65 16 109T	7,5 mm
	lewe	UNIROYAL, ALLSEASONMAX	215/65 16 109T	7,5 mm
tylna	prawe	UNIROYAL, ALLSEASONMAX	215/65 16 109T	7,5 mm
	lewe	UNIROYAL, ALLSEASONMAX	215/65 16 109T	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba tyl. ogrzewana/barwiona bocz. R	brak	WY	1.1
2	Zestaw montażowy/klej szyby boczn. tyl. R		WY	
3	Pióro wycieraczki, tył boczne R	brak	WY	
4	Ramię wycieraczki tylnej bocznej R	połamane, niekompletne	WY	

5	Kołpak ramienia wycieraczki R	brak	WY	
6	Kołpak koła tył R	brak	WY	0.1
7	Półka bagażnika	brak	WY	0.1
8	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.3
9	Dach, tył	wgniecenie/odkształcenie	NA	3.5
10	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
11	Zderzak, środek	rysa/odprysk	NA	0.8
12	Zderzak, róg R	rysa/odprysk	NA	0.5
13	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	3
14	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
15	Pokrywy reflektorów dodatkowych kpl.	zarysowanie		
16	Reflektor z kierunkowskazem L	zarysowanie		
17	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
18	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
19	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
20	Ośłona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
21	Ośłona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
22	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk		
23	Nakładka dolna drzwi tylnych R	rysa/odprysk		
24	Rama drzwi, przód R	rysa/odprysk		
25	Lampa dolna tylna, pełna L	zarysowanie		
26	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	zarysowanie		
27	Nakładka błotnika tylnego tył dół L	zarysowanie		
28	Nakładka błotnika tylnego tył dół R	zarysowanie		
29	Nakładka wew.pasa tylnego	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

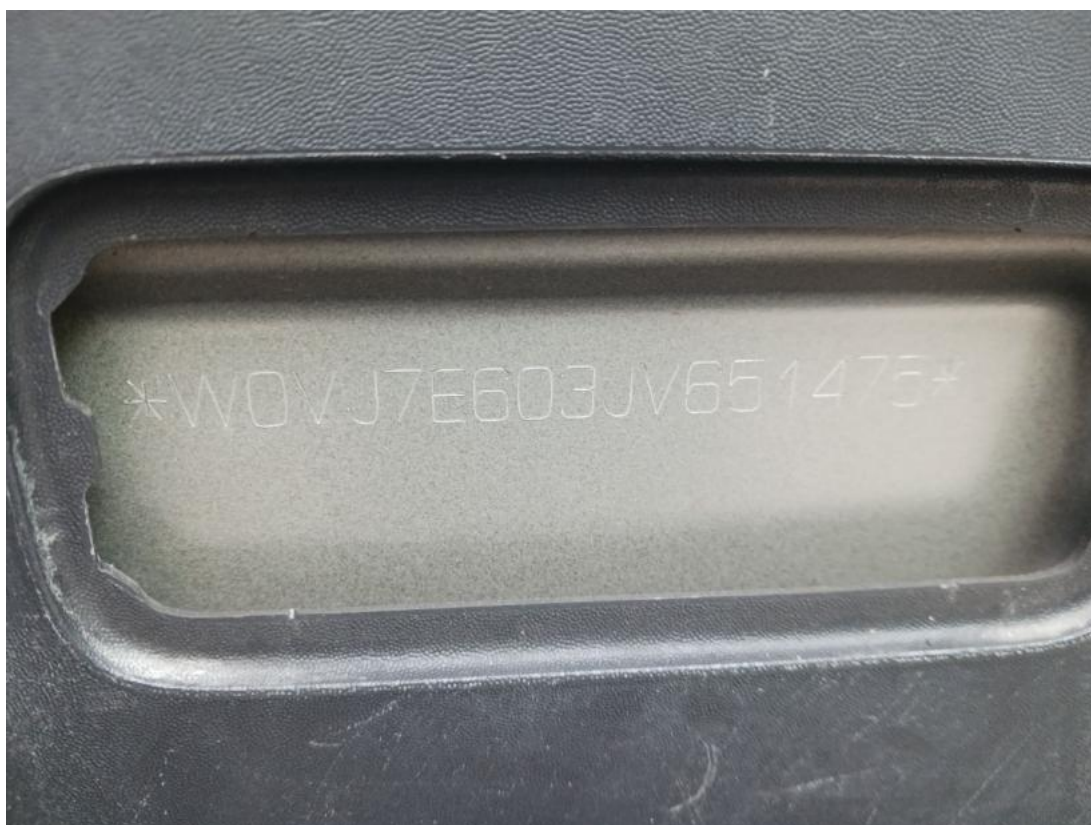

Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 18

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Tunel środkowy



Fot. 20
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica z lewej strony



Fot. 22
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Bagażnik



Fot. 24
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Dowód rej. Str. 1



Fot. 28
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

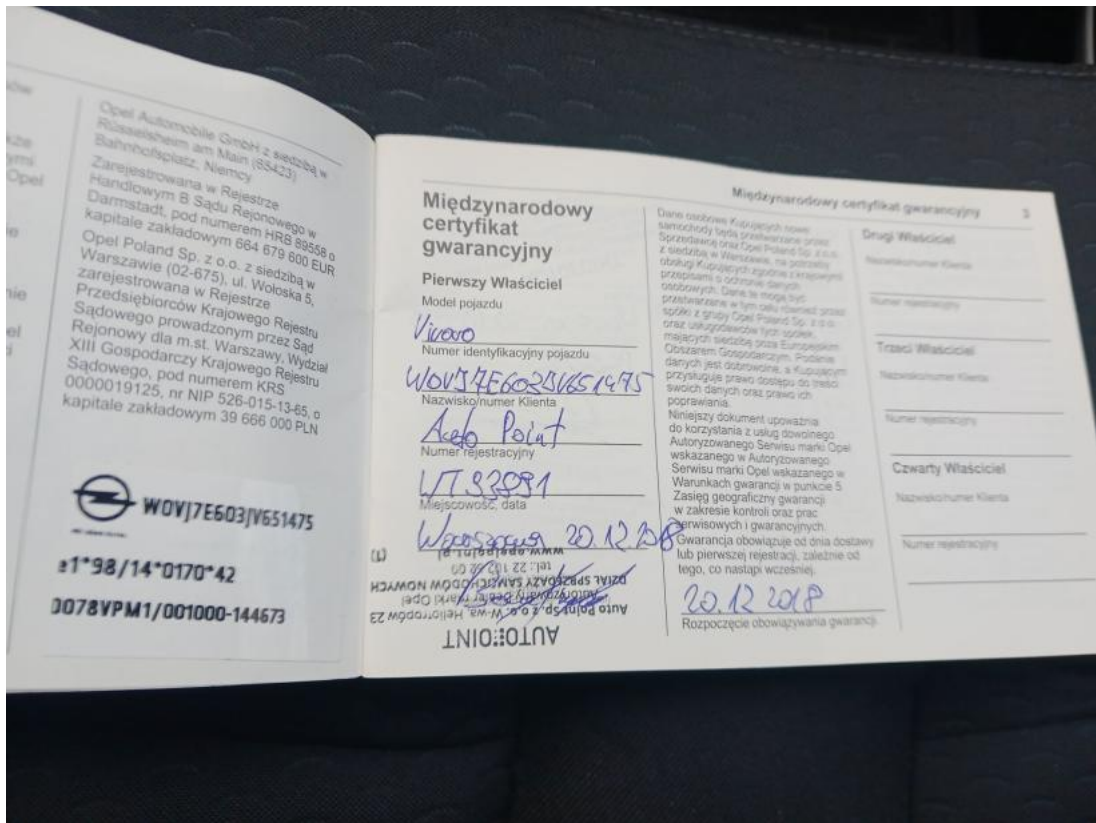

Fot. 29


Książka serwisowa – dane



Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

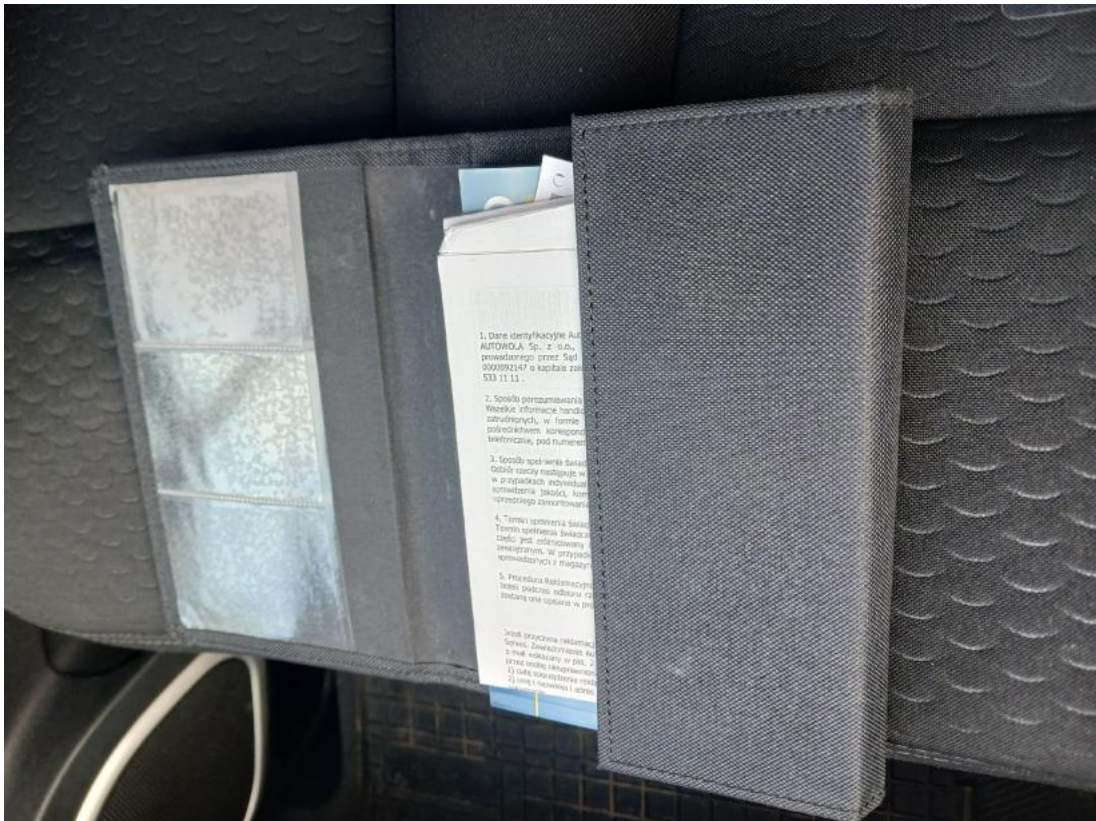

Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 34

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 2



Fot. 38

Zderzak przedni cz P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zderzak przedni cz P - Inne 1



Fot. 40
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46
Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Kołpak tylny P - Inne 1



Fot. 48
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Ramię wycieraczki tylnej - Inne 1



Fot. 50
Szyba tylna - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny cz śr - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 2



Fot. 56
Zderzak tylny cz śr() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Lampa przeciwmgielna tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 2



Fot. 64
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 66

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67
Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 2



Fot. 68
Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Reflektor L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71
Reflektor L - Rysa/odprysk 2



Fot. 72
Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2



Fot. 74

Wykładzina przestrzeni bagażowej() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75
Drzwi - Rysa/odprysk 1



Fot. 76
Drzwi - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Drzwi - Wgniecenie/odkształcenie 2