

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214007/2/25-11401	Data raportu	18-02-2025
Rzeczoznawcy	Maciej Gruszczyński mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	17-02-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/10286/25/02/11	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>ZFA3120000JB87903</b>
Marka, model	FIAT 500 15-24
Typ, wersja	500 1.2 Lounge EU6d
Numer rejestracyjny	GD506UM
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1242 ccm/51 kW
Stan licznika	51 793 km
Data 1. rej./rok prod.	23-10-2019/2019
Data nast. bad. techn.	24-10-2025
Nadwozie	hatchback 3/4
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



### Wyposażenie pojazdu

ABS + EBD, Airbag 7 sztuk: poduszki powietrzne czołowe, przednie boczne, kurtynowe, Airbag kolan kierowcy, BAS - Brake Assist System, Chromowana końcówka rury wydechowej, Chromowane wstawki na gałce zmiany biegów, Czujnik ciśnienia powietrza w oponach TPMS, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, ESC (zawiera ASR, MSR, HBA i Hill Holder), ESS - system sygnalizacji nagłego hamowania, Elektrycznie sterowane szyby przednie + zamek centralny, Felgi aluminiowe 15 z ogumieniem 185/55, wzór 14-ramienny (74B), Funkcja Android Auto, Apple CarPlay, GSI - Gear Shift Indicator, Gniazdo 12V, Immobilizer, Kierownica skórzana ze sterowaniem radia Uconnect, Kierownica z regulacją wysokości, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy z systemem My Car, Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk, Listwy chromowane na zderzakach przednim i tylnym, Listwy chromowane pod linią szyb bocznych, Lusterka boczne sterowane elektrycznie w kolorze nadwozia, Ogranicznik prędkości, Radio Uconnect z 7-calowym dotykowym ekranem (bez CD) z portem USB oraz Bluetooth, Reflektory przednie z funkcją Follow Me Home, System Stop & Start, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylna kanapa dzielona z regulowanymi zagłówkami, Uchwyt dla pasażera, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Usługi UConnect LIVE, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw wskaźników analogowy z ekranem komputera pokładowego, Światła do jazdy dziennej (DRL) w technologii LED, Dach szklany panoramiczny nieotwierany, z roletą przeciwsłoneczną, Głośniki 2 z tyłu, Koło zapasowe, dojazdowe (135/80 R14), Lakier metalizowany Szary Colosseo

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, ALLSEASON	185/55 15 82H	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, ALLSEASON	185/55 15 82H	5,0 mm
tylna	prawe	NOKIAN, WR D4	185/55 15 88H	5,0 mm
	lewe	NOKIAN, WR D4	185/55 15 88H	5,0 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

### Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Błotnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie	WY	1.9
2	Szyba przednia atermiczna	pęknięcie	WY	1.8
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
6	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8

7	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
8	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2.5
9	Pokrywa tylna	ślady korozji	NA	0.5
10	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
11	Dach	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu




**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny

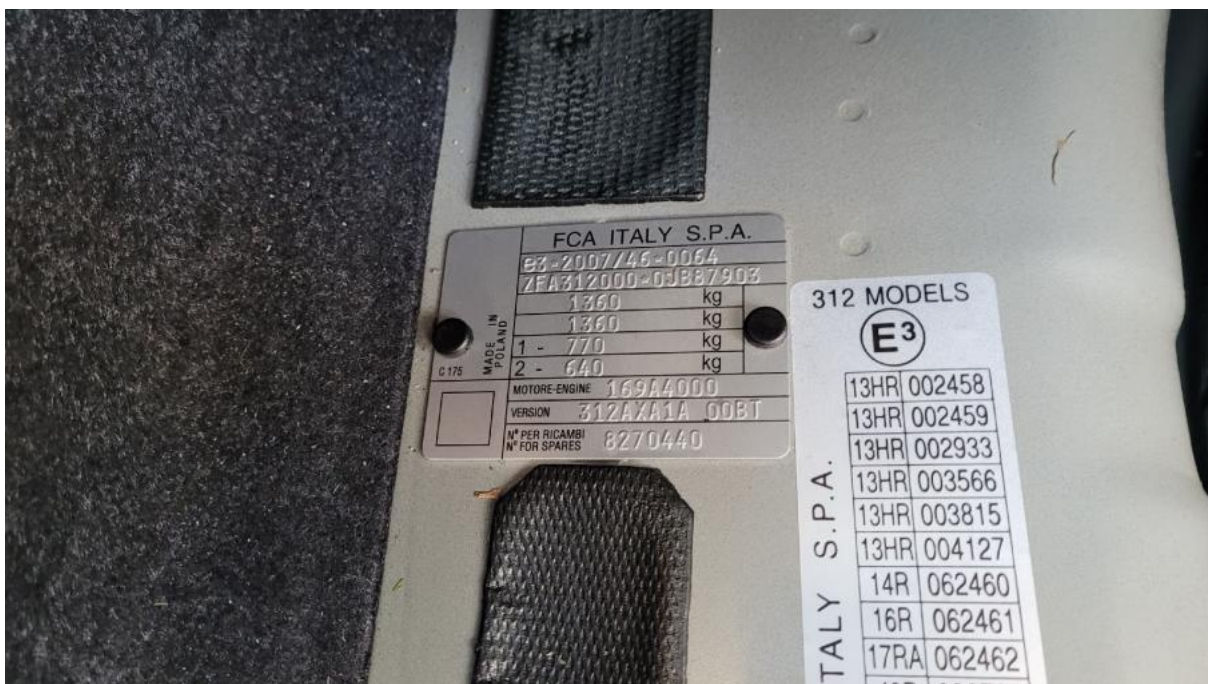

**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**  
Konsola środkowa



**Fot. 20**  
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Koło zapasowe



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 28**  
Dowód rej. Str. 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**


Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 30**

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

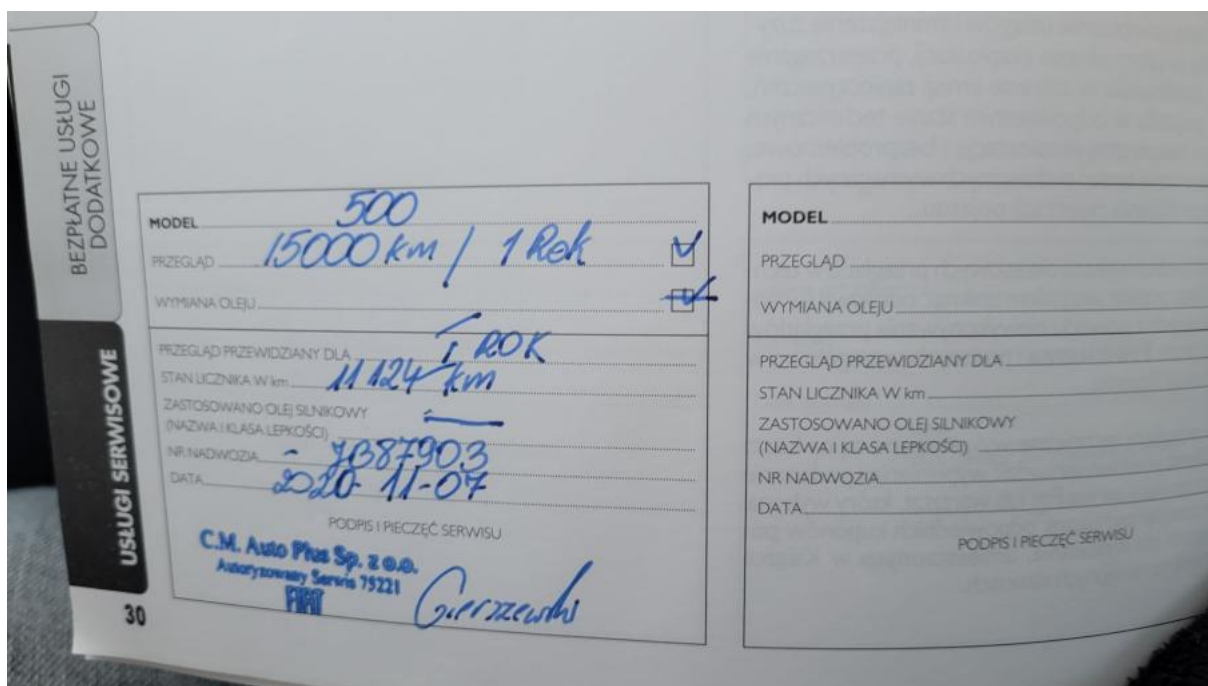

**Fot. 31**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 32**


Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

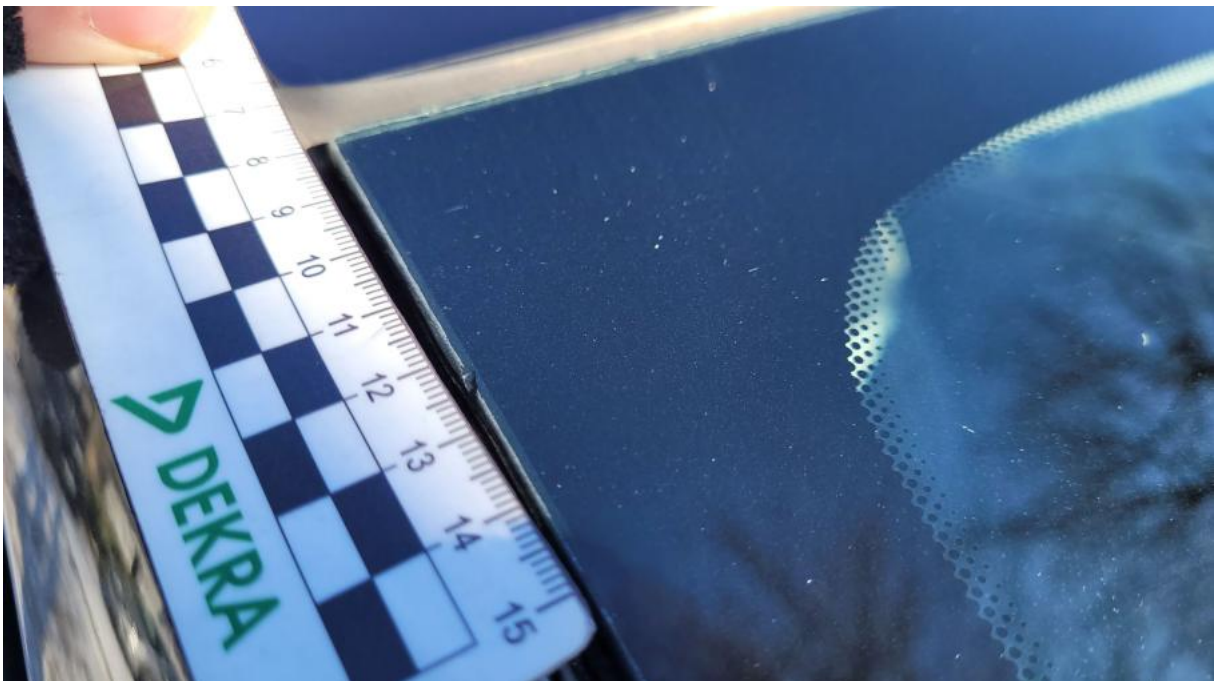

**Fot. 34**

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 36**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Zderzak - Rysa/odprysk 2



**Fot. 38**

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 40**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 42**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 44**

Drzwi przednie P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Próg P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46**

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 48**


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Pokrywy bagażnika - Inne 1

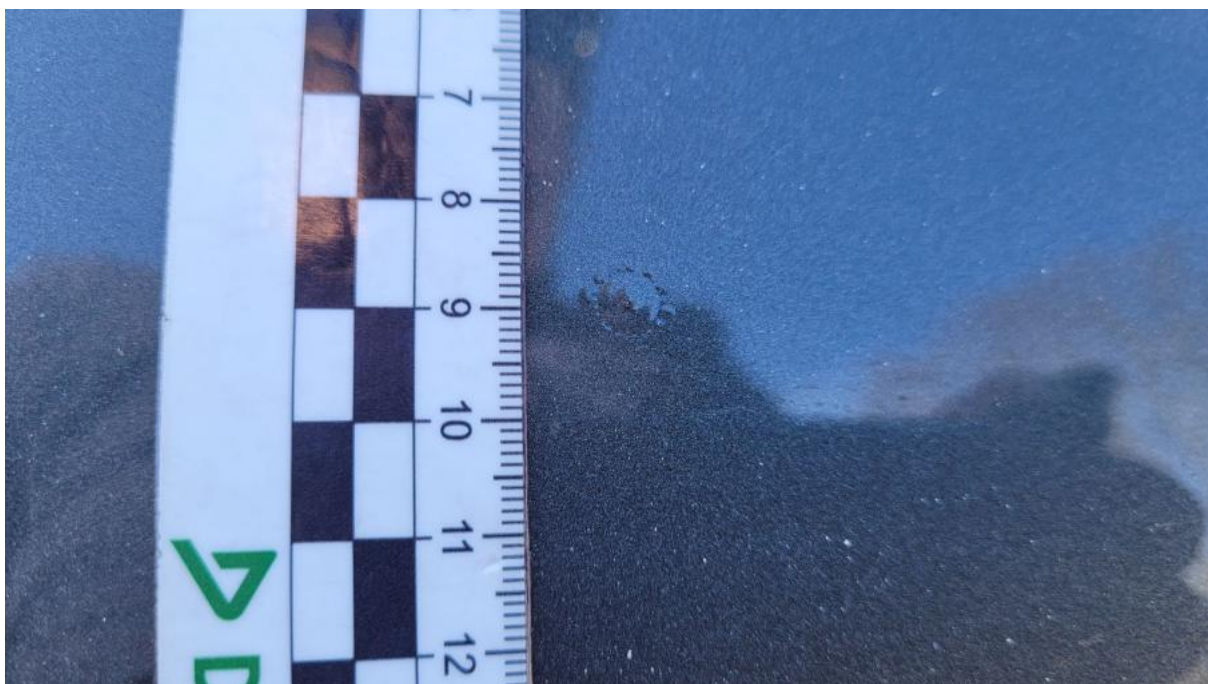

**Fot. 50**

Pokrywy bagażnika - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 54**

Łótnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 56**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

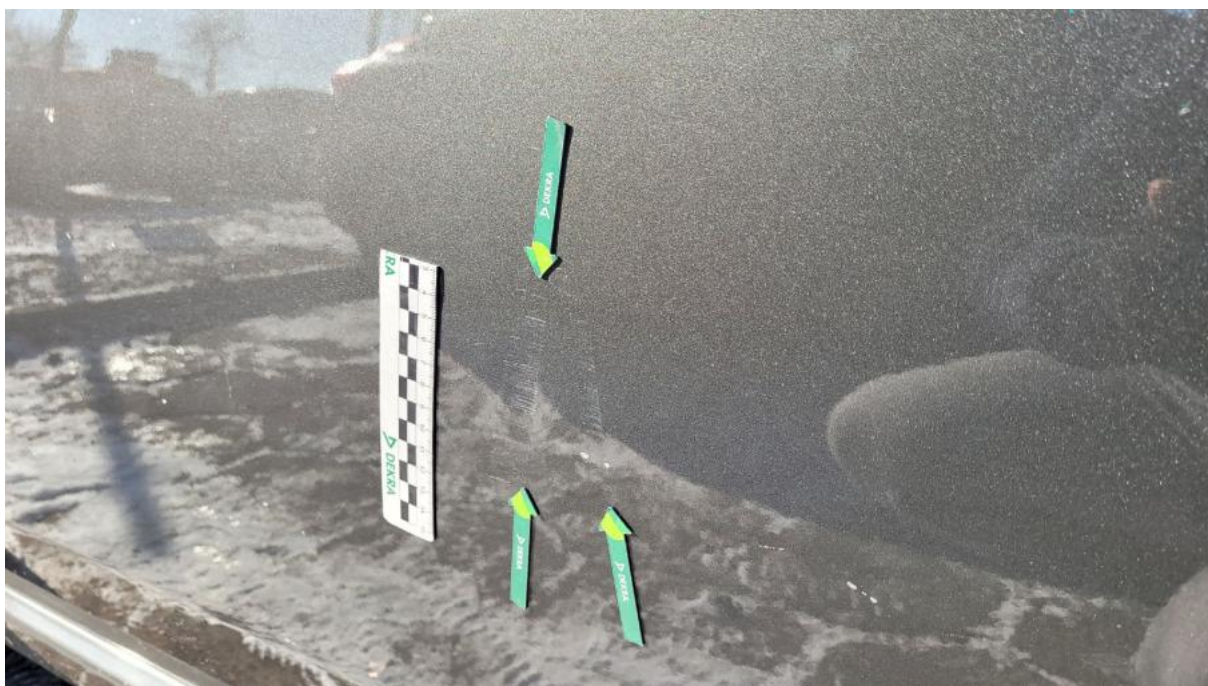

**Fot. 57**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1