



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7891200
vom: 24.02.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001859706
Besichtigt am: 24.02.2025 11:27
Berichts-Nr: 7891200
FIN: TMBJH7NP5N7018164



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7891200
vom: 24.02.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / APL
Erstzulassungsdatum:	07.01.2022
Laufleistung:	142.074 km
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.862 mm
Fahrzeughöhe:	1.511 mm
Fahrzeugbreite:	1.864 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.196 kg
Radstand:	2.836 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	16.400 KM



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7891200
vom: 24.02.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

"AREA VIEW 360"	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Beheizbare Vordersitze
"FRONT ASSIST" - mit ACC bis 210km/St.	Berganfahrassistent
"KESSY GO" ohne "SAFE" System	Betriebserlaubnis Nachtrag
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Bordliteratur in Deutsch
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Bordwerkzeug
"Virtual Cockpit"	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
12 Volt-Steckdose(n)	Business Amundsen
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Chrom-Paket
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung	Chromrahmen um die Seitfenster
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung, mit schwarze Umnähung	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
2x USB vorne + 2x USB hinten	DAB - Digitaler Radioempfang
3-Zonen Klimaanlage	Dachreling, schwarz
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Dachspoiler
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T D1/TI9/T11/T3C	Dämpfung hinten,Basis 1
6-Gang-Schaltgetriebe	Dämpfung vorn
8 Lautsprecher (passiv)	Dekorleiste Brushed
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Doppelton-Signalhorn
Abfalleimer	Drehstromgenerator 180 A
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 350" -- Fahrzeugteile --
Anhängerkupplung, schwenkbar	Einstiegsleisten vorne und hinten
Anhängerkupplung, schwenkbar	El. Außenspiegel mit MEMORY,aut.abblend.auf Fahrerseite, el.klappbar, beheizbar,Innenspiegel aut.abblendbar,Regensensor
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	El. einstell. F-u.BF-Sitz mit Lenden- wirbelst., mit Speicher, LED Fußraum- beleuchtung vorne + hinten
Aufkleber/Schilder in deutsch	Elektrische Zusatzheizung
Außen-Sound Standard	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Außenspiegel links, konvex	Entriegelung Hintersitz Standard
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrerkniefahrerairbag
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ausstattungsstufe - Ambition	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Aut. Gepäckraumabdeckung - Rollo	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung (ohne follow to stop) und Speed-Limiter	Fertigungsablauf Standard
Batterie 420A (70Ah)	Feststellbremse
Batterie/Generator Kapazität Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
	Frontantrieb
	Frontscheibenheizung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7891200
vom: 24.02.2025

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend	Nicht Heissland
Fußhebelwerk "Standard"	Nichtraucherausführung
Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Normal-Lackierung
Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)	Notrufsystem eCall+
Heckscheibenwischer "AERO"	Ohne "drive select"
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne 2. Batterie
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Adapter
Kältemittel R1234yf	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne alternativ-Antriebssystem
Keine Aktionsausführung	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne CD/DVD für Navigation
Klimakomfortscheibe	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Komfortsitze vorn	Ohne Durchladeeinrichtung
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne ECO-Funktion
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kopfstützen vorn	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kraftstoffbehälter	Ohne Feuerlöscher
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Fußmatten
Kühlerschutzgitter	Ohne Garagentoröffner
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Head-Up Display
Lane Assist mit adaptiver Spurführung	Ohne Kindersitz
LED Rückleuchte	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Leergewichtsbereich 1	Ohne Kompass/Verkehrszeichenanzeige/ Verkehrszeichenerkennung
Leichtmetallräder "ANTARES" 8Jx18" inkl. Super-Rollwiderstandsoptimierte Reifen	Ohne Ladeboden
Leichtmetallräder "ANTARES" 8Jx18"	Ohne Ladedose
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Ladekabel
Leseleuchte vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leuchtwertenregulierung	Ohne Lichtassistent
Linkslenker	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Low LED Basis Scheinwerfer inkl. LED Tagfahrlicht	Ohne Schmutzfänger
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mit Halter	Ohne Sonnenschutzrollo
Mit Multifunktionskamera	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mittelarmlehne vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelkonsole	Ohne Uhr
Motorenstart Standard	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Navi Amundsen + Web radio	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Nebelschlussleuchte	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Netzprogramm	Ohne Zusatz-/Standheizung
Netztrennwand	Ohne zusätzliche Bereifung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7891200
vom: 24.02.2025

Optionsinfotainment (MIB3)	Wegfahrsperre elektronisch
Pannens-Set	Zus.Rückstrahler (Türbereich)
PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne & hinten mit aut. Bremse Funktion	
Preisstützung	
Radschrauben Standard	
Radstand	
Rechtsverkehr	
Regionscode " ECE " für Radio	
Reifen 235/45 R18 94W Super-Rollwiderstandsoptimiert	
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	
Reifendruckkontrolle	
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment	
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung	
Schriftzugsatz in Grundauführung	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)	
Sicherheitsinnenspiegel abblendbar	
Side Assist	
Side Assist + Lane Assist mit adaptiver Spurführung	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory	
Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung und Airbagschild	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Standard-Klimazonen	
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	
Stoßfänger Standard	
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Typprüfland Deutschland	
Variant/Avant	
Variante Grundausrüstung	
Wartungsintervallverlängerung	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7891200
vom: 24.02.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 08.2025**Kompressor vorhanden:** Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7891200
vom: 24.02.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche Felge(n)	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Pauschalbetrag
2	Zusätzliche Felge(n)	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Pauschalbetrag
3	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
5	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7891200
vom: 24.02.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7891200
vom: 24.02.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJH7NP5N7018164

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7891200
vom: 24.02.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7891200
vom: 24.02.2025



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

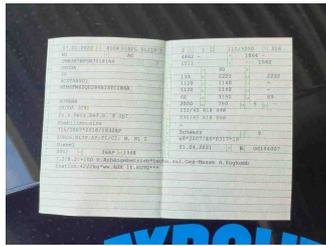


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung

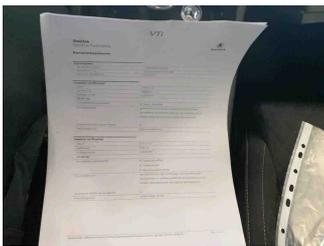

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Zusätzliche Felge(n) - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Pauschalbetrag

Kommentar	Sommerrad VR beschädigt
-----------	-------------------------



2 - Zusätzliche Felge(n) - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Pauschalbetrag



3 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



5 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

