

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001795886
Besichtigt am: 09.01.2025 12:14
Berichts-Nr: 7557108
FIN: TMBJW7NP4N7011423



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / AUJ
Erstzulassungsdatum:	21.12.2021
Laufleistung:	162.732 km
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.395 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	4.862 mm
Fahrzeughöhe:	1.511 mm
Fahrzeugbreite:	1.864 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.291 kg
Radstand:	2.836 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2024
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	13.07.2023
Km-Stand bei letzter Wartung:	83.279 km

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Batterie 380A (68Ah)
"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"	Batterie/Generator Kapazität Standard
"FRONT ASSIST" - mit ACC bis 210km/St.	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Beheizbare Vorder- und Rücksitze
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Beifahrersitzverstellung vom Fond
"REAR VIEW CAMERA MID"	Berganfahrassistent
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Betriebserlaubnis Nachtrag
"Virtual Cockpit"	Bordliteratur in Deutsch
12 Volt-Steckdose(n)	Bordwerkzeug
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Business Columbus
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	Chrom-Paket (Ausführung 2)
2x USB vorne + 2x USB hinten	Chromrahmen um die Seitefenster
3 Schlüssel	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
4 Zyl. Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	DAB - Digitaler Radioempfang
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/115 KW TSI, Hybrid Grundmotor ist: TH8	Dachreling, eloxiert
6-Gang-Automatikgetriebe	Dachspoiler
8 Lautsprecher (passiv)	Dämpfung hinten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dämpfung vorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dekorleiste Dark Brushed
Abgaskonzept, EU6 AP	Digitaluhr
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Doppelton-Signalhorn
Aktivkohlebehälter	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
Anhängerkupplung, schwenkbar	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Anhängerkupplung, schwenkbar	ECO-Funktion
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -
Aufkleber/Schilder in deutsch	-
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung (Ausführung 1)	Einstiegsleisten vorne und hinten (PHEV)
Außenspiegel links, konvex	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr. 0EC.B / 0EK.A
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrerkniefahrer
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ausstattungsstufe - Style	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fertigungsablauf Standard
Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox	Feststellbremse
	Formteilhimmel ungeteilt
	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
	Frontantrieb
	Frontscheibe, Wärmeschutzglas

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend	Nicht Heissland
Fußhebelwerk "Standard"	Nichtraucherausführung
Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Normal-Lackierung
Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)	Notrufsystem eCall+
Heckklappe/Deckel mit elektrischer Öffnung und Schließung, (mit Spindel- antrieb, ohne Virtuelles Pedal)	Ohne Adapter
Heckscheibenwischer "AERO"	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Ohne CD/DVD für Navigation
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Durchladeeinrichtung
Kältemittel R1234yf	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Feuerlöscher
Keine Aktionsausführung	Ohne Fußmatten
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Garagentoröffner
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Generator
Komfortsitze vorn	Ohne Head-Up Display
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Kindersitz
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kopfstützen vorn	Ohne Kompass/Verkehrszeichenanzeige/ Verkehrszeichenerkennung
Kraftstoffbehälter	Ohne Ladeboden
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Lehnenverriegelung für Vordersitze
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Schmutzfänger
Ladedose AC Typ 2 Mode 2-3 (EU)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sonnenschutzrollo
Leergewichtsbereich 1	Ohne Spurhalteassistent
Lehnenfernverriegelung aus Kofferraum	Ohne Spurwechselassistent
Leichtmetallräder "ANTARES" 8Jx18" inkl. Super-Rollwiderstandsoptimierte Reifen	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leichtmetallräder "ANTARES" 8Jx18"	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Matrix-Beam	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Mit Halter	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn	Optionsinfotainment (MIB3)
Mittelkonsole	Pannen-Set
Motorenstart Standard	PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne & hinten mit aut. Bremse Funktion
Navi Columbus + Web radio	Plus Ladekabel MODE 3, 16A - EU(AC 3,6 kW)
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Preisstützung
Nebelschlussleuchte	Radschrauben Standard
Netzprogramm	Radstand
Netztrennwand	Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 235/45 R18 94W Super-Rollwiderstandsoptimiert
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifendruckkontrolle
 Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
 Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schriftzugsatz in Grundaufführung
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit
 Memory
 Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung
 und Airbagschild
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Standard-Klimazonen
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Steuerung (werksintern)
 Stoßfänger Standard
 TOP LED Rückleuchte
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfstand Deutschland
 Variant/Avant
 Variante Hybrid
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
 Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht
 Funktion inkl. Welcome Effekt
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Fulda	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 98 Y	0,0 mm
Fulda	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 98 Y	0,0 mm
Fulda	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 98 Y	5,0 mm
Fulda	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 98 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
2	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
3	Kotflügel vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Seitenwand hinten links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
5	Tür vorne rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
7	Tür hinten links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
8	Stoßfänger vorne	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
9	Vorbereitungszeit Kunststoffsstoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
10	Reifen vorne links	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
11	Reifen vorne rechts	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
12	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
13	Türzierleiste vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
14	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
15	Außenschweller rechts	Kratzer	Smart Repair
16	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Lackieren
17	Dach	Chemische Verunreinigung	Polieren
18	Hintere Dachsäulenverkleidung rechts	Kratzer	Ersetzen
19	Motorhaube	Chemische Verunreinigung	Polieren
20	Tür hinten rechts	Chemische Verunreinigung	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	209,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	98,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW7NP4N7011423

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

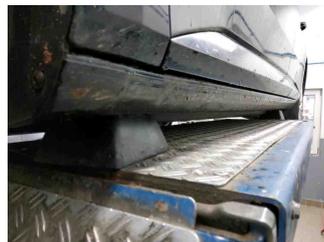

Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

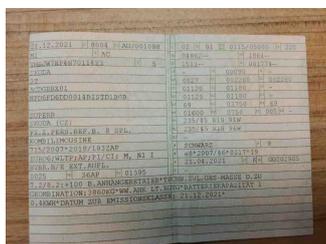

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



2 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

3 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Seitenwand hinten links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren



5 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



6 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



7 - Tür hinten links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren





8 - Stoßfänger vorne - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren




9 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

10 - Reifen vorne links - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

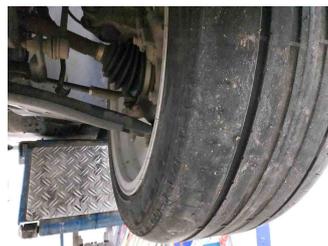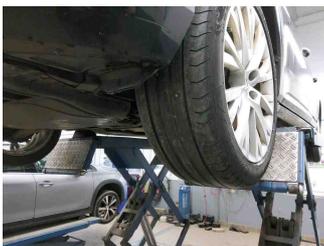


11 - Reifen vorne rechts - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

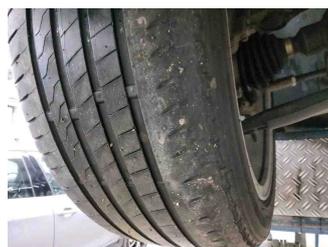

12 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



13 - Türzierleiste vorne rechts - Kratzer - Smart Repair

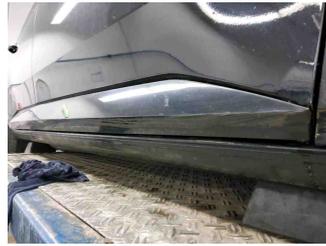

14 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken




15 - Außenschweller rechts - Kratzer - Smart Repair



16 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Lackieren



17 - Dach - Chemische Verunreinigung - Polieren

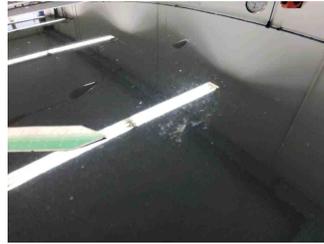

18 - Hintere Dachsäulenverkleidung rechts - Kratzer - Ersetzen



19 - Motorhaube - Chemische Verunreinigung - Polieren



20 - Tür hinten rechts - Chemische Verunreinigung - Polieren

