

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001850297
Besichtigt am: 18.02.2025 15:16
Berichts-Nr: 7843537
FIN: TMBJJ7NX1NY016300



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWL
Erstzulassungsdatum:	28.01.2022
Laufleistung:	142.778 km
Farbe:	Brilliant-Silber Metallic
Farbe Dach:	Brilliant-Silber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.505 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.990 kg
Radstand:	2.667 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	4.000 KM

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	DAB - Digitaler Radioempfang
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dachreling
"SOUND SYSTEM CANTON"	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Dämpfung vorn
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
4 Türen	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Doppelton-Signalhorn
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T D1/TI9/T1I/T3C	Drehstromgenerator 140 A
7-Gang-Automatikgetriebe	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgasrohr hinten (Standard)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Ablagekästen im Kofferraum	Einparkhilfe vorn und hinten
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	El. Rollo (ohne Sonnenrollo, ohne Ablage tasche/Ablagebox)
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Elektrische Luftzusatzheizung
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrer knieairbag
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrprofil auswahl und konv. Dämpfer
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außensp.mit Mem.F; el.einstell-/beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfelddel.	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Federbereich 30 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Ausströmer	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Feststellbremse
Batterie 420A (70Ah)	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie/Generator Kapazität Standard	FPK-Medium
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Berganfahrassistent	Fußhebelwerk "Standard"
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Grossdach-System
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Head-Up Display
Chrompaket	Heckscheibenwischer "AERO"
	Heckspoiler
	Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1	Nicht Heissland
Infotainment Columbus	Normal-Lackierung
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Notrufsystem eCall+
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne 2. Batterie
Kältemittel R1234yf	Ohne Ablagenpaket/box
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Keine Aktionsausführung	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Komfort	Ohne Car2X
Komfort Paket 2	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Fußmatten
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen vorn	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Halter
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensoren
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Ladekabel
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Lehnenverriegelung für Vordersitze
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Mode3 Ladekabel
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Leichtmetallr{der "PERSEUS", glanzgedreht 7,5J x 18" - 4 Stk.	Ohne Schmutzfänger
Leichtmetallräder "PERSEUS", glanzgedr., 7,5J x 18" - 4 Stk.	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Skisack
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Stabilisator hinten
Licht & Sicht	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Linkslenker	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Luxusausstattung	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mit Adapter	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Optionsinfotainment (MIB3)
Mittelarmlehne vorn	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Mittelkonsole	Radschrauben Standard
Modul Boden hinten Ausführung 4	Radstand
Multipler Matrix-Beam	Rechtsverkehr
Navi Columbus + Web Radio	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Reifen 225/45 R18 91Y
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Reifendruckkontrolle
Netztrennwand	Reifenlieferanten für EU Länder
	Reise

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
 Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
 Schlechtwegepaket
 Schriftzugsatz in Grundausführung
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoffstbefüllung (6L)
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne Rahmen, mit Sensoren
 Side Assist
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
 Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator vorn
 Stahlnotrad - platzsparend, Wagenheber, Radschraubenschlüssel
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Steuerung (werksintern)
 Steuerung (werksintern)
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Tagesfahrlichtschaltung
 Tankdeckel
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
 Typprüfland Deutschland
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variables Ladebodenkonzept
 Variant/Avant
 Virtuelles Pedal
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus. Triebwerks-Unterschutz plus Steinschlagschutz-Unterboden
 Zus. Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
2	Stoßfänger hinten	Blasenbildung	Instandsetzen + lackieren
3	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
4	Dachholm rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» **Merkantile Wertminderung**

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	182,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	187,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	181,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	184,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	198,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	241,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	163,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	255,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	225,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	201,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	187,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ7NX1NY016300

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» **Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Dach



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten
links




Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Lackstärke Kotflügel vorne links



Lackstärke Kotflügel vorne
rechts

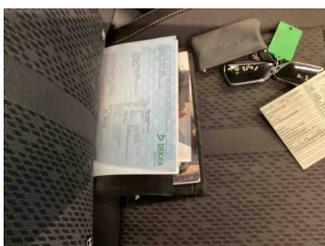

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Lackieren




2 - Stoßfänger hinten - Blasenbildung - Instandsetzen + lackieren



3 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Pauschalbetrag



4 - Dachholm rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

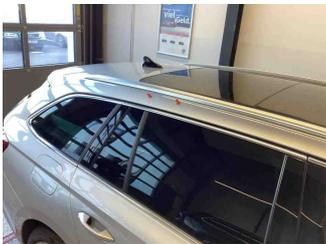

5 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



6 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen