



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7816831
vom: 12.02.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001844881
Besichtigt am: 12.02.2025 12:53
Berichts-Nr: 7816831
FIN: TMBLK0NX9NY058520



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7816831
vom: 12.02.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVJ
Erstzulassungsdatum:	20.01.2022
Laufleistung:	181.696 km
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	4.702 mm
Fahrzeughöhe:	1.477 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.141 kg
Radstand:	2.677 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	RS Naht rot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	18.600 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7816831
vom: 12.02.2025

» Fahrzeugausstattung

"CREW PROTECT ASSIST" - (PreCrash Basic,Front und Heck)	Bauteile mit besonderer Oberfläche
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)	Beheizbare Windschutzscheibe
"REAR VIEW"	Berganfahrassistent
"SIMPLY CLEVER"	Besondere Innengeräuschkämpfung
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Betriebserlaubnis Nachtrag
"SOUND SYSTEM CANTON"	Bordliteratur in Deutsch
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Bordwerkzeug und Wagenheber
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	DAB - Digitaler Radioempfang
3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Dachreling, schwarz
4 Türen	Dämpfung hinten,Sportausführung
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Dämpfung vorn
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Dekor-Einlagen
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Doppelton-Signalhorn
Abgasendrohr seitlich, hinten	Drehstromgenerator 180 A
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Ablagekästen im Kofferraum	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Allradantrieb	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Alu Pedalen	-
AM RS Plus	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	El. Rollo (mit Sonnenrollo, mit Ablageetasche/Ablagebox)
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Erhö.h. der Serienkraftstoffstbefüllung (10L)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrerkniefairbag
Armaturentafel, Swarz, mit PAD, rote Naht	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außen-Sound Standard	Federbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außensp.mit Mem.F; el.einstell-/beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfeldeb.	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Ausströmer	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 380A (68Ah)	FPK-Medium
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußmatten vorn und hinten
	Gepäckraumbeleuchtung
	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)
	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7816831
vom: 12.02.2025

Grossdach-System	Nicht Heissland
Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch	Normal-Lackierung
Head-Up Display	Notrufsystem eCall+
Heckscheibenwischer "AERO"	Ohne 2. Batterie
Heckspoiler in Wagenfarbe	Ohne Ablagenpaket/box
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne alternativ-Antriebssystem
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Car2X
Keine Aktionsausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Ladekabel
Kopfstützen für Vordersitze	Ohne Lehnenverriegelung für Vordersitze
Kopfstützen hinten mit zus. Funktion	Ohne Mode3 Ladekabel
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Schalthelbkopf/-Griff
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schmutzfänger
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Skisack
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leergewichtsbereich 1	Ohne Überführungsausrüstung
Leichtmetallräder "ALTAIR", anthrazit, glanzgedreht, 7,5J x 19" - 4 Stk.	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide Vordersitzlehne mit Massage- funktion	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Adapter	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Mit Halter	Progressive Lenkung
Mit Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Radstand
Mit Verkehrszeichenerkennung	Rechtsverkehr
Mittelarmlehne vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Mittelkonsole	Reifen 225/40 R19 93Y xl
Modul Boden hinten Ausführung 4	Reifendruckkontrolle
Multipler Matrix-Beam	Reifenlieferanten für EU Länder
Navi Columbus + Web Radio	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Netztrennwand	Scheibenbremsen hinten
	Scheibenbremsen vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7816831
vom: 12.02.2025

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung

Schriftzugsatz

Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und
Interaktionsairbag vorn

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheit

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne
Rahmen, mit Sensoren

Side Assist

Sitzbezüge "Suedia"

Sitzeinstellung elektrisch für beide Vordersitze, mit Memory
und Sitztiefeinstellung

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite

Soundaktor

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Stahlnotrad - platzsparend, Wagenheber, Radschraubenschlüssel

Standard-Klimazonen

Standheizung mit Funkfernbedienung

Standheizung mit Funkfernbedienung (+Erh.der
Serienkraftstoffstbefüllung 10L)

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlichtschaltung

Tankdeckel

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typrüfstand Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variables Ladebodenkonzept

Variant/Avant

Vier-Lenkerachse

Virtuelles Pedal

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrung elektronisch

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7816831
vom: 12.02.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	4,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	4,0 mm
Falken	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	3,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	3,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	3,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	4,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7816831
vom: 12.02.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht	Kratzer	Pauschalbetrag
2	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Fußmatten	Riss	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Innenraum	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7816831
vom: 12.02.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7816831
vom: 12.02.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLK0NX9NY058520

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7816831
vom: 12.02.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

- (12.02.2025 12:52) Der Winterradsatz ist kein Bestandteil der Ausstattung.
- (12.02.2025 12:53) Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt verschmutzt und nass, Schadensausweitung möglich.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

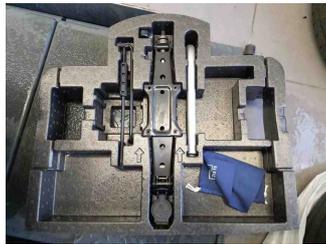

Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 7816831
vom: 12.02.2025



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

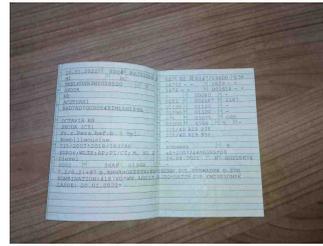

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Kratzer - Pauschalbetrag



2 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken




3 - Fußmatten - Riss - Ersetzen



GEBRAUCHSPUREN

1 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

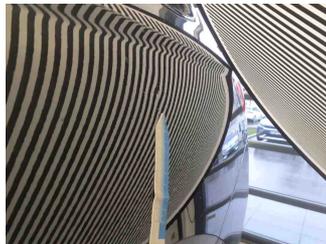



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7816831
vom: 12.02.2025

2 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Innenraum - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

Regenschirm

