

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214509/4/25-11401	Data raportu	02-04-2025
Rzeczoznawcy	mgr Roman Juszczyk (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	28-03-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/21615/25/03/25	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA22500006F52269
Marka, model	FIAT Fiorino 1.4 Euro 6 1368c...
Typ, wersja	Fiorino 1.4 8V Base
Numer rejestracyjny	GD6A771
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1368 ccm/57 kW
Stan licznika	179 896 km
Data 1. rej./rok prod.	07-04-2017/2017
Data nast. bad. techn.	19-03-2026
Nadwozie	FUR 3/2
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Blow By podgrzewany, Gniazdo 12V w desce rozdzielczej, Kolumna kierownicy z regulacją wysokości, Przegroda stała bez szyby, Blokada drzwi elektryczna, Blokada drzwi podczas ruchu samochodu, Dywanik w kabinie, Instalacja radiowa, Klimatyzacja manualna, Niezależne otwieranie przedziału ładunkowego, Szyby przednie regulowane elektrycznie, Zamek centralny zdalnie sterowany, Czujniki parkowania - tył, Radio CD, Instalacja LPG

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO 2	175/70 14 84T	3,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO 2	175/70 14 84T	2,5 mm
tylna	prawe	DEBICA, PASSIO	175/70 14 84T	1,5 mm
	lewe	DEBICA, PASSIO	175/70 14 84T	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni prawy	150 - 200
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Dach	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	rozerwanie	WY	1.4
2	Zaślepka haka holowniczego R	brak	WY	
3	Krata wlotu powietrza, dolna	pęknięcie	WY	
4	Nadkole wewn. R	pęknięcie	WY	

5	Zamek pasa bezp.przedniego L	połamana(y)	WY	0.2
6	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie	WY	0.8
7	Nakładka dźwigni hamulca ręcznego	brak	WY	0.1
8	Kratka wlotu powietrza góra	niekompletna	WY	0.2
9	Kratka nawiewu zewnętrzna L	niekompletna	WY	0.1
10	Tapicerka siedziska 1.rząd L	rozerwanie	WY	0.9
11	Łotnik przedni L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.5
12	Łotnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1.2
13	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
14	Słupek przedni (A) z progiem L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1.2
15	Słupek przedni (A) z progiem R	ślady korozji	NA	0.5
16	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
17	Łotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie	NA	4
18	Łotnik tylny R	rysa/odprysk	NA	0.5
19	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
20	Tarcza koła przód R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
21	Tarcza koła tył L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
22	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie	NA	0.5
23	Lampa tylna kompletna R	zarysowanie		
24	Kierownica przystosowana do Airbag	ubytki materiału		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

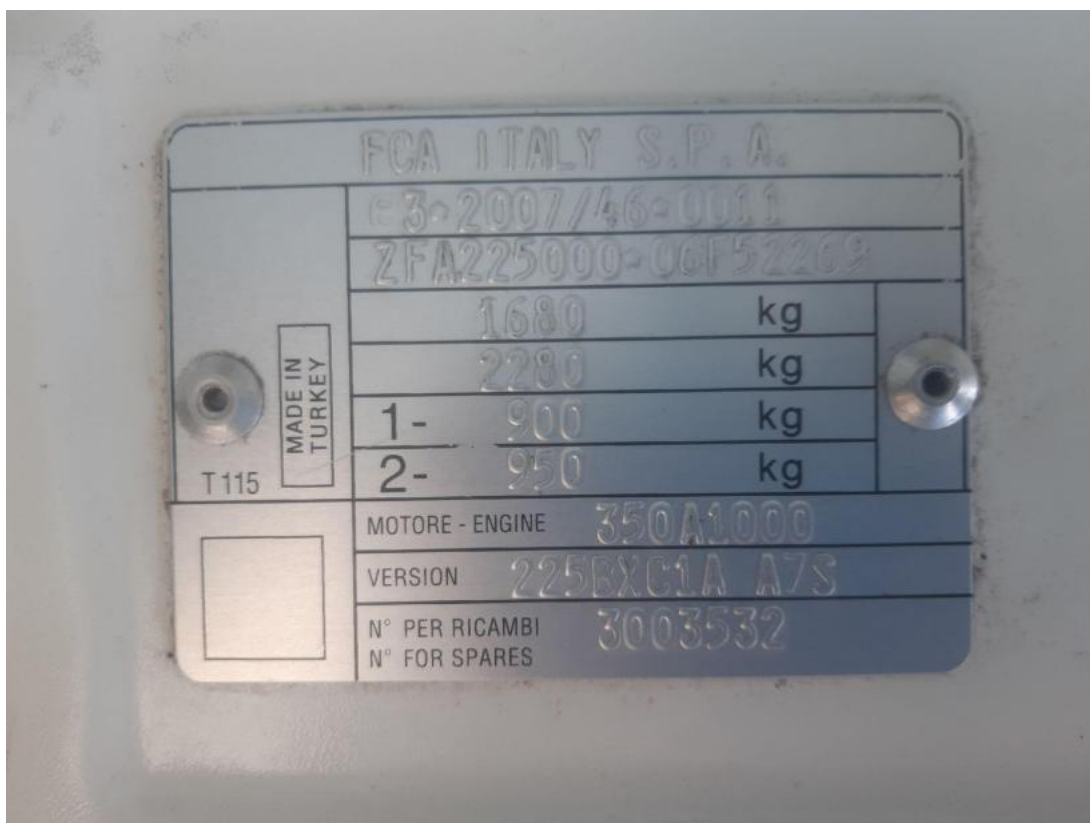

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 18

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Tunel środkowy



Fot. 20
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica z lewej strony




Fot. 22

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Bagażnik

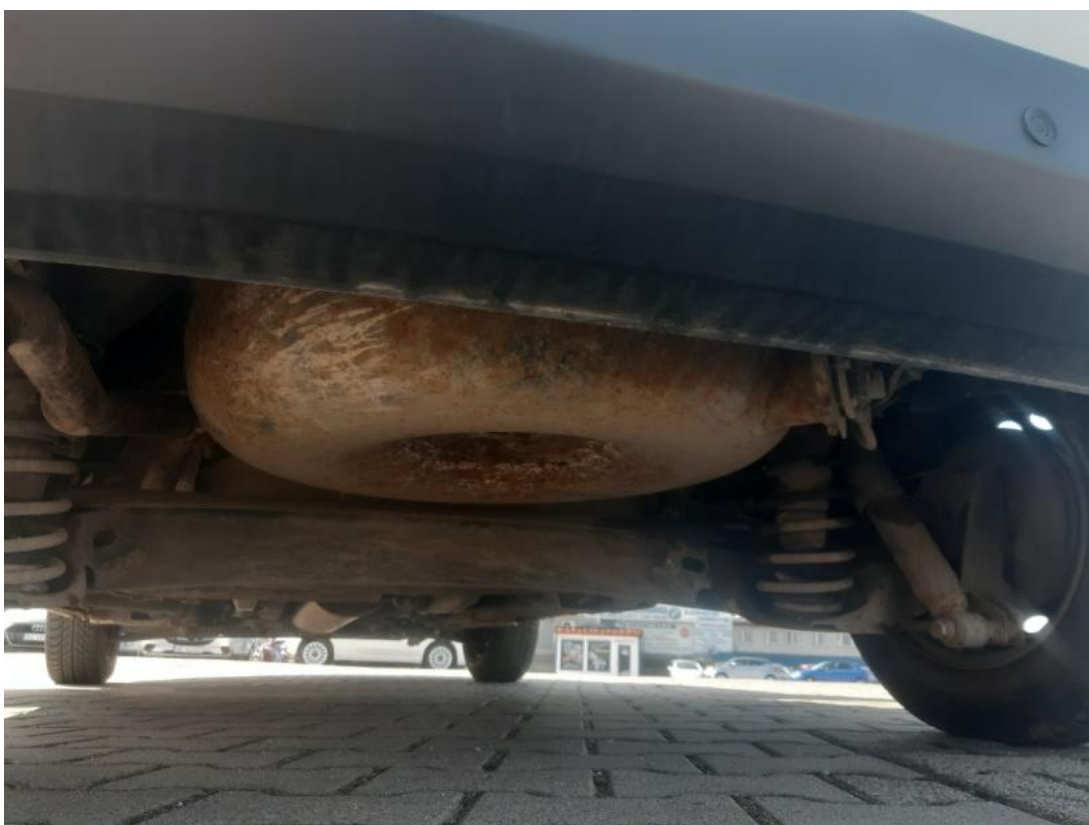

Fot. 24
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Dowód rej. Str. 1




Fot. 28

Dow. Rej. Str.2 i klucze


[illegible]

Dokumentacja instalacji gazowej

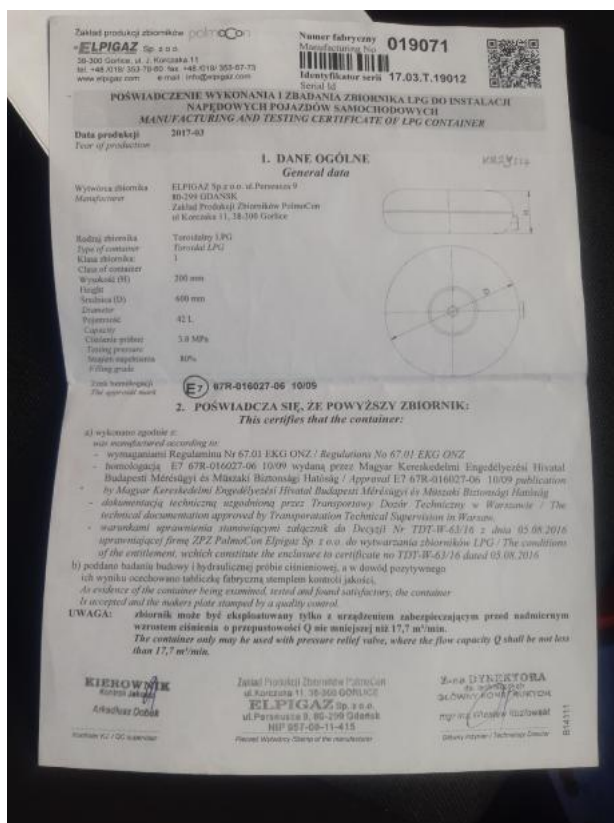

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

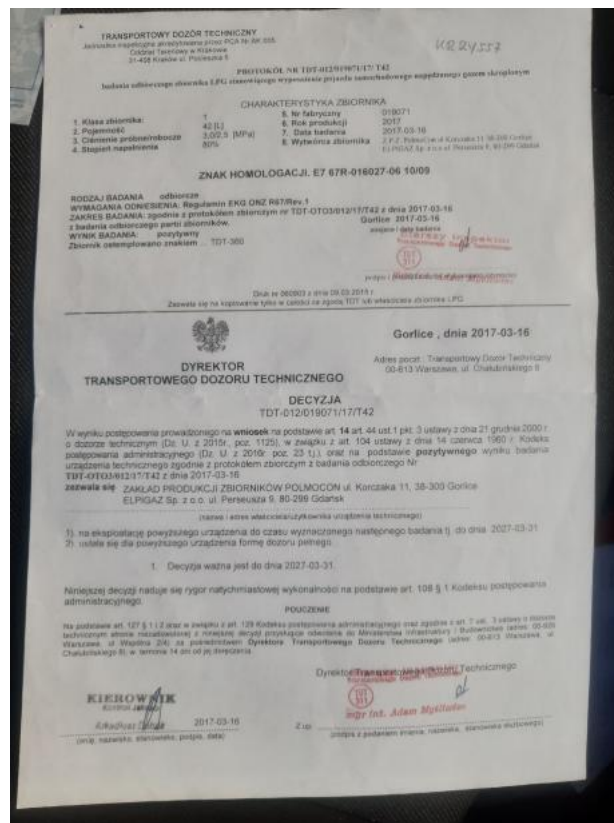

Fot. 31

Zdjęcie do protokołu



Fot. 32

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Krata zderzaka prz. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 40

Zaślepka prz haka hol. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Zderzak przedni cz dolna - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46

Felga przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Nadkole przednie P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Lampa zespolona tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga tylna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - Inne 1



Fot. 64

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Koło kierownicy - Inne 1



Fot. 66

Konsola tunelu śr. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 68

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 70

Pas bezpieczeństwa przedni lewy - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi tyłu prawe - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 72

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1