

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214512/4/25-11401	Data raportu	02-04-2025
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	28-03-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/21663/25/03/25	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD6EC6KG376379
Marka, model	OPEL Astra V Hatchback 15-19
Typ, wersja	Astra V 1.4 T GPF Enjoy S&S aut
Numer rejestracyjny	WD4088S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1399 ccm/110 kW
Stan licznika	173 187 km
Data 1. rej./rok prod.	04-11-2019/2019
Data nast. bad. techn.	03-11-2022
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Przyciski sterowania na kierownicy, Spoiler tylny, System monitorujący ciśnienie w oponach, Tapicerka materiałowa czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane, podzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Lakier metalik, Pakiet Enjoy Biznes, Pakiet Zimowy, Radio IntelliLink RF900 Navi (wyśw. 8-cal, nawigacja, USB, BT, 6 głoś. Audio streaming, odtw. video)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, SINCERA	195/65 15 91H	6,0 mm
	lewe	FALKEN, SINCERA	195/65 15 91H	6,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, SINCERA	195/65 15 91H	6,0 mm
	lewe	FALKEN, SINCERA	195/65 15 91H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 200
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 300
2	Pokrywa bagażnika	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 500
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
2	Błotnik przedni L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
7	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
8	Błotnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie		
9	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie		
10	Słupki przedni (A) z progiem R	rysa/odprysk		
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
12	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze

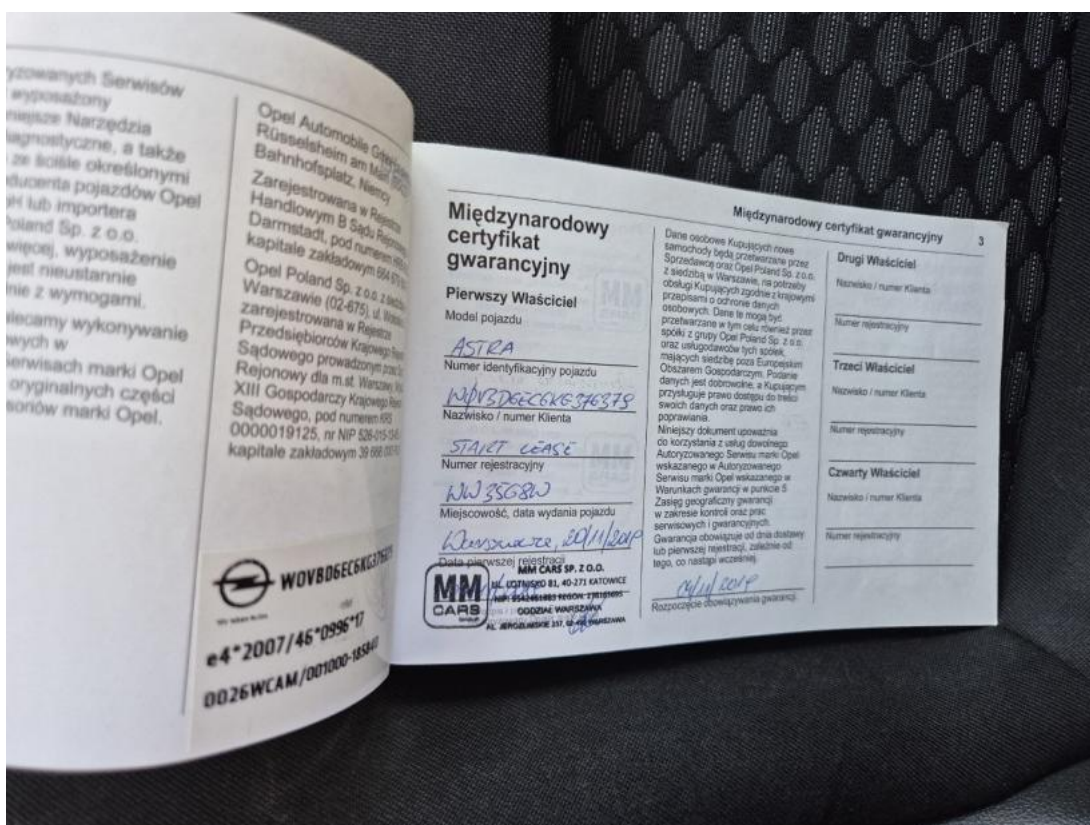

Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Zestaw naprawczy koła



Fot. 34
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 42

Drzwi przednie P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

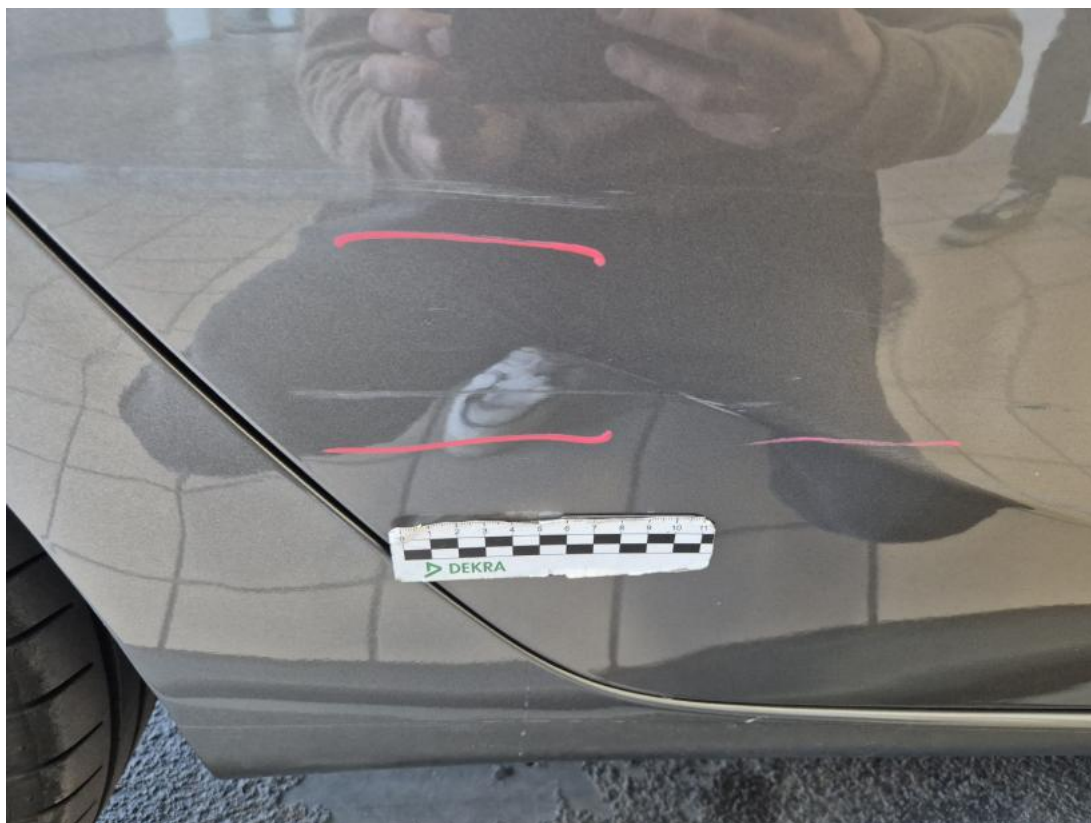

Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

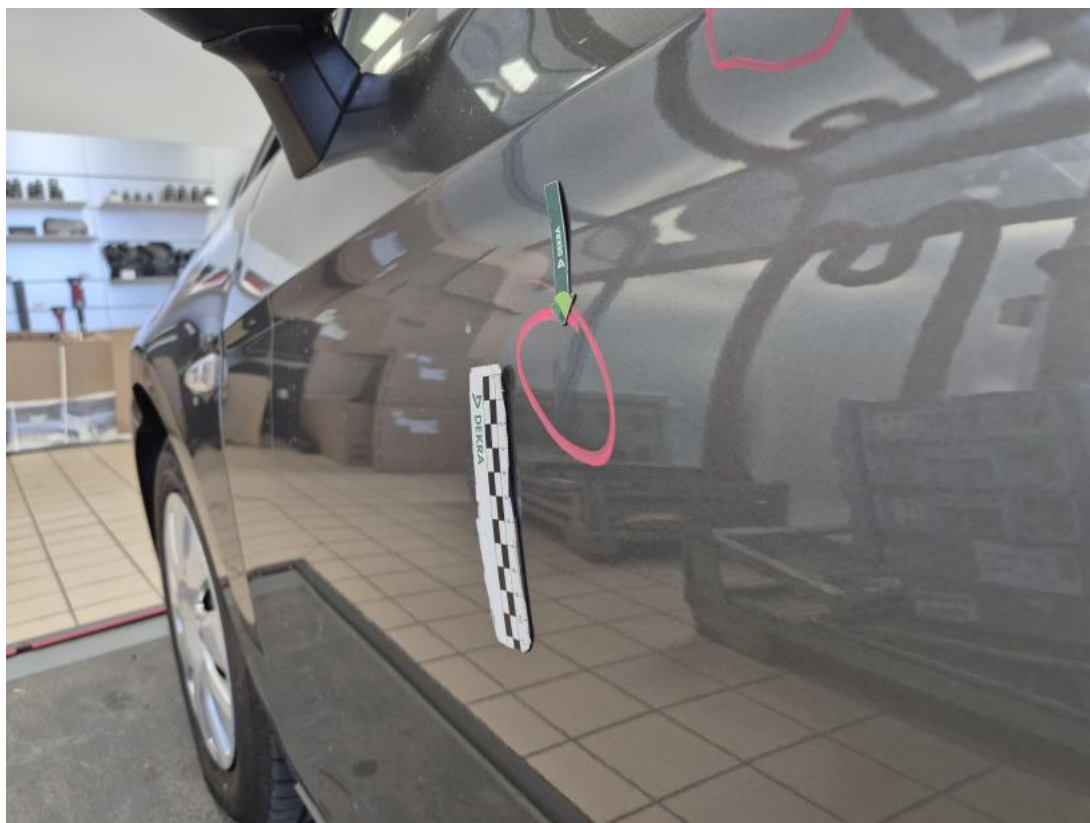

Fot. 53

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Łótnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1