



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7825794  
vom: 07.03.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001847238  
**Besichtigt am:** 07.03.2025 14:05  
**Berichts-Nr:** 7825794  
**FIN:** WVVZZZCDZNW163321



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7825794  
vom: 07.03.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Limousine
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Golf
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / CNP
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	09.03.2022
<b>Laufleistung:</b>	63.543 km
<b>Farbe:</b>	Lapiz Blue Metallic
<b>Farbe Dach:</b>	Lapiz Blue Metallic
<b>Antriebsart:</b>	Allrad
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Benzin
<b>Hubraum:</b>	2.000 ccm
<b>Leistung:</b>	235 kW (320 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	5
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Blau - Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/ Schwarz/Soul-Schwarz
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	02.2027
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Vollständig
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	11.800 KM



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7825794  
vom: 07.03.2025

## » Fahrzeugausstattung

"IQ.DRIVE"-Paket inkl. "Emergency Assist"

12-V-Steckdose im Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Estoril" 8 J x 19 in Schwarz

4 Winterräder "Bergamo" 7,5 J x 18 in Sterling-Silber lackiert (zusätzlich), Winterreifen 225/40 R 18 H

4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l

4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 235 kW

6+1 Lautsprecher

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF

Abbiege- und Schlechtwetterlicht

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Allradantrieb 4MOTION

Ambientebeleuchtung 30-farbig, Ablagefach in der Mittelkonsole vorn beleuchtet

Anhebung der elektronischen Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 270 km/h

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse in Schwarz

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug und Wagenheber

Car2X

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern

Dachhimmel

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Carbon Grey" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn

Design-Paket Exterieur "Black Style"

Diebstahlwarnanlage

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ381

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer

Elektronische Differenzialsperre XDS

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz Standard

Estoril 8 J x 19 in Schwarz, Reifen 235/35 R 19

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht

Fahrprofilwahl

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-

Federbereich 53 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Heckspoiler

Innenspiegel automatisch abblendend

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer, inkl. Licht-und-Sicht-Paket

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7825794  
vom: 07.03.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Kältemittel R1234yf	Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Voldach)
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Dachreling
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Elektromotor ( Hybrid )
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen vorn im Sitz integriert	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem, Hochmot	Ohne Ladekabel
Kurzheck	Ohne Mode3 Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte	Ohne Sprachsteuerung
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet	Ohne Trennwand
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Individualeinbau	Ohne zus.Zierleisten
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelkonsole	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Modul Boden hinten Ausführung 1	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Motorenstart Standard	Pedale in Edelstahl gebürstet
Müdigkeitserkennung	Progressivlenkung für 19-Zoll-Leichtmetallräder
Multifunktionskamera	Radio
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radstand
Navigationssystem "Discover Media" inkl."Streaming & Internet"	Rechtsverkehr
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Regensensor
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reifen 235/35 R 19
Normal-Lackierung	Reifenkontrollanzeige
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Reifenlieferanten für EU Länder
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	R-Performance-Abgasanlage; Endschalldämpfer in Titan
Ohne 2. Batterie	R-Performance-Paket inkl. Drift-Modus und Heckspoiler in Motorsport-Optik, inkl. Anhebung der Höchstgeschwindigkeit
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rückfahrkamera "Rear View"
Ohne Anhängavorrichtung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Ohne Aufkleber und Embleme	Schalthebelknopf/-Griff in Alu
	Scheibenbremsen hinten
	Scheibenbremsen vorn



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7825794  
vom: 07.03.2025

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt  
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access",  
mit Safe-Sicherung  
Schriftzugsatz "R"  
Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )  
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren  
Rücksitzplätze in Stoff "R", -innenwangen in "ArtVelours"  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Spurwechselassistent "Side Assist"  
Stabilisator hinten  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
Steuerung - Mobile Onlinedienste 48/21  
Stoßfänger und Schwellerverbreiterung im "R"-Styling  
Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion  
Textilfußmatten vorn und hinten  
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  
Top-Sport  
Top-Sportsitze vorn  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung  
Typrüfstand Deutschland  
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion  
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
Variante Grundausstattung  
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
Verkehrszeichenerkennung  
Vierlenkerachse  
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
Vordersitze beheizbar  
Vordersitze mit Höheneinstellung  
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten  
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
Wartungsintervallverlängerung  
Winterpaket  
Winterräder "Bergamo" 7,5 J x 18 in Sterling-Silber lackiert  
(zusätzlich), Winterreifen 225/40 R 18 H



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7825794  
vom: 07.03.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/40 R 18 92 W	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/40 R 18 92 W	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/40 R 18 92 W	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/40 R 18 92 W	5,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Nein

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 (Y)	1,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 (Y)	1,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 (Y)	3,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 (Y)	3,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 12.2025**Wagenheber vorhanden:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7825794  
vom: 07.03.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen vorne rechts	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
2	Reifen vorne links	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
3	Kofferraumboden	Beschädigt	Ersetzen

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7825794  
vom: 07.03.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Ja
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b>	Ja
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack ( $\mu\text{m}$ )
Lackschichtdicke Tür vorne rechts ( $\mu\text{m}$ )	195,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts ( $\mu\text{m}$ )	198,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7825794  
vom: 07.03.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZCDZNW163321

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7825794  
vom: 07.03.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7825794  
vom: 07.03.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links

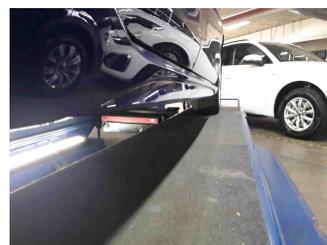

Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7825794  
vom: 07.03.2025



Räder - Rad beiliegend #4

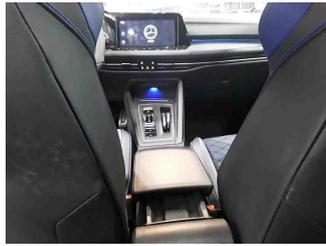

Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

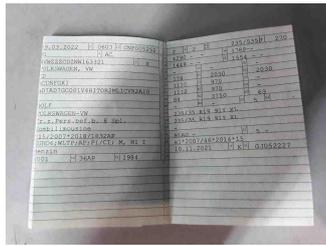


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts

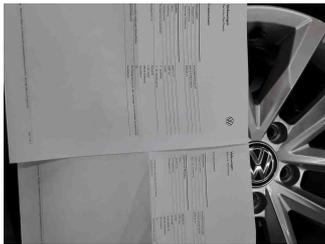

Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Reifen vorne rechts - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar	Profiltiefe
-----------	-------------



2 - Reifen vorne links - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar	Profiltiefe
-----------	-------------



3 - Kofferraumboden - Beschädigt - Ersetzen



### GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

