

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	393202/4/25-9573	Data raportu	02-04-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	02-04-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/23310/25/03/31	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0L0XEP68H4266199
Marka, model	OPEL Corsa E Hatchback 14-19
Typ, wersja	Corsa 1.4 LPG Enjoy
Numer rejestracyjny	WD2466R
Silnik (rodz./poj./moc)	G/1398 ccm/66 kW
Stan licznika	174 551 km
Data 1. rej./rok prod.	26-07-2017/2017
Data nast. bad. techn.	31-08-2024
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik niskiego ciśnienia w oponach, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby przednie, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele przednie komfortowe, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, obudowy i wsporniki w kolorze nadwozia, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa, Radio R 3.0 z wejściem Aux-In, Tapicerka materiałowa Spot, Układ wspomagania ruszania na pochyłościach, Wspomaganie hamowania awaryjnego, Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne, tryb City, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Środkowy słupek oklejony folią w kolorze czarnym, Światła do jazdy dziennej, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Komputer pokładowy, Lampki do czytania z przodu, System multimedialny IntelliLink (wyświetlacz dotykowy 6,95, USB, Bluetooth, 6 głośników), Wyświetlacz graficzny pomiędzy zegarami, Instalacja LPG

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PAXARO, WINTER	185/65 15 88T	5,0 mm
	lewe	PAXARO, WINTER	185/65 15 88T	5,0 mm
tylna	prawe	PAXARO, WINTER	185/65 15 88T	5,0 mm
	lewe	PAXARO, WINTER	185/65 15 88T	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, pęknięcie/rozerwanie	WY	1.2
2	Krata wlotu powietrza	pęknięcie/rozerwanie	WY	
3	Spoiler zderzaka tylnego	wgniecenie/odkształcenie	WY	1.9
4	Dodatkowe światło stop kpl.	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
5	Kolpak koła przód R	brak	WY	0.1
6	Kolpak koła tył L	brak	WY	0.1

7	Gałka	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
8	Obicie półki tylnej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
9	Poszycie drzwi przednich L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
10	Poszycie drzwi tylnych L	rysa/odprysk	NA	0.5
11	Próg R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
12	Okładzina zderzaka tylnego	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
13	Łotnik tylny L	ślady korozji	NA	0.5
14	Łotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
15	Instrukcja obsługi	brak		
16	Łotnik przedni L	rysa/odprysk		
17	Ośłona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
18	Ośłona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
19	Poszycie słupka środkowego L	rysa/odprysk		
20	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

OPEL
 a17200V1189370
 WLOXEP68H4266199
 1650
 2470
 1-0860
 2-0800
 E1 67 P-010036
 7 40R
 TMR
 117
 9588
 149 kg

strona 9

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa

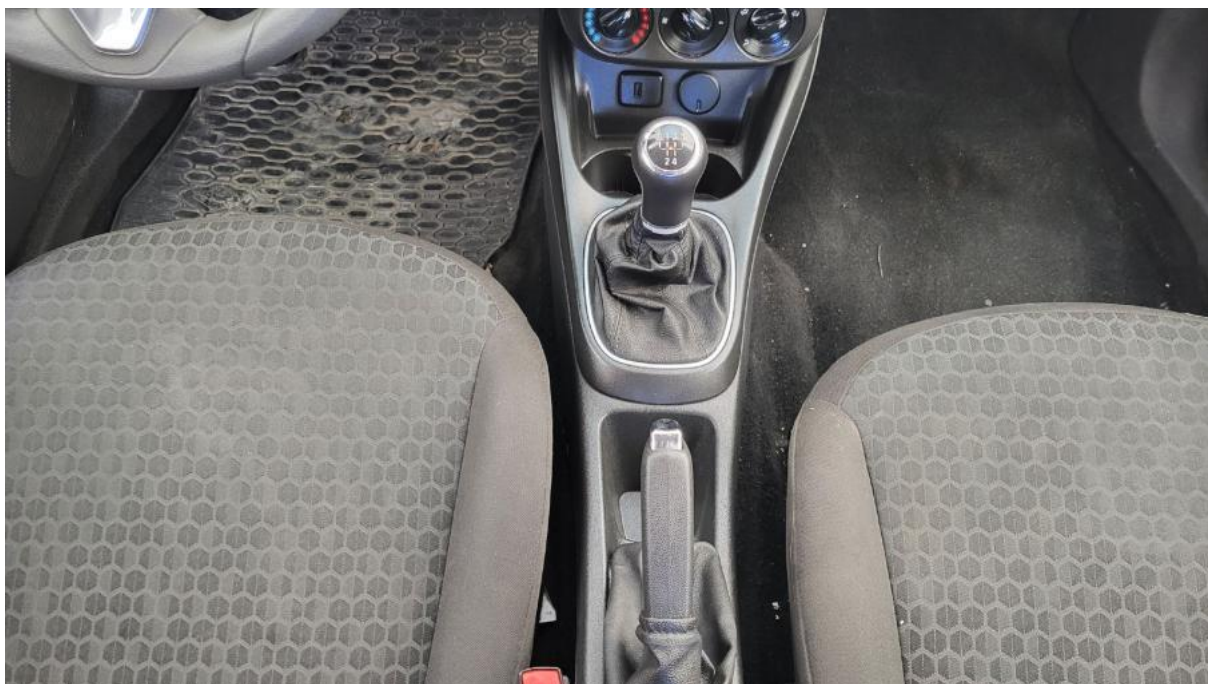

Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Dowód rej. Str. 1



Fot. 28

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Zestaw naprawczy koła



Fot. 30

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zdjęcie do protokołu



Fot. 32

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 34

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 36

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 38

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 42

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 46

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Światnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Gałka dźwigni zmiany biegów - Inne 1



Fot. 54

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Półka/roleta tylna - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 56

Półka/roleta tylna - Pęknięcie/rozerwanie 2